

UGS 技術技巧及新聞


歡迎流覽《UGS 技術技巧及新聞》,我們希望它能成為 UGS 技術支援團隊將 UGS 最新資訊包括產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 22 October 2004


NX3.0 Tips

一、如何使用Assembly Cut…功能

1、建立一個裝配檔,檔中有兩個元件,元件一爲一個 Block;組件二爲 Tube。在現有的裝配條件下兩個組件干涉。

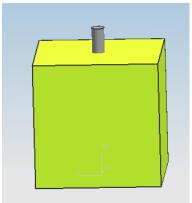

2 · Insert->Combine Bodies->Assembly Cut···

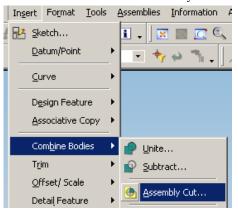

(出現以下對話方塊)




3、按照提示,選擇 Taget:






4、按MB2,然後根據提示,選擇Tool:

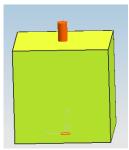

5、選擇 OK, Block 元件完成與 Tube 元件的布耳運算。

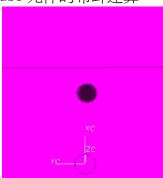


二、在Drafting模式下,如何進行Orient View?


- 1、進入 Drafting Application,建立一個 NEW Sheet。
- 2 · Insert->View->Base View..,


(出現如下選擇欄:)



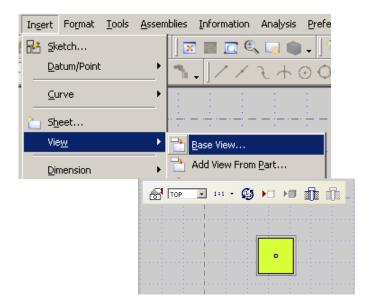



3、點擊 MB3,出現如下下拉功能表,選擇 Orient View Tool: (出現預覽框:)

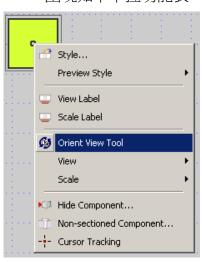

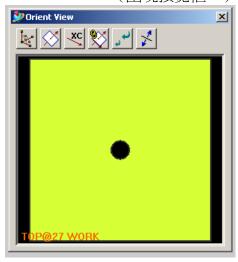


4、可以在框中隨意的選擇需要的視圖角度來建立 View

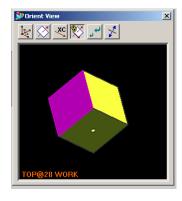

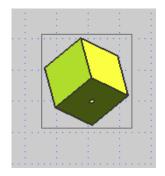




三、在NX3下,如何使用Measure功能:

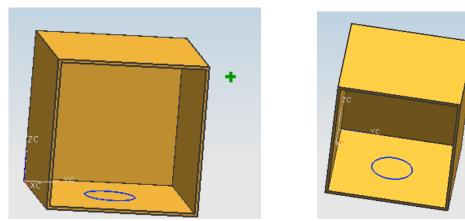


我想在如上圖所示的圖形中,創建一個圓柱,圓柱正好嵌入方盒中,可以使用 Measure 功能,確定圓柱的高。

1 · Insert- ⟩ Design Feature->Extrude…

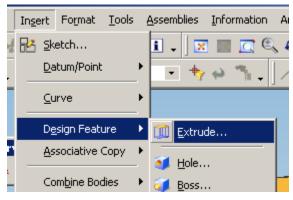


2、選擇方盒中的圓,進行拉伸:

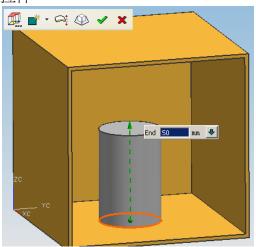




3、點擊綠色箭頭,在彈出功能表中選擇 Measure···,則出現如下對話方塊:

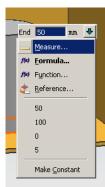




4、選擇 Projected Distance 方式:

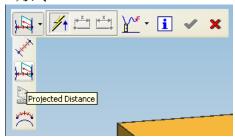


5、出現對話方塊,按照提示選擇需要的 Vector:

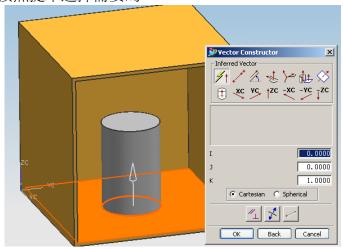


6、按照提示,選擇確定圓柱高的上下表面:




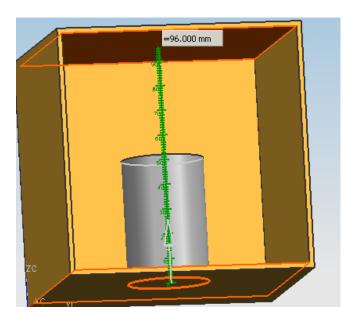


7、按滑鼠中鍵確定,則創建了如下圖的圓柱:

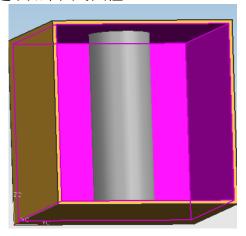

8、如果改變方盒的尺寸,則圓柱也隨之變化:

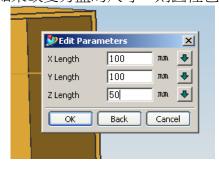

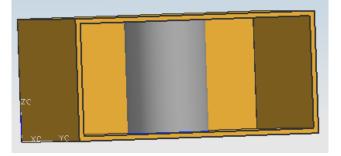

UGS ME&S Service Team Greater China



ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970 Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970 HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322 Helpdesk Email: helpdesk_cn@ugs.com

Global Technical Access Center: http://support.ugs.com

UGS Web Site: http://www.ugs.com

UGS (China) Web Site: http://www.ugs.com.cn

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的UGS 用戶。當您發現問題或希望棄訂,請發送

郵件至 <u>helpdesk_cn@ugs.com</u> 與我們聯繫,如棄訂,請在標題欄中注明"棄訂"