



VERIFICA
ACIERTA MAX
PROFESIONALES INMOBILIARIOS

Reporte de Verificación Integral

Revisión física, documental y opinión de valor del inmueble



INMUEBLE

Paseo de las Jacarandas 128

Los Gavilanes Poniente · Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

FOLIO

AV-20261008-0128

VISITA

Jueves 8 de octubre de 2026

CLIENTE

Comprador de ejemplo · AM-2026-0042

INSPECTOR

Javier Mendoza Salinas



SEMÁFORO GENERAL

AMARILLO · Comprar con condiciones

Reporte de campo preliminar · Reporte final estimado: jueves 15 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Comprar con condiciones

La casa está bien construida y en buen estado general. Tiene **un riesgo eléctrico que debe corregirse antes de habitarla**, mantenimiento pendiente en azotea y baño, y **tres asuntos legales que se resuelven antes de firmar**. Con base en los hallazgos y en el mercado, el precio de lista tiene margen de negociación.

SEMÁFORO GENERAL

Amarillo

1 crítico · 5 de atención

REPARACIONES ESTIMADAS

\$62k-\$94k

6 conceptos priorizados

VALOR AJUSTADO POR CONDICIÓN

\$7,250,000

Lista del vendedor:
\$7,950,000

MARGEN DE NEGOCIACIÓN

8.8%

Oferta sugerida \$7.15M-
\$7.35M

Los 5 hallazgos que importan

- 1 Pastilla del tablero a 58 °C.** Riesgo de incendio en el circuito de cocina. Corregir antes de habitar.
- 2 Impermeabilizante al final de su vida útil.** Dos coladeras encharcan. Renovar antes de lluvias.
- 3 Humedad en el muro de la regadera principal.** 78% contra 22% del punto sano: sellos dañados.
- 4 Construcción 13% mayor que la escriturada.** Ampliación de 28 m² sin reflejar en escritura ni predial.
- 5 Firma del cónyuge y cuotas pendientes.** El vendedor está casado en sociedad legal; adeuda 2 meses de mantenimiento.

Qué negociar antes de firmar

- ✓ Ofrecer entre **\$7.15M y \$7.35M**, sustentado en este reporte.
- ✓ Que el vendedor **repare el tablero** antes de la entrega, con factura del electricista.
- ✓ Que **liquide las cuotas** y entregue la constancia de no adeudo del administrador.
- ✓ Que comparezca **el cónyuge** a la firma.
- ✓ **Retención en escritura** o descuento por la regularización de la ampliación.
- ✓ Firmar solo con **certificado de libertad de gravamen** de menos de 30 días.

Lo que aún está en proceso (certificado de gravamen, agua y habitabilidad) puede cambiar el semáforo. Fecha estimada del reporte final: **15 de octubre**.

Lo que esta casa tiene a favor

Estructura sana

Sin grietas activas ni desniveles relevantes.

Calidad media-alta

Porcelanato, cuarzo y cantera: arriba del promedio de la zona.

Gas y agua seguros

Sin fugas de gas ni fugas ocultas de agua.

Plusvalía de 7.7% anual

Desde 2016, con margen para ampliar 172 m².

Tablero de condición

Cada sistema se califica de 0 a 100 con las mediciones, las fotos y la revisión documental. Verde: sin riesgo relevante. Ámbar: atender antes o poco después de firmar. Rojo: riesgo para personas o costo alto.

Estructura visible

92

Sin grietas activas ni desplomes

Humedad e impermeabilización

64

Azotea y regadera principal

Instalación eléctrica

52

Pastilla sobrecalentada; 3 contactos sin tierra

Hidráulico y sanitario

71

Baja presión en planta alta

Gas y combustión

97

Sin fugas · CO 6 ppm

Acabados y carpintería


86

Desgaste normal por uso

Documental y legal

74

3 condiciones antes de firmar

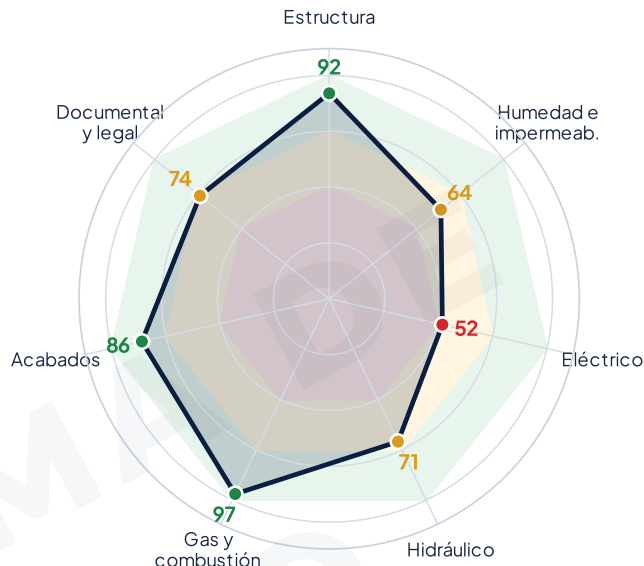

Avance de la verificación

86% diagnosticado en la visita. El 14% restante depende de trámites de gabinete: certificado de libertad de gravamen, constancia de agua y constancia de habitabilidad.

Cómo leer este reporte

Verde Sin observaciones relevantes.

Ámbar Reparar o aclarar; no impide la compra.

Rojo Riesgo para personas o impedimento; resolver antes de firmar o habitar.

En proceso Aún sin diagnóstico; tiene fecha estimada.



El inmueble, verificado en sitio

El inspector estuvo físicamente en el inmueble: registró la ubicación con GPS, midió la orientación con el compás del celular, levantó el plano y comparó todo contra la escritura y el predial.

Ficha del inmueble

Tipo	Casa en condominio horizontal
Niveles	2
Recámaras / baños	3 / 3½
Estacionamiento	2 autos
Antigüedad	18 años (2008)
Folio real (RPP)	0000-000000 (ejemplo)
Cuenta predial	U-000000 (ejemplo)
Fecha de compra (escritura)	Marzo de 2016 · \$3,450,000

Ubicación y orientación

GPS EN SITIO


20.5476, -103.4589 ±6 m · 8 oct 2026, 10:42



FACHADA ORIENTADA AL
Poniente (268°)

Sol fuerte por la tarde: fachada cálida y más gasto en enfriamiento. Conviene protección solar en ventanas.

Superficies: papeles contra realidad

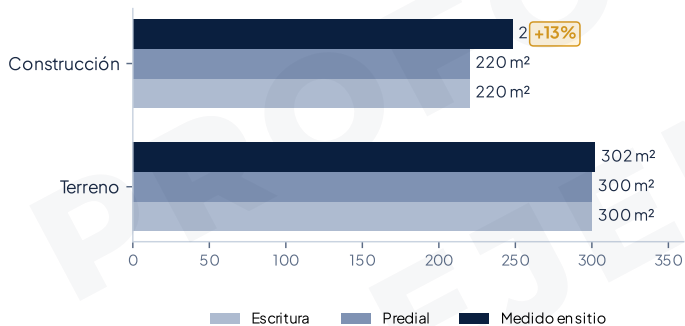


Construcción 13% mayor que la escriturada. Existe una ampliación de 28 m² (estudio en planta baja) que no aparece en escritura ni en predial. Ver sección legal.

Plano levantado en sitio

Planta baja · 121 m²



Planta alta · 127 m²

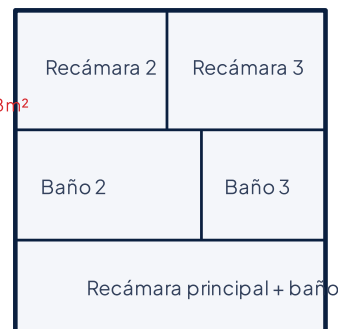


Levantamiento con Magicplan. La zona marcada en rojo es la ampliación no escriturada.

Normatividad urbana y potencial del terreno

Qué permite construir el Plan de Desarrollo Urbano en este predio, según la ficha urbanística del Visor Urbano de Jalisco, y cuánto de eso se aprovecha hoy.

ZONIFICACIÓN H3-U Habitacional unifamiliar, densidad media	COS · OCUPACIÓN DEL SUELO 0.7 Desplante máximo 210 m ²	CUS · UTILIZACIÓN DEL SUELO 1.4 Construcción máxima 420 m ²
--	---	--

Aprovechamiento actual

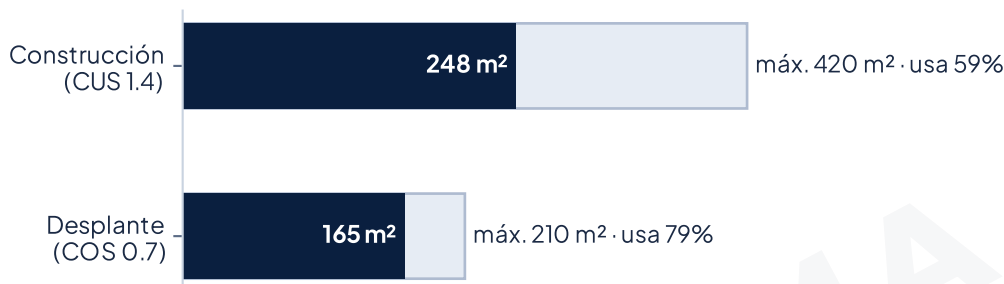

Margen para crecer: 172 m². La casa usa el 59% de lo permitido. Una ampliación futura es viable con licencia municipal, sin cambiar el uso de suelo.

Pero la ampliación existente no tiene licencia en el expediente. Antes de ampliar más, conviene regularizar la actual: licencia, actualización de predial y, si se requiere, rectificación de superficie ante notario.

Por qué importa en tu decisión

- ✓ En una casa antigua con mucho margen, el valor puede estar más en el **terreno y su potencial** que en la construcción: es lo que pagaría un desarrollador.
- ✓ Si lo construido **supera el CUS**, hay riesgo de multa o de no poder escriturar la superficie real; aquí no es el caso.
- ✓ El uso **H3-U** **permite comercio** en el predio; si planeas un consultorio u oficina, requiere dictamen de uso de suelo.

Fuente: ficha urbanística del Visor Urbano de Jalisco (ejemplo). Los coeficientes deben confirmarse en la ficha vigente del predio.

Materiales y acabados

Con 10 tomas guiadas, VERI identificó materiales, calidad y estado de cada elemento, como en la clasificación de construcción de un avalúo.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Económica
 Media
 Media-alta
Residencial
Residencial plus

VIDA ÚTIL REMANENTE ESTIMADA



47 de 65 años · estado de conservación: **bueno**

Elemento	Material identificado	Calidad	Estado
Fachada	Block con aplanado, pintura elastomérica y cantera en acceso	media-alta	bueno
Muros y plafón	Aplanado de yeso, pintura vinílica; plafón de tablaroca en sala	media	bueno
Pisos	Porcelanato 60x60 rectificado en planta baja; laminado en recámaras	media-alta	bueno
Cocina	Cubierta de cuarzo, gabinetes de MDF termoformado, campana	media-alta	bueno
Baños	Azulejo cerámico, cancel de cristal templado, muebles de línea media	media	regular
Ventanería	Aluminio línea 3" con vidrio claro 6 mm	media	bueno
Puertas	Principal de madera sólida; interiores de tambor	media	bueno
Losa o techo	Losa de vigueta y bovedilla; impermeabilizante acrílico envejecido	media	regular
Escalera	Concreto con recubrimiento de porcelanato y barandal de herrería	media-alta	bueno
Instalaciones	Tablero de 12 circuitos, calentador de paso, sin paneles solares	media	regular



Los pisos de porcelanato, la cubierta de cuarzo y la fachada con cantera **elevan el valor** por encima del promedio de la zona. Los baños de línea media, el impermeabilizante envejecido y el calentador de paso sin respaldo solar **lo reducen ligeramente**. En conjunto, la calidad media-alta compensa la orientación al poniente.

Identificación visual asistida por inteligencia artificial a partir de fotos tomadas en sitio. Es orientativa: no sustituye un avalúo ni pruebas de laboratorio.


Hallazgos con evidencia

Cada hallazgo incluye la medición, la evidencia fotográfica o térmica, lo que implica y qué hacer. Las imágenes de esta proforma son ilustrativas.

1 Pastilla sobrecalentada en el tablero

Tablero eléctrico · circuito de cocina

Crítico

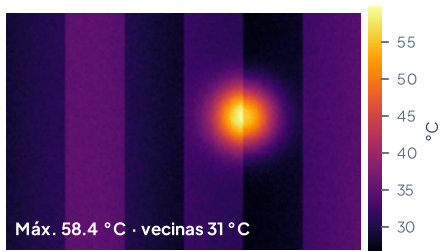

LO QUE SE MIDIÓ

Cámara termográfica: **58.4 °C** en la pastilla de 20 A; las vecinas marcan 31 °C.

QUÉ IMPLICA

Conexión floja o pastilla sobrecargada. **Riesgo de incendio** si se mantiene así.

QUÉ HACER


Electricista certificado antes de habitar: reapriete, cambio de pastilla y revisión del calibre del cable.

Costo estimado: **\$3,500 – \$6,000**

2 Humedad en el muro de la regadera

Baño de la recámara principal · muro colindante con closet

Atención

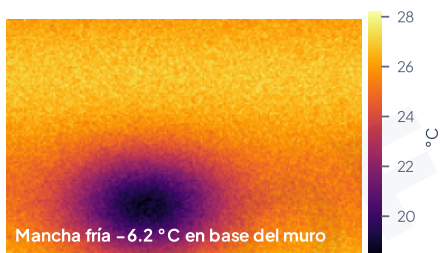

LO QUE SE MIDIÓ

Medidor sin agujas: **78%** en la base del muro contra **22%** en el punto sano. Mancha fría de -6.2 °C.

QUÉ IMPLICA

Filtración por sellos o junteo de la regadera. Con el tiempo daña aplanado, pintura y el closet.

QUÉ HACER

Rehacer junteo y sellos de la regadera; revisar la llave mezcladora. Pintar después de secar.

Costo estimado: **\$8,000 – \$15,000**

3 Impermeabilizante al final de su vida útil

Azotea · 118 m²

Atención



Foto de azotea en sitio

LO QUE SE MIDIÓ

Fisuras y desprendimientos en 30% de la superficie. **Dos coladeras encharcan** (2 a 3 cm de tirante).

QUÉ IMPLICA

Alto riesgo de filtraciones en la próxima temporada de lluvias, sobre recámaras de planta alta.

QUÉ HACER

Retirar el material dañado, desazolver coladeras y aplicar sistema prefabricado o acrílico de 10 años.

Costo estimado: **\$38,000 – \$52,000**

4

Baja presión de agua en planta alta

Baños de planta alta

Atención


Lectura del manómetro

LO QUE SE MIDIÓ

Manómetro: **4 PSI** en el punto más alto (12 PSI en planta baja). Con dos salidas abiertas cae a 2 PSI.

QUÉ IMPLICA

Regaderas débiles en planta alta; el calentador de paso puede no encender con tan poca presión.

QUÉ HACER

Instalar presurizador de 1/2 HP con tanque o hidroneumático pequeño.

Costo estimado: **\$9,000 – \$14,000**

5

Contactos sin tierra física

Recámaras 2 y 3, y estudio

Atención


Foto del probador en el contacto

LO QUE SE MIDIÓ

Probador de contactos: **3 de 34** sin tierra; voltaje correcto (119 a 127 V).

QUÉ IMPLICA

Riesgo de descarga y daño a equipos electrónicos conectados en esos contactos.

QUÉ HACER

Llevar conductor de tierra a los 3 contactos o instalar protección diferencial.

Costo estimado: **\$2,500 – \$4,500**

Sin observaciones relevantes

✓ **Gas:** sin alarma del detector ni burbujas en regulador, llaves y conexiones.

✓ **Estructura:** sin grietas diagonales ni desplomes; fisuras capilares de aplanado.

✓ **Agua:** el medidor no avanzó en 10 minutos con todo cerrado: sin fugas ocultas.

✓ **Voltaje:** 127 V junto al tablero y 119 V en el contacto más lejano.

✓ **Combustión:** CO de 6 ppm en calentador y 4 ppm en estufa.

✓ **Pisos:** desnivel de 8 mm en sala y 6 mm en recámara, dentro de tolerancia.

✓ **Drenaje:** registros limpios; el endoscopio no mostró raíces ni roturas.

✓ **Carpintería y cancelería:** cierres y herrajes funcionando.

Mediciones: dónde cayó cada lectura

Verde es el rango normal, ámbar requiere atención y rojo es crítico. El triángulo marca la lectura tomada con el instrumento, con foto de evidencia en el expediente.

Presión en planta baja

12 PSI


Adecuada para el uso diario con tinaco.

Presión en el punto más alto

4 PSI


Insuficiente: regaderas débiles; requiere presurizador.

Tiempo para agua caliente

48 s


Llega en tiempo razonable.

Voltaje junto al tablero

127 V


Dentro de norma (127V nominal).

Voltaje en el contacto más lejano

119 V


Caída de 8 V: aceptable.

Monóxido de carbono junto al calentador

6 ppm


Combustión correcta.

Desnivel en sala y comedor

8 mm


Dentro de tolerancia.

Pruebas de sí o no

Prueba	Instrumento	Resultado	Implicación
Fugas de gas	Detector HT609Pro y agua jabonosa	Sin fugas	Conexiones seguras.
Fugas ocultas de agua	Medidor, 10 minutos con todo cerrado	No avanza	Sin fugas ocultas.
Tierra física	Probador ST05B en 34 contactos	3 sin tierra	Corregir con electricista.
Presión simultánea	Manómetro con dos salidas abiertas	Cae a 2 PSI	Confirma la necesidad de presurizador.

Revisión documental y legal

Revisamos los 16 documentos que determinan si el vendedor puede vender, si el inmueble está libre y si lo que se compra coincide con lo que dicen los papeles.

Documento	Resultado	Lo que encontramos	Acción
Identificación del vendedor	Correcto	INE vigente; nombre coincide con la escritura.	—
Escritura de propiedad	Con observación	Superficie construida 220 m²; se midieron 248 m².	Regularizar la ampliación o pactar retención.
Inscripción en el RPP	Correcto	Folio real vigente a nombre del vendedor.	—
Libertad de gravamen	En trámite	Solicitado al RPP; entrega estimada 15 oct.	Firmar solo con certificado de menos de 30 días.
Estado civil y régimen	Con observación	Casado en sociedad legal.	El cónyuge debe comparecer a la firma.
Poder notarial	No aplica	Vende el propietario directamente.	—
Sucesión	No aplica	Adquirido por compraventa en 2016.	—
Predial	Correcto	Pagado 2026; sin adeudo.	—
Agua (organismo municipal)	En trámite	Constancia de no adeudo solicitada; 13 oct.	Entregar antes de la firma.
Luz (CFE)	Correcto	Recibo al corriente.	—
Cuotas de condominio	Con observación	Adeudo de 2 meses (\$4,200).	Liquidar y entregar constancia del administrador.
Régimen de condominio y reglamento	Correcto	Inscrito; reglamento entregado.	Leer restricciones de uso y obras.
Licencias y habitabilidad	Pendiente	El vendedor no la presentó; plazo 12 oct.	Solicitar; sin ella, verificar con el municipio.
Uso de suelo	Correcto	Habitacional H3-U, compatible.	—
Ficha urbanística	Correcto	COS 0.7 · CUS 1.4.	—
Ocupación	Correcto	Desocupada; sin inquilinos ni poseedores.	Entrega física al firmar.

Correctos o no aplican

10

Con observación

3

En trámite o pendientes

3

Alertas críticas

0

Lo jurídico, explicado en sencillo

Lo que encontramos tiene consecuencias legales. Aquí las explicamos para que llegues a la notaría sabiendo qué pedir.

Firma del cónyuge

En Jalisco, si el vendedor está casado en sociedad legal, el inmueble forma parte del patrimonio común: **se requiere el consentimiento del cónyuge**. Sin su firma, la venta puede impugnarse.

Gravámenes

Una hipoteca o embargo inscritos **siguen al inmueble**, aunque cambie de dueño. El notario debe tener un certificado reciente y dar aviso preventivo al Registro Público.

Superficie no escriturada

Si lo construido no coincide con la escritura, el crédito hipotecario, el predial y una venta futura pueden complicarse. Se regulariza con licencia municipal, actualización catastral y, en su caso, **rectificación ante notario**.

Cuotas de condominio

El Código Civil de Jalisco obliga a presentar la **constancia de no adeudo del administrador** para escriturar. El comprador no debe heredar adeudos del dueño anterior.

Impuestos de la operación

El vendedor paga ISR por la ganancia, salvo la exención de casa habitación cuando aplica. El comprador paga el **impuesto municipal sobre transmisiones patrimoniales** y los derechos de registro. El notario calcula y retiene.

Pagos y prevención de lavado

La compraventa de inmuebles es una actividad vulnerable: el notario identifica a las partes y **existen límites legales al pago en efectivo**. Conviene pagar por transferencia y documentar el origen de los recursos.

Lista para el día de la firma

☐ Certificado de libertad de gravamen de menos de 30 días

☐ Acta de matrimonio reciente

☐ Constancia de no adeudo del administrador del condominio

☐ Acuerdo escrito sobre la ampliación (retención o descuento)

☐ Identificación vigente del vendedor y de su cónyuge

☐ Predial y agua sin adeudo, con constancias


☐ Factura de la reparación del tablero eléctrico

☐ Pago por transferencia, con origen de recursos documentado

Esta sección es orientativa y preventiva; no constituye opinión jurídica. Los asuntos legales deben confirmarse con el notario de la operación o con un abogado.

En proceso: estudio de gabinete

Estos conceptos aún no tienen diagnóstico. Las fechas están calculadas en días hábiles a partir de la visita y dependen de cada autoridad y de la entrega del vendedor.

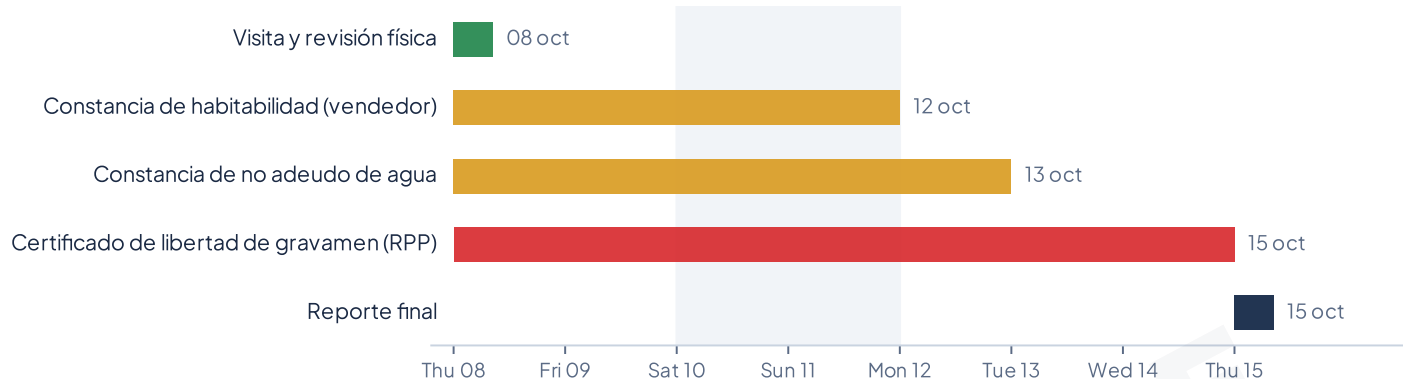

Concepto	Motivo	Fecha estimada	Qué puede cambiar
Certificado de libertad de gravamen	Registro Público de Jalisco: 5 días hábiles	Jueves 15 de octubre	Si aparece hipoteca o embargo, el semáforo pasa a rojo hasta su cancelación.
Constancia de no adeudo de agua	Organismo municipal: 3 días hábiles	Martes 13 de octubre	Un adeudo se liquida antes de firmar.
Constancia de habitabilidad	Entrega del vendedor: 2 días hábiles	Lunes 12 de octubre	Si no existe, se verifica en el municipio y se valora el riesgo.

Reporte final estimado: jueves 15 de octubre de 2026. Te lo enviaremos actualizado, sin costo adicional, en cuanto recibamos los documentos.

Mientras tanto, esto hacemos por ti

Seguimiento diario

Damos seguimiento al Registro Público y al organismo de agua hasta recibir los documentos.

Revisión con VERI

En cuanto llega cada documento, VERI lo lee, lo compara con el expediente y te avisamos por WhatsApp.

Reporte final

Actualizamos el semáforo, la opinión de valor y la lista para la firma, sin costo adicional.

Opinión de valor

Calculada con **124 propiedades comparables reales** a menos de 2.5 km, de tamaño similar ($\pm 30\%$), ajustada con lo que vimos en sitio. A diferencia de un reporte en línea, aquí ves cada número.

VALOR AJUSTADO POR CONDICIÓN

\$7,250,000

Rango: \$6,820,000 – \$7,690,000

VALOR DE MERCADO (SIN AJUSTES)

\$7,760,000


 238 m² × \$32,611 por m² (mediana)

RENTA ESTIMADA


\$30,200/mes

Rendimiento bruto 5.0% anual

Dónde están los comparables

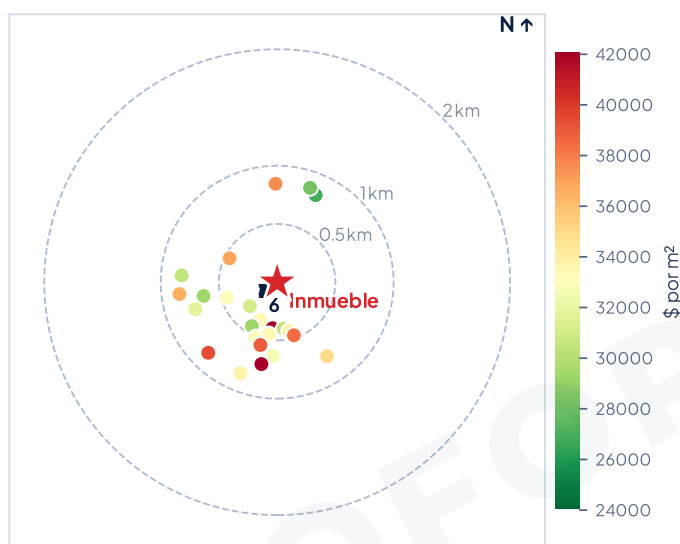

Cómo se distribuyen los precios

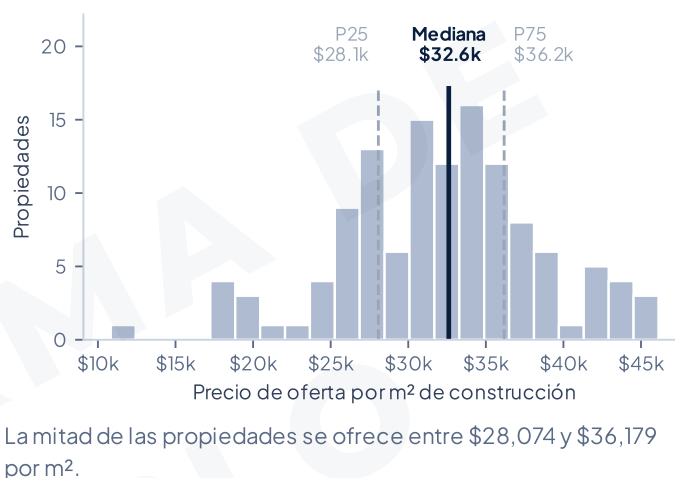


Los 6 comparables más cercanos


#	Clave	Colonia	Construcción	Precio de oferta	\$ por m ²	Distancia
1	NJ-CDB8	Punto Sur	285 m ²	\$8,965,000	\$31,456	0.3 km
2	NJ-12592	Punto Sur	189 m ²	\$8,600,000	\$45,503	0.3 km
3	NJ-64CE	Punto Sur	209 m ²	\$7,585,000	\$36,325	0.3 km
4	NJ-CB49	Punto Sur	175 m ²	\$6,000,000	\$34,286	0.3 km
5	EB-UQ8204	Punto Sur	209 m ²	\$6,490,000	\$31,053	0.3 km
6	EB-WC5031	Punto Sur	213 m ²	\$7,100,000	\$33,333	0.4 km

Del valor de mercado al valor justo de esta casa

Partimos del valor de mercado y aplicamos solo ajustes respaldados por un dato: la calidad y el estado observados, la orientación, la diferencia típica entre precio de oferta y de cierre, y el costo de lo que hay que reparar o regularizar.

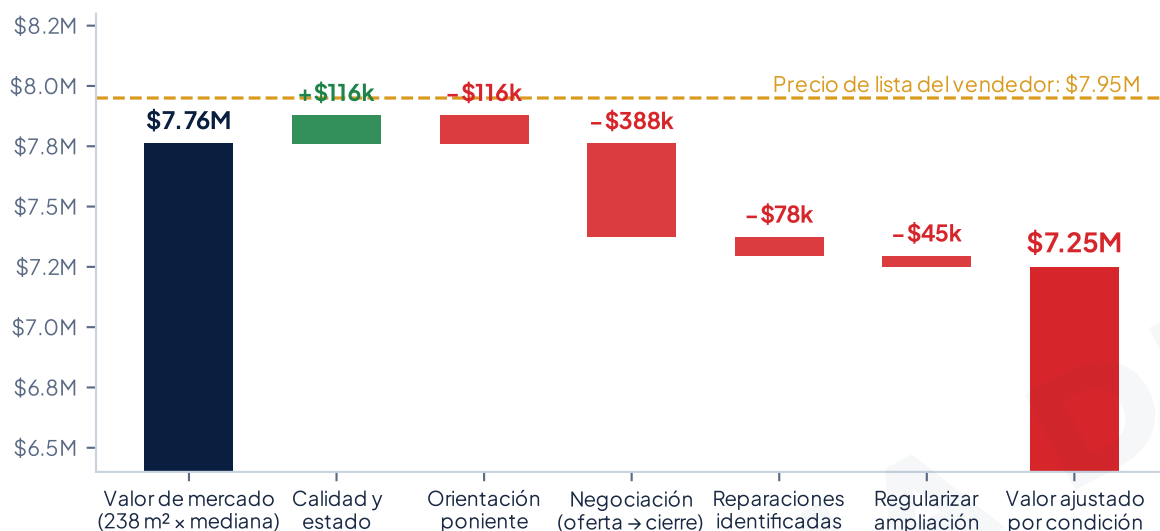

Plusvalía desde la compra

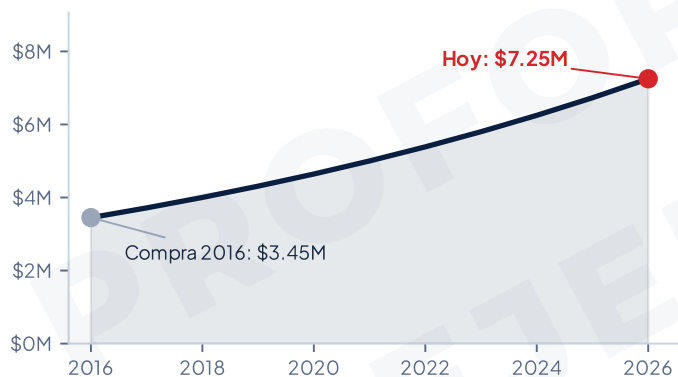

Comprada en 2016 en \$3,450,000 (escritura). Su valor ajustado hoy representa una plusvalía de **7.7% anual**.

Rango de oferta sugerido


Oferta inicial	\$7,150,000
Cierre razonable	\$7,350,000
Lista del vendedor	\$7,950,000

El argumento: el valor de mercado de la zona, las reparaciones documentadas en este reporte y el costo de regularizar la ampliación.

Es una **opinión de valor**, no un avalúo. Se basa en precios de oferta publicados y en la información del expediente. Para crédito hipotecario se requiere un avalúo de una unidad de valuación autorizada.

Presupuesto de reparaciones y plan de acción

Rangos de costo con precios de mercado en la zona metropolitana de Guadalajara (octubre de 2026). El color indica la prioridad.

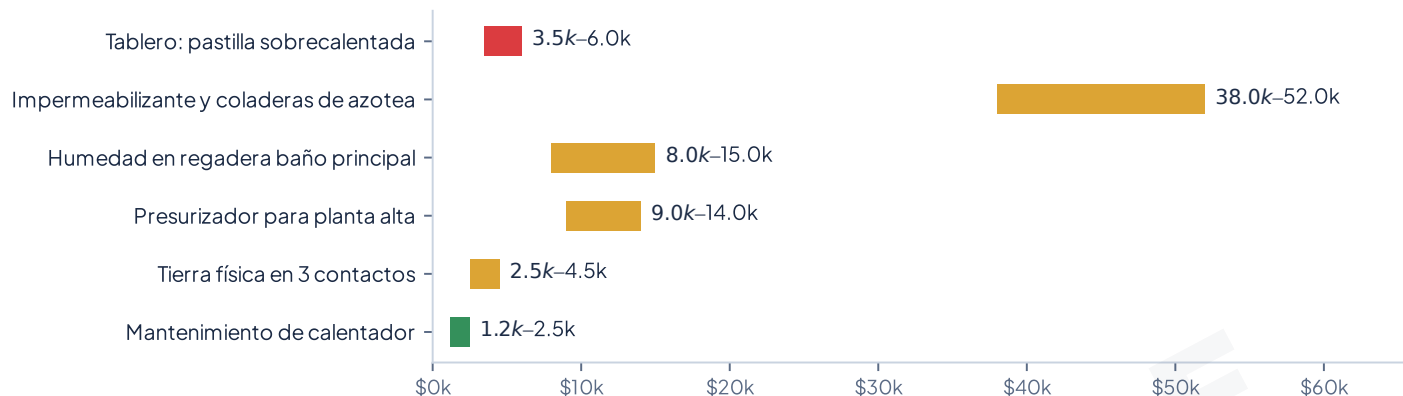

Total
estimado **\$62,200 –**
\$94,000

Rojo: antes de habitar · Ámbar: en los primeros 6 meses · Verde: mantenimiento

Tu plan en tres tiempos

Antes de ofertar

- Usar este reporte para sustentar la oferta.
- Pedir al vendedor la habitabilidad y la constancia de cuotas.

Antes de firmar

- Certificado de gravamen reciente.
- Reparación del tablero con factura.
- Firma del cónyuge y acuerdo sobre la ampliación.

Primeros 90 días

- Impermeabilizar antes de lluvias.
- Sellos de la regadera y presurizador.
- Tierra física en contactos.

¿Quieres que lo resolvamos por ti?

Te conseguimos **tres cotizaciones de proveedores verificados** para cada reparación, con garantía por escrito. Tú eliges, incluso a tu propio proveedor.

Plan de reparación
Acierta Max

Alcance, método y firma

Qué incluye

- ✓ Recorrido de 20 zonas, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo.
- ✓ Pruebas con instrumentos: termografía, humedad, presión, voltaje, contactos, gas, monóxido, nivel láser y endoscopio.
- ✓ Revisión de 16 documentos y de la normatividad urbana.
- ✓ Ubicación GPS, orientación y plano levantados en sitio.
- ✓ Opinión de valor con comparables reales.
- ✓ Revisión asistida por VERI, nuestra inteligencia artificial, validada por el inspector.

Instrumentos utilizados

Termografía

UNI-T UT1120S+

Humedad

Medidor sin agujas WM710

Presión

Manómetro 0-200 PSI

Electricidad

Probador ST05B y multímetro UT202+

Gas y CO

HABOTEST HT609Pro y HT6020

Niveles y ductos

Nivel láser 16 líneas y endoscopio

Glosario

COS

Coeficiente de ocupación del suelo: porción del terreno que se puede construir en planta baja.

CUS

Coeficiente de utilización del suelo: total de m² construibles respecto al terreno.

Folio real

Número con el que el Registro Público identifica el inmueble.

Sociedad legal

Régimen matrimonial en el que los bienes adquiridos son de ambos cónyuges.

Termografía

Imagen de temperaturas que revela humedad oculta y puntos calientes.

Javier Mendoza Salinas

Director General, Acierta Max, S.A. de C.V.

Certificación CONOCER EC0110.02 · Miembro de AMPI y de NAR

Límites

Revisión preventiva de alcance básico, limitada a las áreas accesibles el día de la visita y sin pruebas destructivas. No sustituye peritajes estructurales, dictámenes técnicos, avalúos, certificados registrales ni asesoría jurídica especializada. Los costos son estimados y pueden variar.

Los datos personales de este reporte se tratan conforme al aviso de privacidad de Acierta Max y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Este reporte es confidencial y para uso exclusivo del cliente que lo contrató. Verifica su autenticidad en **verifica.casa** con el folio AV-20261008-0128.