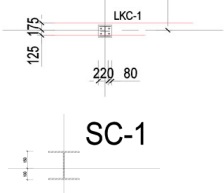
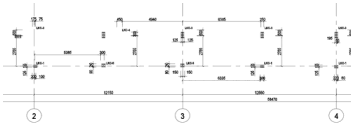
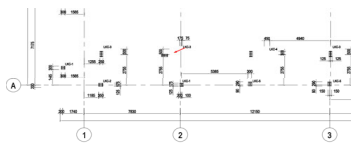
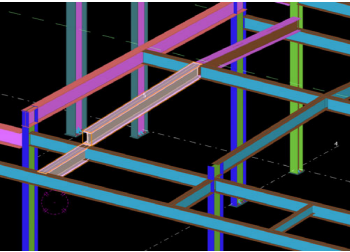
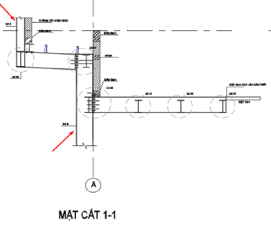
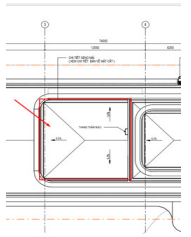
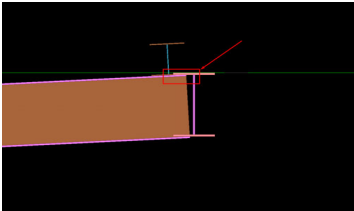


		Dự án: NAVY Hanoi				
		Bộ Phận: Thiết kế				
		Ngày: 13/05/2026				
		YÊU CẦU CUNG CẤP/ BỔ SUNG THÔNG TIN				
STT	BẢN VẼ	YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN		TRẢ LỜI/ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ		GHI CHÚ
Trạng thái	Ngày ghi nhận	NỘI DUNG	HÌNH ẢNH	NỘI DUNG	HÌNH ẢNH	
1	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỖ CỘT (File đính kèm trang 17)	Bản vẽ chi tiết chân cột và chi tiết liên kết chưa có chỉ định chiều dày bản mã để cột, gân.		Chiều dày bản mã dày 25mm, chiều dày gân tăng cứng dày 10mm		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
2	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỖ CỘT/ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1/ (File đính kèm trang 17, 18)	Định vị bulong neo cột SC1 trực 4/A khác mặt bằng chân cột.		Định vị cột điều chỉnh theo bản vẽ phân thân		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
3	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỖ CỘT (File đính kèm trang 17)	Đim định vị cột không khớp với vị trí cột		Đim lỗi, Nt xác định vị trí theo bản vẽ, nt điều chỉnh lại đim ở bản vẽ shop		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
4	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỖ CỘT (File đính kèm trang 17)	Chi tiết chân cột không khớp tiết diện cột		Vị trí cột đó là sc4 H450x200 đã khớp bản vẽ, nt điều chỉnh lại đim		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
5	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19)	Các dầm dài không có chi tiết nối. Không phù hợp cho gia công/ vận chuyển/ lắp dựng		Các dầm dài bị ngắt tại nút cột, NT xem chi tiết		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung chi tiết liên kết nối dầm				
6		Chưa có mặt cắt khung (qua 3 loại mái)		NT Xem kết hợp bản vẽ kiến trúc		
Pending	12/05/2026	Đề nghị cung cấp				

7		Chi tiết dầm SB1A (trục 4-1400) bị chênh cao độ (do mặt bằng kiến trúc mái không đúng độ dốc)		Vị trí này là dầm chéo.		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung mặt cắt vị trí này				
8	CHI TIẾT MẶT CẮT CANOPY (File đính kèm trang 24)	Vị trí cột và dầm mặt cắt 1-1 Không khớp với mặt bằng cột tầng 1; mặt bằng cột tầng 2 và dầm mái 1		THEO BẢN VẼ MB, NT ĐIỀU CHỈNH LẠI MC Ở BẢN VẼ SHOP		
Pending	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
9	MẶT BẰNG MÁI A-1002	Mái 1 trục 3-4 không đúng độ dốc mái.		ĐỀ NGHỊ NT CHỈ RÕ HƠN		Bản vẽ kiến trúc sai mặt bằng độ dốc mái; đã điều chỉnh theo kết cấu
Pending	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra và bổ sung mặt cắt vị trí này				
10	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19)	Dầm SB4 và SD1 va chạm		Dầm SB4 có thể hạ xuống 1 chút đảm bảo sd1 đặt lên		
Pending	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				
11	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 2 ((File đính kèm trang 24)	Cao độ dầm và độ dốc dầm không khớp với kiến trúc (Mái hồi không đồng phẳng)		NT XEM PHẦN HỎI TẠI BẢN VẼ ĐI KÈM, TRANG 24		
Pending	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				
12	CHI TIẾT LIÊN KẾT 10 (File đính kèm trang 19)	Liên kết không phù hợp kích thước tổng (3 phương) cấu kiện lớn không phù hợp gia công/ chế tạo/ lắp dựng		NÚT LIÊN KẾT NÀY HÀN NHÀ MÁY, ĐÁY PHẦN NÓI RA CÁC DẦM XUNG QUANH		
Pending	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				