AWithZ阿威兹

H2手持彩屏点焊机
使用说明书

一、产品相关介绍

面板介绍

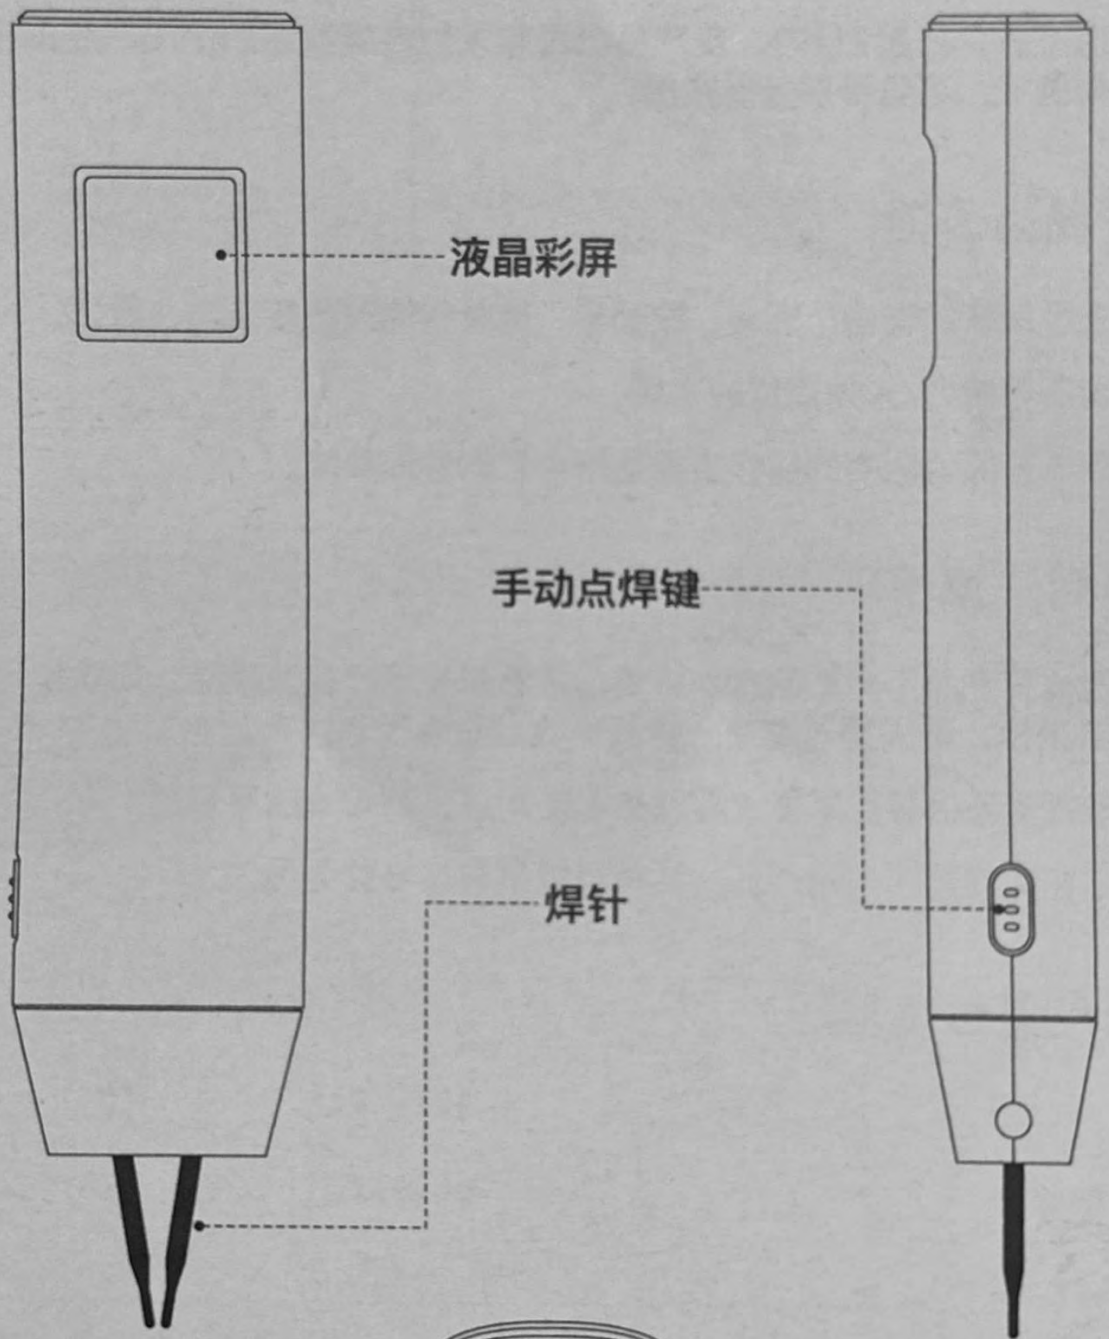

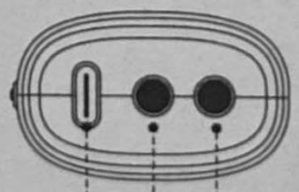

液晶彩屏

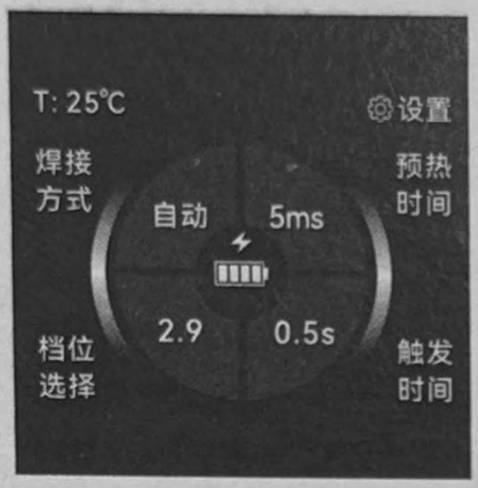

可以通过选项切换和调整键调节设置项，设置项的选项可以通过短按开关机键进行切换，切换选项时，被选中项会以高亮显示。

调节的参数会影响点焊效果，因此您可以通过了解每项参数的作用，多多尝试并练习，然后根据点焊材质的类型、厚度等调节对应参数以达到更好的点焊效果。

显示标识	含义及作用
T: 25℃	表示当前设备内部温度。
设置	选中此图标进入系统后台设置。
⚡	出现此图标表示点焊机正在充电中。
🔋	显示点焊机剩余电量 当前剩余电量约75~100% 当前剩余电量约50~75% 当前剩余电量约25~50% 当前剩余电量低于25% 当前剩余电量低于5%

显示标识	含义及作用
5ms 预热时间	参数项1，预热。 预热，单位ms(毫秒)，在实际焊接输出前，先输出微小的电流将焊接材料上的氧化层去除，为真正的焊接输出做铺垫。
0.5s 触发时间	参数项2，触发时间，仅自动模式生效。 自动模式下，检测到两个点焊笔形成电流回路时，经设定的触发时间后，才触发输出。 例如：设置触发时间为0.5s，则表示两个点焊笔接触到金属长达0.5秒后会触发输出，期间若移开点焊笔，0.5秒后也不会触发输出，双焊笔重新接触金属时，时间重新计算。
档位选择 2.9	参数项3，档位选择，控制点焊时的功率大小。 最小档为1.0，设置方法请翻阅档位设置章节。
焊接方式 自动	参数项4，点焊机的点焊模式。 自动模式：检测到两焊针接触同一金属形成电流回路时，则到达触发时间就开始点焊。 手动模式：在焊针形成电流回路时，短按侧面的“手动点焊键”触发点焊输出，若回路不成立，短按不会触发输出。

按键说明

1. 开关机/选项切换键

长按2秒：开机与关机。

短按：切换选中参数项，可以在几个参数项中循环选择，切换顺序为(设置→预热时间→触发时间→档位选择→模式选择→设置)，参数项色块变大表示已选中。

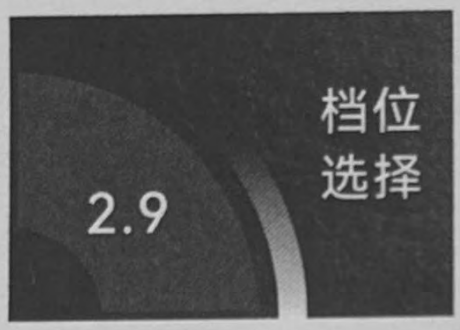

图1(选中前)

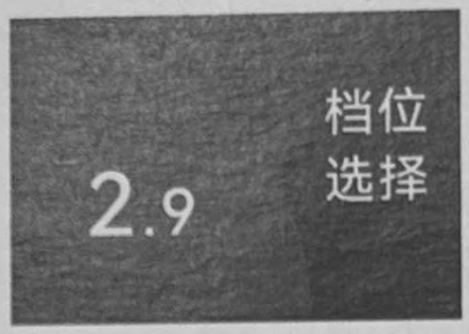

图2(选中后)

3. 调整键

短按：对选中的参数项进行调节（例，选中预热时间短按“调整键”，预热时间参数在0-5ms依次切换）

长按：对选中的参数项进行快速调节（例，选中预热时间长按“调整键”，预热时间参数在0-5ms快速切换；选中档位选择，则是整数位与小数位依次切换）

注：若5秒内无任何操作，该参数值选中状态取消。

3. 手动点焊键

在手动模式下，当焊针形成电流回路时，短按侧面的“手动点焊键”触发点焊输出，若回路不成立，短按不会触发输出。

4. 组合键快捷功能

开机状态下：同时按住“调整键”+“开关机/选项切换键”2秒，屏幕旋转180度。

开机状态下：同时按住“手动点焊键”+“调整键”3秒，恢复原厂设置。

开机状态下：同时按住“手动点焊键”+“调整键”+“开关机/选项切换键”3秒，切换语言，长按可快速切换不同语言。

开机与关机

手动开机：关机状态长按2秒“开/关机键”。

手动关机：开机状态长按2秒“开/关机键”。

自动关机：设定时间内，设备无任何操作时将自动关机，该时间可在系统设置里的定时关机项设置。

点焊机充电

本产品支持Typc-C充电，充电接口位于点焊机顶部(如图3)，最大支持5V/1A的输入，请使用电压为5V的充电器，建议使用电压5V电流1A以上的充电器。

在充电开始时，电量图标的上方会出现充电图标(如图4)，同时电量图标以动画形式显示，充满后显示满格电量并且停止闪烁，此时可移除充电器。

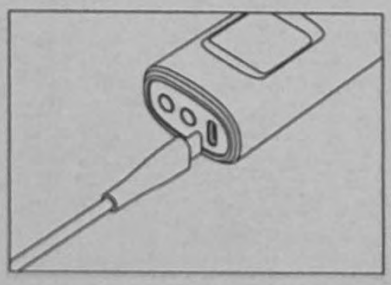

图3 (连接充电线)

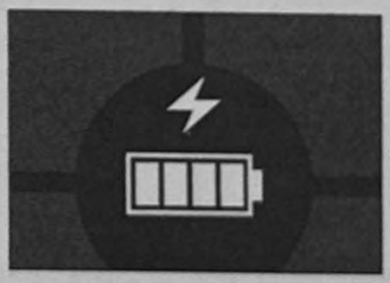

图4 (充电中)

档位设置

以设置6.8档为例，通过选项切换，选中档位参数项，此时默认选择整数位（整数位字号会变大，如图6），短按调整键，将档位的整数位设置为6（如图6），设置完毕后，再长按选项切换2秒，这时，选中从整数位变成了小数位（选中小数位，小数位字号会变大，如图7），再短按调整键，将小数位设置为8（如图8），到此，便完成了6.8档设置流程，如需调整其它数值，按同样的操作流程操作即可，需是注意的是，档位只能增加，如果档位超过了所需档位，可继续按调整键，直到调整为所需档位。

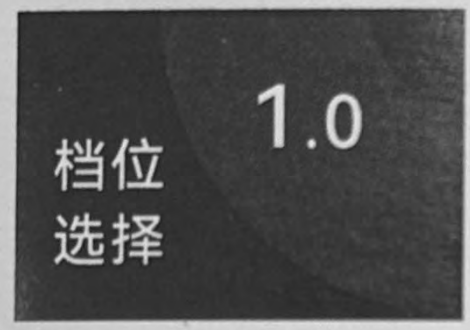

图5（选中整数位）

短按调整键

图6（调整整数位后）

长按调整键

图7（选中小数位）

短按调整键

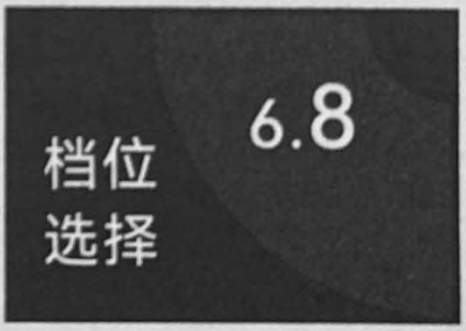

图8（调整小数位后）

恢复原厂设置

开机状态下，同时按下“手动点焊键”+“调整键”3秒，恢复原厂设置，清空原设置数据并恢复初始化。

温控保护

放电保护：系统检测内部温度>60℃或<-10℃时，放电保护开启，点焊功能关闭且屏幕显示“温度异常！”，待点焊机内部温度恢复至-6℃~56℃之间时，点焊功能恢复。

充电保护：系统检测内部温度>60℃或<0℃时，充电保护开启，禁止充电且屏幕显示“温度异常！”，待点焊机内部温度恢复至4~56℃之间时，充电功能恢复正常。

系统设置

选中“设置”选项，短按调整键进入后台设置。您可以通过“选项切换”和“调整键”按需设置，设置项作用介绍：

EN **语言**，设置设备的显示语言。

焊接声音，设置焊接时启用或关闭焊接声音。

屏幕亮度，设置屏幕的显示亮度。

180° **屏幕翻转**，设置屏幕的显示方向，也可以在开机状态下通过长按“调整键”+“开关机/选项切换键”快捷翻转屏幕。

定时关机，设置设备在经过多长时间无操作后自动关机。

恢复出厂，将设备各项数值设置为出厂初始值。

返回主页，返回主页界面。

操作说明

电池组焊接步骤

1. 准备好电池与镍片，保证电池两端和镍片平整洁净无锈蚀，电池电极朝向保持一致，可以借助电池支架来使电池摆放整齐，并放上长度厚度合适的镍片。

2. 长按开关机键2秒开机，设定好点焊机各项数值（可翻阅按键说明与档位设置章节），可以根据说明书内的“参数调节建议表”进行初步的参数调节，正式焊接前建议先进行焊接测试，根据效果微调，以达到更佳的焊接效果。

3. 手持点焊机，使焊针放在电池与镍片重叠区域适当用力按压，建议点焊机微微倾斜以便焊针接触到位，受力均匀，焊针与镍片、镍片与电池应接触良好，无悬空，无接触不良。

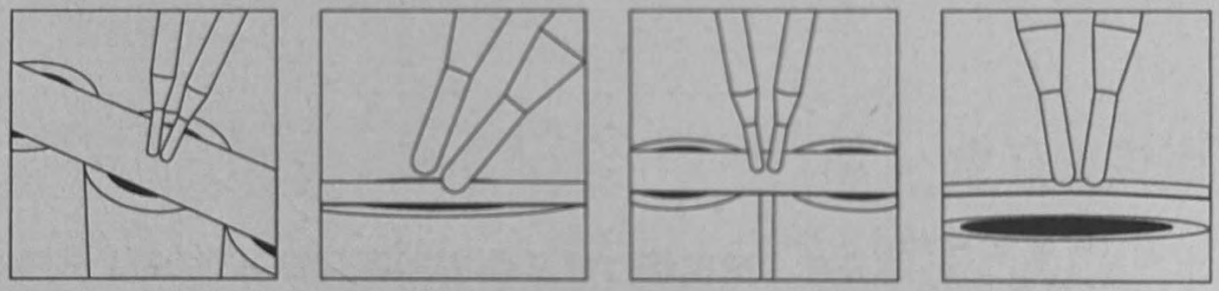

接触良好
位置正确无悬空

焊针悬空
接触不良

焊接位置错误

焊接材料
未平整放置

二、产品参数

基本规格

产品名称	手持彩屏点焊机
产品型号	H2
点焊模式	手动/自动
产品尺寸	约45*28*202mm

输入/输出

输入接口	Type-C充电口
输入参数	5V/1A（MAX）
输出电压	4.2V（MAX）
输出电流	650A（MAX）

电 池

工作温度	-10~60℃（±5℃）
充电温度	0~60℃

三、常见问题解答

问：哪些事情是被禁止的?

答: 1.请勿自行改造、拆解、修理本产品。

2.严禁使产品接触任何液体，请勿将产品浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用机器。

3.产品建议在环境温度15℃至50℃之间使用，温度超出使用范围，将会影响点焊机的点焊效果和使用寿命。

问：关于充电有什么需要注意的?

答: 1.当电量低于25%，输出功率将会下降，点焊效果会减弱，点焊时保持电量在75%以上效果最佳，本产品支持边充边用。

2.当点焊机电量不足时请及时充电,使用电压5V的充电器即可充电，建议使用5V/1A以上的充电器，以达到更快的充电效果。

3.产品充电时，液晶屏的电量标志会有动画显示，当动画停止时，表明充电完成。

问：点焊机如何存放?

答: 请在充满电后再存放，并且每隔2~3个月左右重新充放电一次，以保持电池活性。

问：有什么焊接技巧需要了解吗?

答: 1.点焊时将焊笔轻轻搭在镍片上即可，不可用力压焊笔，焊点发黑就调低档位，熔池过小就增大档位，焊接前可以用刀片、不锈钢碗等表面较大的铁、不锈钢先试试，熟悉后再焊接电池会顺利很多。

2.焊笔多次使用后焊针可能氧化，若焊接性能下降，建议使用磨砂纸轻轻打磨掉发黑部分。

四、故障排除

故障描述	可能原因	解决办法
无法开机	电量不足	连接充电器充电
	电池过放	联系客服
	电池故障	联系客服
充不进电	充电器/充电线损坏	更换充电器/充电线
	充电接口故障	联系客服
无输出 焊不牢、镍片 焊穿等焊接 效果不佳	电量过低	给设备充电
	镍片不平整/锈蚀	保证电池与镍片 平整洁净无锈蚀
	电流过大/过小	多多练习
	被焊接材料错误	更换合适的材质类型
输出不受控制	控制器损坏	联系客服
低电量/温度异常 界面不转变 屏幕界面丢失 花屏/乱码	屏幕或电路故障	1.重新开关机，充电 或者静置一段时间， 然后再开机使用。 2.联系客服

五、售后服务与支持

保修条例（当产品需进行保修时，请出示本保修卡）

自您签收之日起7日内，本产品出现非人为性能故障的情况；经由售后检测确定，可免费享受退换货。

非保修条例

1.未经授权的维修、拆装、改动等，或撕毁涂改标签及防伪标记。

2.因不可抗力/人为造成的损坏。

3.因未按照说明书的操作步骤使用导致的性能故障。

售后注意事项

1.退换货产品不得影响二次销售，需原样发回产品及赠品。如质量问题导致退换，请先垫付邮费，待我们收到货返还。

2.非质量原因导致退货，若赠品已使用过，需扣除赠品费用。

3.不在保修范围内的产品，我司可提供有偿维修服务。

用户信息

姓　　名:_____　　联系电话:_____

订单编号:_____　　购买日期:_____

地　　址:_____

合格证

产品检验: 合格

质检员: 18