Lección de 8D-PLT1-2026-0004: Rebaba en carcasa de aluminio 4410-A

LA-0001 · Rev. 2 · Publicada · Idioma: ES · Caso de origen 8D-PLT1-2026-0004

Problema original	Rebaba de hasta 0.5 mm en el borde exterior de la carcasa 4410-A que impide el asentamiento del sello en la línea del cliente.
Causa raíz verificada	• Desgaste de herramienta de corte • Sin control de vida útil en CNC 3 Ocurrencia: La herramienta de CNC 3 se usa más allá de su vida útil por falta de contador de golpes. Punto de escape: La inspección final no incluía la zona de sello en el plan de control.
Acciones implementadas	• [Correctiva] Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3 • [Correctiva] Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3 • [Sistémica] Actualizar el estándar de equipos para exigir contador de golpes en toda CNC nueva
Resultados de eficacia	• Cambio de herramienta de corte cada 8 000 piezas en CNC 3: eficaz — 41 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción • Instalar contador de golpes con paro automático en CNC 3: eficaz — 0 ppm frente a límite de 100 ppm en 31 días con producción

Antes y después

ANTES

3.4 % de piezas con rebaba en CNC 3 y reclamación del cliente.

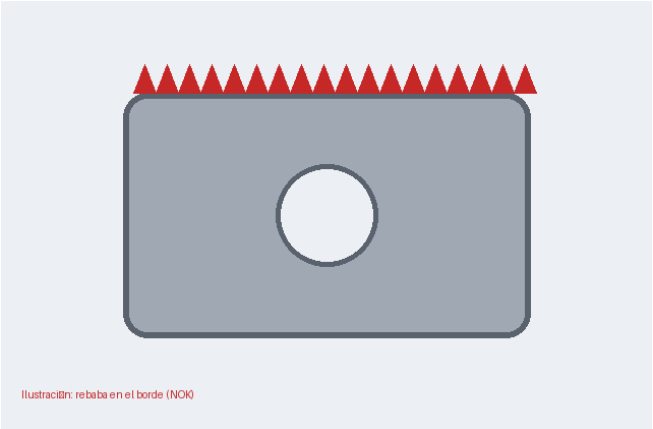

Ilustración: rebaba en la zona de sello

DESPUÉS

41 ppm en 31 días; sin reclamaciones.

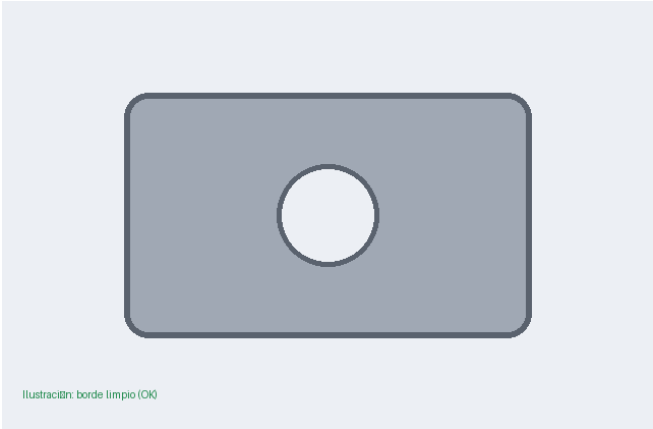

Ilustración: borde limpio tras el control de vida útil

Documentos actualizados	PFMEA-CNC-12, PC-4410-A, CAP-2026-118
Capacitación	Capacitación CAP-2026-118 sobre control de vida útil.

Aplicabilidad

Productos	Carcasa de aluminio, 4410-A
Procesos	Maquinado CNC
Plantas	PLT1
Situaciones	Equipos nuevos sin contador de golpes, Herramental con vida útil limitada

Control documental

Autor	Ingeniería de Calidad Demo · 2026-10-27 21:57
Revisó y aprobó	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 21:57
Publicó	Gerencia de Calidad Demo · 2026-10-27 21:57
Motivo de la revisión	Agregar antes y después visual

Reutilización en otros casos

Caso	Rev. lección	Resultado	Evaluación
8D-PLT2-2026-0001	1	Aplicada parcialmente	Se revisó si los equipos de prueba de fuga tienen control de vida útil de sellos; se aplicó a los sellos de la fixtura.