DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	MARZO
Informe -MOTOR MESA PADDY 01 SUPER BRIX	2026

DE:	Alex Sulca Tapia	**SEDE:**	Bellavista
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	18-Mar-26
CC:	Marcos Riojas / Hans Rodriguez	**N°**	019-2026MNT

Marca :	SIEMENS	**Fecha Instalación:**	2014
CAPACIDAD:	7.5 HP	**AMPERAJE:**	26A/13 A
Serie:	133-6YA80	**VOLTAJE:**	220V/440V
AREA:	PILADO	**RPM:**	1150

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante	Poco importante	Normal
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. ANTECEDENTES:

Se realizo el mantenimiento al motor de mesa paddy 01, el cual arrojaba error en variador y bloqueaba el equipo, en la apertura se evidencio desgaste en un lado del eje el cual ha generado un recalentamiento, se procedió a enviar a rellenar eje, se cambio rodamientos y barnizado, después del mantenimiento se probo en tablero de pruebas en taller y si funciono, se volvió a instalar en equipo y presenta misma falla, el desgaste del eje puede que haya echo perder su aislamiento de la bobina y es detectada por el variador electrónico.

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO:

El recalentamiento a generado que la bobina hay perdido su aislamiento y la sensibilidad del variador este detectando bloqueando el equipo por protección.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACION:

En la línea de producción de pilado una pieza importante es la mesa paddy, lo cual se necesita tenerla operativa para que no afecte a la producción de pilado, el motor se ha desmontado para enviar a reparación.

V. CONCLUSIONES:

. Se requiere el apoyo para la cotización y realizar la reparación de bobinado de motor, según características detalladas en informe.

22 años CRECIENDO JUNTOS

Alex M. Sulca
Supervisor Mantenimiento
992270963
induamerica.peru
www.induamerica.pe
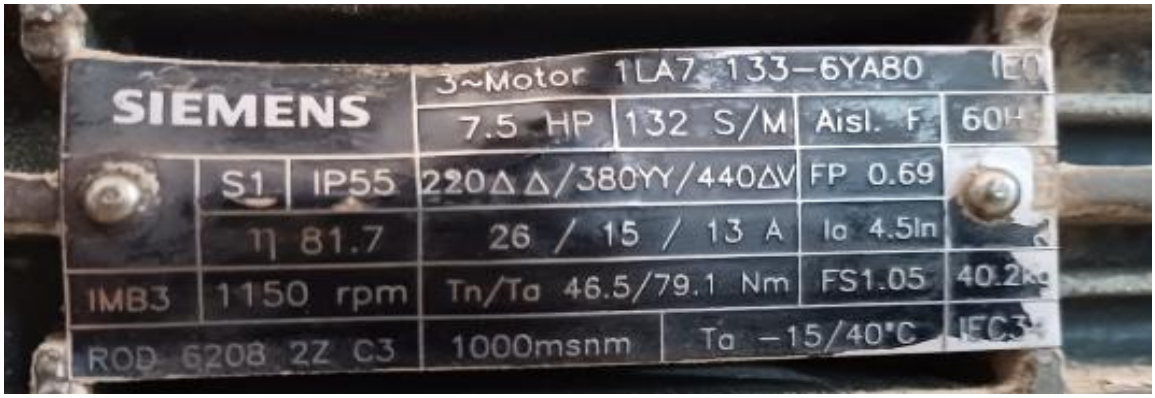
VI. ARCHIVO FOTOGRAFICO: