

以下是在国产操作系统、Ubuntu 等 Linux 系统上安装驱动时的一些常见问题：

1、安装驱动提示软件包架构不匹配。



解决办法：确认电脑 CPU 架构是 AMD (X86) 或者 ARM 架构，选择对应的架构驱动安装。可以在终端使用以下命令确认：`dpkg --print-architecture`

2、输入“`sudo dpkg -i xxx.deb`”后，提示没有那个文件或目录。

```
ldconfig: /opt/apps/com.eetrust.wdaq/files/bin/SLClient/lib/libjpeg.so.8 is not a symbol  
gxxc@gxxc-PC:~$ sudo dpkg -i aic8800frvpackage_arm64.deb  
dpkg: 错误：无法访问归档 'aic8800frvpackage_arm64.deb': 没有那个文件或目录  
gxxc@gxxc-PC:~$
```


解决方法：

- 1、可能是安装包名字不对，检查安装包名字是否正确；
- 2、可能是没有切换到驱动所在目录，可以在驱动所在文件夹，空白处右键选择“在终端打开”，重新输入命令。
- 3、使用“`sudo apt-get update`”命令后出现“暂时不能解析域名 `https://....`”、“无法下载 `https://....`”等提示。

```
huawei@huawei-W515:~$ sudo modprobe cfg80211
huawei@huawei-W515:~$ dpkg -s build-essential
dpkg-query: 系统没有安装软件包 build-essential, 因而没有相关的信息
使用 dpkg --info (= dpkg-deb --info) 来检测打包好的文件,
huawei@huawei-W515:~$ sudo apt-get update
错误:1 https://archive2.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-10_1-kirin9a0/custom/partner/10_1-kirin9a0/default/InRelease
暂时不能解析域名“archive2.kylinos.cn”
错误:2 https://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-wayland-2203-updates/InRelease
暂时不能解析域名“archive.kylinos.cn”
错误:3 https://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL 10.1-kirin990-feature/InRelease
暂时不能解析域名“archive.kylinos.cn”
正在读取软件包列表... 完成
W: 无法下载 https://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL/dists/10.1-wayland-2203-updates/InRelease 暂时不能解析域名“archive.kylinos.cn”
W: 无法下载 https://archive.kylinos.cn/kylin/KYLIN-ALL/dists/10.1-kirin990-feature/InRelease 暂时不能解析域名“archive.kylinos.cn”
W: 无法下载 https://archive2.kylinos.cn/deb/kylin/production/PART-10_1-kirin9a0/custom/partner/10_1-kirin9a0/dists/default/InRelease 暂时不能解析域名“archive2.kylinos.cn”
W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们, 那将转而使用旧的索引文件。
huawei@huawei-W515:~$
```

解决方法：电脑需要联网更新。可以通过网线或者手机数据线连接电脑提供网络。

4、统信系统安装驱动时提示“无法安装，安装包无数字签名”。

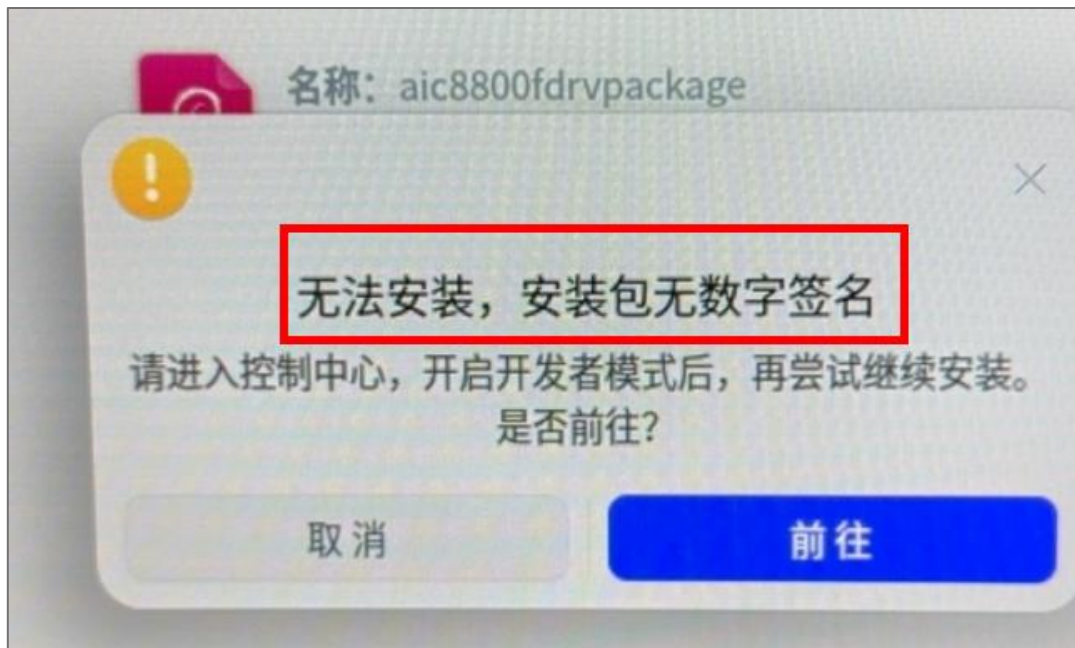

解决方法：进入控制中心，开启开发者模式后，重新安装。

5、缺少 make、gcc 等工具。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
正准备解包 aic8800fdrvpackage_and64.deb ...
Uninstall aic8800 wifi driver!!!!
rmmod: ERROR: Module aic8800_fdrv is not currently loaded
rmmod: ERROR: Module aic_load_fw is not currently loaded
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.prerm: 行 8: make: 未找到命令
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.prerm: 行 9: make: 未找到命令
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.prerm: 行 11: make: 未找到命令
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.prerm: 行 12: make: 未找到命令
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.prerm: 行 14: make: 未找到命令
Install aic8800 wifi driver!!!!
正在将 aic8800fdrvpackage (1.0.2) 解包到 (1.0.2) 上 ...
Uninstall aic8800 wifi driver successful!!!!
正在设置 aic8800fdrvpackage (1.0.2) ...
udev done
device not exist
cp fw done
/var/lib/dpkg/info/aic8800fdrvpackage.postinst: 行 19: make: 未找到命令
make failed, install aic8800 wifi driver failed
dpkg: 处理软件包 aic8800fdrvpackage (--install)时出错:
 installed aic8800fdrvpackage package post-installation script subprocess return
ed error exit status 1
在处理时有错误发生:
 aic8800fdrvpackage
ls@ubuntu412:~/下载/aic8800_linux_driver_2023_1101$
```

缺少make工具

```
You are using:
CC [M]
/AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw/aic_bluetooth_main.o
/bin/sh: 1: gcc-12: not found
make[4]: ***
[scripts/Makefile.build:251: /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw
/aic_bluetooth_main.o] 错误 127
make[3]: ***
[scripts/Makefile.build:488: /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw]
错误 2
```

缺少gcc工具

解决方法:

- 1、 缺少 make 工具：电脑联网，终端输入 `sudo apt install make` 安装；
- 2、 缺少对应 gcc 版本：电脑联网，终端输入 `sudo apt install gcc-12` 安装。

6、Ubuntu 系统安装报错 “Operation not permitted” 或者 “Key was rejected by service”。

```
insmod: ERROR: could not insert module /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw/aic_load_fw.ko: Operation not
permitted
insmod aic_load_fw failed, install aic8800 wifi driver failed
dpkg: 处理软件包 aic8800fdrvpackage (--install)时出错:
 已安装 aic8800fdrvpackage 软件包 post-installation 脚本 子进程返回错误状态 1
在处理时有错误发生:
 aic8800fdrvpackage
```



```
BTf [M] /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw/aic_load_fw.ko
skipping BTf generation for /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw/aic_load_fw.ko
unavailability of vmlinux
CC [M] /AIC8800/drivers/aic8800/aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.mod.o
LD [M] /AIC8800/drivers/aic8800/aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
BTf [M] /AIC8800/drivers/aic8800/aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
skipping BTf generation for /AIC8800/drivers/aic8800/aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko
unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.2.0-26-generic'
mkdir -p /lib/modules/6.2.0-26-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800
install -p -m 644 aic_load_fw/aic_load_fw.ko /lib/modules/6.2.0-26-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/
install -p -m 644 aic8800_fdrv/aic8800_fdrv.ko /lib/modules/6.2.0-26-generic/kernel/drivers/net/wireless/aic8800/
/sbin/depmod -a 6.2.0-26-generic
insmod: ERROR: could not insert module /AIC8800/drivers/aic8800/aic_load_fw/aic_load_fw.ko: Key was rejected by service
insmod aic_load_fw failed, install aic8800 wifi driver failed
dpkg: error processing package aic8800fdrvpackage (--install):
installed aic8800fdrvpackage package post-installation script subprocess returned
exit status 1
Errors were encountered while processing:
 aic8800fdrvpackage
eric-lin@ericlin-OptiPlex-7070: ~/wifi$
```

问题原因：Ubuntu Kernel 使用 EFI_SECURE_BOOT_SIG_ENFORCE 内核配置。如果启用了 UEFI Secure Boot (UEFI 安全引导)，会阻止加载未签名的第三方模块。

解决方法：重启进入 BIOS，禁用安全启动选项(Secure Boot)。

7、安装驱动报错提示 “/lib/modules/xxx (内核) /build: 没有那个文件或目录”

```
huawei@huawei-W515: ~/桌面/aic8800_linux_driver_2023_1101
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
ad_fw.ko
/sbin/depmod -a 4.19.71-23-kr990
rm *.o wifi_test bt_test
rm: 无法删除 '*.o': 没有那个文件或目录
rm: 无法删除 'wifi_test': 没有那个文件或目录
rm: 无法删除 'bt_test': 没有那个文件或目录
make: *** [Makefile:19: clean] 错误 1
Install aic8800 wifi driver!!!!
正在解压 aic8800fdrvpackage (1.0.2) 并覆盖 (1.0.2) ...
Uninstall aic8800 wifi driver successful!!!!
正在设置 aic8800fdrvpackage (1.0.2) ...
udev done
device not exist
cp fw done
make -C /lib/modules/4.19.71-23-kr990/build M=/AIC8800/drivers/aic8800 ARCH=arm64 CROSS_COMPILE= modules
make[1]: *** /lib/modules/4.19.71-23-kr990/build: 没有那个文件或目录。 停止。
make: *** [Makefile:55: modules] 错误 2
make failed, install aic8800 wifi driver failed
dpkg: 处理软件包 aic8800fdrvpackage (--install)时出错:
已安装 aic8800fdrvpackage 软件包 post-installation 脚本 子进程返回错误状态 1
在处理时有错误发生:
aic8800fdrvpackage
huawei@huawei-W515: ~/桌面/aic8800_linux_driver_2023_1101$
```

问题原因：通常是因为你的系统中缺少内核的开发包（kernel headers 和 kernel build tools），或者这些开发包没有正确安装在你当前使用的内核版本对应的目录中。

解决方法：电脑联网，使用以下命令安装或更新内核开发包：

sudo apt update

sudo apt install linux-headers-\$(uname -r)