



Sumário


1	DEFINIÇÕES DAS ABREVIATURAS	2
2	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	2
3	DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES	52

1 DEFINIÇÕES DAS ABREVIATURAS

Não se aplica.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



2. o procedimento de manutenção segue o sequenciamento abaixo,

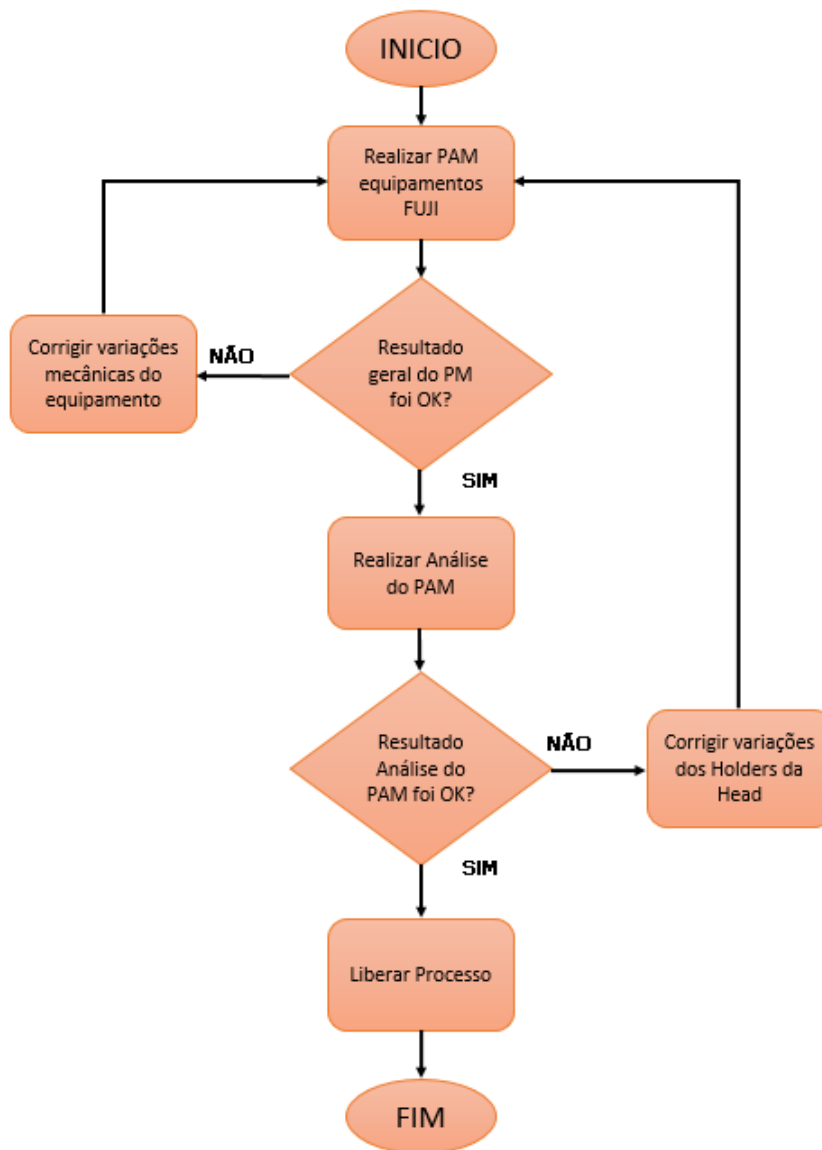

2.1 Os Itens necessários para o PAM

2.1.1 Kit de painel (o mesmo para todos os cabeçotes)

Gabarito do painel de Metal “**AA94E02**” [tamanho do gabarito do painel 250 x 280 mm] (para peças de vidro de 7x7 mm) e para NXT-2 e 3 (também pode ser usado com NXT).

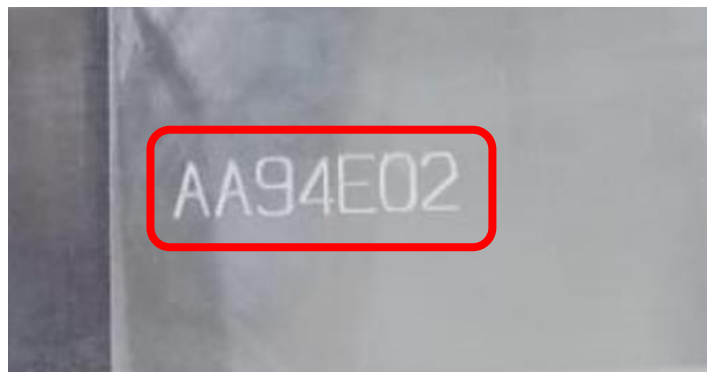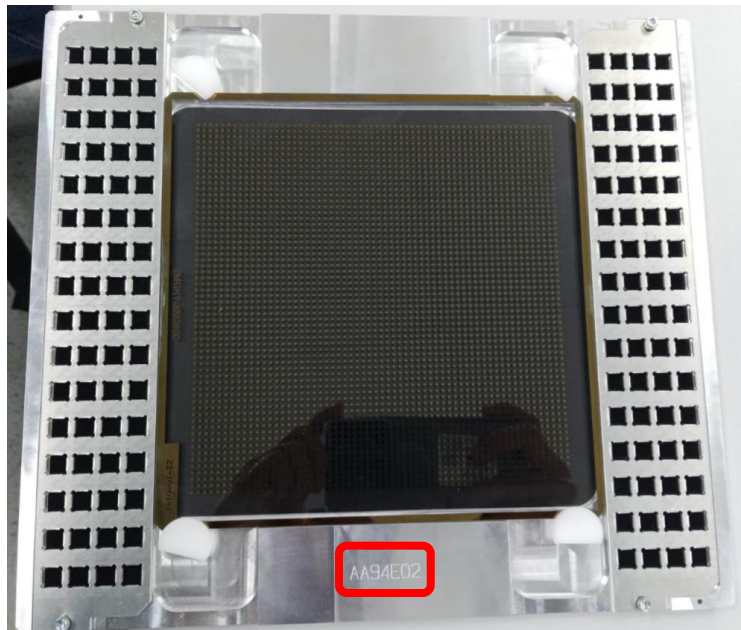

2.2 Peças e Bicos

2.2.1 NXT (M3(S), M6(S))

BOREO
PAM

Tipo de cabeça	Tipo de	Bocal padrão	Fita dupla face Fita
H12 H12S H12HS	peça 1005 peça branca: K5488B (10.000 peças/bobina) *Cerca de 1.000 peças são necessárias para realizar o PAM em 1 módulo (384 peças/ painel x 2~4 painéis). 1005 peça	0,7 mm: AA735** x 12	adesiva dupla face 666 (tipo transparente) Largura 50,8 mm: T40534
H08	branca: K5488B (10.000 peças/ bobina) *Cerca de 1.000 peças são necessárias para realizar o PAM em 1 módulo (256 peças/ painel x 2~4 painéis).	0,7 mm: AA735** x 8	O mesmo que acima
H04, H04S	Peça de vidro PZ1460* Quantidade utilizada: 64 *Se apenas 32 chips estiverem disponíveis, execute as medições duas vezes para que os dados de 64 posicionamentos sejam adquiridos. Ver nota 1	7,0 mm: AA07C** x 4 ou 7,0 mm com almofada de borracha: AA07K** x 4	Fita dupla face (semitransparente) Largura: 10 mm T4069K
H01	Peça de vidro PZ1460* Quantidade utilizada: 32 Ver nota 1	7,0 mm: AA751** x 1	O mesmo que acima

2.2.2. NXT-2 (M3-2, M6-2) / NXT-3 (M3-3, M3-3S, M6-3, M6-3L)


Tipo de cabeça	Papel	Bico *bico padrão 0,7:	Fita dupla face
H12 H12S H12HS V12 H12L	1005 parte branca: T63245 (10.000 peças por bobina) *Atualmente, um único módulo requer 384 peças por placa x 2 a 4 placas para atingir a precisão, o que significa que aproximadamente 1.000 peças são necessárias. 1005 parte branca:	AA735** x 12	Fita adesiva dupla face 666 (tipo transparente) Largura: 50,8 mm T40534
V12D	T63245 (10.000 peças por bobina) *Atualmente, um único módulo requer 384 peças por placa x 2 a 4 placas para atingir a precisão, o que significa que aproximadamente 1.000 peças são necessárias. 1005 peças	0,7: 2AGKNX0031** x 24	O mesmo que acima
H24	brancas: T63245 (10.000 peças por bobina) Atualmente, aproximadamente 1.000 posicionamentos (384 peças por painel x 2-4 painéis) são necessários para a precisão do módulo.	0,7: 2AGKNX0031** x 24	O mesmo que acima
H08	1005 parte branca: T63245 (10.000 peças por bobina) *Atualmente, um único módulo requer 256 peças por placa x 2 a 4 placas para atingir a precisão, o que significa que aproximadamente 1.000 peças são necessárias.	0,7: AA735** x 8	O mesmo que acima
H08M	Peças de vidro PZ5240* Quantidade utilizada: 128	5.0: AA8LZ** x 8	Fita dupla face (semitransparente) Largura: 10 mm T4069K
H04 H04S(F)	Peças de vidro PZ5240* Quantidade usada: 128 *Se apenas 32 peças estiverem disponíveis, realize a medição 4 vezes e certifique-se de que os dados de 128 peças sejam adquiridos. Consulte a	5.0: AA07B** x 4	O mesmo que acima
H02(F)	Peças de vidro PZ5240* Quantidade usada: 64 Ver nota 1	5.0: AA079** x 2	O mesmo que acima
H01	Peças de vidro PZ5240* Quantidade usada: 32 Ver nota 1	5.0: AA079** x 1	O mesmo que acima

Módulo	Tipo de cabeça	Câmera	Exemplo de nome de trabalho	Notas
NXT	H12HS, H12(S)		PAM_H12S_1005_S~GM6x2~4.JOB	
	H08		PAM_H08_1005_S~GM6x2~4.JOB	
	G04	Outro que não seja câmera P03	PAM_G04_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
		Câmera P03	PAM_G04_Glass_P03_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H04		PAM_H04_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H04S		PAM_H04S_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H02		PAM_H02_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H01		PAM_H01_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	DE		PAM_OF_Glass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
NXT-2	H12HS, H12(S)		PAM_H12S_1005_S~GM6x2~4.JOB	
	V12		PAM_V12_1005_S~GM3x4~4.JOB PAM_V12_1005_S~GM6x2~4.JOB	
	H08		PAM_H08_1005_S~GM6x2~4.JOB	
	H08M	câmera P05	PAM_H08M-8N_7mmGlass_Shuffle_Ver2_S~GM6x2~4.JOB	8 bocais Operação
			PAM_H08M-1N_7mmGlass_Shuffle_Ver2_S~GM6x2~4.JOB	Operação de bico único
	G04	Outro que não seja câmera P03	PAM_G04_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
		Câmera P03	PAM_G04_Glass_P03_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H04		PAM_H04_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H04S		PAM_H04S_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H02		PAM_H02_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
NXT-3	H01		PAM_H01_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	DE		PAM_OF_7mmGlass_Shuffle_S~GM6x2~4.JOB	
	H24	P04CL	NXTIII_PAM_H24_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	
			NXTIII_PAM_H24_1005_ver1_Precision~GM6~2.JOB	Modo de precisão aumentada
	H12HS	P04CL	NXTIII_PAM_H12HS_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	
	H12L	P04CL	NXTIII_PAM_H12L_1005_1N_ver1~GM6x2~4.JOB	A carga de impacto especificada é 1 n.
	V12	P04CL	NXTIII_PAM_V12_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	
	V12D	P04CL	NXTIII_PAM_V12D_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	
	H08	P04CL	NXTIII_PAM_H08_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	
	H08M	P05	NXTIII_PAM_H08M_1005_ver1~GM6x2~4.JOB	


2.3 Preparando

2.3.1 painel de vidro

Cubra as duas fileiras de pontos imediatamente adjacentes às marcas dos cantos superior direito e inferior esquerdo com fita adesiva branca, conforme mostrado abaixo (para evitar erros de leitura da marca).

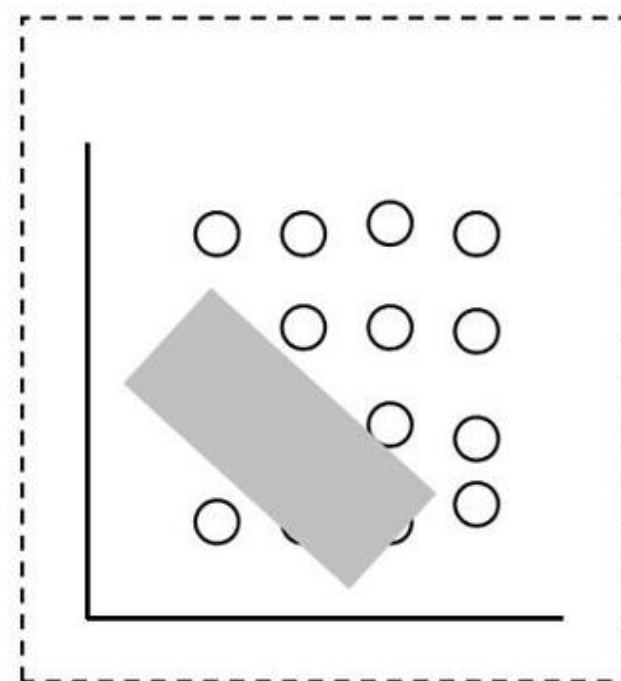

Fixe a fita nos quatro locais mostrados abaixo porque a correção da marca de referência é realizada em quatro pontos.

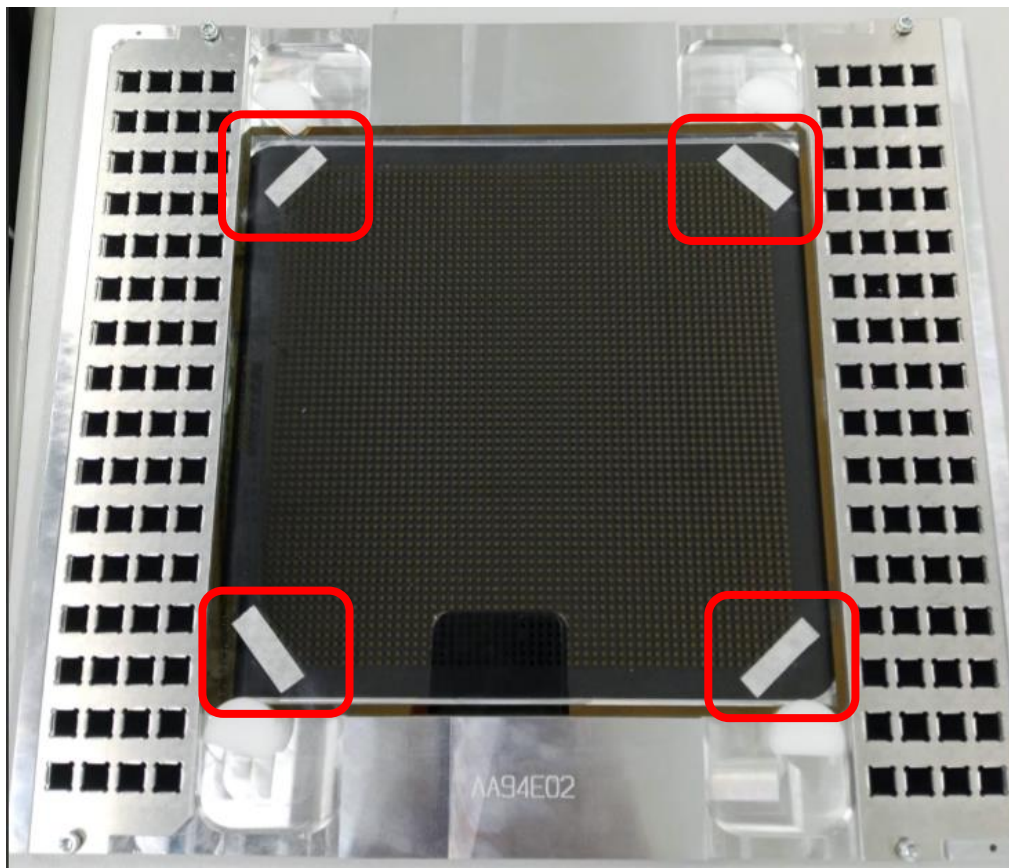


2.3.2 Para Heads H01, OF, H02(F), H04, H04S(F), G04(F), DX(S1) e DX(R4)

Fixe fita dupla face para que as peças de vidro possam ser fixadas.

Para peças de vidro de 7 x 7 mm, deixe um espaço nas primeiras 5 fileiras inferiores, cole as tiras nas próximas 4 fileiras e depois deixe um espaço de 2 fileiras antes de afixar mais tiras nas 4 fileiras.

Afixe um total de 5 tiras (para 4 fileiras de peças) para os cabeçotes H01, OF e DX(S1).

Afixe um total de 9 tiras (para 8 fileiras de peças) para os cabeçotes H02(F), H04, H04S(F), G04(F) e DX(R4) (veja abaixo).

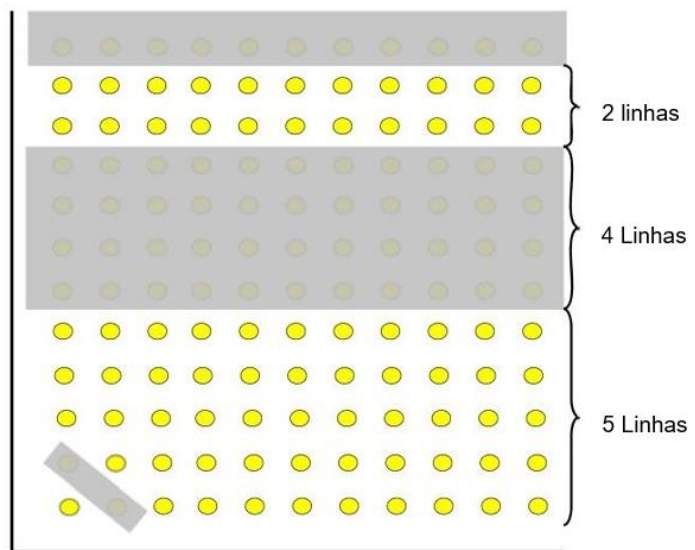


Para peças de vidro de 7 mm

1. Coloque as peças de vidro na placa de gabarito.
Limpe o painel de vidro e as peças antes de colocá-las, pois podem ocorrer erros de visão se o painel ou as peças estiverem sujos.

Coloque as peças na placa com as seções recortadas correspondentes e a superfície impressa voltada para baixo.

As placas de gabarito são diferentes para peças de vidro de 14 x 14 mm e peças de vidro de 7 x 7 mm.

Ao usar peças de vidro de 7x7 mm

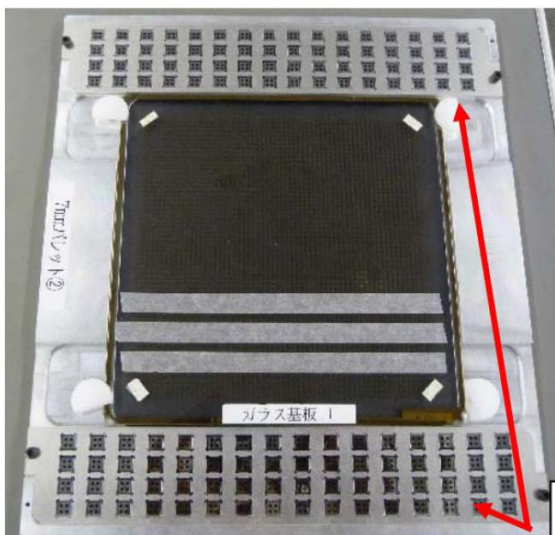


A superfície impressa do vidro está voltada para baixo.

Coloque as peças de vidro para os cabeçotes H01, H02(F) e DX (S1) na extremidade frontal (operador) da placa.


Para cabeçotes H04, H04S(F), G04(F), H08M e DX (R4), coloque as peças de vidro na frente e atrás da placa.

2. Coloque o painel no gabarito da placa. (Definir como mostrado na foto acima)
Certifique-se de que o painel de vidro esteja posicionado no centro da placa para evitar que ocorram erros de leitura de marcas de referência.

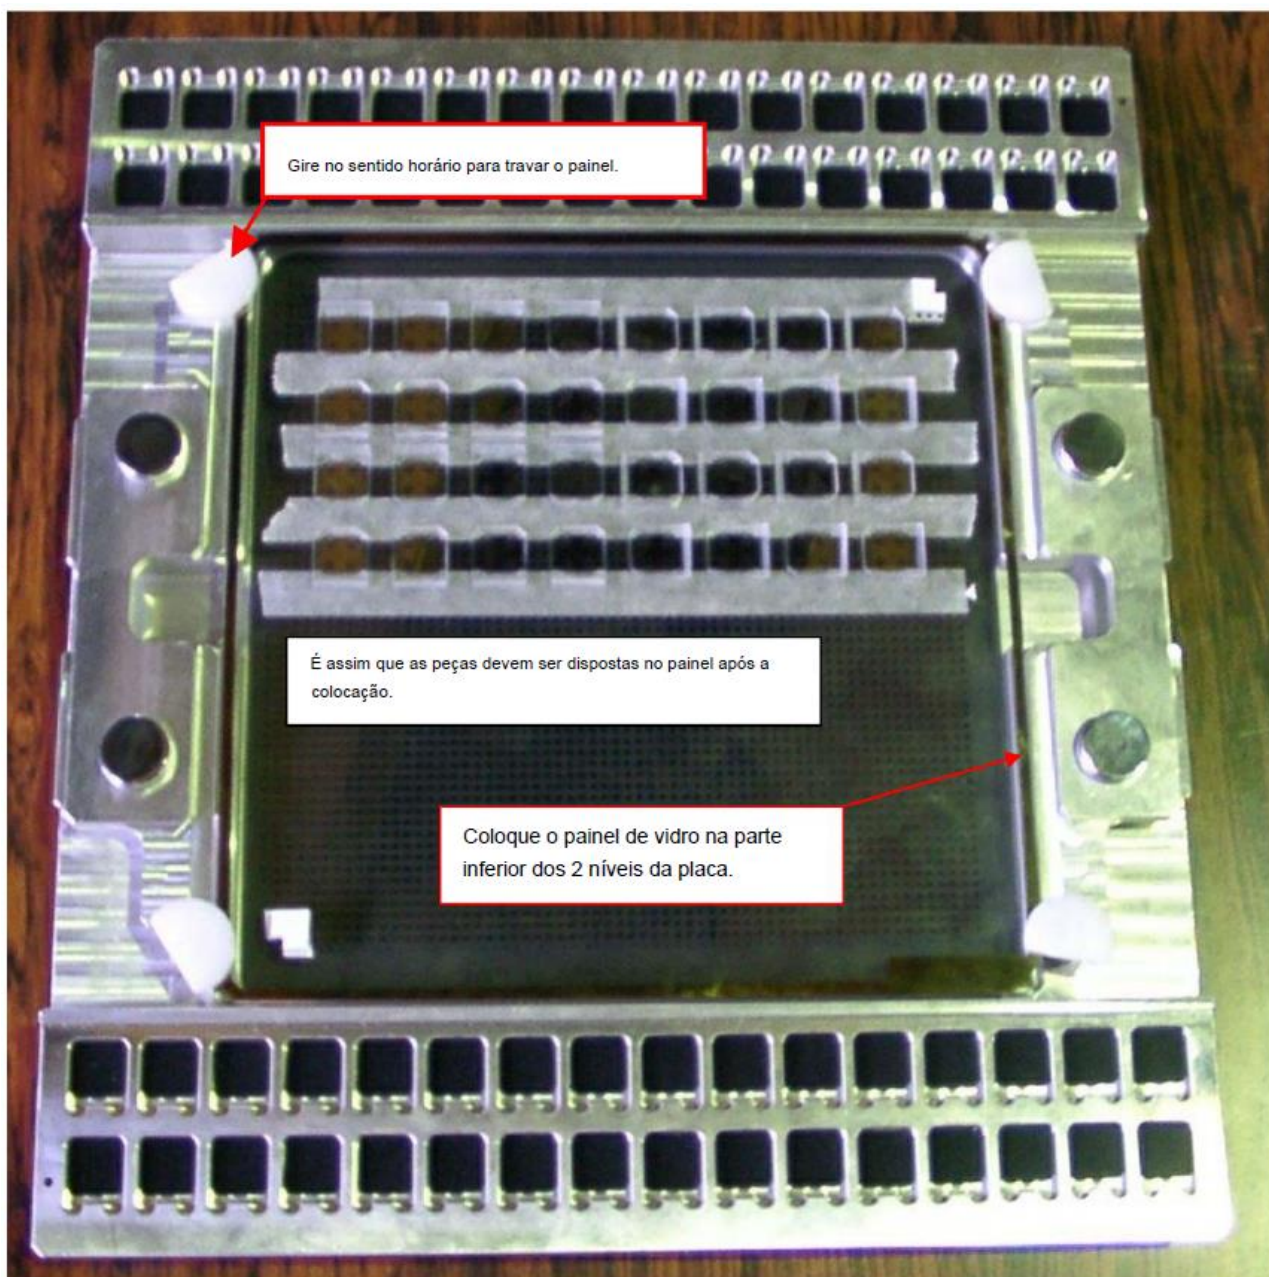


2.3.3 Para Heads V12, H12HS, H12(S) H08, H24, DX(R12) e H12L

Coloque fita dupla face de 85mm no centro do Jig 2MGKY J003900 conforme foto abaixo.
Obs: atenção na serigrafia na parte de baixo.

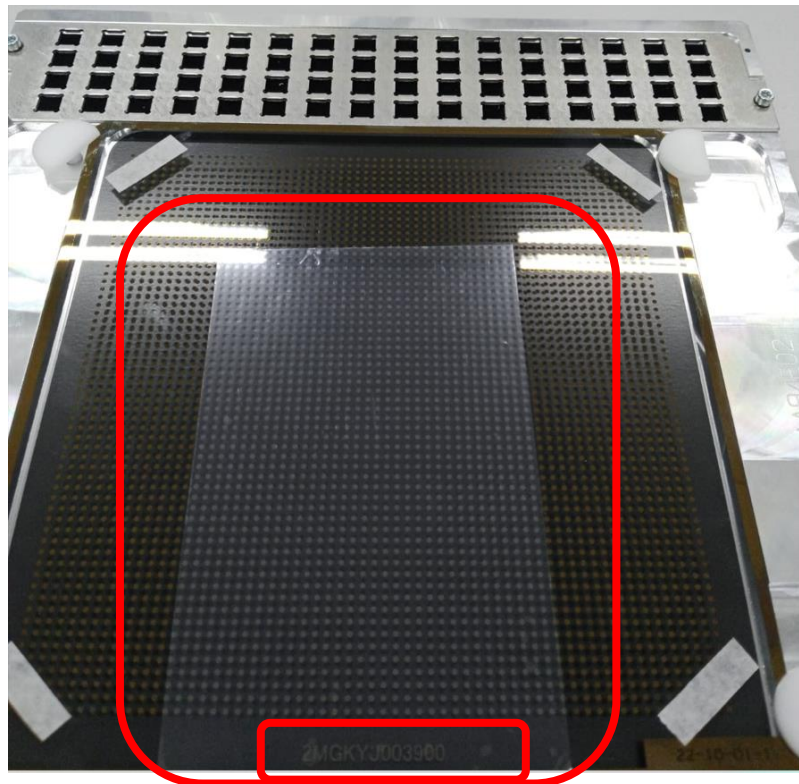


2.3.4 Etapas necessárias antes de entrar no modo de medição PAM

- 1 Use o comando de troca de bicos para retornar todos os bicos atualmente mantida pela Head/ferramenta automática para a estação de bicos.
 - No monitor do equipamento selecione a opção trocas

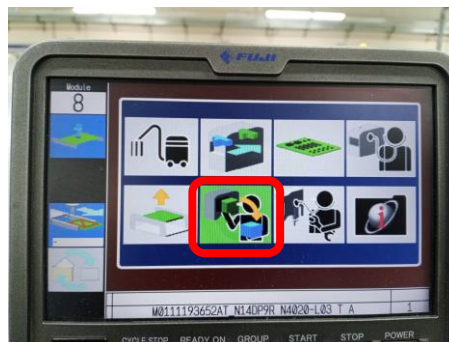

- Selecione a opção ejeter nozzle

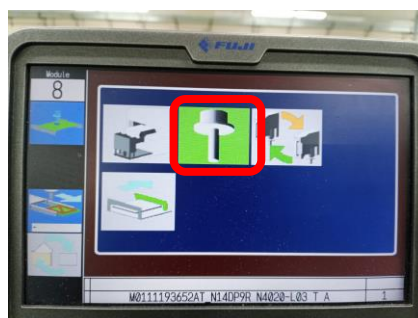

- 2 Certifique-se de que os pinos de backup automático / Calibres de apoio sejam devolvidos ao armazenador. Remova qualquer manual pinos de backup.




2.4.0. Mudando para o modo de medição PAM


Execute as seguintes etapas para mudar para o modo de medição PAM. Observe que o trabalho atualmente na máquina é apagado quando o modo de medição PAM é especificado.

1. Selecione o módulo no qual o PAM será executado e clique em [Operação Remote].

2. Clique em [Na máquina PAM].

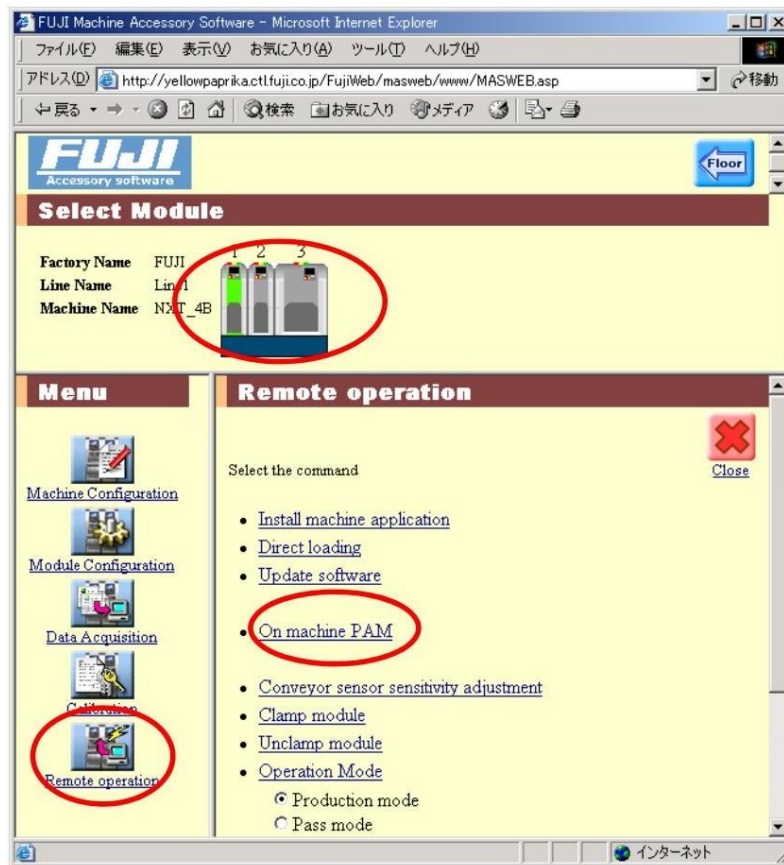

3. Clique em [Mudar para o modo PAM].

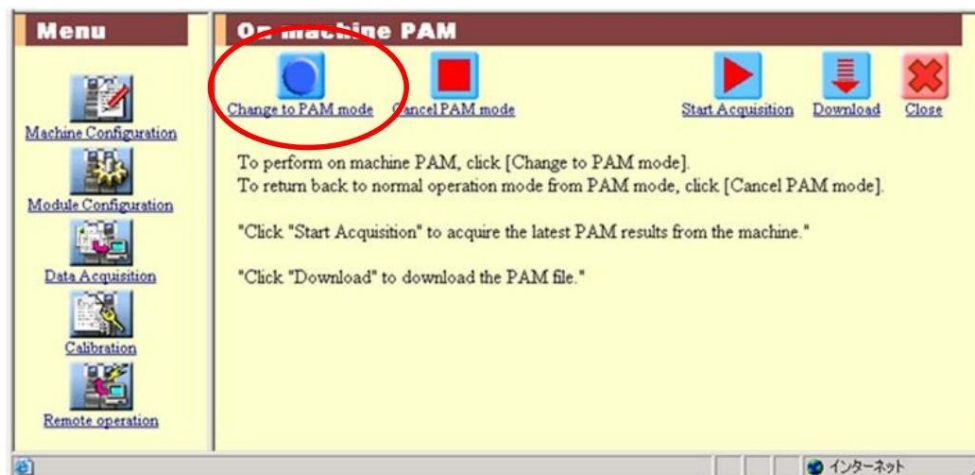

4. Clique em [Iniciar].

BOREO

PAM



5. Se a operação terminar com sucesso, o trabalho de produção atual é limpo após o PAM o modo de medição está definido. Transmita o trabalho PAM para a máquina. Após a transmissão do trabalho, a máquina espera para iniciar a medição PAM.

Painel de operação NXT-2



Painel de operação NXT-3



É necessário selecionar o trabalho PAM apropriado para os tipos de cabeçote e dispositivo que serão usados em cada módulo onde a medição PAM será realizada.

Também é necessário editar o trabalho no Fuji


Flexa para que corresponda à configuração do módulo (consulte a seção "2.4 Trabalhos" para mais detalhes).

2.5.0. Preparando o programa


Flexa (Não otimizar o programa do PAM)

Execute as seguintes etapas para fazer um programa para o PAM no Flexa.


1. Criar uma nova pasta do Flexa para o PAM.

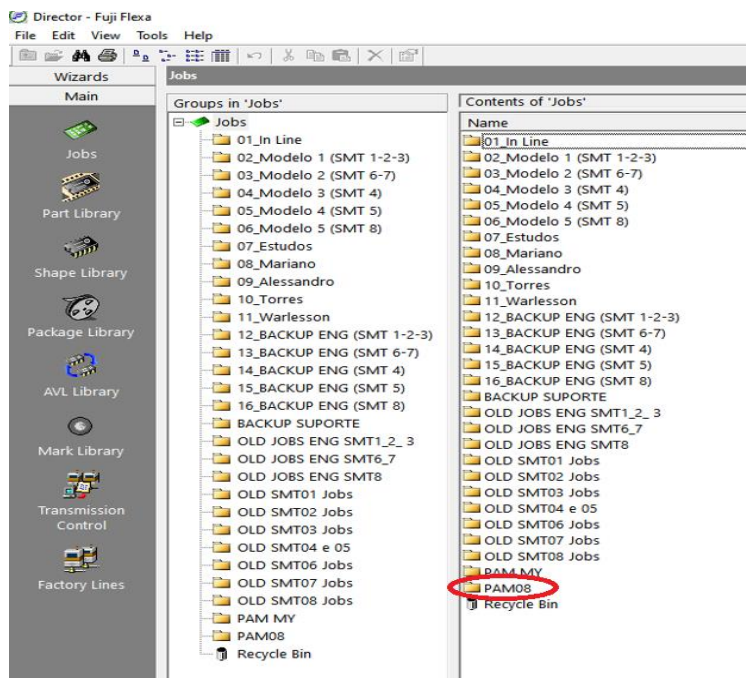


2. Clique em [Arquivo], depois em [Importar].

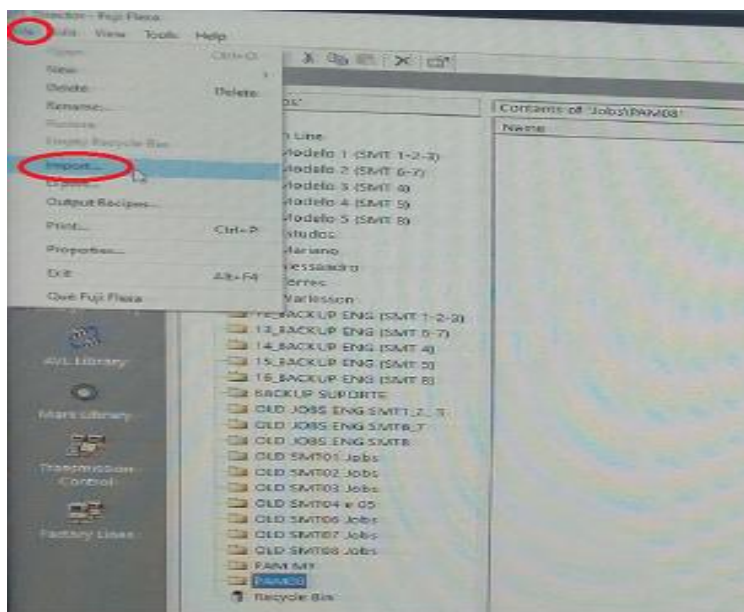


3. Clique em [Adicionar], selecione a opção [Arquivo] e clique em [OK].

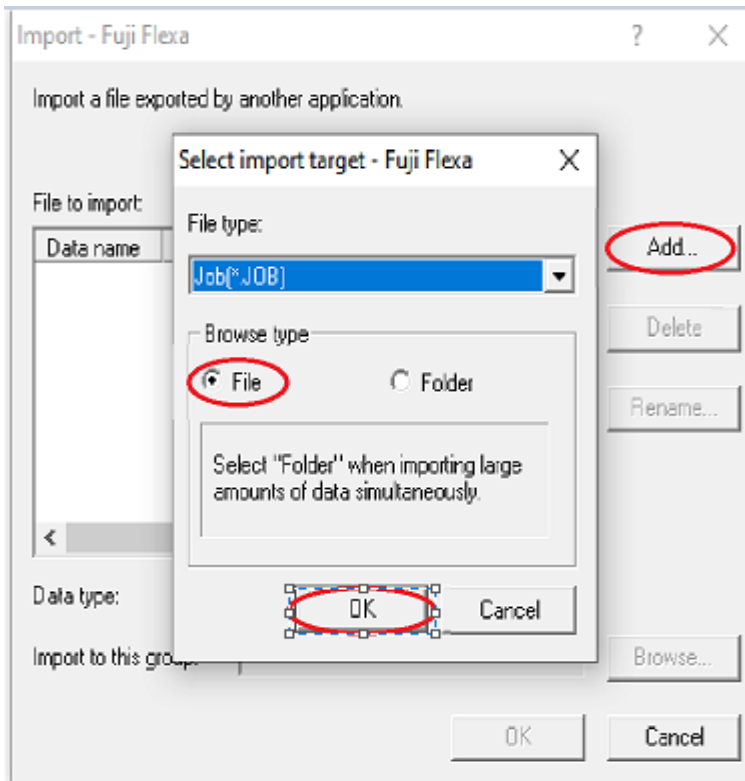


4. Clique em [este PC] → Disco C → PAM e escolha o arquivo correto para o seu programa, após isso [Abrir].

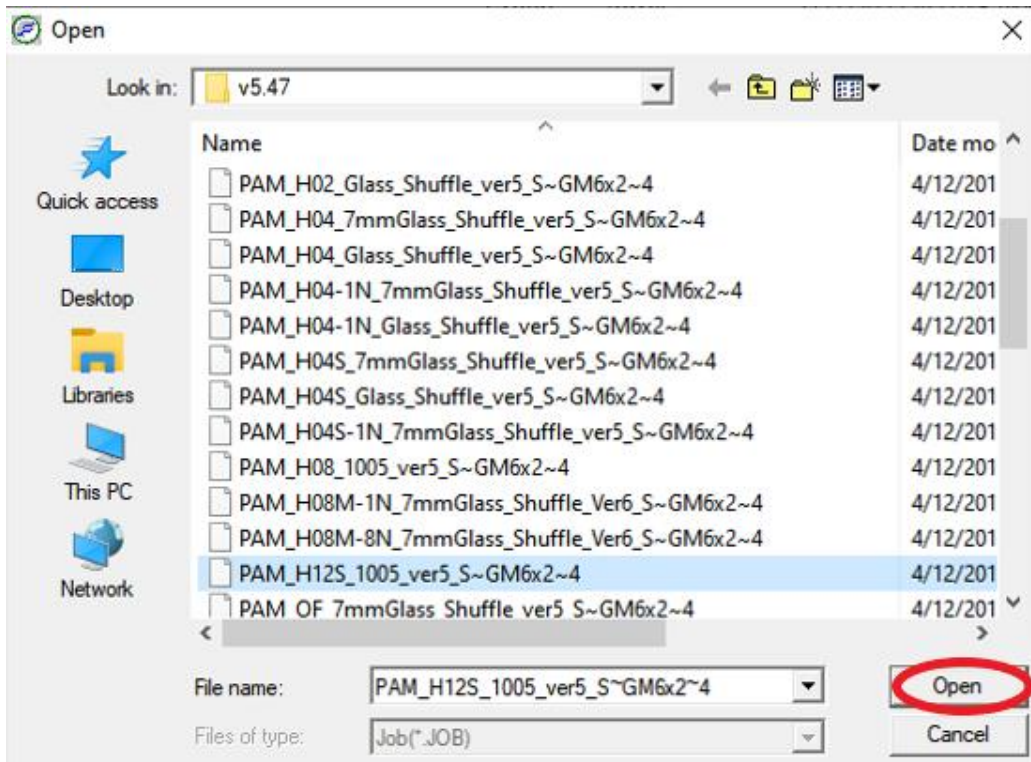


5. Clique em [Navegar].

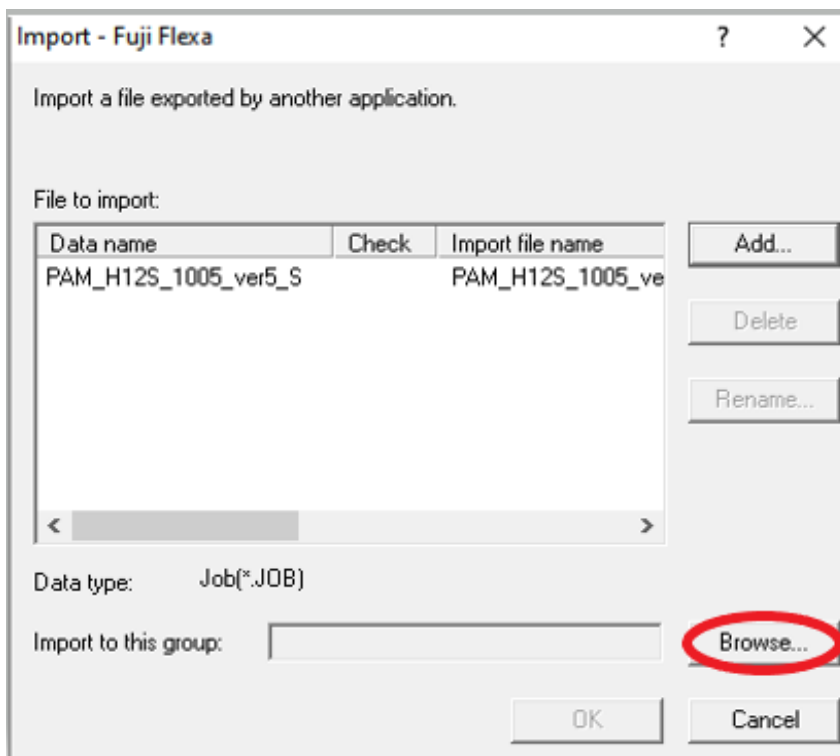

6. Selecione a pasta que criou no Flexa e clique em [OK].

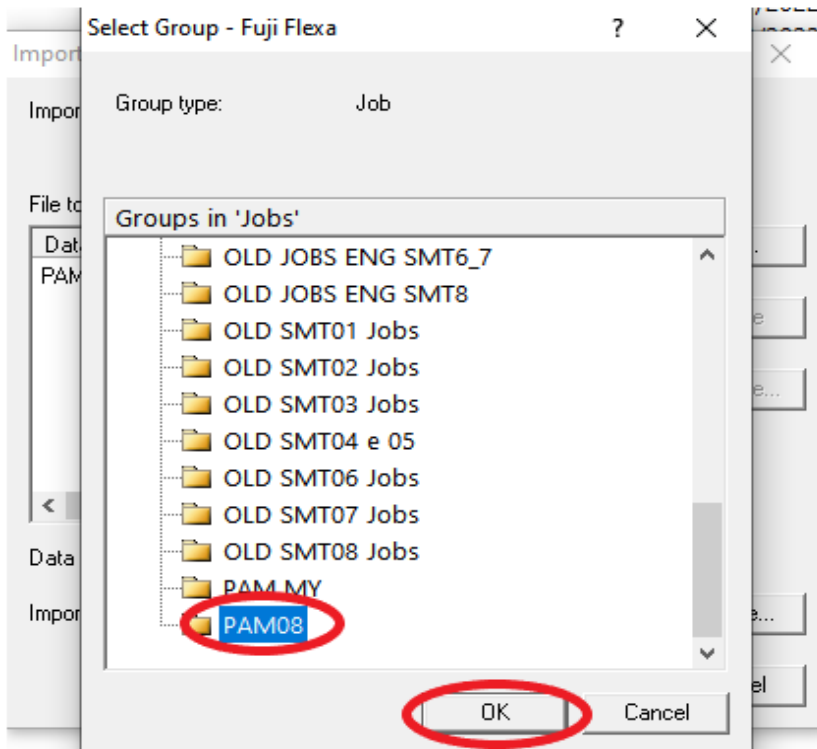


8. Clique em [Sim para tudo] que vai mandar o programa para a pasta.

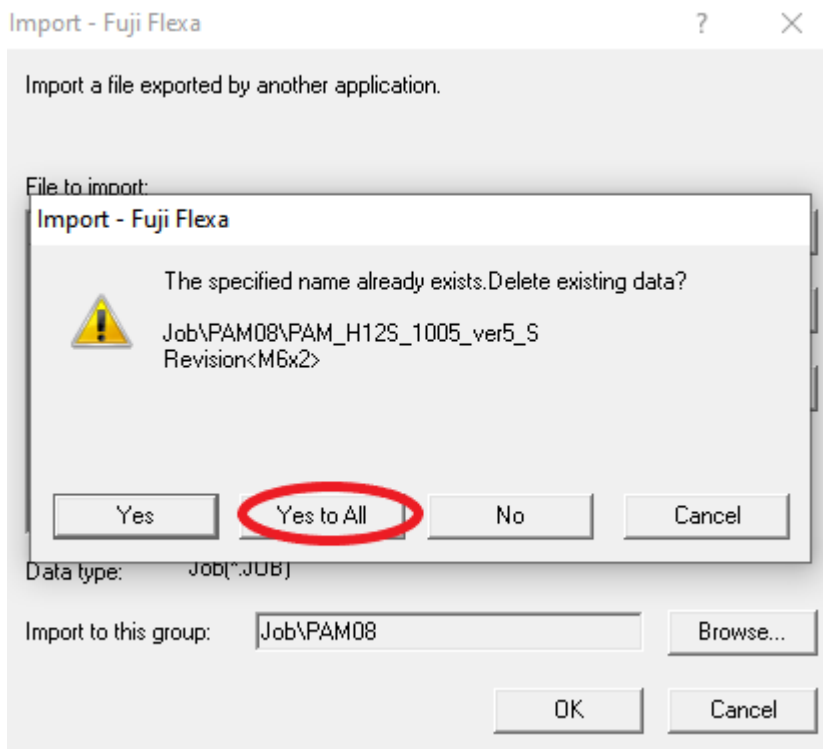


2.5.1. Configurando o programa no Flexa


1. Abrir o Programa.

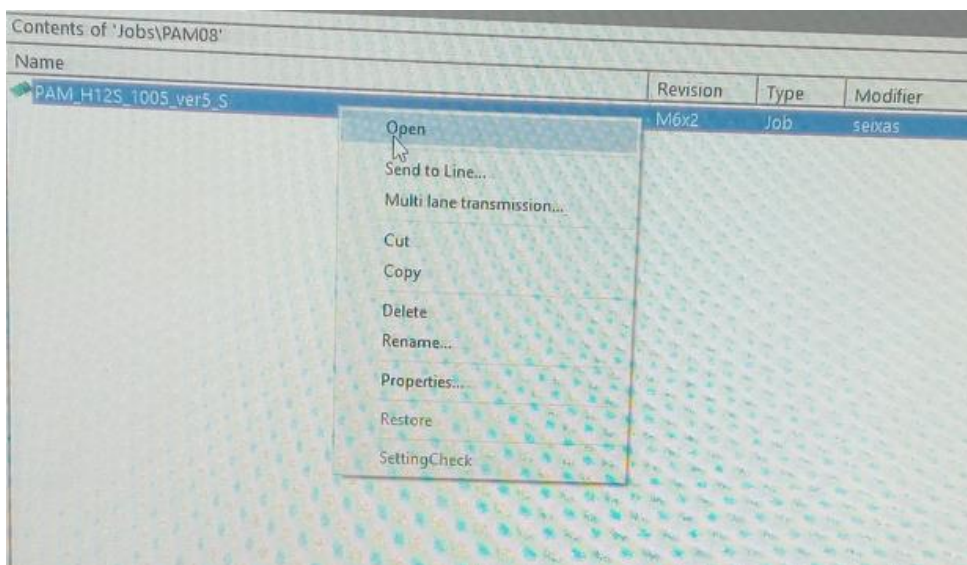


2.Clique com o botão direito do mouse e depois [Selecione a linha].

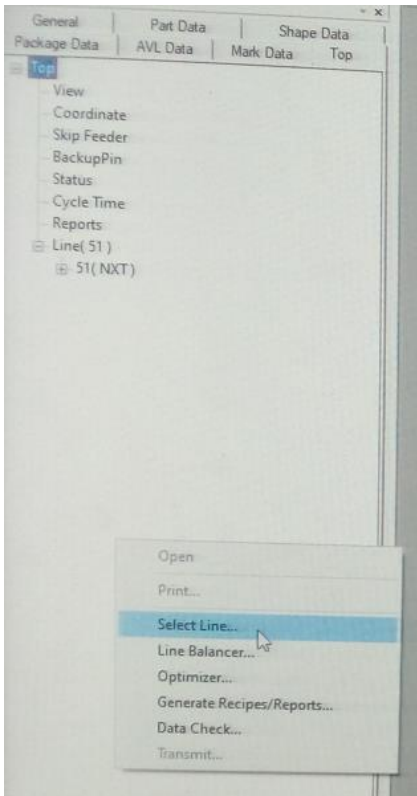


3.Selecione a linha e clique em [OK].

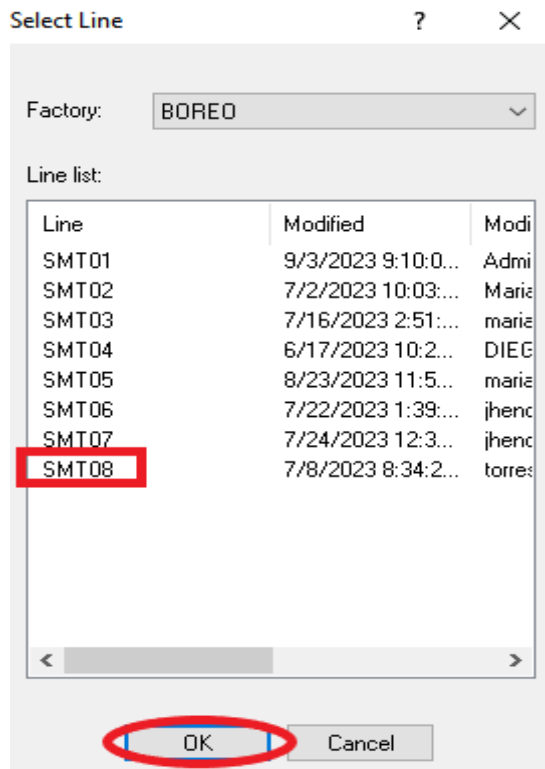


4.Em criando novo modelo clique em [OK].

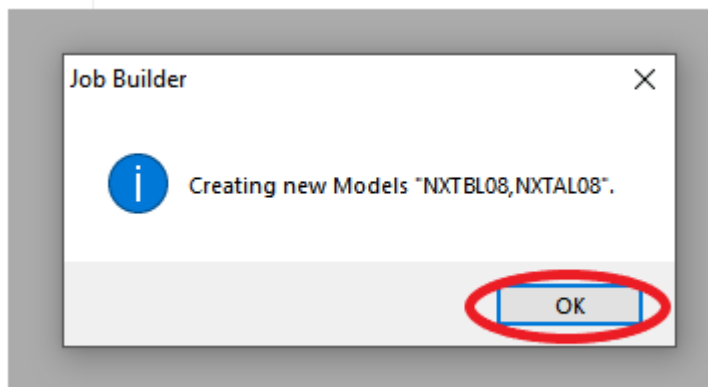


5.Para definir quantos módulos vão ser feito o Pam clique em [Ferramentas], depois em [Painelizar].

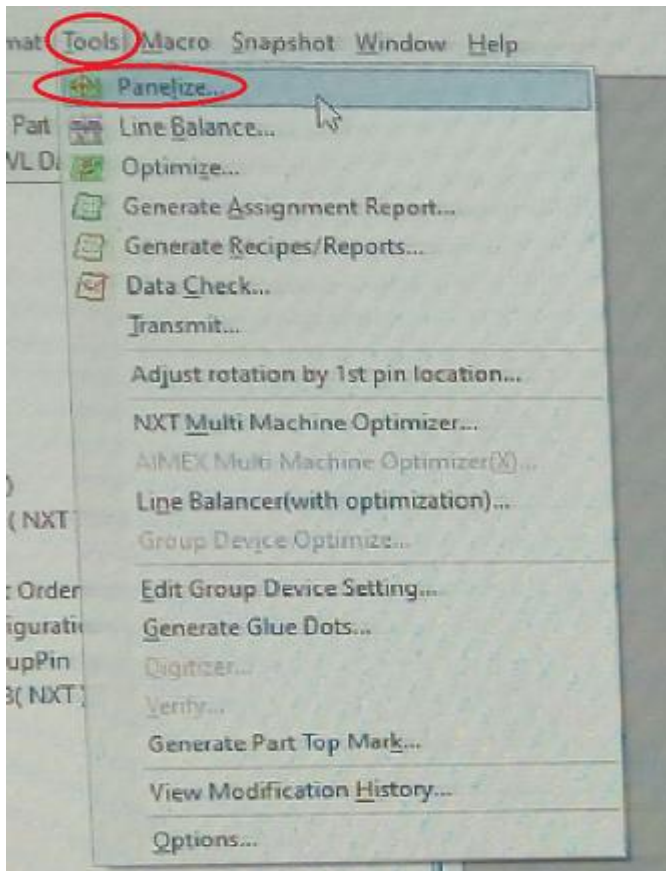

6. Se for mais de 2 módulos clique em [Cópia de placa] e [OK].
(Criar quantas cópias forem necessárias para o seu programa).

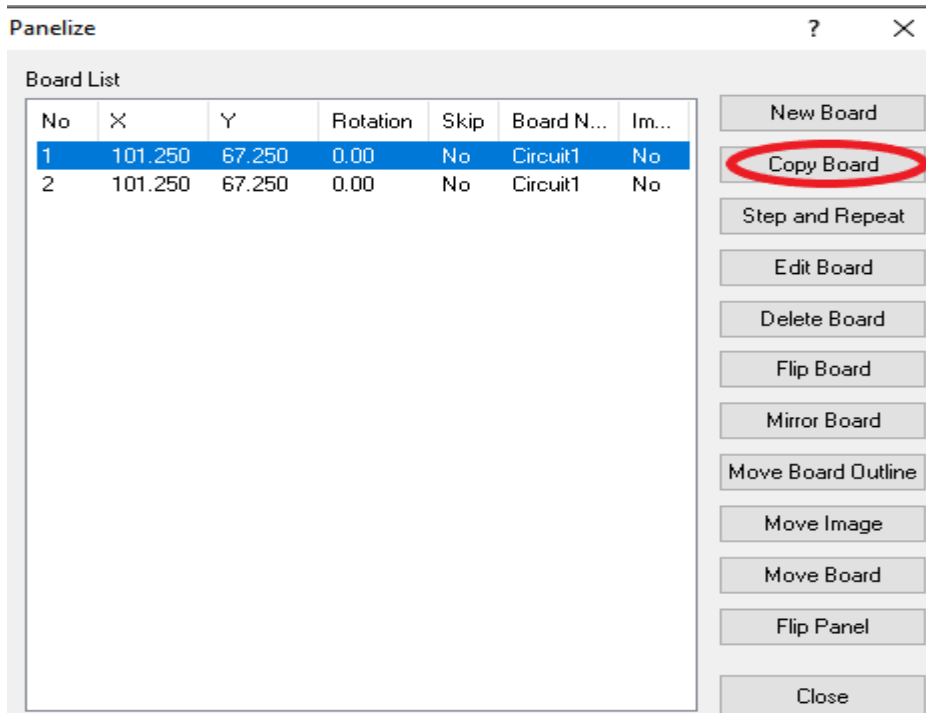


7. Para configurar os módulos clique em [NXTA] e [Configuração].

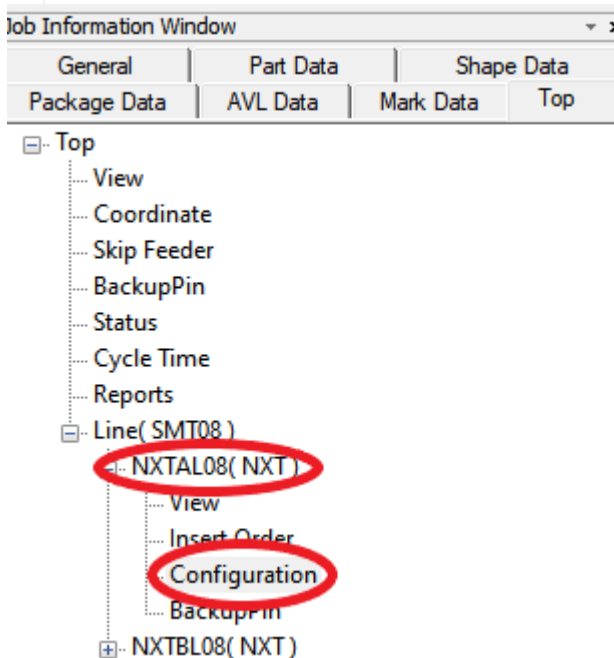

2.5.2. Configurando os Feeders

- Na tela de configurações clique em [Feeder Setup].

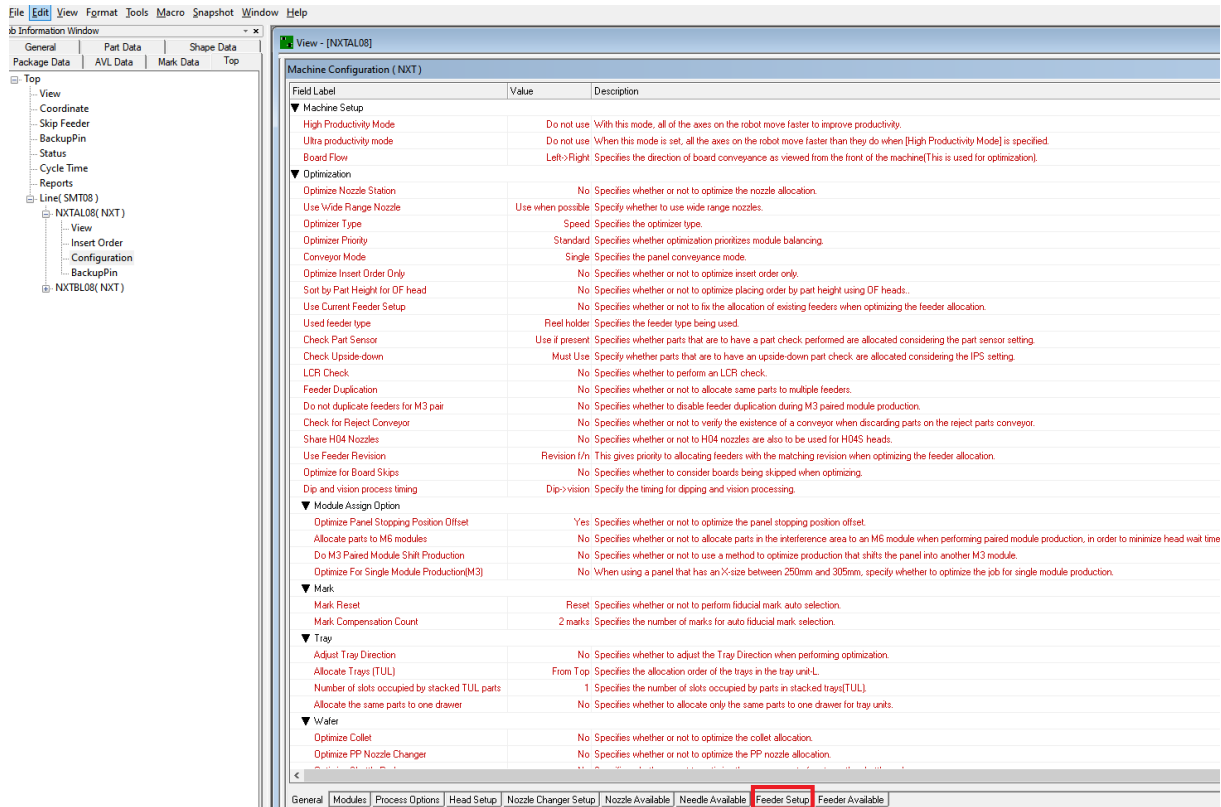

- Certifique-se que os Feeders de todos os módulos estão apagados.

View - [NXTAL08]

Machine Configuration (NXT)

Module: 11 Unit: DP (20)

Select...

Machine

1, 2, 3, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Slot	AVL Name	Part Number	Shape	Package	Status	Skip	Feeder Name	Tray Direction	Qty	Group Name	Group Relation
1					Variable	☐			0	0	Slave
2					Variable	☐			0	0	Slave
3					Variable	☐			0	0	Slave
4					Variable	☐			0	0	Slave
5					Variable	☐			0	0	Slave
6					Variable	☐			0	0	Slave
7					Variable	☐			0	0	Slave
8					Variable	☐			0	0	Slave
9					Variable	☐			0	0	Slave
10					Variable	☐			0	0	Slave
11					Variable	☐			0	0	Slave
12					Variable	☐			0	0	Slave
13					Variable	☐			0	0	Slave
14					Variable	☐			0	0	Slave
15					Variable	☐			0	0	Slave
16					Variable	☐			0	0	Slave
17					Variable	☐			0	0	Slave
18					Variable	☐			0	0	Slave
19					Variable	☐			0	0	Slave
20					Variable	☐			0	0	Slave

2. Seleccionar o módulo, clicar no slot 10 e definir [1005PAM].

View - [NXTAL08]

Machine Configuration (NXT)

Module: 11 Unit: DP (20)

Select...

Machine

1, 2, 3, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Slot	AVL Name	Part Number	Shape	Package	Status	Skip	Feeder Name	Tray Direction	Qty	Group Name	Group Relation
1					Variable	☐			0	0	Slave
2					Variable	☐			0	0	Slave
3					Variable	☐			0	0	Slave
4					Variable	☐			0	0	Slave
5					Variable	☐			0	0	Slave
6					Variable	☐			0	0	Slave
7					Variable	☐			0	0	Slave
8					Variable	☐			0	0	Slave
9					Variable	☐			0	0	Slave
10	1005PAM	PAM1005	D0802		Variable	☐			0	0	Slave
11					Variable	☐			0	0	Slave
12					Variable	☐			0	0	Slave
13					Variable	☐			0	0	Slave
14					Variable	☐			0	0	Slave
15					Variable	☐			0	0	Slave
16					Variable	☐			0	0	Slave
17					Variable	☐			0	0	Slave
18					Variable	☐			0	0	Slave
19					Variable	☐			0	0	Slave
20					Variable	☐			0	0	Slave

3. Em [Nome do alimentador] definir o Feeder [KT-0800F-180].

View - [NXTAL08]

Machine Configuration (NXT)

Module: 11 Unit: DP (20)

Select...

Machine

1. 2. 3. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3


Slot	AVL Name	Part Number	Shape	Package	Status	Skip	Feeder Name	Tray Direction	Qty	Group Name	Group Relation
1					Variable	☐			0 0		Slave
2					Variable	☐			0 0		Slave
3					Variable	☐			0 0		Slave
4					Variable	☐			0 0		Slave
5					Variable	☐			0 0		Slave
6					Variable	☐			0 0		Slave
7					Variable	☐			0 0		Slave
8					Variable	☐			0 0		Slave
9					Variable	☐			0 0		Slave
10		1005PAM	PAM1005	D0802	Variable	☐	KT-0800F-18		0 0		Slave
11					Variable	☐			0 0		Slave
12					Variable	☐			0 0		Slave
13					Variable	☐			0 0		Slave
14					Variable	☐			0 0		Slave
15					Variable	☐			0 0		Slave
16					Variable	☐			0 0		Slave
17					Variable	☐			0 0		Slave
18					Variable	☐			0 0		Slave
19					Variable	☐			0 0		Slave
20					Variable	☐			0 0		Slave

2.5.3. Configurando os Nozzles

Para Head H12S e H12HS usar 12 Nozzles (R07-007-070).


1. Certifique-se que os Nozzles de todos os módulos estão apagados.

- Clique no canto superior esquerdo para selecionar todos e depois em [OK] para apagar.

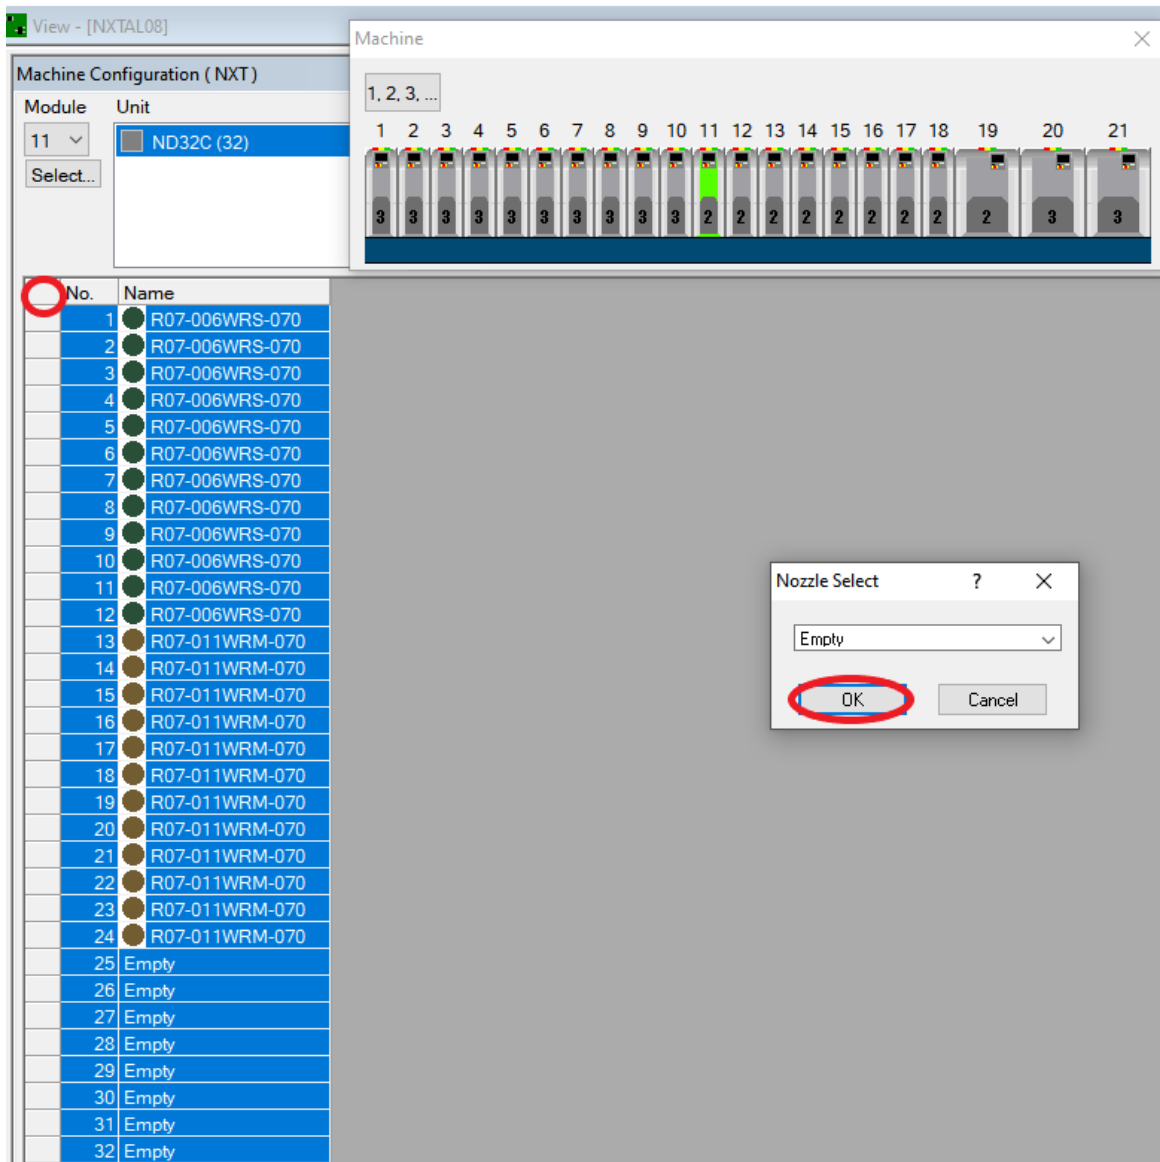


Para Head H12S e H12HS usar 12 Nozzles (R07-007-070).

2. Selecione os 12 holders e clique [Selecionar Nozzles].

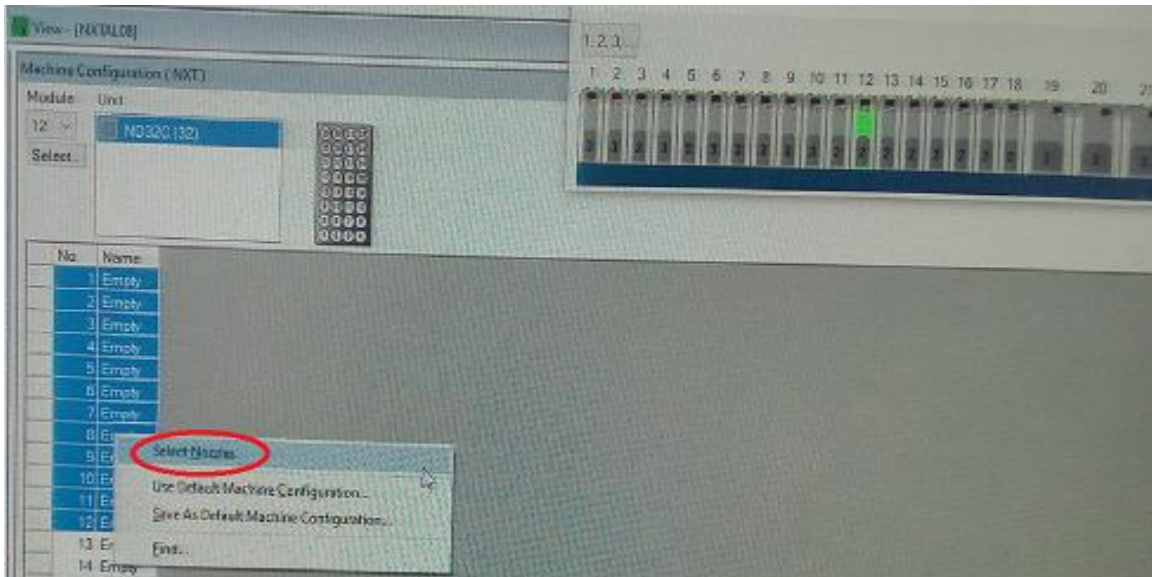


3. Definir os Nozzles [R07-007-070] nos 12 Holders.

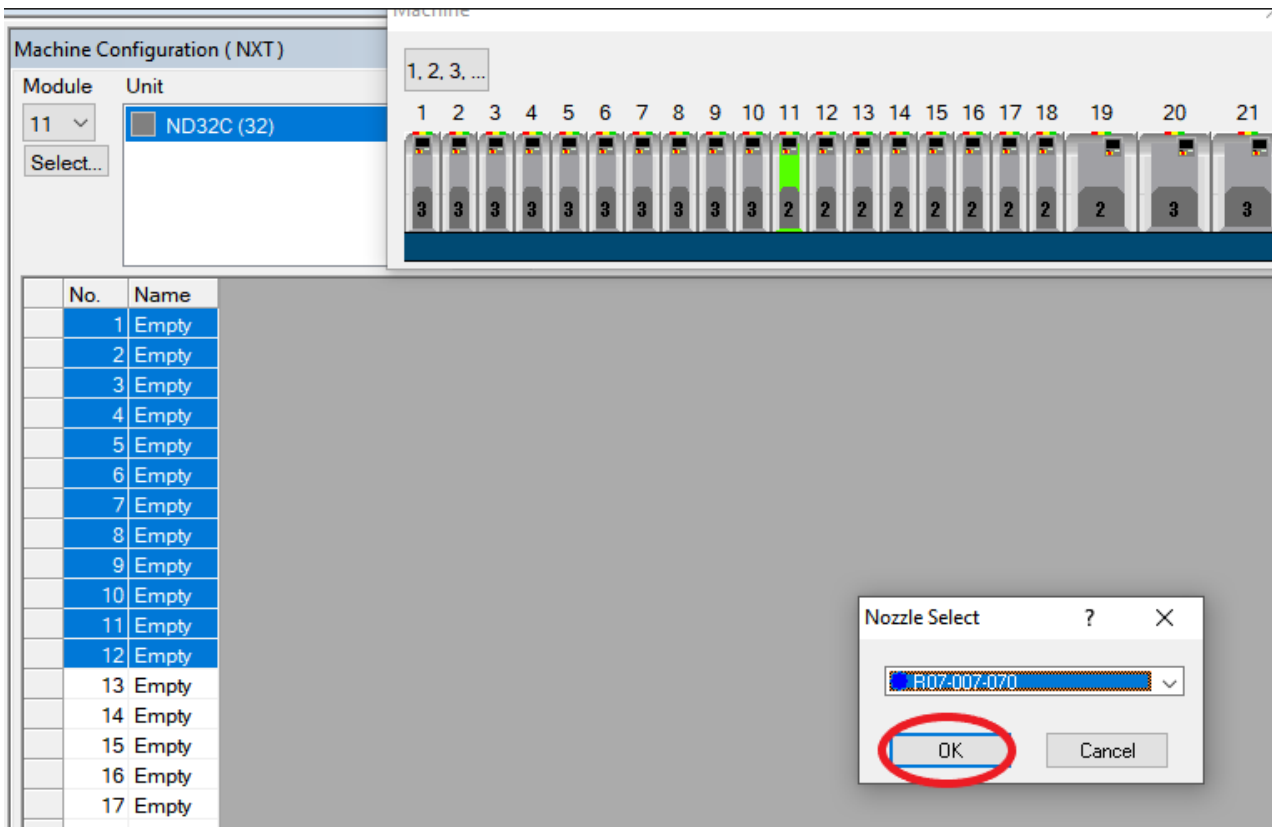


2.5.4. Assinar o Programa


1. Clique em [Visualizar]

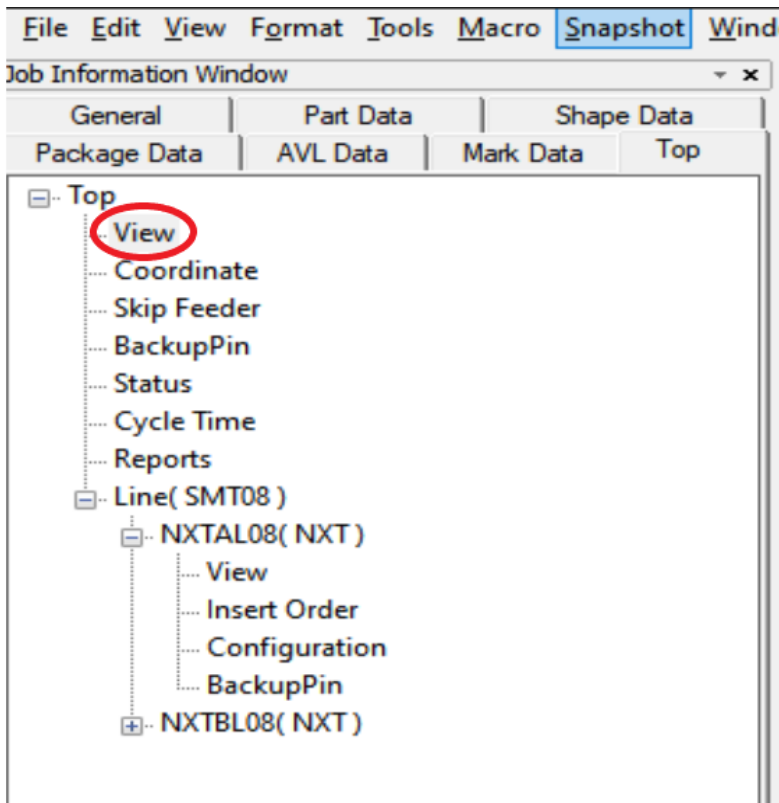

2. Selecione a imagem da placa, com o botão direito do mouse clique em [Reassing Part].

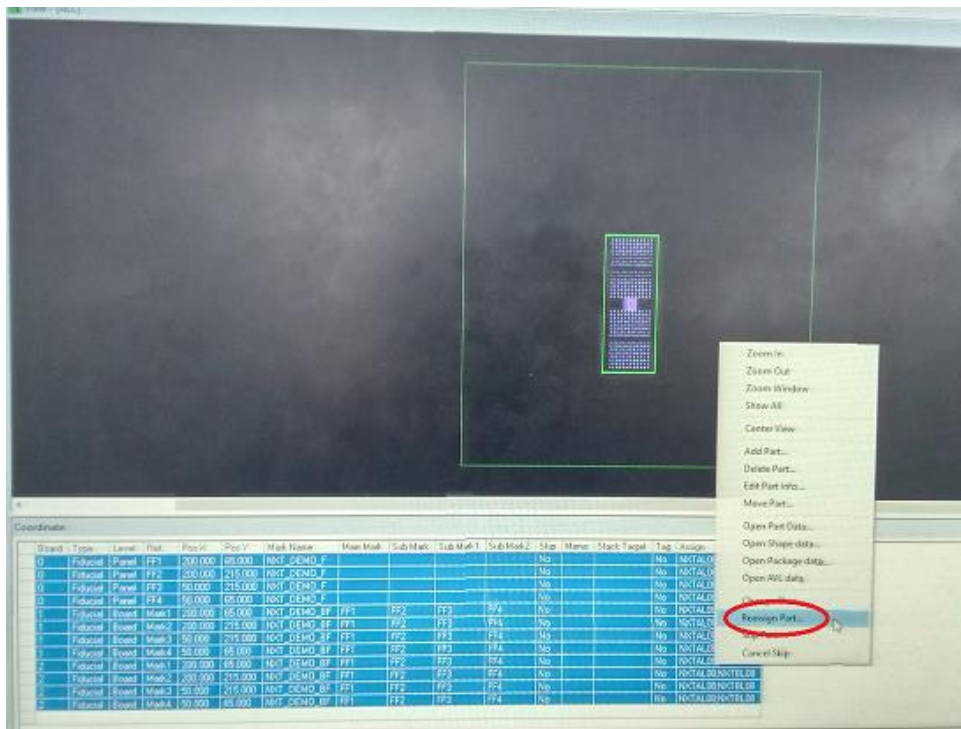

3. Definir se é [NXTA ou NXTB] e clicar em [OK].

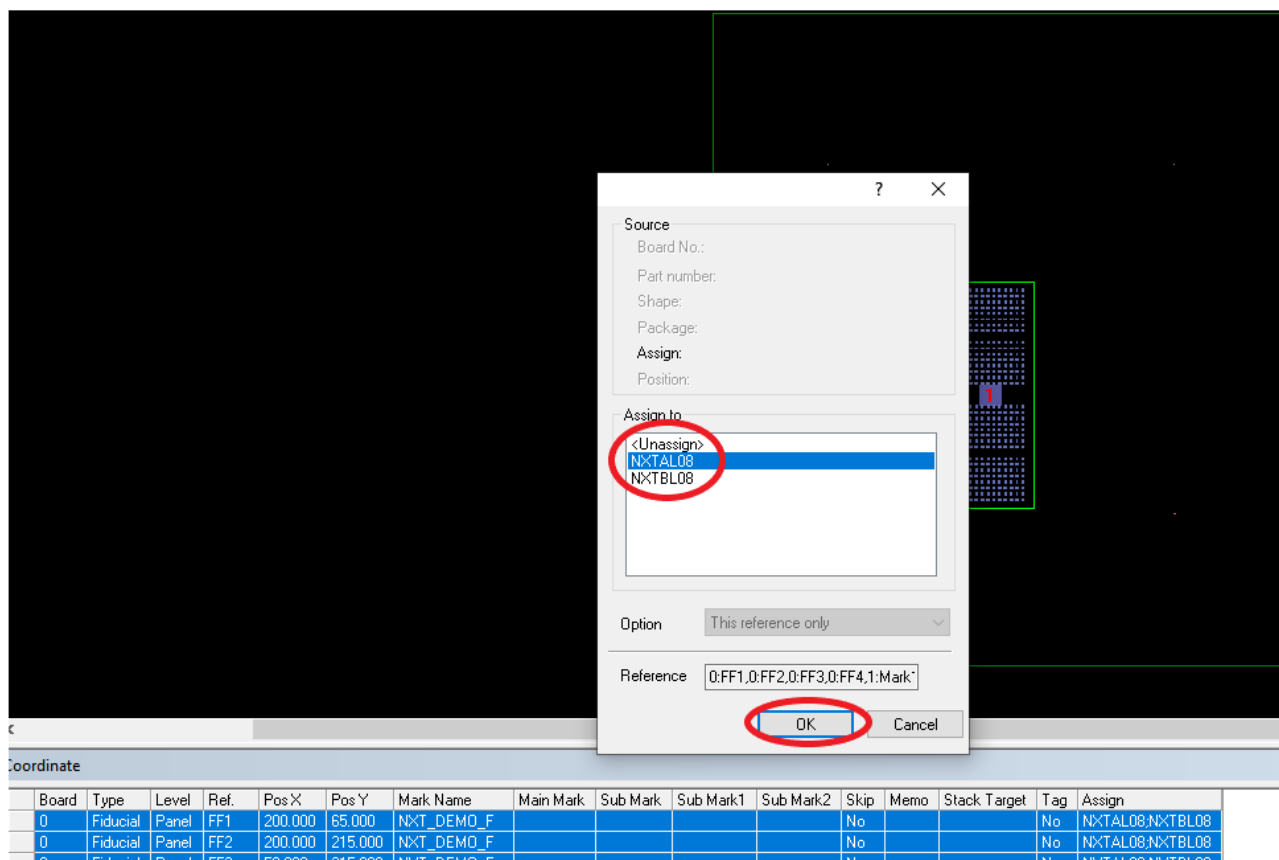


2.5.5. Divisão do número de montagem dos Feeders.

- Cada módulo com Head H12 monta 384 componentes e cada holder monta 32 vezes, 32x12=384, 384x2 (dois módulos selecionados) =768.

1.Clique em [NXTA], em [Configurações] depois em [Feeder Setup]

Selecione o Slot 10 e com o botão direito clique em [Divide Feeder].

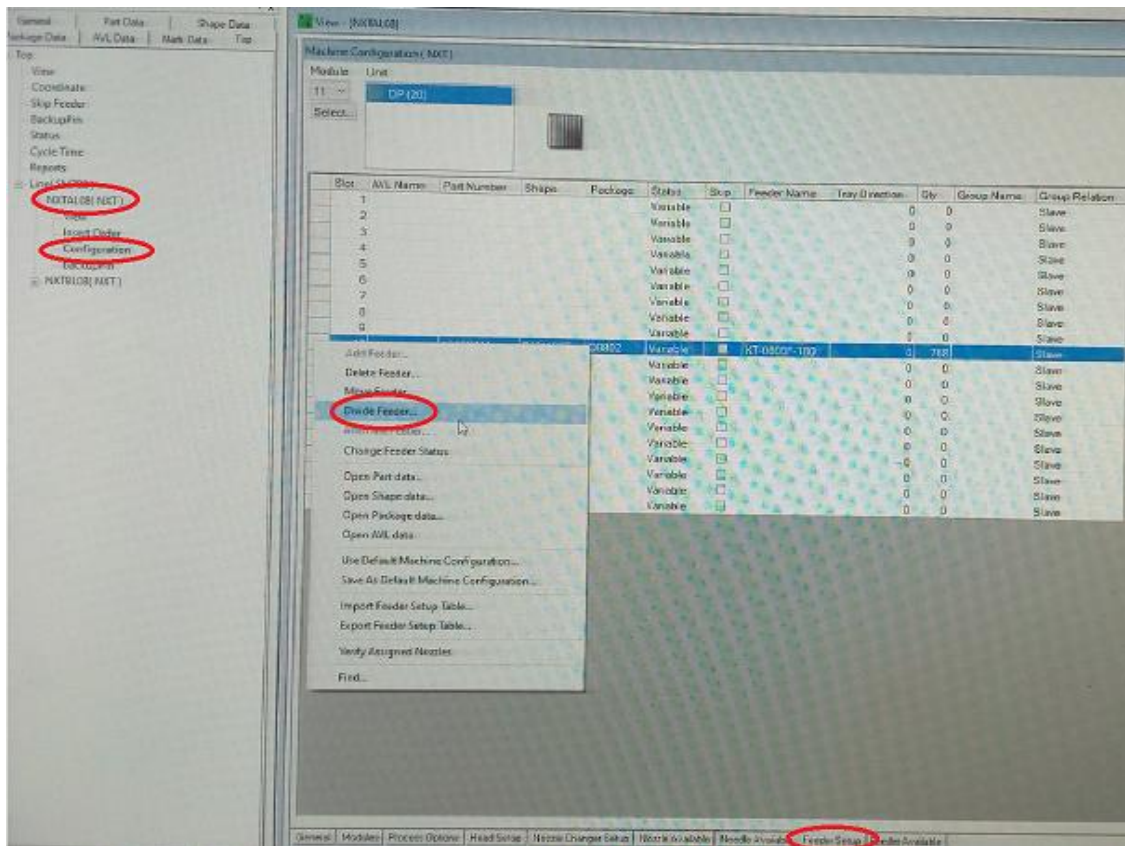

2. Selecione os 384 e clica em <<

Source
Part number: 1005PAM
AVL Name:

Available feeder positions

Position	Quantity
11- 10	768
12- 10	0

Unlinked parts

Board	Reference
-------	-----------

>>


<<

Feeder content

Board	Reference
2	377
2	378
2	379
2	380
2	381
2	382
2	383
2	384
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6
1	7
1	8
1	9
1	10
1	11

OK Cancel


3. Clique no Feeder que está zerado como mostra a seta abaixo na imagem 1, selecione todos 384 e depois clique em >> para dividir. Depois de dividido clique em [OK]. Imagem 2

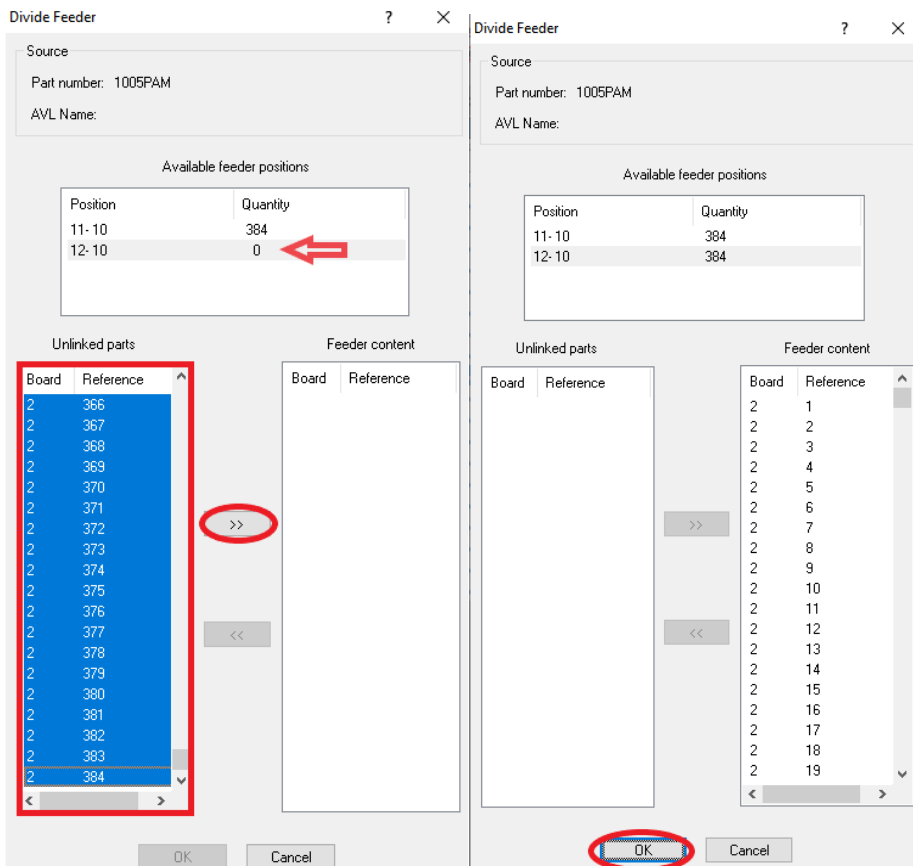

2.5.6. Selecionar os Holders


- Para selecionar a quantidade de Holder que vamos usar = **ALT+SHIFT+F12**

1.Head H12 vamos usar 12 Holders e clique em [OK].

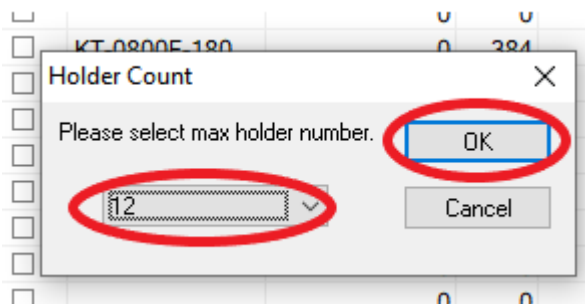


2.5.6. Data Check

1. Com o botão direito clique em [data check] para detectar algum possível erro no programa.
Se for detectado algum problema corrigir.

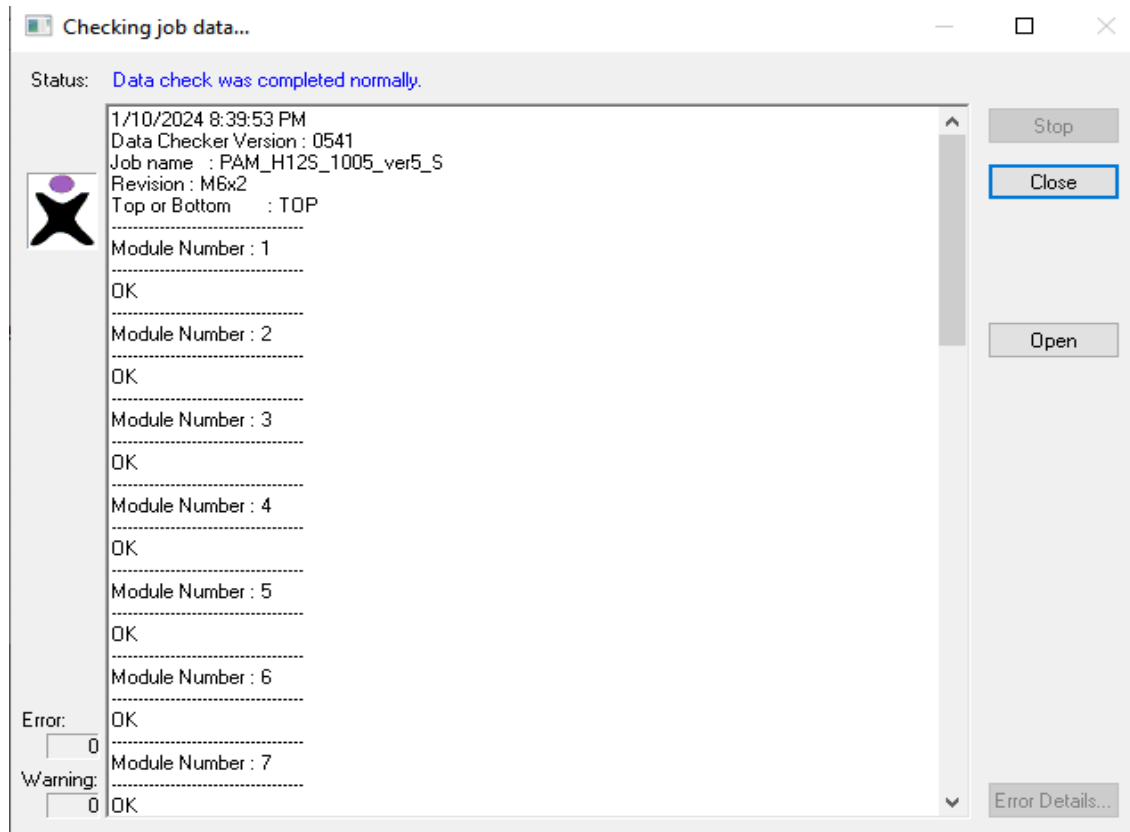

Transmitir o programa para a linha


Clicar na pasta criada com o PAM, selecione e com o botão direito clique em [Enviar para linha].

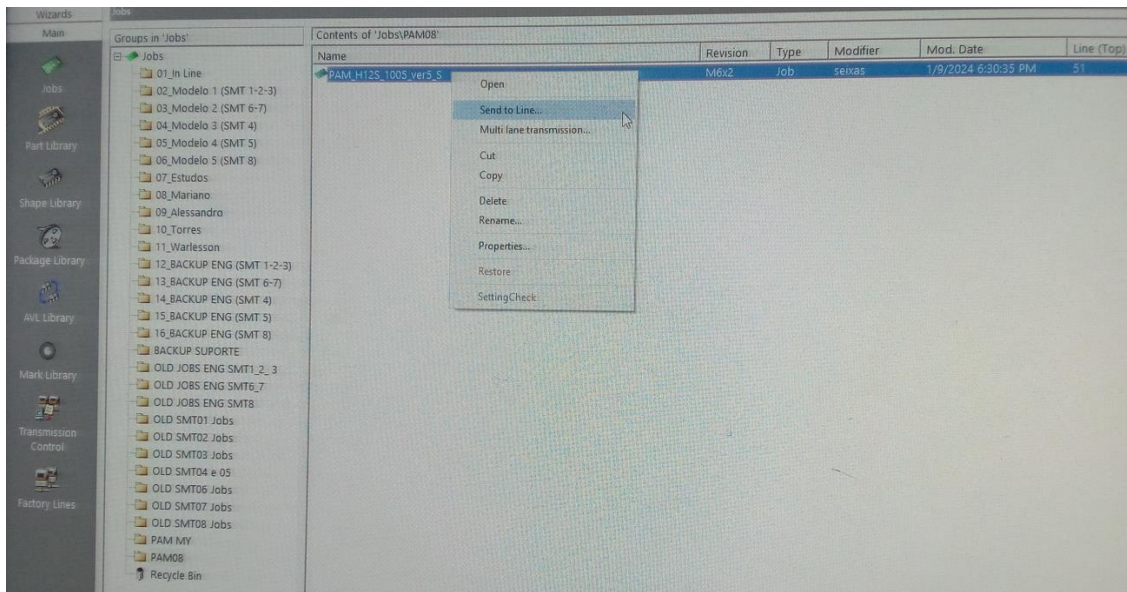

2.5.7. Desabilitar o Fujitrax


É necessário desabilitar o log do feeder com o componente no [Accessory Software]

1. Clicar em [Floor], definir a linha [SMT08] e ir em [Machine Accessories].

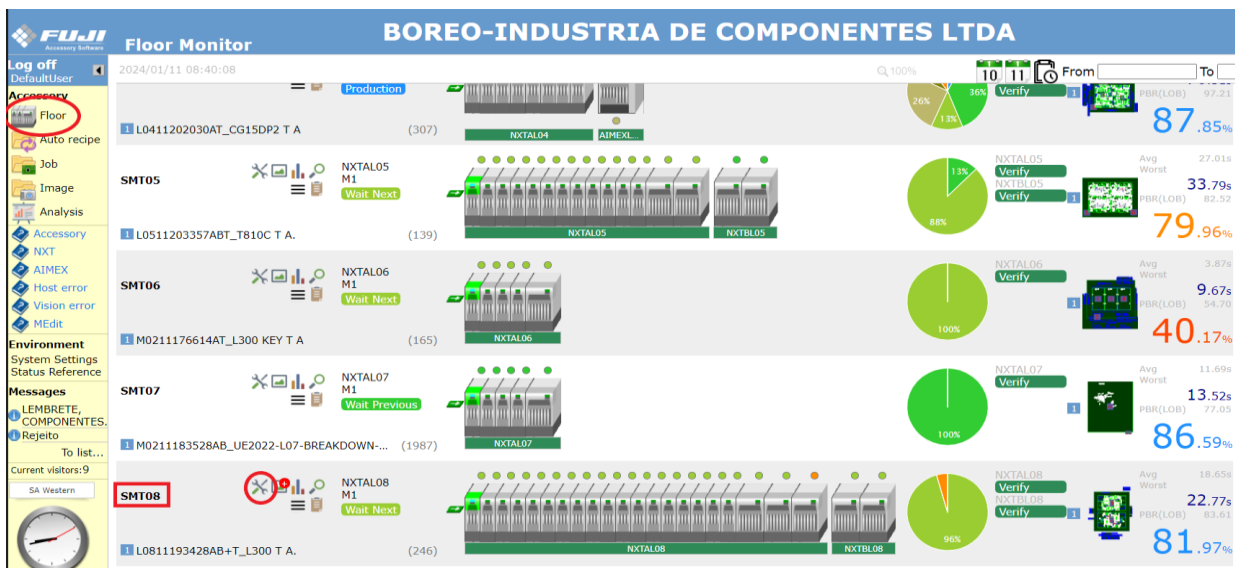


2. Clique em [Machine Configuration].

BOREO PAM

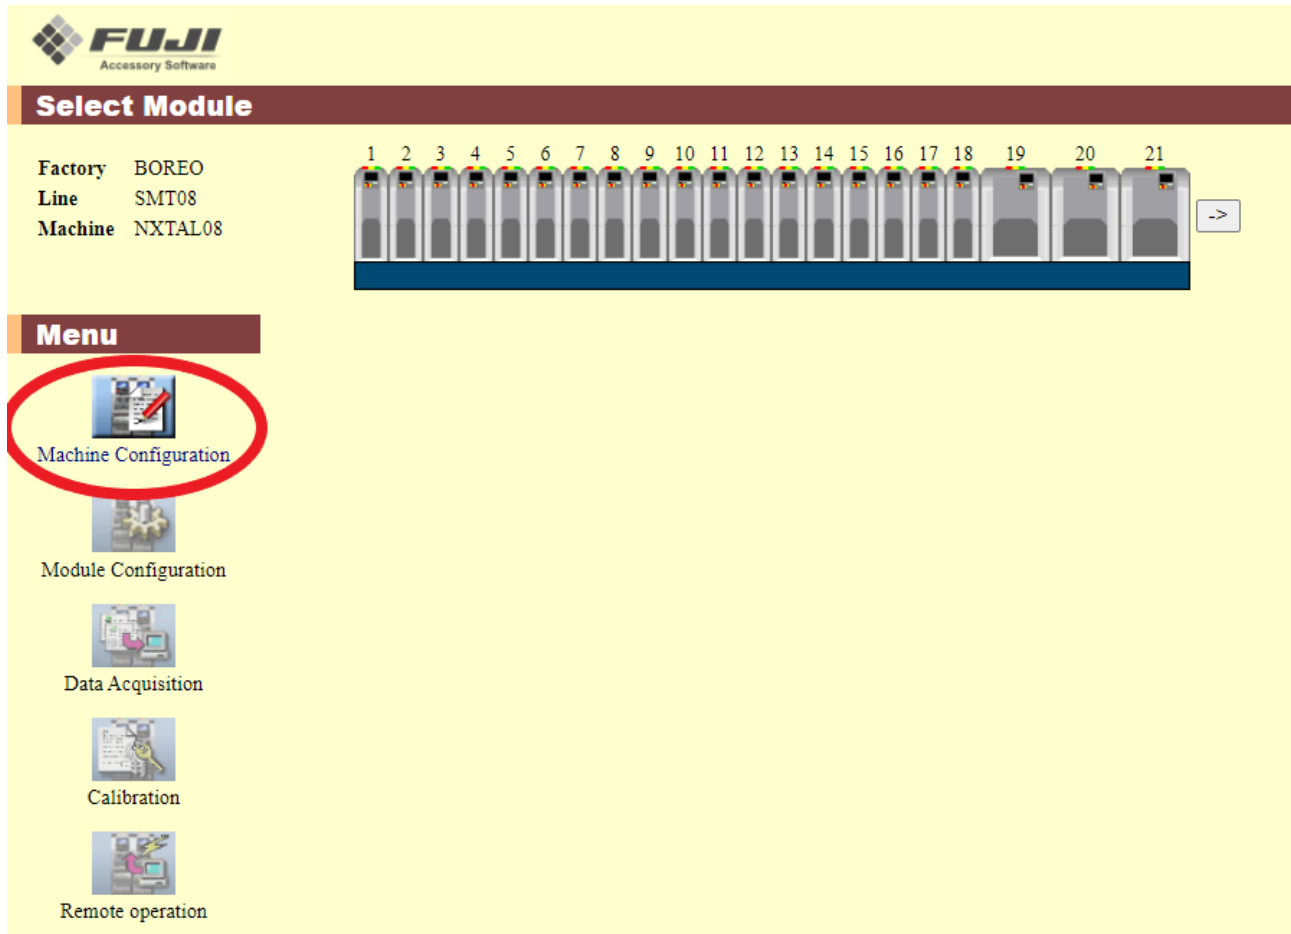

3. Clique em [Host coordination settings], mude para [Not used] e dê o comando para máquina [Send to Machine].

BOREO PAM

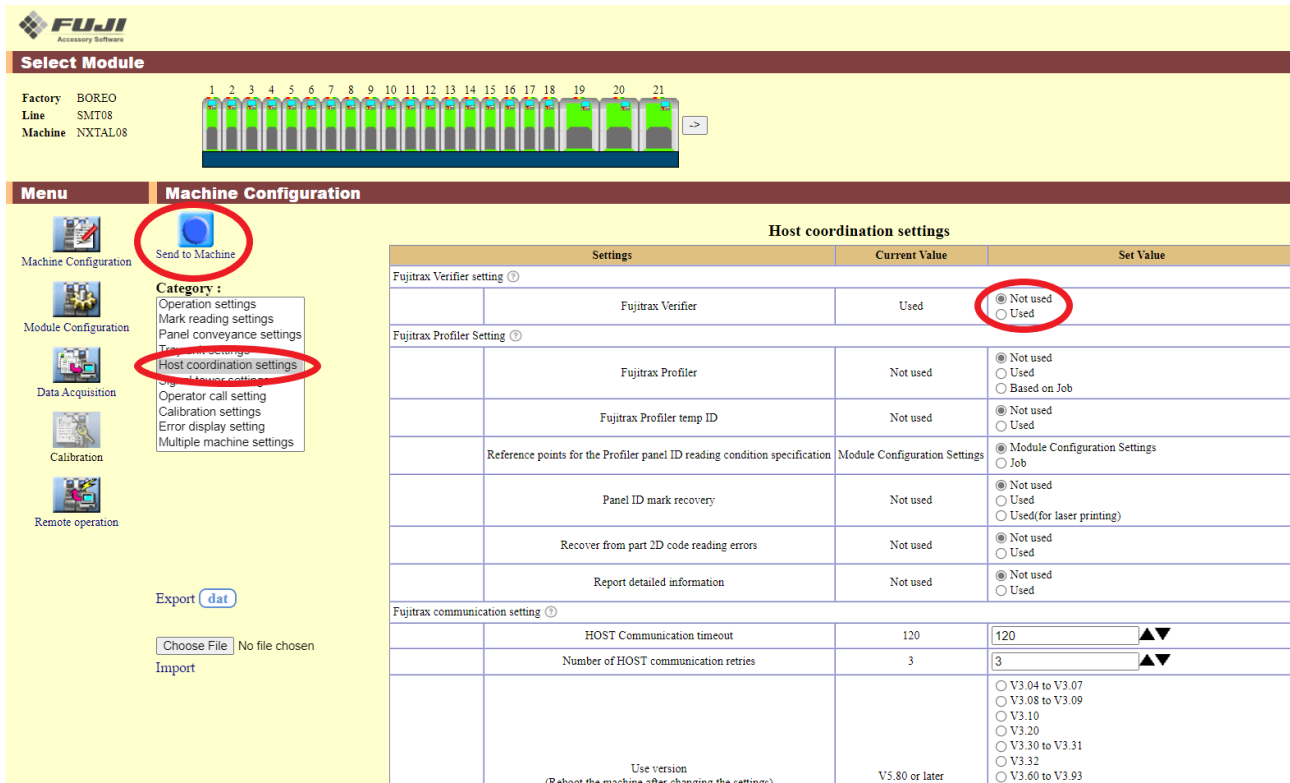

3.0.0. Medindo PAM

1. Depois de transmitir o programa para a máquina, pressione [INICIAR].

Painel de operação NXT-2




Painel de operação NXT-3




1. Quando [START] é pressionado, a calibração automática e a troca são executadas na preparação para o PAM da mesma maneira que para a produção normal, e a máquina espera que um painel seja carregado.

Painel de operação NXT-2

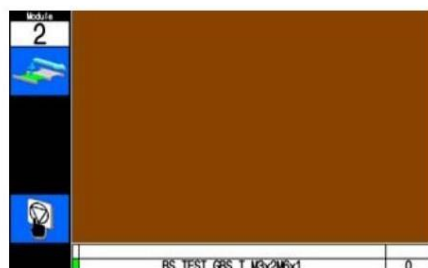

Painel de operação NXT-3

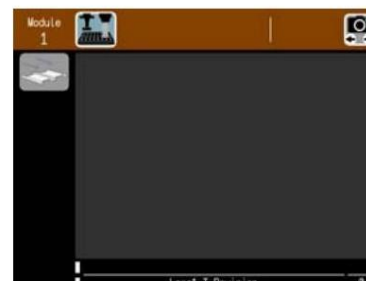

3. Use um dos 2 métodos a seguir para carregar painéis de vidro em um módulo.

- Com um módulo esperando por um painel, pressione [CYCLE STOP] para parar a máquina. Coloque um painel de vidro no centro do transportador dentro do módulo e pressione [INICIAR]
- Em máquinas equipadas com um interruptor de painel que suporta SMEMA, com um módulo esperando por um painel, coloque o painel no transportador do módulo para que o painel seja detectado pelos sensores no transportador. Pressione [START] para carregar o painel.

Notas:

A recuperação automática não é executada se ocorrer um erro de visão durante a colocação do PAM. O modo de passagem de erro é usado para peças PAM.

Se ocorrer um erro de visão ao colocar peças de vidro, a peça para a qual ocorreu o erro é retornada à posição de coleta.


Se os botões CYCLE STOP ou EMERGENCY STOP forem pressionados ou um erro acionar uma condição de parada de emergência enquanto o PAM estiver sendo medido, a medição será reiniciada a partir da primeira sequência de colocação quando retomada.

Ao realizar o PAM para um programa que utiliza uma grande quantidade de peças, o painel permanece preso dentro do módulo por um tempo após a conclusão da medição, dando a impressão de que a máquina parou de funcionar.

Esse atraso resulta do tempo de processamento mais longo necessário ao salvar os resultados da medição no sistema. (Não coloque as mãos ou outras partes do corpo dentro da máquina durante este

4. Depois de confirmar que a medição foi concluída e o painel foi solto, pressione [CYCLE STOP]. Os resultados da medição; As médias de X, Y e Q são exibidas no painel de operação do módulo. O painel de vidro pode então ser descarregado do módulo. Os resultados da medição são salvos na base.

Painel de operação NXT-2

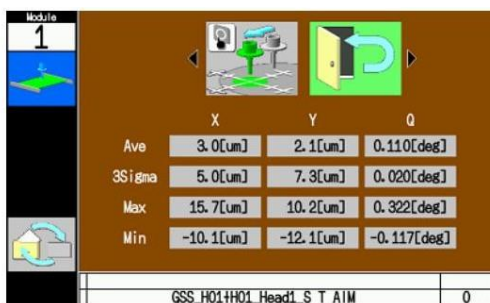

	X	Y	Q
Ave	3.0[um]	2.1[um]	0.110[deg]
3Sigma	5.0[um]	7.3[um]	0.020[deg]
Max	15.7[um]	10.2[um]	0.322[deg]
Min	-10.1[um]	-12.1[um]	-0.117[deg]

GSS_H01+H01_Head1_S T AIM 0

Painel de operação NXT-3



	X[um]	Y[um]	Q[deg]
Ave	...	...	...
3Sigma	...	...	...
Max	...	...	...
Min	...	...	...

Line1 T Revision 1

4.0.0. Verificando a precisão.

Nota: Um arquivo de deslocamento não é criado porque o [Modo de precisão] é apenas para verificar a precisão. O pictograma de criação simplificada não está disponível e não pode ser selecionado.

Pressione OK na tela de criação simples após o PAM.

(Consulte o diagrama do painel de toque abaixo para NXT-3.)


Painel de operação NXT-2

Module	1		
			
	X	Y	Q
Ave	3.0[um]	2.1[um]	0.110[deg]
3Sigma	5.0[um]	7.3[um]	0.020[deg]
Max	15.7[um]	10.2[um]	0.322[deg]
Min	-10.1[um]	-12.1[um]	-0.117[deg]
PAM_H01_001 T M6			0
PAM_H01_001 T M6			0

Painel de operação NXT-3


Module	1		
			
	AutomaticMakeOffsetFile (Measure)		
	X[um]	Y[um]	Q[deg]
Ave	---	---	---
3Sigma	---	---	---
Max	---	---	---
Min	---	---	---
PAM_H01_001 T M6			0
PAM_H01_001 T M6			0

Module	1		
			
	X	Y	Q
Ave	3.0[um]	2.1[um]	0.110[deg]
3Sigma	5.0[um]	7.3[um]	0.020[deg]
Max	15.7[um]	10.2[um]	0.322[deg]
Min	-10.1[um]	-12.1[um]	-0.117[deg]
GSS_H01H01 Head1 S T AIM			0
GSS_H01H01 Head1 S T AIM			0


Module	1		
			
	PAM (Place & Measure)		
	X[um]	Y[um]	Q[deg]
Ave	---	---	---
3Sigma	---	---	---
Max	---	---	---
Min	---	---	---
PAM_H01_001 T M6			0
PAM_H01_001 T M6			0

O arquivo de resultados do PAM pode ser adquirido usando o procedimento a seguir. O arquivo não permanece na máquina após a aquisição


- 1.No Acessory Software selecione o módulo clique em [Remote Operation] e depois em [On Machine PAM].

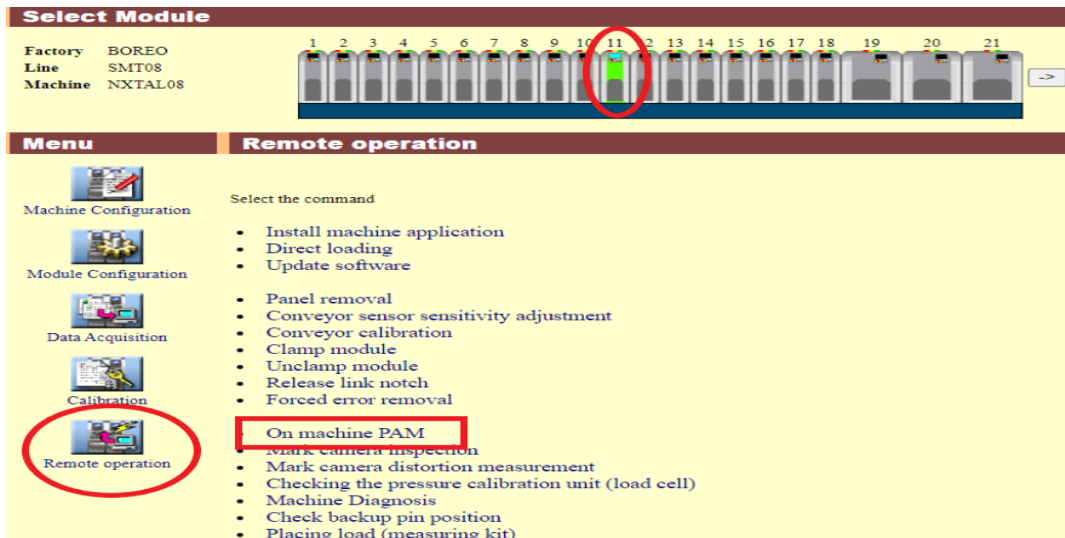

2. Clicar em [Start Acquisition]

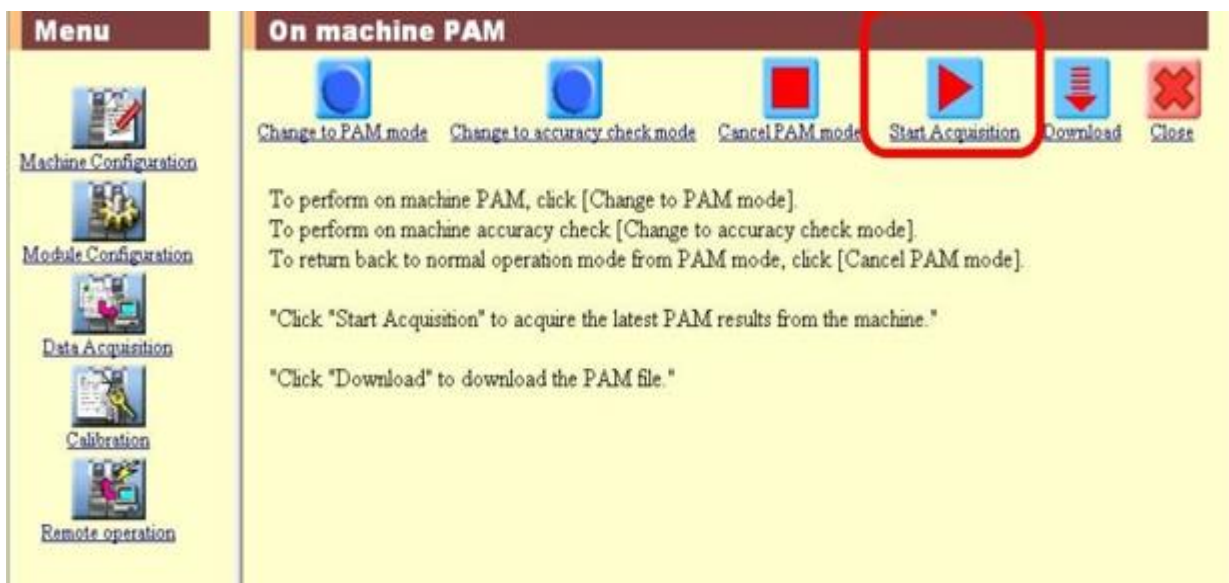

3. Depois de obter os resultados do PAM, a lista mostrada abaixo é exibida. Clique com o botão direito do mouse no nome do arquivo para fazer o download do arquivo. Na caixa de diálogo [Salvar como], especifique um local para salvar o arquivo, uma pasta criada na área de trabalho.

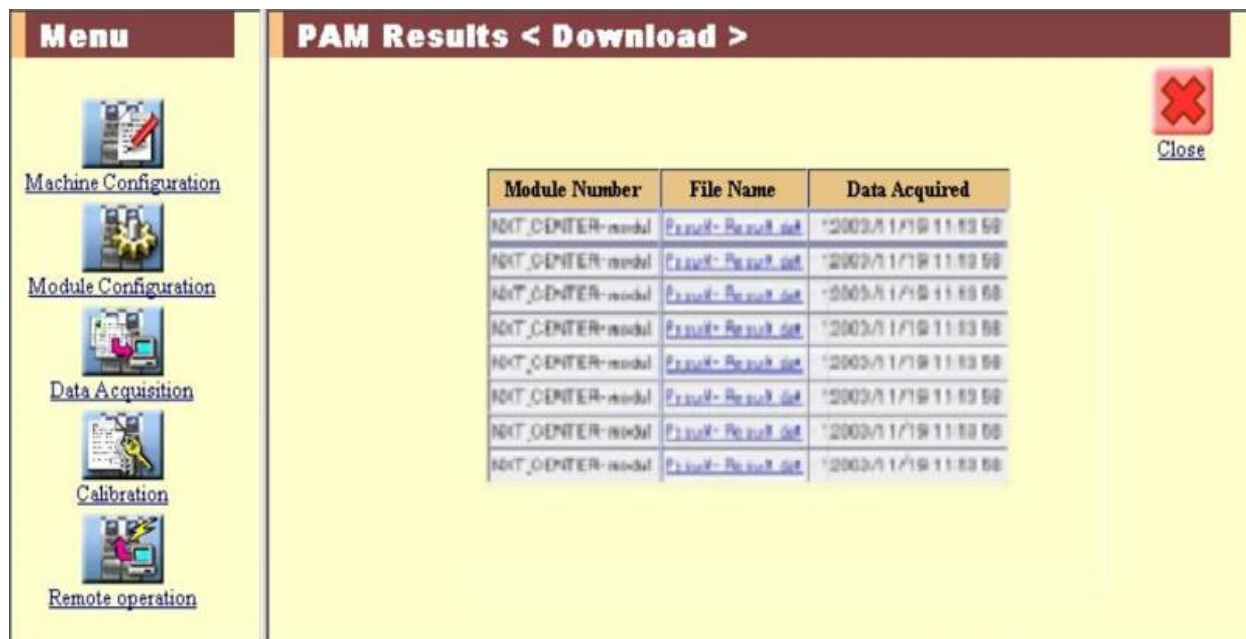


5.0.0. Saindo do modo de verificação de precisão.


Para retornar ao modo normal do modo de verificação de precisão, reinicie a máquina ou use o comando [Cancelar modo PAM] no software acessório. Além disso, use o comando de troca de bicos para retorne os bicos para a estação de bicos.

1. Clique em [Cancelar modo PAM].

BOREO PAM

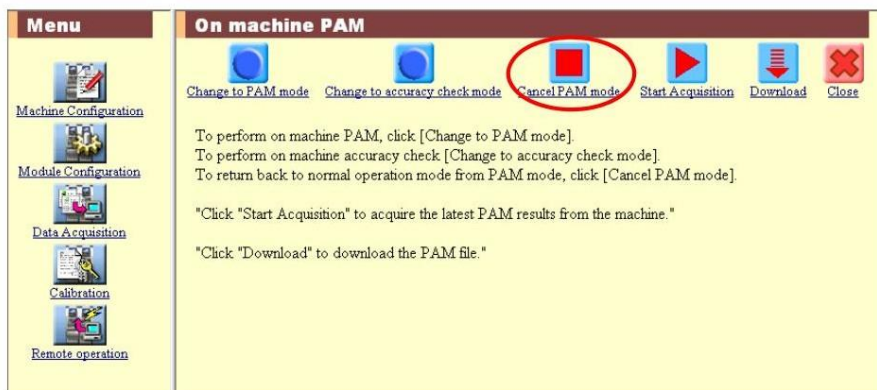

2. Clique em [Iniciar].

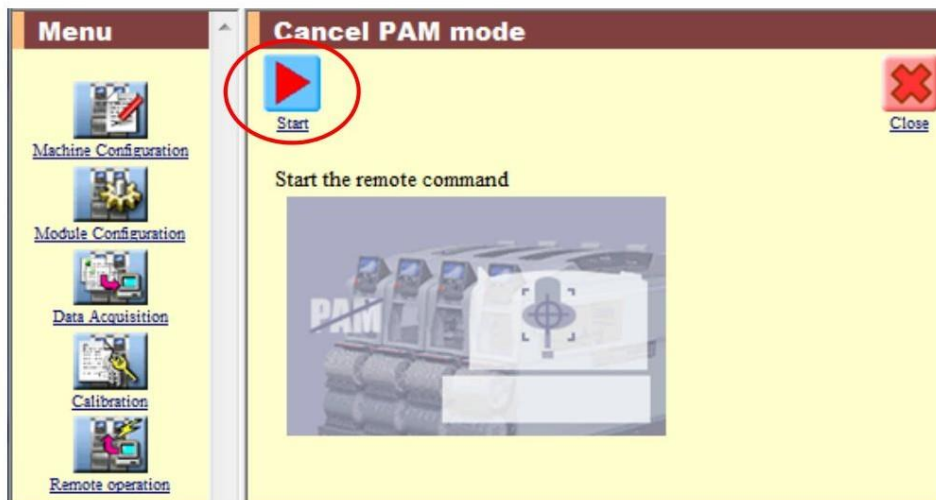

3. Se a operação terminar com sucesso, a máquina muda do modo de verificação de precisão para modo de produção padrão.

Painel de operação NXT-2




Painel de operação NXT-3



6.0.0. Cálculo e atualização dos valores finais de compensação

6.1 Localize o arquivo de cálculo

2. Depois de selecionar um arquivo, a caixa de diálogo Informações mostrada abaixo é exibida. Clique em [Sim]. Folhas de resultados e folha de compensação final são geradas.

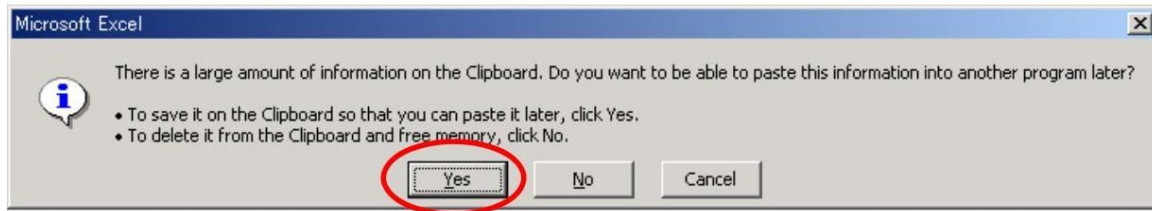

6.1.0. Folhas de resultados

A planilha Resultados exibe as médias e os valores 3 sigma por dados gerais, por ângulo, por suporte ou por ângulo e suporte. Os valores de dados que excedem a tolerância são exibidos em vermelho. (Consulte a tabela de especificações para os valores de tolerância.)


CPK H04:48 CPK H12S/H12HS:66

1. Clique no botão [CPK Coeficiente] para alterar o coeficiente CPK.

2. Clique no botão [Imprimir] para imprimir a folha de resultados.

Ao imprimir a folha, insira o nome do usuário e o número de produção.

A planilha não pode ser impressa quando os valores estiverem acima dos valores permitidos.

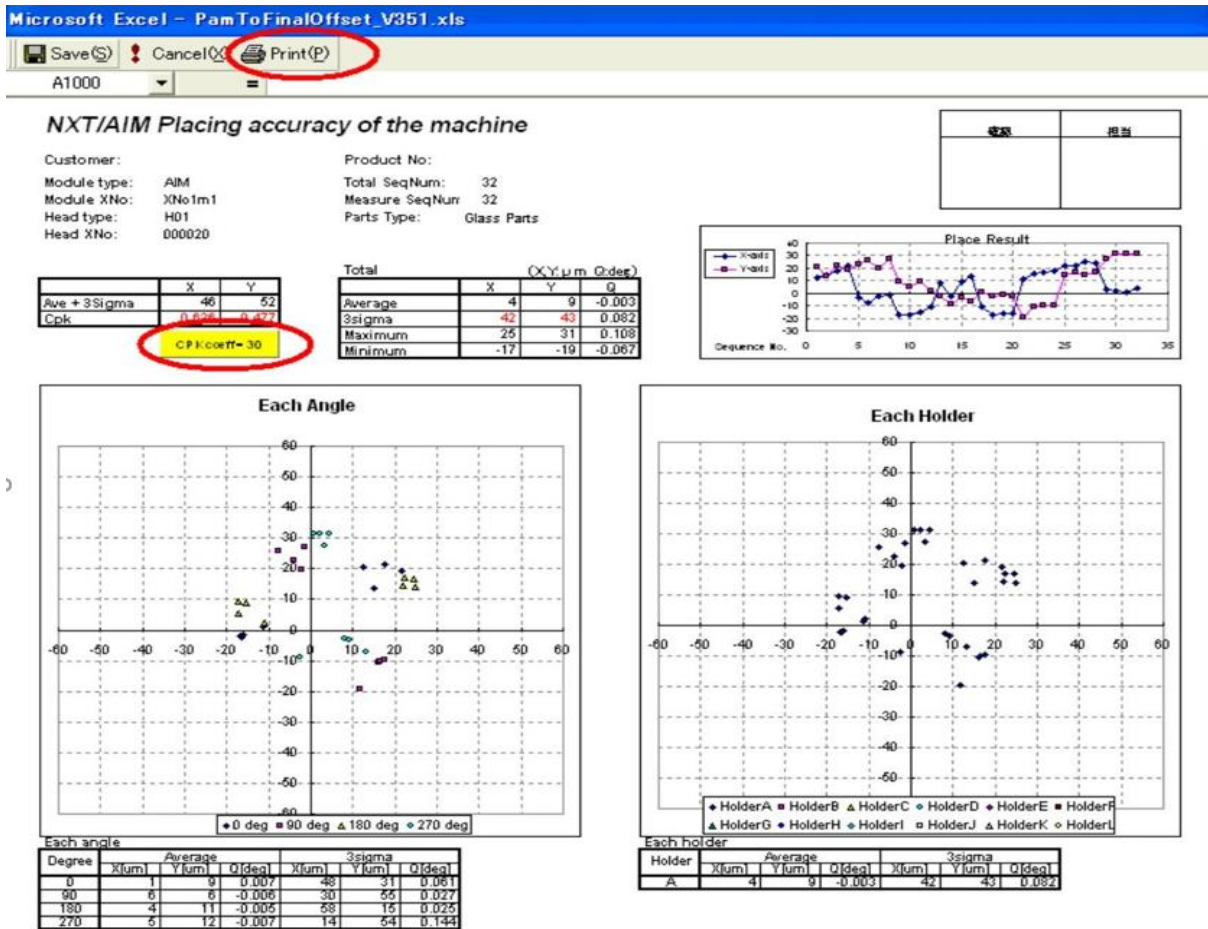

Exemplos de resultados NG:

NXT/AIM Placing accuracy of the machine

Customer:

Module type: M3
 Module XNo: M3XNo10752
 Head type: H12S
 Head XNo: 010014

Product No:




Total SeqNum: 384
 Measure SeqNum: 384
 Parts Type: 1005 PAM
 Measurement mode: Pam mode

□ 3σ許容値をM6SP用にする

	X	Y
Ave + 3Sigma	63	49
Cpk	1.052	1.352
CPK coeff = 66		
Cp value	1.122	1.392

Total	(X,Y[um] Q[deg])		
	X	Y	Q
Average	-4	2	-0.065
3Sigma	59	47	0.897
Maximum	42	37	0.608
Minimum	-57	-43	-0.948

Approval	Charge

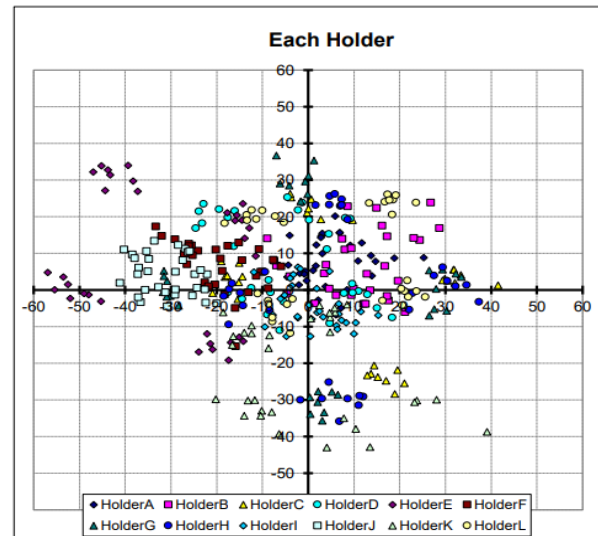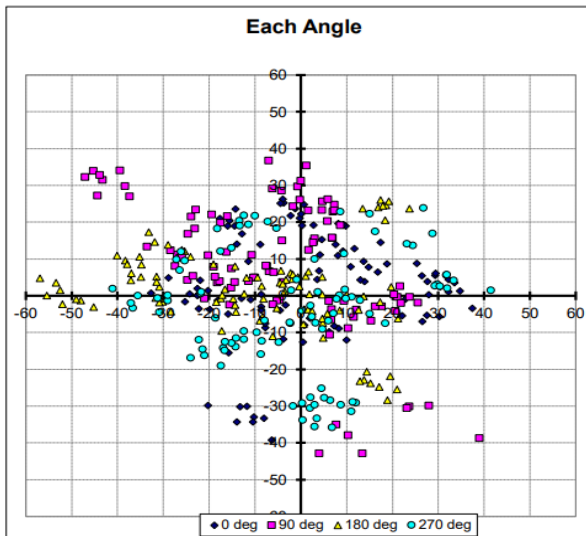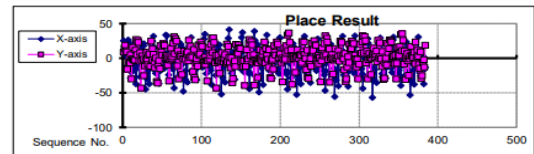

Exemplos de resultados **GOOD**:

NXT/AIM Placing accuracy of the machine

Customer:

Module type: M3
Module XNo: M3XNo10752
Head type: H12S
Head XNo: 010014

Product No:




Total SeqNum: 384
Measure SeqNum: 384
Parts Type: 1005 PAM
Measurement mode: Pam mode

□ 3σ許容値をM6SP用にする

	X	Y
Ave + 3Sigma	18	14
Cpk	3.904	5.474
	CPK coeff = 66	
Cp value	3.992	5.662

Total	(X,Y[um] Q[deg])		
	X	Y	Q
Average	-1	2	0.087
3Sigma	17	12	0.741
Maximum	12	13	0.742
Minimum	-17	-6	-0.768

Approval	Charge

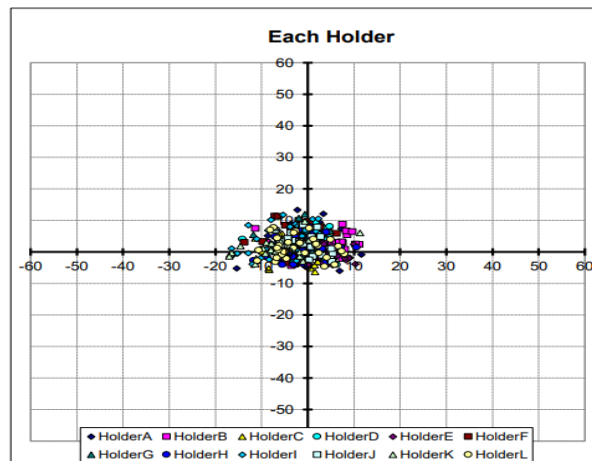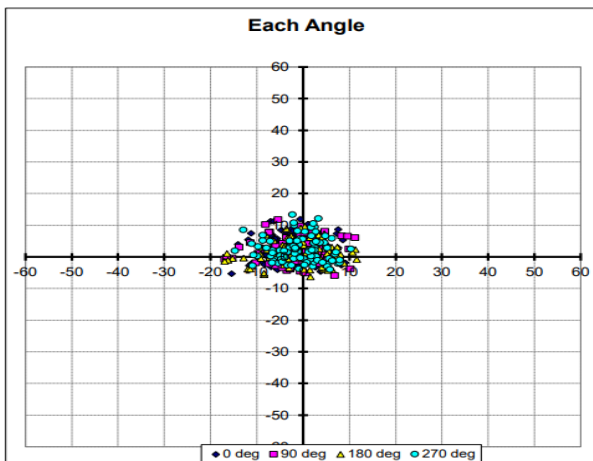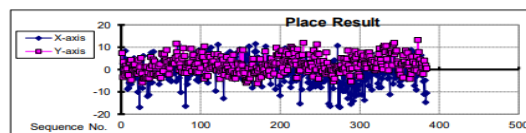

7.0.0. Registro de calibrações.

Ao finalizar as análises de resultados do PAM favor registrar as calibrações em: B:\02. ENGENHARIA\05. MANUTENÇÃO\06 - PAM CALIBRAÇÕES MAQUINAS\2024\Registro de calibrações.

- 1.Defina a linha. Ex: SMD01
- 2.Defina a máquina. Ex :NXT
- 3.Defina o número de série da máquina. Ex: NXT_1_12858
- 4.Defina o mês: Ex: Janeiro
- 5.E copie o arquivo do PAM em PDF.

Registrar também na planilha abaixo: B:\02. ENGENHARIA\05. MANUTENÇÃO\06 - PAM CALIBRAÇÕES MAQUINAS\Controle de Calibrações.

- 1.Preencher a data de calibração.
- 2.Linkar a planilha do PAM [Antes].
- 3.Linkar a planilha do PAM [Atual].

Não fazer nenhuma alteração nas outras colunas da planilha.

Controle das Calibrações dos Equipamentos Industriais Boreo

Data Atual 15/01/2024

Equipamento	Módulo	NS:	SMD	Período (Meses)	Prox	Atual	Dias a Vencer	Situação	Evidência Ante	Evidência Atual
MPM	NA	MM200311	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
Controlador de temperatura	NA	TCU-50137594001	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
SPI	NA	SPI-83L230	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	1	M3III36541	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	2	M3III36542	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	3	M3III36701	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	4	M3III36702	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	5	M3III36699	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	6	M3III36700	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	7	M3II3075	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	8	M3II3076	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	9	M6II637	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	10	M6II638	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	11	M6II628	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT II	12	M6II627	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	13	M6III25873	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	14	M6III25874	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
Tray Unit	NA	TU24B 2118	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
AOI	NA	734129	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	1B	M6III25884	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	2B	M6III25876	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
Tray Unit	NA	TU24E 2106	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
Reflow Centurion	NA	CT-2271121234A	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
AOI	NA	N621127	1	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
MPM	NA	MM200908	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
Controlador de temperatura	NA	TCU-50164995002	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
SPI	NA	SPI-82L292	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	1	M3III36715	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	2	M3III36716	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	3	M3III36705	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual
NXT III	4	M3III36714	2	12				Falta Calibrar	Antes	Atual

3 DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

A manutenção do equipamento é de responsabilidade do Suporte Técnico.

Cabe ao operador cumprir e observar os procedimentos descritos neste documento.

Assim como, cabe ao Supervisor de produção, observar o cumprimento dos procedimentos descritos no mesmo. É de responsabilidade dos operadores manterem o equipamento limpo e organizado.

É de responsabilidade da Engenharia de Processos fornecerem treinamento aos operadores da máquina.