

安装说明

一、零件展示

图示



二、丝杆和滑块安装


所需零件

特氟龙管一小节，丝杆、丝杆固定、螺母、从动小齿轮、as5600 磁铁放置（打印件的名字），608zz 轴承两个，m3*6 螺母 3 个（滑块上），m3*18 螺丝一个，m2*18 螺丝两个，as5600 附赠的 4*2 直径充磁磁铁，，，，（适量胶水）

操作说明

滑块：把特氟龙管插进去，然后用 m3*6 螺丝上紧，把整个滑块放进丝杆里，
丝杆：把两个轴承放到两端，然后用丝杆固定放在丝杆右边（伸出来轴短一点的那一边），用 m3*18 螺丝上紧（可能要打胶），左端按照顺序装配：先放从动小齿轮，再在上面放 as5600 磁铁放置，把孔位对齐，用 m2*18 螺丝上紧（上到底），然后把磁铁卡到 as5600 磁铁放置的正中心（可以让磁铁先吸到一块平的铁板上，然后用力的按下去）

图示

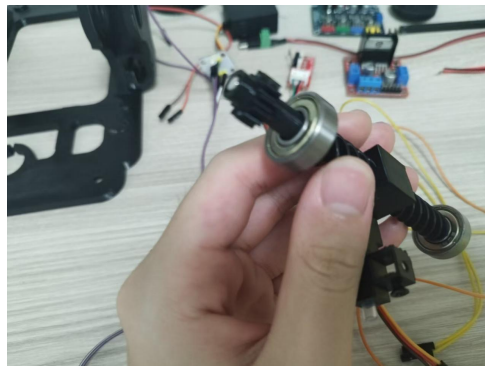

三、舵机、舵盘和大齿轮安装



所需零件

金属的 25T 舵盘，舵机（用 mg946r 的话需要改），m3*10 螺丝 3 个（没试过怎样，我看着应该是 9mm 的最完美，用 12mm 的话也可以，但是需自备螺母），主动大齿轮（打印件名字）

操作说明

把舵盘和大齿轮连接，中间一个连接舵机轴的螺丝先别上太紧，然后先把舵盘放进去，对准孔位，把舵机插进来，上紧螺丝

图示

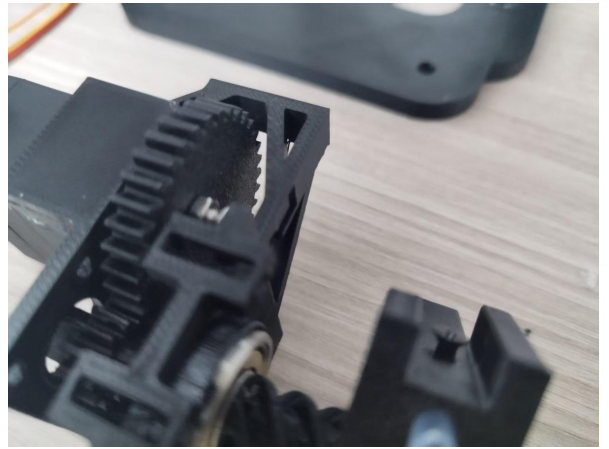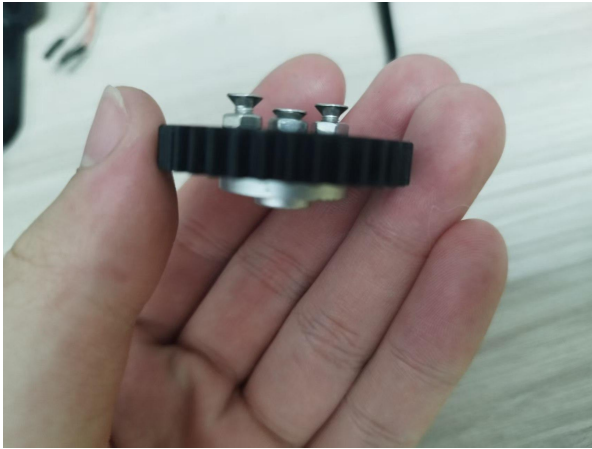

四、固定杆安装

所需零件

平行于丝杆的定位小杆（打印件名字，好奇葩）

操作说明

对准孔位，用热熔胶固定即可

图示



五、endstop 安装


所需零件

两个 endstop, 4 个 m3 螺母, 4 个 m3*8 螺丝,

操作说明

把核心框架翻到反面, 用在四个框中塞入 4 个螺母, 推到底, 把 endstop 放到上面, 用螺丝固定, 可稍微调整

图示

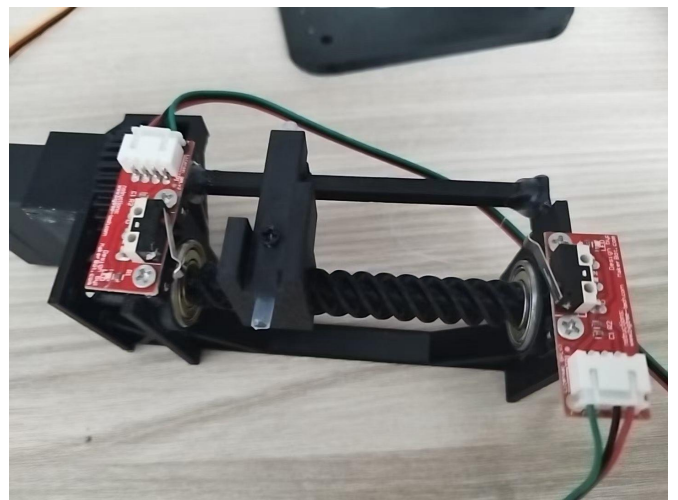

六、as5600 编码器安装


所需零件

as5600 编码器， m3*8 螺丝 4 个， m3 螺母 4 个

操作说明

把螺丝放进 as5600 的孔位，然后稍微上紧螺母，让螺丝的头和螺母齐平，对准核心框架侧边的孔位，上紧（注意方向，as5600 一定要保证 3 个针脚的朝上）

图示

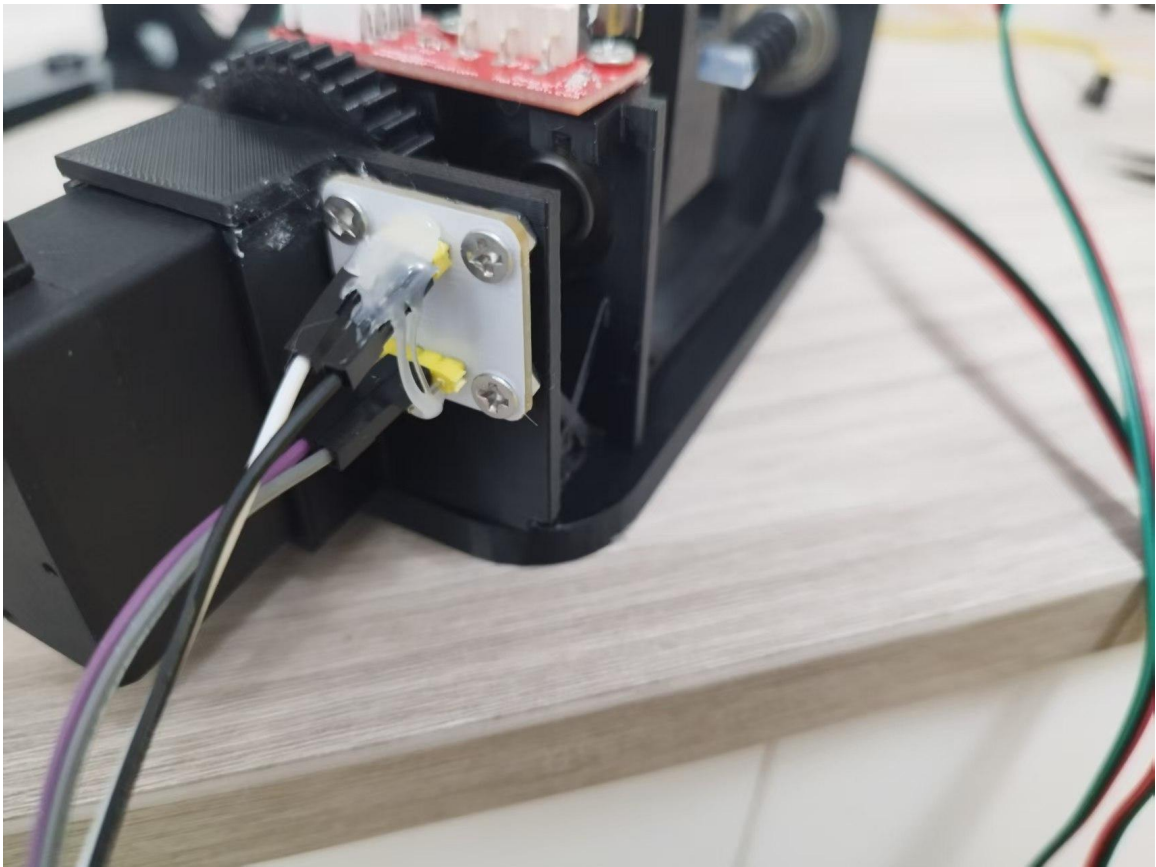

七、总装配

所需零件

m3*8 螺丝 6 个，m3 螺母 6 个，（电源的孔位是给鹿小班开的，如果买的是 bom 上的直接用热熔胶，那么螺丝螺母只要 3 个）ky003 霍尔模块，mos 管（需要电阻和二极管，可以搞一个小面包板装好）或 l298n

操作说明

把前面做好的核心模块固定到主体上（左边放螺母的地方需要用电烙铁加热螺母放进去，），然后用热熔胶粘上霍尔，调整好位置，电源如果用的是 bom 里的就也粘在侧面就行，其它有螺丝孔的就压入螺母，放上模块，用螺丝上紧

图示

