CONSTRUCTORA JCV

INFORME TÉCNICO

N° JCV-INF-KDM-2026-11 · 05-11-2026

Falla y reposición de la Cámara 108
Acceso a estacionamientos de Gerencia · KDM

Este informe responde a la consulta sobre la cámara que cubre la entrada y el acceso a los estacionamientos de Gerencia, informada como quemada a raíz de la remodelación de la portería de Gerencia. Se documentan la causa real de la falla, la identificación del equipo en el plano CCTV de KDM, las gestiones previas y la reposición realizada. **La cámara se encuentra operativa.**

CLIENTE	CONTRATO	ELABORADO POR	DIRIGIDO A
KDM S.A. Alcalde Guzmán 0180, Quilicura	Mantención CCTV KDM Constructora JCV SpA	José Cañumir V. Director de Proyectos, JCV	José Moreno Gálvez Jefe de Servicios Generales, KDM

Conclusión: la falla de la Cámara 108 no fue causada por la remodelación de la portería de Gerencia. La cámara se dañó durante el temporal de lluvias, cuando la humedad sulfató sus conectores y provocó la falla eléctrica que la quemó. Además, la Cámara 108 no forma parte de las cámaras de la caseta de Gerencia. El equipo ya fue repuesto y está operativo.

1. Antecedentes del requerimiento

Fecha	Origen
02-11-2026 15:38	Luis Villagrán (G3 Seguridad) informa a José Moreno (KDM) que la cámara del acceso a estacionamientos de Gerencia está quemada desde la remodelación de la portería y solicita instalar otra cámara. Adjunta imagen del monitor: *"192.168.230.154 – Falló búsqueda de host de red"*.
03-11-2026	José Moreno Gálvez (Jefe de Servicios Generales, KDM) solicita a Constructora JCV informar por qué se quemó la cámara, dejarla operativa esta semana y enviar evidencia del arreglo.
05-11-2026	Constructora JCV repone la cámara, verifica su funcionamiento y emite el presente informe técnico.

2. Identificación del equipo

Dato	Detalle
Cámara	**N° 108** · Activo KDM-CAM-108
Ubicación en plano	Sector L, Plano CCTV KDM (lámina CCTV-KDM-01), junto al Data Center KDM, orientada hacia el acceso a estacionamientos de Gerencia
Equipo original	Cámara Dahua 8 MP / 4K, lente 3,6 mm, conexión UTP
Relación con la caseta de Gerencia	**Ninguna.** La Cámara 108 no está instalada en la caseta ni forma parte de su equipamiento, por lo que no fue intervenida en la remodelación.

3. Diagnóstico de la falla

Durante el temporal de lluvias se produjo ingreso de agua y humedad en los puntos de conexión de la cámara. La humedad sostenida sulfató los conectores, generó una falla eléctrica en la alimentación y terminó quemando el equipo, que quedó sin respuesta en la red.

- **Causa:** condición climática (lluvia intensa) que sulfató los conectores.
- **Efecto:** daño eléctrico de la cámara y pérdida de imagen en el sistema de monitoreo.
- **Descartado:** daño por trabajos de remodelación de la portería de Gerencia.

4. Gestiones previas

En el marco del contrato de mantención, Constructora JCV informó oportunamente la falla:

1. Correo e informe indicando que la Cámara 108 se había quemado producto de la fuerte lluvia y la sulfatación de sus conectores.
2. Correo e informe con la propuesta de reposición del equipo.

> A la fecha de este informe no se había recibido respuesta a ninguno de los dos envíos, por lo que la reposición quedó pendiente de aprobación.

5. Acciones realizadas

Para atender el requerimiento con rapidez, y en el marco del contrato de mantención, Constructora JCV realizó la reposición inmediata de la cámara con un equipo de su inventario de respaldo:

- Retiro de la cámara dañada y revisión de la conexión en el punto de instalación.
- Instalación de una cámara de respaldo en la misma ubicación de la Cámara 108.
- Verificación de imagen y grabación en el sistema de monitoreo (05-11-2026).

> **Estado actual: Cámara 108 operativa.** El equipo instalado es de menores prestaciones que la cámara original Dahua 8 MP / 4K, pero cumple la función de cobertura del acceso a los estacionamientos de Gerencia.



Figura 1. Evidencia: imagen en vivo de la Cámara 108 repuesta, registrada el 05-11-2026 a las 20:12 h. Cubre el acceso a los estacionamientos de Gerencia.

6. Ubicación de la Cámara 108 en el plano CCTV KDM

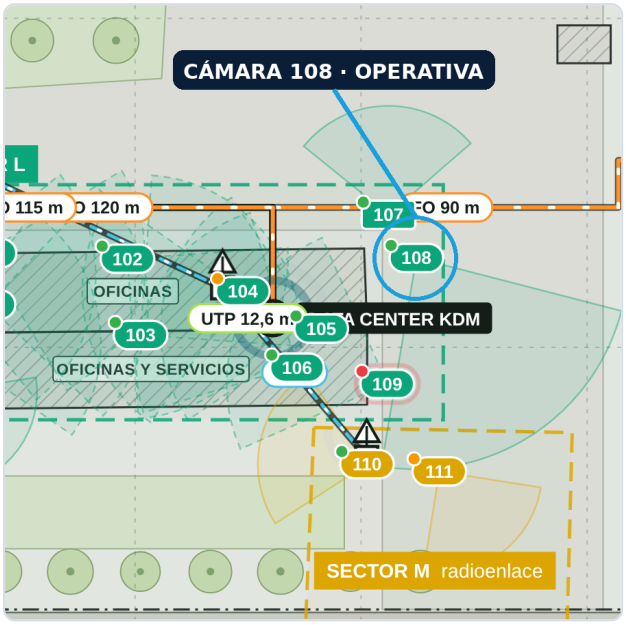


Figura 2. Detalle del Sector L: Cámara 108 (operativa) junto al Data Center KDM, con su cono de cobertura.

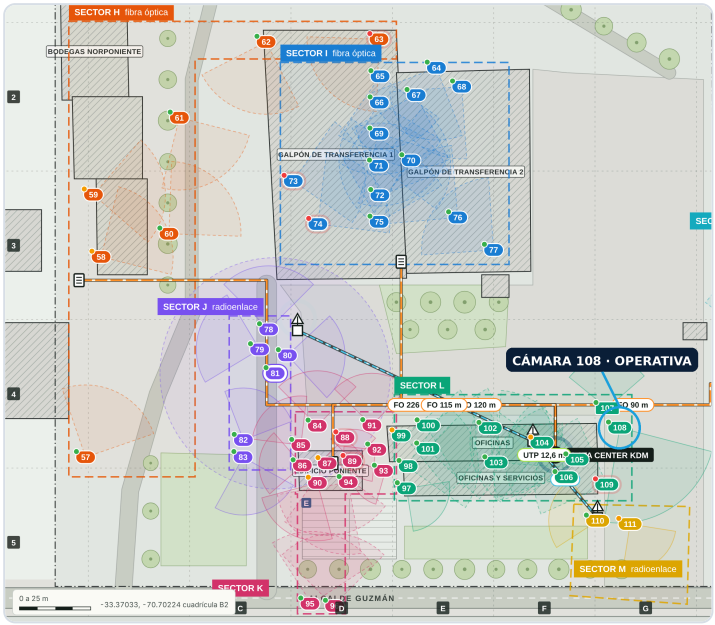


Figura 3. Plano general CCTV KDM con la Cámara 108 destacada. Fuente: Plano CCTV KDM.

7. Recomendaciones

- **Reposición definitiva:** reemplazar el equipo de respaldo por una cámara de características equivalentes a la original (8 MP / 4K), sujeta a aprobación de KDM.
- **Protección contra humedad:** sellar los conectores con caja estanca, cinta autosoldante y gel dieléctrico en las cámaras exteriores.
- **Mantención preventiva:** revisar los puntos de conexión de las cámaras exteriores antes de cada temporada de lluvias.

José Cañumir V.
Director de Proyectos · Constructora JCV
Fecha: 05-11-2026