Taller de Peñaflor sin internet: causa encontrada y servicio restablecido

Visita técnica solicitada por Luis González (Starco S.A.). Se encontró la causa de la falla en el rack principal, se restableció el servicio y se instalaron dos teléfonos fijos en Melipilla.

Servicio restablecido — Internet validado en el taller · 2 teléfonos operativos en Melipilla


1 riesgo pendiente — El rack comparte enchufe con artefactos de cocina

CLIENTE	SITIOS	TÉCNICO NWS	SOLICITADO POR
Starco S.A. RUT 88.446.500-1 · Alcalde Guzmán 0160	**Peñaflor · taller** Melipilla · telefonía	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Luis González** Starco S.A.

1 La jornada

1. PEÑAFLOR — **Levantamiento** — Taller sin red ni internet
2. PEÑAFLOR — **Enlace revisado** — Antenas y conexiones sin daño
3. PEÑAFLOR — **Causa encontrada** — UPS del rack desenchufada: antena principal sin energía
4. PEÑAFLOR — **Servicio restablecido** — UPS reconectada y prueba de internet correcta
5. MELIPILLA — **Telefonía** — 2 teléfonos fijos instalados y probados

2 La causa, en un esquema

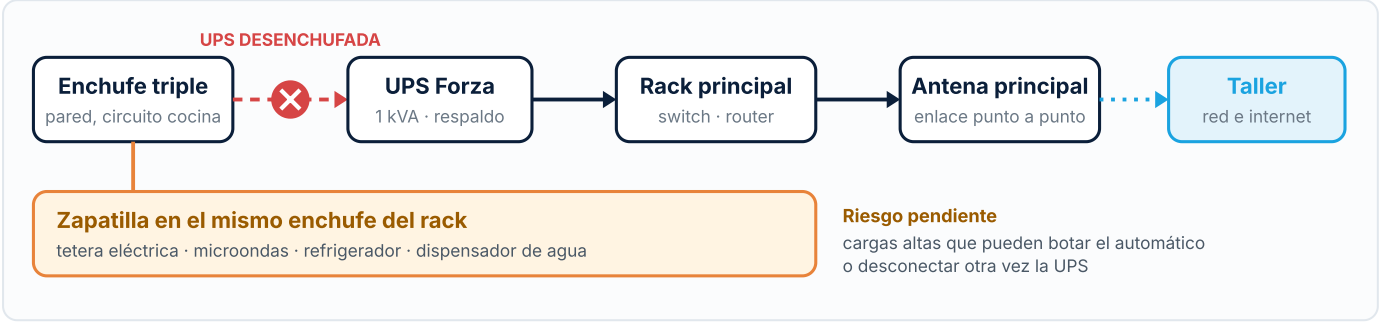

3 Enlace punto a punto: revisado, sin daño



Foto 1 · Antena en poste, módulo de oficinas

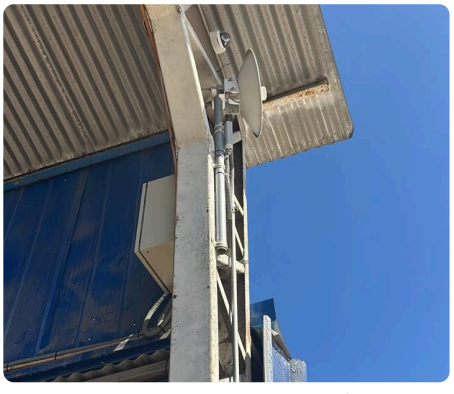


Foto 2 · Antena en estructura del galpón

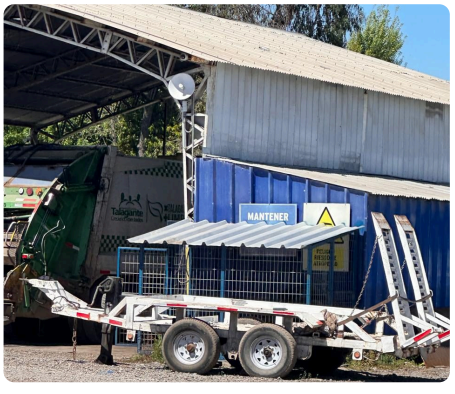


Foto 3 · Antena en torre del sector taller

4 Evidencia en el rack principal



Foto 4 · Enchufe triple de la pared y UPS bajo el mueble del rack. La UPS estaba desconectada; se reconectó.

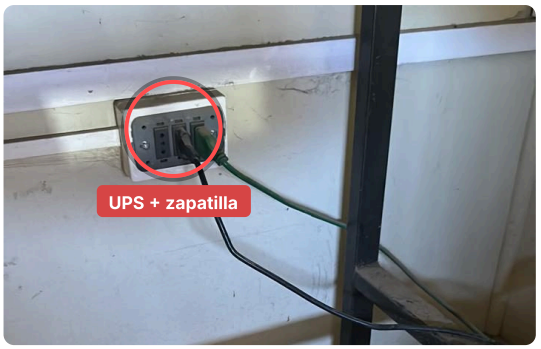


Foto 5 · Detalle del enchufe: UPS (cable negro) y zapatilla de cocina (cable verde) en el mismo punto.



Foto 6 · Tetera y refrigerador conectados a la zapatilla del rack.



Foto 7 · Microondas y dispensador de agua en la misma zona.



Foto 8 · Pantalla de la UPS tras reconectarla: modo normal.

14 %	6 min	203 V	0 %
batería al reconectar	de respaldo ante un corte	tensión de entrada	carga en salidas: revisar qué equipos respalda

5 Acciones recomendadas

#	Acción	Prioridad	Responsable	Estado
1	**Circuito y enchufe exclusivos para el rack**, rotulados «RACK COMUNICACIONES – NO DESCONECTAR», y artefactos de cocina a otro circuito.	Alta	NWS	Cotizado · ítem C
2	**Revisar la batería de la UPS** en 24 horas: debe superar el 90 %. Si no se recupera, reemplazarla.	Alta	Starco · apoyo NWS	Pendiente
3	**Conectar antena, switch y router a las salidas con respaldo** de la UPS y probar autonomía.	Media	NWS	Cotizado · ítem C
4	**Fijar la UPS y su enchufe fuera de la zona de paso** para evitar desconexiones accidentales.	Media	NWS	Cotizado · ítem C

Ítem C: normalización eléctrica del rack, cotización NWS-COT-STARCO-2026-02.

6 Melipilla · telefonía

En la misma jornada se instalaron, conectaron y probaron **dos teléfonos fijos** en Melipilla, solicitados por Luis González. Equipos provistos por el cliente.

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto

Starco S.A.
Recepción: _____