Etude statistique sur la recette GS 450-10

10/03/2024

Congo Job

UFR de mathématique et d'informatique







Mathématiques de l'Innovation



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 2 / 34

Outline



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 3 / 34

Contexte et Objectifs

- Nous disposons de :
 - → 2 mesures normatives :
 - La résistance mécanique en MPA.
 - L'allongement en pourcentage.
 - → La composition chimique de la fonte étudiée obtenus grâce au spectromètre.
 - → 5 indicateurs de qualités, qui sont des combinaisons d'éléments chimiques.
- Objectifs:
 - Evaluer la pertinance des 5 indicateurs de qualités à la vue des 2 mesures normatives.
 - Sélectionner les meilleurs indicateurs de qualité et donner leurs intervalle de prédictions.



Les indicateurs

Les données

•00000

Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 5 / 34

Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire

Source et Format des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent de deux sources principales :

- **Traction :** La résistance mécanique et l'allongement sont mesurées à l'aide d'une machine de traction.
- Spectromètre : Les données concernant les éléments chimiques dans la fonte sont obtenus à l'aide de spectromètres.

Les données sont au format suivant :

- Type de Données : Base de données.
- Format : Données au format Windev extraites dans un fichier Excel.

Les données brutes

Recette	Date	Poche/Four/ Barreau	Conforme	? Rm	Rp0.2	A%	Contre-essai A%			Moyenne Illongement	Pièce	s Obse	rvations	
GS 450-10	04/09/202	3 247NF03	1	548	331	12,4	12,6			12,5				
GS 450-10	04/09/202	4/09/2023 247NF02		550	325	14,6	14,8			14,7	YAN02	6		
GS 450-10	07/09/202	3 250NF06 -1	1	555	394	9,7	10			9,8	YAN02	6 Cor	Conforme	
Comment. RQ	Impure	té % Ferrit		ONO, TANIMURA,		THIELMANN		PJ C		Mn	Cu	Cr	Cr P	
	1,42	17,62	C	0,16		27	0	3,704	2,574	0,207	0,057	0,042	0,032	
	1,43	19,99	C	0,17		27	0	3,517	2,67	0,2	0,059	0,044	0,033	
	1,64	15,15	C),18	1,	29	0	3,316	2,999	0,233	0,051	0,042	0,025	
Ni	Мо	Sn Sb	Ca	Ва	Al	s		Mg	Pb	Ti	As	Bi	٧	
0,013	0,001 0	,023 0,005			0,011	0,011		0,043	0,002	0,01	0,005	0,001	0,002	
0,014	0,001 0	,024 0,005			0,01	0,012	!	0,044	0,002	0,011	0,006	0,001	0,002	
0,014	0,002 0	,016 0,005			0,014	0,003	}	0,036	0,002	0,013	0,001	0,001	0,002	



7/34

Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10

Description des données

Les variables quantitatives :

- Rm : Résistance mécanique à la traction.
- Rp0.2 : Limite d'élasticité à 0,2
- A% : Allongement à la rupture en pourcentage.
- Contre-essai A% : Contre-essai de l'allongement à la rupture en pourcentage.
- Moyenne allongement : Moyenne de l'allongement à la rupture en pourcentage.

Les indicateurs :

- Impureté : Pourcentage d'impureté dans l'échantillon.
- % Ferrite : Pourcentage de ferrite dans l'échantillon.
- ONO, TANIMURA, ... : Un indicateur de qualité en pourcentage.
- THIELMANN : Un indicateur de qualité en pourcentage.

Les variables qualitatives :

- Recette : Nom ou code de la recette associée à l'échantillon.
- Date : Date à laquelle la coulée a été effectuée.
- Poche/Four/Barreau: Indication sur la provenance de l'échantillon (poche, four, barreau, etc.).
- Conforme ? : Indique si l'échantillon est conforme (1) ou non conforme (0) aux critères définis.
- Pièces : Référence des pièces.
- Observations : Commentaires ou observations sur l'échantillon.
- Comment. RQ : Commentaires ou remarques supplémentaires.

Les éléments chimiques :

- C, Si, Mn, P, Cr, Mo, Cu, Sn, Mg, Ce, Ca, Al
- Zn, Ti, S, Sn, V, Pb, Al, Bi, B, Te, Sb, As, Ti



Prétraitement des Données

Avant d'utiliser les données dans l'étude, elles ont été soumises aux prétraitements suivants :

- Nettoyage des données :
 - → Suppression des colonnes : Date, Rp0.2, A%, Contre-essai A%, Pièces, Observations, Comment. RQ, PJ, Ca, Ba.
 - → Suppression des lignes incomplètes (celles avec des colonnes vides).
- Ajout de l'indicateur Pureté MAYER.
- Mise en forme des données :
 - → Renommage des colonnes.
 - → Séparation des données en fonction du type de recette.
 - → Séparation des données en fonction de la conformité de l'échantillon.



Les données nettoyées

Recette Numéro de four		Conforme ? Rm [MPA]		Moyenne allongement [%]		Impureté [%]		Ferrite [%]	Purete ONO [%]		Purete THIELMANN [%]		Purete MAYER [%]	C [%]		
GS 450-	10 247	NF03	1		548	12,5		1,52		17,74	0,1	7	1,1		0,018	3,704
GS 450-	10 247	NF02	1		550	14,7		1,58		18	0,1	8	1,1	1	0,019	3,517
GS 450-	50-10 250NF06 -1 1			555	9,8		1,21		16,51	0,16		1,09		0,021	3,316	
Si [%]	Mn [%]	Cu [%]	Cr [%]	P [%]	Ni [%]	Mo [%]	Sn [%]	Sb [%]	AI [%	%] S[%]	Mg [%]	Pb [%]	Ti [%]	As [%]	Bi [%]	V [%]
2,574	0,207	0,057	0,042	0,032	0,013	0,001	0,023	0,005	0,01	,	0,043	0,002	0,01	0,005	0,001	0,002
2,67	0,2	0,059	0,044	0,033	0,014	0,001	0,024	0,005	0,01	,	0,044	0,002	0,011	0,006	0,001	0,002
2 000	0 222	0.051	0.042	0.02E	0.014	0.002	0.016	0.00E	Ο Ο 1	4 0 002	0.026	0.002	0.012	0.001	0.001	0.002



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 10 / 34

Outline

Les données

Les indicateurs



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 11 / 34

Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire

Les indicateurs

- Evaluer la pertinence des cinq indicateurs de qualité à la vue des deux mesures normatives.
- Dans le but d'évaluer l'influence globale des différents éléments sur la matrice ou la forme du graphite, plusieurs formules ont été proposées par divers auteurs.

Voici les 5 formules, qui consistent en une somme pondérée des éléments chimiques :

$$\begin{aligned} \text{Puret\'e MAYER \%} &= \text{Ti\%} + \text{Pb\%} + \text{Bi\%} + \text{Sb\%} \\ &\quad \text{Ferrite \%} &= 92.3 - 96.2(\text{Mn \%}) - 211(\text{Cu \%}) - 14270(\text{Pb \%}) - 2815(\text{Sb \%}) \\ &\quad \text{Puret\'e ONO \%} &= \text{Cu \%} + \text{Ti \%} + \text{Ni \%} + \text{Cr \%} + \text{V \%} + \text{Al \%} + \text{As \%} + \text{Sn \%} + \text{Pb \%} + \text{Sb \%} \\ &\quad + \text{Bi \%} \\ &\quad \text{Impuret\'e \%} &= 4.9(\text{Cu \%}) + 0.37(\text{Ni \%}) + 0.37(\text{Cr \%}) + 7.9(\text{Mo \%}) + 4.4(\text{Ti \%}) + 39.0(\text{Sn \%}) \\ &\quad + 0.44(\text{Mn \%}) + 5.6(\text{P \%}) \\ &\quad \text{Puret\'e THIELMANN \%} &= 4.4(\text{Ti \%}) + 2.0(\text{As \%}) + 2.3(\text{Sn \%}) + 5.0(\text{Sb \%}) + 290(\text{Pb \%}) + 370(\text{Bi \%}) \end{aligned}$$

+ 1.6(AI%)

La corrélation de Pearson

Pour évaluer nos indicateurs, nous utilisons la corrélation de Pearson afin de quantifier la relation linéaire entre ces derniers et les mesures d'allongement et de résistance mécanique.


Les étapes de l'évaluation sont les suivantes :

- Calcul des coefficients de corrélation.
- Classement des indicateurs en fonction de leur corrélation avec l'allongement et la résistance mécanique.
- Onservation des indicateurs présentant la dépendance linéaire la plus significative avec les deux mesures normatives.



Évaluation des indicateurs

Corrélation entre les indicateurs et les mesures normatives

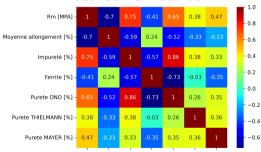

Classement des indicateurs :

- Impureté [%] : 0.673506
- Pureté ONO [%]: 0.583101
- Pureté THIELMANN [%]: 0.353988
- Pureté MAYER [%]: 0.346637
- Ferrite [%]: 0.327601

Outline

Les indicateurs

Les données



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 15 / 34

Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire

Les éléments chimiques

Examinons de près les éléments chimiques qui composent l'impureté, la pureté ONO et le taux de ferrite.

Selon la littérature, on classe les éléments chimiques en plusieurs catégories :


- Les éléments d'alliage : C, Si, Mn, P, Cr, Mo, Cu, Sn
- Les éléments de traitement : Mg, Ce, Ca, Al
- Les éléments polluants : Zn, Ti, S, Sn, V
- Les éléments poisons : Pb, Al, Bi, B, Te, Sb, As, Ti

Dans la formule de la pureté ONO, on retrouve les 4 types d'éléments. Quant à l'impureté, elle quantifie des éléments poisons, des éléments polluants et des éléments d'alliage.



Impureté

Corrélation entre l'impureté et les éléments chimiques

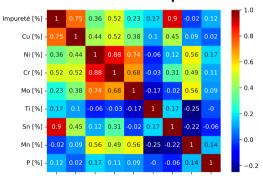


Classement des éléments chimiques :

- Sn (Étain) [%]: 0.902219
- Cu (Cuivre) [%]: 0.753903
- Cr (Chrome) [%]: 0.522274

Purete ONO

Corrélation entre la purete ONO et les éléments chimiques

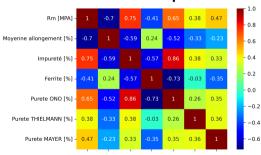


Classement des éléments chimiques :

- Cu (Cuivre) [%]: 0.934031
- Cr (Chrome) [%]: 0.707962
- Sn (Étain) [%] : 0.606912
- Ni (Nickel) [%]: 0.590721
- V (Vanadium) [%]: 0.527861

Ferrite

Corrélation entre la Ferrite et les éléments chimiques

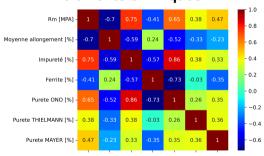

Classement des éléments chimiques :

- Cu (Cuivre) [%] : -0.66
- Sb (Antimoine) [%]: -0.64
- Mn (Manganèse) [%]: -0.54

Conclusion de la corrélation

Les indicateurs les plus pertinants

- Impureté: 0.673506
- Pureté ONO : 0.583101

Les éléments chimiques conservés

- Sn (Étain)
- Cu (Cuivre)
- Cr (Chrome)
- V (Vanadium)




Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes

•00

La régression linéaire

Outline

Les données Les indicateurs

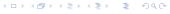

Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 21 / 34

Les valeurs extrêmes


Pour améliorer la performance de la régression linéaire, nous procédons à la suppression des valeurs extrêmes basées sur les mesures d'impureté, de pureté ONO et de taux de ferrite. Voici la procédure suivie :

- Objectif: Réduire la variabilité des données pour une meilleure performance de la régression linéaire.
- Critère de suppression : Une valeur est considérée comme extrême si elle se situe en dehors de l'intervalle défini par $[\bar{x}-1.5(Q_3-Q_1), \bar{x}+1.5(Q_3-Q_1)]$, où Q_1 et Q_3 , le premier et le troisième quartile de la distribution des données, et \bar{x} la moyenne des données.
- Cette suppression est réalisée de manière itérative jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeurs extrêmes dans l'ensemble de données.




Les valeurs extrêmes de l'impureté



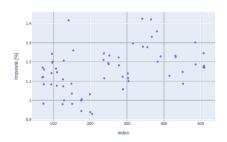

L'impureté avec ses valeurs extrêmes

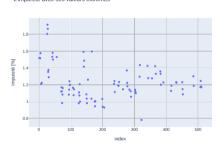

Outline

Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes

Les données Les indicateurs



La régression linéaire

24 / 34 Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10

Analyse des Données

Effectuons une régression linéaire et calculons les intervalles de prédictions suivant les éléments chimiques et les indicateurs les plus pertinants.

La formule des intervalles de prédiction est donnée par :

$$IP(y_{pred}) = [y_{pred} - n \cdot predict_se, y_{pred} + n \cdot predict_se]$$

Où:

- y_{pred} est la valeur prédite.
- predict_se est l'écart-type de prédiction.
- n est un entier naturel.




Les données Les indicateurs Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire Conclusio


Impurété

L'impurété en fonction de l'étain (Sn)

Régression linéaire avec intervalle de confiance

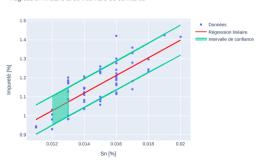

L'impurété en fonction du cuivre (Cu)

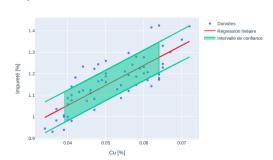


Les données Les indicateurs Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire Conclusio


Ono

La pureté Ono en fonction du cuivre (Cu)

Régression linéaire avec intervalle de confiance

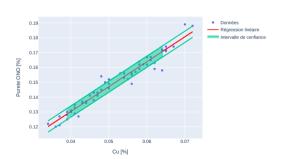

La pureté Ono en fonction du chrome (Cr)

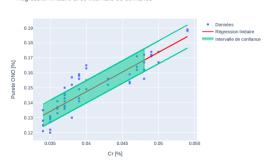


Les données Les indicateurs Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire Conclusion


Ferrite

La Ferrite en fonction du cuivre (Cu)

Régression linéaire avec intervalle de confiance

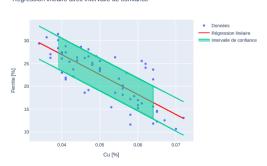

La Ferrite en fonction de l'ntimoine Sb

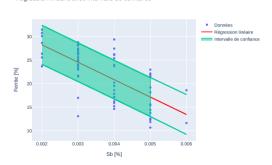


Les données Les indicateurs Les éléments chimiques Les valeurs extrêmes La régression linéaire Conclusion


Rm

La Résistance mécanique en fonction du Cuivre

Régression linéaire avec intervalle de confiance

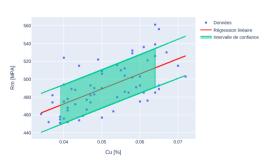


La Résistance mécanique en fonction du Sn

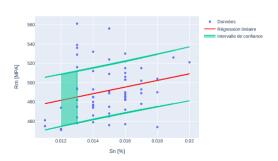


Allongement et Rm

La Résistance mécanique en fonction du Cr

Régression linéaire avec intervalle de confiance

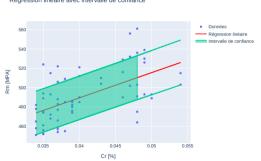


L'allongement en fonction du Cr

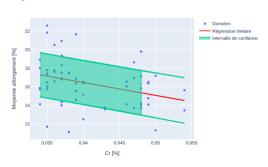


Allongement

L'allongement en fonction du Cuivre

Régression linéaire avec intervalle de confiance

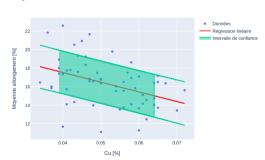

L'allongement en fonction du Sn

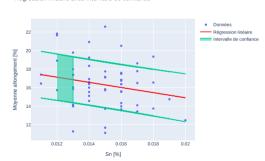

Outline

Les données ces indicateurs les éléments chimiques les valeurs extrêmes La régression linéaire

Outill



Conclusion

Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 32 / 34

Conclusion

Nous constatons une corrélation linéaire entre le cuivre et la résistance mécanique, ainsi qu'entre le cuivre et l'allongement. En revanche, pour les autres éléments, la linéarité n'est pas évidente.

Intervalles de confiance des indicateurs :

- Impureté : [1.13, 1.19]
- Pureté ONO : [0.145, 0.153]

Intervalles de confiance des éléments chimiques :

- Sn (Étain) : [0.0143, 0.0153]
- Cu (Cuivre) : [0.0488, 0.0538]
- Cr (Chrome) : [0.0392, 0.0422]
- V (Vanadium) : [0.00092, 0.00111]



Thank you for your attention!



Congo Job Etude statistique sur la recette GS 450-10 34/34