


ชื่อ-สกุล นักศึกษา:
นายสมชาย ใจดีรหัสนักศึกษา:
66301010001ประเภทเครื่องมือ:
ดอกสว่าน HSS
(Standard)วันที่ทำการตรวจ:
24 กันยายน 2026

1. ตารางสรุปผลการตรวจวัดมุมตัดเชิงมิติ (DIMENSIONAL INSPECTION TABLE)


รายการมุม / จุดตรวจ	ค่ามาตรฐาน (Standard)	ค่าประมาณการ (AI)	ข้อผิดพลาดเชิงช่างที่พบ	สถานะ	คะแนน (10)
มุมจิก (Lip Angle)	118° (59°/ฝั่ง)	123° (63° / 60°)	มุมโตกว่ามาตรฐาน คมตัดสองข้างเอียงไม่เท่ากัน 3°	เปียงเบน	7.5
มุมหลบคมตัด (Lip Relief)	8° - 12°	14°	มุมหลบชันเกินไป ทำให้ขอบคมตัดบาง เสี่ยงต่อการบิ่น	เตือน	7.0
ความยาวคมตัด (Lip Length)	เท่ากันทั้งสองข้าง	L1: 6.2mm L2: 5.8mm	คมตัดยาวไม่เท่ากัน Differ 0.4 mm ส่งผลให้เจาะรูโตเกิน	เปียงเบน	7.5
มุมสันศูนย์กลาง (Chisel Edge Angle)	120° - 135°	128°	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สันศูนย์กลางถ่างแรงเจาะได้ดี	ปกติ	9.5
สภาพคมตัด & รอยไหม้ (Surface Integrity)	คม สม่ำเสมอ ไม่ไหม้	พบสีน้ำเงินม่วง ปานกลาง	เกิดรอยไหม้จากการลับ (Overheating) ที่ปลายคมตัดฝั่งขวา	ปรับปรุง	6.5

2. ภาพจำลองผลการวิเคราะห์ทางสายตา (VISUAL ANALYSIS BREAKDOWN)

ก. การตรวจมุมจิกและความยาวคมตัด (Front View)

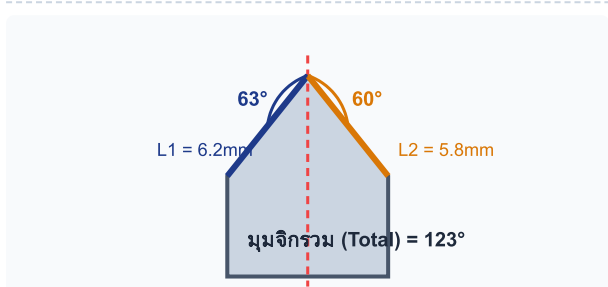

ข. การตรวจมุมหลบและสภาพผิว (Side View)

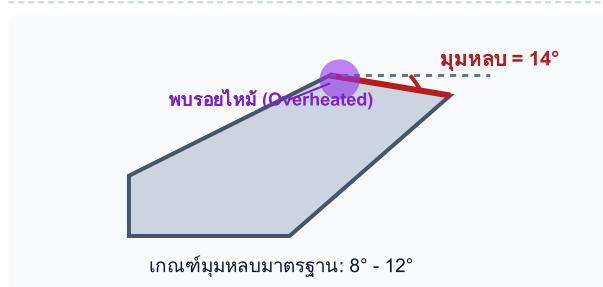

ข้อเสนอแนะเชิงช่างเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Corrective Action Plan):