

GVAdmin-FEX-002

Changement d'OTB

Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications
V1.00	11/04/2022	C. LEGENDRE	H. BOULOUIS	M. VAUDOUX	--

Chaine de valeur – Processus Opérations FTTH

La diffusion ou copie de ce document, son utilisation ou la divulgation de son contenu est interdite sans l'accord de la société GVA

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-002
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Table des matières

TABLE DES MATIERES.....	2
1. OBJET	3
2. INTRODUCTION	3
3. ACTIONS A MENER.....	3
3.1. Procéder au changement d'OTB.....	3
3.1.1. Pré-requis.....	3
3.1.2. Actions dans GVAdmin.....	3

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-002
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

1. Objet

Cette Fiche d'Exploitation décrit le processus permettant de faire une nouvelle éligibilité suite au rattachement d'un Building ID à un nouvel OTB.

2. Introduction

Cette FEX vise à expliquer le processus de changement d'OTB dans GVAdmin.

Il se peut que face à la réalité du terrain, l'OTB prévu à l'origine ne soit pas atteignable et qu'il faille passer par un autre OTB.

Le design doit alors associer le Building ID au nouvel OTB dans Netcracker. Ceci fait, il faut refaire l'éligibilité dans GVAdmin.

3. Actions à mener


3.1. Procéder au changement d'OTB

3.1.1. Pré-requis

- Accès GVAdmin
- Fermeture du ticket Praxedo en **A1_A_BIDOTB# ID building à affecter à un autre OTB**
- Confirmation de l'équipe Design que le Building ID a été bougé vers un nouvel OTB dans Netcracker

3.1.2. Actions dans GVAdmin

Rechercher le n° d'abonnement

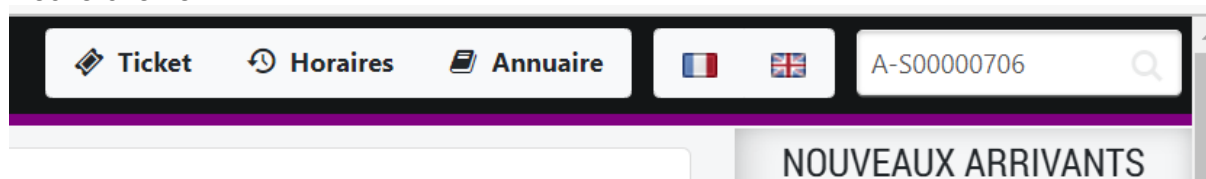

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-002
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Se rendre sur son CT :

Id	Date commande	Opération	Type ligne	Réf ligne opérateur	Vlan	Building id	GPON OLT	GPON splitter 2	Suivi	Statut
#1703156	27/03/2022	CREATION	RES_GPON_10M	NC-9163130229413453732	0	RUB_19981	olt01.rbv.rw	RBV-1/1-49/1 / Position 1	27/03/2022 : sent to nc 08/04/2022 : Changement OTB necessaire	crnok

Id	PXO ref	Type intervention	Date création	Date RDV	Commentaire	Résultat	Statut GVAdmin	Statut PXO
#326426	95018	B_INT_INST_FTH	27/03/2022 13:45:12	28/03/2022 15:30:00 CEST	This client needs 2OSP poles or to get integration on OTB: RBV-1/1-20. This client needs 2OSP Poles or to be integrated on OTB:RBV-1/1-20. on this OTB there is good passage and no need of other poles. Cable length will be 200meters.	[A1_C_SPCFQ] Intervention à replanifier : besoin client spécifique (poteau privé / potence / etc.)	ko temp	validated
#332966	95018#1	B_INT_INST_FTH	08/04/2022 10:12:02	08/04/2022 08:00:00 CEST	This client needs 2OSP poles or to get integration on OTB: RBV-1/1-20. This client needs 2OSP Poles or to be integrated on OTB:RBV-1/1-20. on this OTB there is good passage and no need of other poles. Cable length will be 200meters.	[A2_C_PBINS] Intervention impossible : pb technique définitif	ko	validated
#333007	95018#2	B_INT_INST_FTH	08/04/2022 10:12:38	08/04/2022 08:30:00 CEST	This client needs 2OSP poles or to get integration on OTB: RBV-1/1-20. This client needs 2OSP Poles or to be integrated on OTB:RBV-1/1-20. on this OTB there is good passage and no need of other poles. Cable length will be 200meters.	[A1_A_BIDOTB] ID building à affecter à un autre OTB	ko temp	validated


- Vérifier que l'intervention Praxedo précédente est bien avec le statut « **crnok** » et avec le résultat « **A1_A_BIDOTB# ID building à affecter à un autre OTB** »

GPON splitter 2		Suivi	Statut	
RBV-1/1-49/1 / Position 1		27/03/2022 : sent to nc 08/04/2022 : Changement OTB necessaire	crnok	
Résultat		Statut GVAdmin	Statut PXO	
1-20.	[A1_C_SPCFQ] Intervention à replanifier : besoin client spécifique (poteau privé / potence / etc.)	ko temp	validated	i
1-20.	[A2_C_PBINS] Intervention impossible : pb technique définitif	ko	validated	i
1-20.	[A1_A_BIDOTB] ID building à affecter à un autre OTB	ko temp	validated	i

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-002
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

Si ce n'est pas le cas → **contacter le technicien** pour qu'il clôture l'intervention en « ID building à affecter à un autre OTB »

Si tout est comme attendu → Cliquer sur « **Changement OTB / Désaturation** »

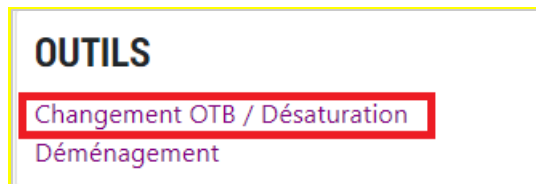

- Vérifier que la position trouvée est cohérente avec ce qui est attendu (OTB fourni par le Design)
- Sélectionner le contact technique

GVARWANDA > RW-C-0000018962 > Media mutualise RMU002EC81 > CT00233064 > Changement OTB / Désaturation

Recherche d'une nouvelle position pour le building id

11/04/2022 14:18:17 INFO > Elig on building id RUB_22027 floor
 11/04/2022 14:18:35 INFO > Using OTB RBV-1/2-71
 11/04/2022 14:18:35 INFO > splitter 9162569777313203793 : RBV-1/2-71/1 : Not on Maintenance, In Service
 11/04/2022 14:18:45 INFO > splitter pos 9162569777313210161 : Position 1 : Assigned, In Service, desc RW-C-0000017891 - CT00215327
 11/04/2022 14:18:45 INFO > splitter pos 9162569777313210162 : Position 2 : Assigned, In Service, desc RW-C-0000018364 - CT00221303
 11/04/2022 14:18:45 INFO > splitter pos 9162569777313210163 : Position 3 : Available, In Service
 11/04/2022 14:18:45 INFO > Found free spot on splitter RBV-1/2-71/1 position 3
 11/04/2022 14:18:46 INFO > OTB is connected to OLT olt01.rbv.rw 1/1/3/7

Position trouvée

OLT	Splitter 1	Splitter 2	Position
olt01.rbv.rw	SPLRBV-52	RBV-1/2-71/1	3

Splitter 2 source RBV-1/2-70/1 position 4
 Splitter 2 destination RBV-1/2-71/1 position 3

Contact technique

Créer l'intervention Praxedo ☒

Valider

- Valider

Suite à la validation, un **commit va être passé**.

Recherche d'une nouvelle position pour le building id

11/04/2022 15:38:38 INFO > update OTB of endpoint CT00233064
 11/04/2022 15:38:38 INFO > Elig on building id RUB_22027 floor
 11/04/2022 15:38:42 INFO > using OTB RBV-1/2-71
 11/04/2022 15:38:43 INFO > splitter 9162569777313203793 : RBV-1/2-71/1 : Not on Maintenance, In Service
 11/04/2022 15:38:44 INFO > splitter pos 9162569777313210161 : Position 1 : Assigned, In Service, desc RW-C-0000017891 - CT00215327
 11/04/2022 15:38:44 INFO > splitter pos 9162569777313210162 : Position 2 : Assigned, In Service, desc RW-C-0000018364 - CT00221303
 11/04/2022 15:38:44 INFO > splitter pos 9162569777313210163 : Position 3 : Assigned, In Service, desc RW-C-0000018962 - CT00233064
 11/04/2022 15:38:44 INFO > splitter pos 9162569777313210164 : Position 4 : Available, In Service
 11/04/2022 15:38:44 INFO > Found free spot on splitter RBV-1/2-71/1 position 4
 11/04/2022 15:38:44 INFO > OTB is connected to OLT olt01.rbv.rw 1/1/3/7
 11/04/2022 15:38:44 INFO > Creating circuit RW-C-0000018962 - CT00233064 on OTB RBV-1/2-71 splitter RBV-1/2-71/1 position 4 for building RUB_22027 door 1
 11/04/2022 15:38:47 INFO > Created NC circuit NC-9163260672613894282
 11/04/2022 15:38:54 INFO > Reprovisionned circuit endpoint CT00233064
 11/04/2022 15:38:55 INFO > Deleted NC circuit 9163259994513860164
 11/04/2022 15:38:55 DEBING > COMMIT

Position trouvée

OLT	Splitter 1	Splitter 2	Position
olt01.rbv.rw	SPLRBV-52	RBV-1/2-71/1	4

Fiche d'exploitation		GVAdmin-FEX-002
Gestion des Incidents	Confidentiel	V1.0

En cas de doute ou d'erreur ➔ escalader à **Exploitation SI**

Si tout est OK, une nouvelle intervention Praxedo sera programmée :

#	Date	Objet	Type d'intervention	Date création	Date RDV	Commentaire	Résultat	Statut GVAdmin	Statut PXO	
#1800361	11/04/2022	MOVE	REL_OPON_UM	NC-9163269672613894382	0	RUB_20027	o001.dvive	REV-1/2-71/1 / Position 4	11/04/2022 : FTTH network migration	en traitement
#134271			REL_OPON_UM	11/04/2022 13:38:08				a envoyer	new	i

11/04/2022 : FTTH network migration	en traitement
Statut GVAdmin	Statut PXO
a envoyer	new