


編號	3	缺失說明	阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
			7-1 號 10 樓住戶外開門於安全梯間影響樓梯迴轉半徑
			建築技術規則設計施工篇 第 33 條 各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。
			改善:住戶於安全梯間外加之外開門拆除
缺失照片:			
編號	4	缺失位置	阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
			7-2 號 9 樓住戶外開門於安全梯間影響樓梯迴轉半徑
			建築技術規則設計施工篇 第 33 條 各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。
			改善:住戶於安全梯間外加之外開門拆除
缺失照片:			

編號		阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
5	缺失說明	7-5 號 8 樓住戶外開門於安全梯間影響樓梯迴轉半徑
		建築技術規則設計施工篇 第 33 條 各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。
		改善:住戶於安全梯間外加之外開門拆除
缺失照片:		
編號		阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
6	缺失說明	7-6 號 7 樓住戶外開門於安全梯間影響樓梯迴轉半徑
		建築技術規則設計施工篇 第 33 條 各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平臺門扇之迴轉半徑不得與安全或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。
		改善:住戶於安全梯間外加之外開門拆除
缺失照片:		

編號	25	缺失說明	阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
			9 號棟地下 1 樓安全梯防火門上方管線貫穿孔洞
			建築技術規則建築設計施工編 第 97 條 一、室內安全梯之構造：（一）安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。
			改善:孔洞以以防火時效 1 小時以上材料防火泥填滿
缺失照片：			
編號	26	缺失說明	阿曼之旅公寓大廈管理委員會(集合住宅部分)
			1 樓門廳安全梯間天花板未以耐燃一級材料裝修
			建築技術規則建築設計施工編 第 97 條 一、室內安全梯之構造：（一）安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有一小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。
			改善:天花板以耐燃一級材料裝修(面貼矽酸鈣板)
缺失照片：			
			同編號 29 及 30 改善方式

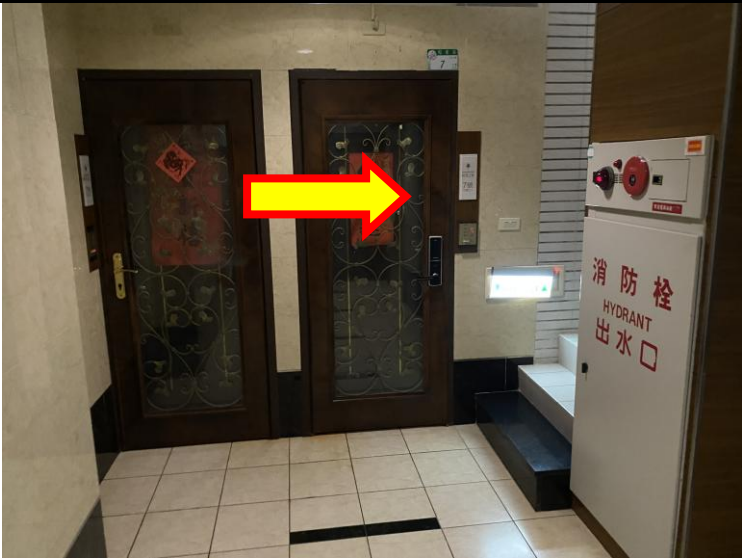