

RK 方案固件烧录操作手册

1. Rockusb 驱动安装

解压 DriverAssitant_v4. 5. zip 压缩包,双击 DriverInstall. exe 文件然后点击驱动安装即可,如下图:



2. 工厂工具固件加载

解压下载好的产品固件和烧录工具 FactoryTool-v1.45e 压缩包,双击 FactoryTool.exe 文件弹出一个操作界面,点击固件加载之前下载解压后的 update.img 文件,然后点击启动即可,如下图:







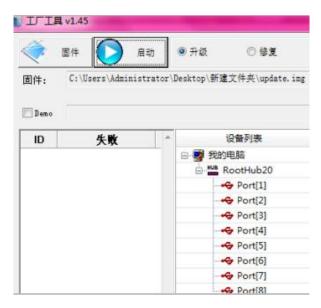


图 5

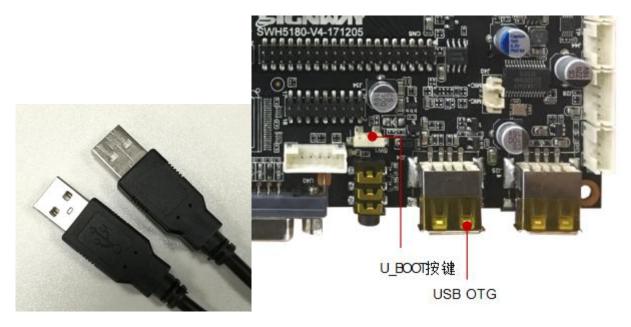


图 7



3. 主板接线与烧录

● 准备一根双公头 USB 数据线,一端接主板 USB OTG 接口,一端接电脑 USB,如下图(以 SWH5180 为例,具体位置根据各主板规格书来定):



双公头 USB 数据线

USB OTG 接口

● 长按 U_BOOT 按键,然后给主板上电直到工厂工具的设备类型出现 Loader,升级信息开始 正在下载即可松开 U_BOOT 按键等待烧录成功,如下图:





4. 播放器接线

● EP28 播放器 USB OTG 为整机上的 USB1 丝印,U_B00T 按键为外壳上 RECOVER 丝印,详细操作方法参照步骤 1、2、3, 丝印图如下:





● EP40 播放器 USB OTG 为整机上的 OTG 丝印, U_B00T 按键为外壳上 AUDIO(孔洞内有按键) 丝印,详细操作方法参照步骤 1、2、3,丝印图如下:





● EP60 播放器 USB OTG 为整机上的 TYPE-C 丝印(烧录线需要使用 TYPE-C 数据线),U_B00T 按键为外壳上 LINE OUT (孔洞内有按键) 丝印,详细操作方法参照步骤 1、2、3,丝印 图如下:

