V103 - Biegung elastischer Stäbe

 ${\it Jan~Herdieckerhoff} \\ {\it jan.herdieckerhoff@tu-dortmund.de}$

Karina Overhoff karina.overhoff@tu-dortmund.de

Durchführung: 30.10.2018, Abgabe: 06.11.2018

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	5
4	Auswertung	6
5	Auswertung	6
6	Diskussion	13
7	Literatur	13

1 Ziel

Ziel dieses Versuches ist es, die Elastizitätsmodule verschiedener Stäbe durch Messung ihrer Biegung zu bestimmen.

2 Theorie

Die Spannung ist die Kraft auf einen Körper pro Flächeneinheit. Die Komponente, die senkrecht zur Oberfläche steht, ist die Normalspannung σ . Ihre oberflächenparallele Komponente heißt Tangentialspannung. Das Hookesche Gesetz stellt den Zusammenhang zwischen der Spannung σ , die am Körper angreift, und der Deformation des Körpers dar:

$$\sigma = E \frac{\Delta L}{L} \tag{1}$$

E ist dabei das Elastizitätsmodul. Das Elastizitätsmodul ist eine Materialkonstante, die anhand der Deformation eines Körpers bestimmt werden kann. Eine Art der Deformation ist die Biegung. Sie entsteht, wenn eine Kraft, wie in Abbildung 1 und in Abbildung 2 gezeigt, auf einen Körper wirkt. Zunächst wird die Berechnung der Biegung eines Stabes bei einseitiger Einspannung beschrieben. Die Durchbiegung D(x) bezeichnet die Verschiebung eines Oberflächenpunktes an der Stelle x zwischen dem belasteten und unbelasteten Zustand des Stabes. Es wird eine Drehmomentgleichung aufgestellt, um D(x) zu bestimmen. Die Zug- und Druckspannungen, die an der Querschnittsfläche Q angreifen, sind entgegesetzt gleich und bewirken deshalb ein Drehmoment M_{σ} :

$$M_{\sigma} = \int_{O} y \sigma(y) dq$$

y ist der Abstand des Flächenelementes dq von der neutralen Faser. Die neutrale Faser ist die Fläche, in der keine Spannungen auftreten. Ihre Länge ändert sich bei der Biegung folglich nicht. Ein weiteres Drehmoment M_F entsteht durch die Kraft auf einen senkrecht zur Stabachse stehenden Querschnitt. Es verdreht den Querschnitt aus seiner ursprünglichen vertikalen Lage. Die Deformation des Körpers stellt sich so ein, dass die Drehmomente an jeder Stelle x übereinstimmen:

$$M_F = M_{\sigma}$$
.

Dabei ist

$$M_F = F(L - x),$$

da die Kraft F über den Hebelar
mL-xan Qangreift. Damit ist das Gleichgewicht der Drehmomente durch

$$\int_{Q}y\sigma(y)dq=F(L-x) \tag{2}$$

gegeben. Mit dem Hookeschen Gesetz (1) wird die Normalspannung $\sigma(y)$ mittels

$$\sigma(y) = E \frac{\delta x}{\Delta x}$$

berechnet. Hier ist Δx die Länge eines kurzen Stabstücks und δx die Längenänderung der Faser. Es gilt außerdem

$$\delta x = y\Delta\phi = y\frac{\Delta x}{R},$$

wobei R der Krümmungsradius der Faser bei x ist. Damit ist

$$\sigma(y) = E\frac{y}{R} = Ey\frac{d^2D}{dx^2},$$

da für geringe Kurvenkrümmungen

$$\frac{1}{R} \approx \frac{d^2D}{dx^2}$$

gilt, falls

$$(\frac{dD}{dx})^2 << 1$$

ist. Für (2) ergibt sich damit:

$$E\frac{d^2D}{dx^2}\int_Q y^2dq = F(L-x). \tag{3}$$

Dabei ist

$$I=\int_{O}y^{2}dq(y)$$

das Flächenträgheitsmoment. Integriert man (3) und stellt die Gleichung nach D(x) um, erhält man für die Biegung bei einseitiger Einspannung

$$D(x) = \frac{F}{2EI}(Lx^2 - \frac{x^3}{3}). \tag{4}$$

Diese Gleichung ist für $0 \le x \le L$ definiert. Die Integrationskonstanten verschwinden, weil D(0) = 0 und $\frac{dD}{dx} = 0$ sein müssen. Liegen beide Stabenden auf und lässt man in der Mitte des Stabes eine Kraft angreifen,

Liegen beide Stabenden auf und lässt man in der Mitte des Stabes eine Kraft angreifen, greift an der Querschnittsfläche die Kraft $\frac{F}{2}$ mit dem Hebelarm x an. Für die erste Stabhälfte $0 \le x \le \frac{L}{2}$ gilt für das Drehmoment

$$M_F = -\frac{F}{2}x.$$

Für die zweite Hälfte $\frac{L}{2} \le x \le L$ gilt

$$M_F = -\frac{F}{2}(L - x).$$

Damit ergibt sich hier für (3)

$$\frac{d^2D}{dx^2} = -\frac{F}{EI}\frac{x}{2} \quad \text{für } 0 \le x \le \frac{L}{2} \tag{5}$$

und

$$\frac{d^2D}{dx^2} = -\frac{1}{2} \frac{F}{EI} (L - x) \quad \text{für } \frac{L}{2} \le x \le L \quad . \tag{6}$$

Integriert man beide Gleichungen, ergibt sich

$$\frac{dD}{dx} = -\frac{F}{EI}\frac{x^2}{4} + C \quad \text{für } 0 \le x \le \frac{L}{2}$$

und

$$\frac{dD}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{F}{EI} (Lx - \frac{x^2}{2}) + C' \quad \text{für } \frac{L}{2} \leq x \leq L \quad .$$

Da die Biegekurve in der Mitte des Stabes eine horizontale Tangente haben muss, muss für die Konstanten gelten:

$$C = \frac{F}{EI} \frac{L^2}{16}$$

und

$$C' = \frac{3}{16} \frac{F}{EI} L^2.$$

Setzt man die Konstanten in (5) und (6) ein und integriert die Ausdrücke, erhält man die Gleichungen für die Biegung bei zweiseitiger Auflage des Stabes:

$$D(x) = \frac{F}{48EI}(3L^2x - 4x^3) \quad \text{für } 0 \le x \le \frac{L}{2}$$
 (7)

und

$$D(x) = \frac{F}{48EI}(4x^3 - 12Lx^2 + 9L^2x - L^3) \quad \text{für } \frac{L}{2} \le x \le L \quad . \tag{8}$$

Die Integrationskonstanten verschwinden hier, weil D(0) = 0 und D(L) = 0 sein müssen. Die Biegung eines elastischen Stabes kann also durch (4), (7) und (8) bestimmen.

Weil die Stäbe nicht als exakt gerade angenommen werden können, muss die Biegung ohne angehängtes Gewicht gemessen werden. Die Biegung des Stabes durch die Last ist dann

$$D(x) = D_M(x) - D_0(x). (9)$$

3 Durchführung

Die Apparatur ist in Abbildung xy zu sehen. Die Stäbe werden entweder einseitig eingeklemmt oder zweiseitig auf den Punkten A und B gelagert. Die Stäbe werden belastet, indem ein Gewicht entweder am Stabende oder in der Stabmitte angehängt wird. Die Biegung wird mit zwei Messuhren, die sich auf einer Längen-Skala befinden und verschiebbar sind, sodass die Biegung an verschiedenen Stellen x bestimmt werden kann, gemessen. Bei Messuhren wird die Verschiebung eines Objektes mittels eines federnden Taststiftes gemessen. Zunächst wird jeweils für zwei einseitig eingespannte Stäbe die Biegung ohne angehängtes Gewicht gemessen. Danach wird an das Stabende ein Gewicht angehängt. Die Biegung wird mit einer der Messuhren gemessen. Ein dritter Stab wird zweiseitig aufgelegt. Es wird wieder zunächst die Biegung ohne Gewicht und dann mit

Gewicht gemessen. Hier wird für die erste Hälfte des Stabes $\frac{L}{2} \leq x \leq L$ die linke Messuhr und für die zweite Hälfte $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$ die rechte Messuhr verwendet. Zuletzt werden die Längen, Breiten, beziehungsweise Durchmesser und Massen der Stäbe, sowie die Masse des angehängten Gewichts bestimmt.

4 Auswertung

5 Auswertung

Tabelle 1

D(x)ohne	D(x)mit	Х
0,98	1,10	3,00
1,04	1,10	5,00
1,11	1,17	8,00
1,16	1,17	11,00
1,12	1,18	14,00
1,12	1,19	17,00
1,10	1,19	20,00
1,03	1,21	23,00
0,93	1,23	26,00
0,80	1,24	29,00
0,68	$1,\!25$	32,00
0,58	$1,\!25$	35,00
0,40	1,25	38,00
0,20	1,26	41,00
0,08	1,26	44,00
-0,10	1,26	47,00
-0,38	1,26	49,00

Tabelle 2

D(x) in m	$x in m^3$
0,00	0,00
$6,00 \cdot 10^{-5}$	0,00
$6,00 \cdot 10^{-5}$	0,00
$1,00 \cdot 10^{-5}$	0,01
$6,00 \cdot 10^{-5}$	0,01
$7,00 \cdot 10^{-5}$	0,01
$9,00 \cdot 10^{-5}$	0,02
0,00	0,02
0,00	0,03
0,00	0,04
0,00	0,04
0,00	0,05
0,00	0,06
0,00	0,07
0,00	0,08
0,00	0,08
0,00	0,09

Tabelle $\bf 3$

D(x)ohne	D(x)mit	X
0,87	0,79	3,00
0,91	0,77	5,00
0,98	0,68	8,00
1,01	$0,\!50$	11,00
1,03	$0,\!27$	14,00
1,03	-0,05	17,00
1,04	-0,42	20,00
0,96	-1,30	26,00
0,88	-1,83	29,00
0,82	$-2,\!42$	32,00
0,69	-3,13	$35,\!00$
$0,\!55$	-3,71	38,00
$0,\!36$	-4,41	41,00
0,10	$-5,\!23$	44,00
-0.15	$-6,\!16$	47,00
-0,33	$-6,\!56$	49,00

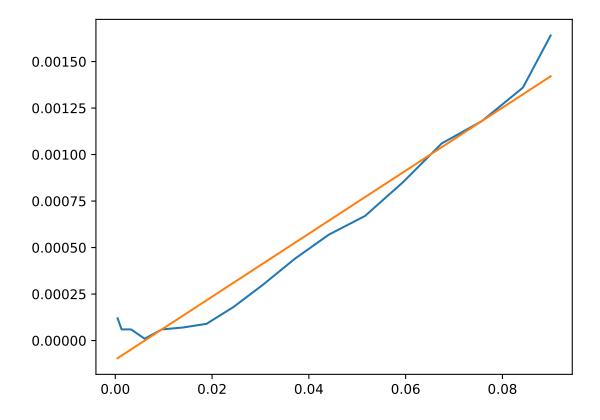


Abbildung 1: Plot.

Tabelle 4

D(x) in m	$x in m^3$
$8,00 \cdot 10^{-5}$	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,01
0,00	0,01
0,00	0,01
0,00	0,02
0,00	0,03
0,00	0,03
0,00	0,04
0,00	0,05
0,00	0,06
0,00	0,06
0,01	0,07
0,01	0,08
0,01	0,08

Tabelle 5

D(x)ohne	D(x)mit	X
0,75	0,71	3,00
0,79	0,72	5,00
0,82	0,72	8,00
0,83	0,70	11,00
0,80	$0,\!60$	14,00
0,74	$0,\!49$	17,00
0,66	$0,\!34$	20,00
$0,\!55$	$0,\!19$	$23,\!00$
0,66	$0,\!34$	20,00
$0,\!55$	$0,\!19$	$23,\!00$
$0,\!45$	$0,\!05$	26,00

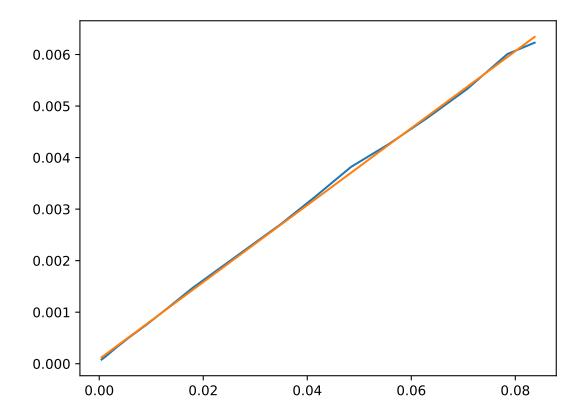


Abbildung 2: Plot.

Tabelle 6

D(x) in m	$x in m^3$
$4,00 \cdot 10^{-5}$	0,03
$7,00 \cdot 10^{-5}$	0,05
$10,00 \cdot 10^{-5}$	0,07
0,00	0,10
0,00	$0,\!12$
0,00	$0,\!14$
0,00	0,16
0,00	$0,\!17$
0,00	0,16
0,00	$0,\!17$
0,00	0,18

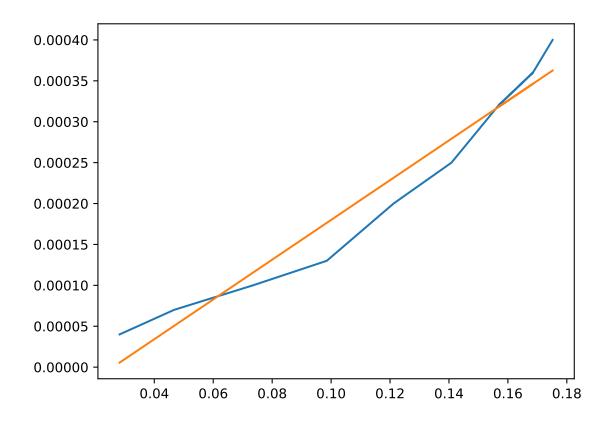


Abbildung 3: Plot.

Tabelle 7

D(x)ohne	D(x)mit	X
-1,01	-1,75	29,00
-0.97	-1,79	32,00
-1,08	-1,89	$35,\!00$
$-1,\!16$	-1,98	38,00
-1,35	-2,08	41,00
-1,48	$-2,\!13$	44,00
$-1,\!58$	$-2,\!15$	47,00
-1,67	$-2,\!12$	50,00
-1,76	-2,06	53,00

Tabelle 8

D(x) in m	x in m ³
0,00	0,18
0,00	0,17
0,00	0,16
0,00	$0,\!15$
0,00	$0,\!13$
0,00	0,11
0,00	0,08
0,00	0,06
0,00	0,03

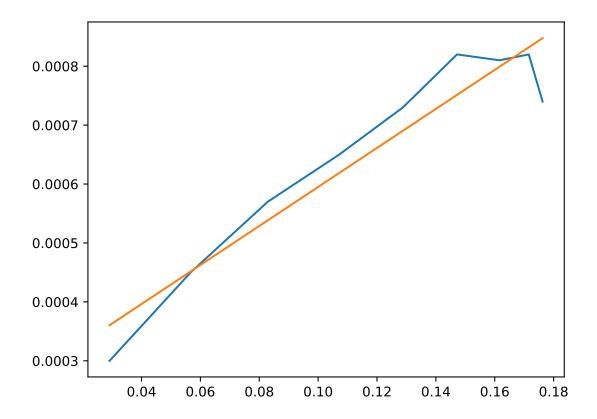


Abbildung 4: Plot.

- 6 Diskussion
- 7 Literatur