

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		09 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0233	OT # 8026-3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA - VERTIV

AREA: PISO # 5

EMPRESA: TELEPERFORMANCE



DIRECCIÓN: AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO

CONTACTO: JOSEPH FLORES

CARGO: AUXILIAR DE FACILITIES

MÓVIL: 933 260 757

EMAIL: Joseph.FloresFlores@teleperformance.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 09 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0233	Orden de Trabajo OT # 8026-3

INFORME TECNICO


EMPRESA : TELEPERFORMANCE
LOCAL : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA – SAN ISIDRO.
ENCARGADO : JOSEPH FLORES
ASUNTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2-DE 10KVA
FECHA DEL SERVICIO : 09/02/2026
TECNICO RESPONSABLE : RAUL ROJAS / JOSE TEODORO.
Nº HOJA DE SERVICIO : **003132**

ANTECEDENTES:

El siguiente informe técnico se presenta a solicitud de la empresa: TELEPERFORMANCE. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente: JOSEPH FLORES. El servicio se efectuó el día: **09/02/2026**. El equipo UPS cuenta con Tablero de maniobras a Bypass externo, por lo que no requiere un (corte de energía). El equipo intervenido es el identificado como el **UPS**; de potencia: **10KVA**, marca: **VERTIV**, modelo: **GXT5-10KIRT5U**, y con número serie: **2130601350BW6F3**, el cual se encontró en modo Línea. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el Área: PISO # 5.

ACCIONES REALIZADAS:

- **PASO N°1:** Se procedió a la comprobación de la temperatura y humedad en el ambiente, y en el equipo dentro del Data Center.
- **PASO N°2:** Se revisó los niveles de Tensión, corriente y carga de acuerdo al modelo del equipo, en el panel de control.
- **PASO N°3:** Se comprobó y restauró las alarmas generados por el UPS, en modo reseteo.
- **PASO N°4:** Verificación externa y comprobación de voltaje, como: Entrada y salida del UPS de 10KVA.
- **PASO N°5:** Se procedió a la inspección de Temperatura, con el instrumento Infrarrojo, en las conexiones de cada batería conectada.
- **PASO N°6:** Se procedió a la revisión de los parámetros de las baterías internas por medio de su Panel de Control.
- **PASO N°7:** Limpieza interna y externa, por acumulación de Polvos, en el equipo UPS, y en el banco de Batería. (Soplado y aspirado).
- **PASO N°8:** Se procedió a la revisión del estado de los cables.
- **PASO N°9:** Se comprobó el buen funcionamiento de los ventiladores del equipo UPS, lo cual no presenta polvo ni corrosión en las rejillas, dejando operativos y en buen funcionamiento.
- **PASO N°10:** Se verificó visualmente los breakers del banco de baterías, como: entrada y salida.
- **PASO N°11:** Se verificó los valores de Tensión de salida, teniendo en cuenta el rango de tensión

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV			
	AREA: PISO # 5			
	EMPRESA: TELEPERFORMANCE			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		09 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0233	OT # 8026-3

no supera el 10%.

- PASO N°12:** Se comprobó el ajuste en las estructuras del equipamiento UPS, y banco externo.
- PASO N°13:** Se procedió con la limpieza de los filtros de polvo acumulado en el Equipo UPS.
- PASO N°14:** Se deja operativo y en modo línea, sin alarma presente.

CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	PISO # 5
• Equipo:	UPS#2 PE-LI-SI1-P05-UPS-UP02
• Potencia:	10KVA
• Marca:	VERTIV
• Modelo:	GXT5-10KIRT5U
• Serie:	2130601350BW6F3
• Tensión Entrada:	
• Tensión Salida:	
• Fases:	MONOFASICO
• Nivel de Carga:	7.7 %
• Año de Fabricación:	2021
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	16
• Amperaje de Baterías:	9AH
• Año de Fabricación:	2024
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	16 UNID.
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH
• Año de Fabricación:	Año 2024
• Tarjeta SNMP:	SI
• Punto Red:	SI
• Tablero Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI /Sin corte
• TVSS:	SI
• Aire Acondicionado:	SI / DUCTO REJILLA
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	12KVA
• Marca:	NACIONAL
• Serie:	2205060314TRFR-12K
• Modelo:	TRANSFORMADOR RA4
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-
• Fases:	1PH
• Estado:	OPERATIVO
• Equipo de Salida:	-
• Equipo:	-
• Potencia:	-
• Marca:	-
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-

VISTA PANORAMICA

UPS



	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE								
	Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 09 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0233	Orden de Trabajo OT # 8026-3					
<table border="1"> <tr> <td>• Fases:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>• Estado:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>• Año de Fabricación:</td> <td>-</td> </tr> </table>				• Fases:	-	• Estado:	-	• Año de Fabricación:	-
• Fases:	-								
• Estado:	-								
• Año de Fabricación:	-								

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO AL EQUIPO UPS DE 10KVA-VERTIV

SERIE DEL EQUIPO UPS-10KVA



ESTADO DEL EQUIPO UPS MODO LINEA



USO DE PIROMETRO DE TEMPERATURA



MEDICION ANEMOMETRO EN LOS VENTILADORES



SISTEMA DE TEMPERATURA



TABLERO DE BYPASS MANUAL



BANCO DE BATERIAS EXTERNO



BATERIAS RITAR RT1290



	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE		
	Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 09 DE FEBRERO DE 2026	

AÑO DE FABRICACION 2024



MEDICION DE VOLTAJE EN FLOTACION



MEDICION CON EL PROBADOR DE BATERIAS



MEDICION DE VOLTAJE EN LA ENTRADA



MEDICIONES DEL BANCO DE BATERIAS DEL UPS

BI	Voltaje en Flotación (VDC)	B2	Voltaje en Flotación (VDC)	BI	Resistencia Interna IR (mΩ)	B2	Resistencia Interna IR (mΩ)
1	12.96 VDC	1	13.71 VDC	1	18.55	1	25.97
2	12.93 VDC	2	13.71 VDC	2	18.55	2	18.48
3	12.92 VDC	3	13.75 VDC	3	19.98	3	17.48
4	12.91 VDC	4	13.75 VDC	4	18.55	4	17.48
5	12.91 VDC	5	13.74 VDC	5	19.06	5	17.48
6	12.92 VDC	6	13.74 VDC	6	18.55	6	17.48
7	12.96 VDC	7	13.74 VDC	7	18.55	7	17.48
8	12.89 VDC	8	13.73 VDC	8	18.55	8	17.48
9	12.92 VDC	9	13.71VDC	9	18.55	9	17.48
10	12.92 VDC	10	13.72 VDC	10	23.22	10	17.48
11	12.84 VDC	11	13.72 VDC	11	24.90	11	17.48
12	12.93 VDC	12	13.07 VDC	12	18.55	12	17.48
13	12.96 VDC	13	13.72 VDC	13	18.55	13	17.48
14	12.93 VDC	14	13.72 VDC	14	18.55	14	17.48
15	12.91 VDC	15	13.72 VDC	15	18.93	15	17.48
16	12.95 VDC	16	13.72 VDC	16	18.55	16	18.00




**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL
EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV
AREA: PISO # 5
EMPRESA: TELEPERFORMANCE**




Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	09 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0233	OT # 8026-3


Voltaje en Flotación B1

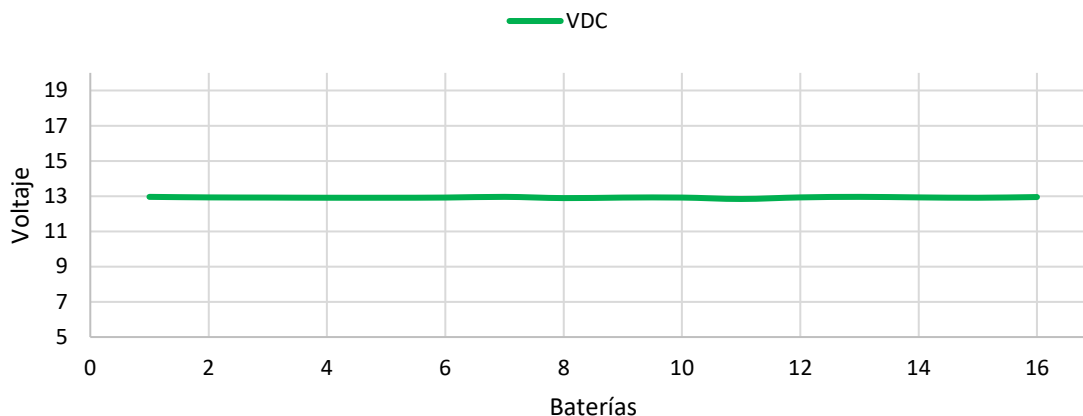

Resistencia Interna B1

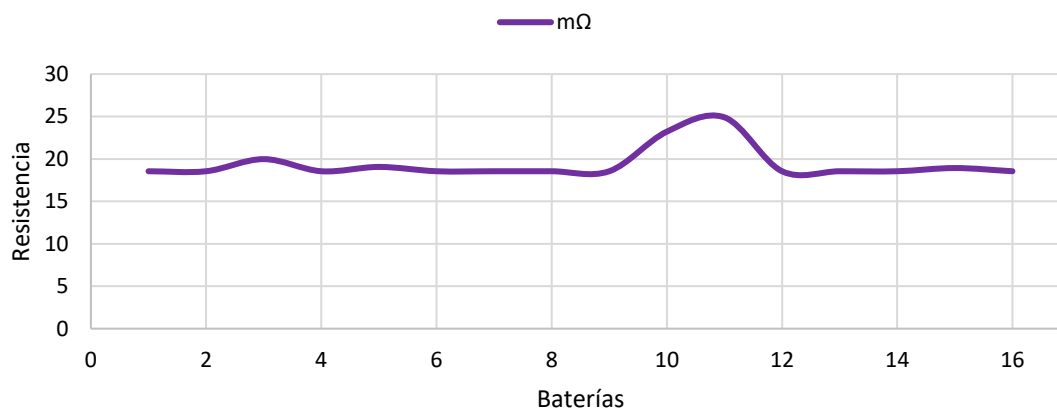


Voltaje en Flotación B2

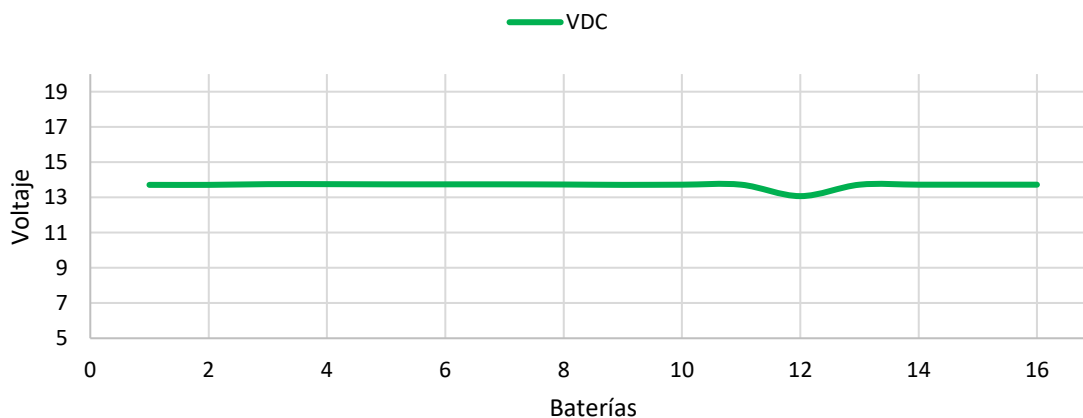

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 09 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME # 0233	Orden de Trabajo OT # 8026-3	

Resistencia Interna B2

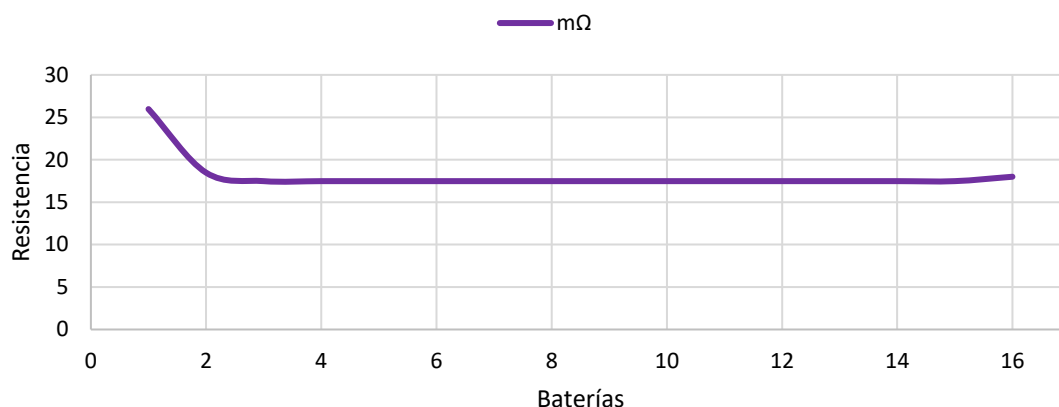

MEDICIONES CORRESPONDIENTE DE VOLTAJE EN DISPLAY DEL UPS 10KVA-LIEBERT

MEDICIONES EN LA RED ELÉCTRICA

PARÁMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	223
L – G Voltaje (V)	223
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Factor de Potencia	0.86
Corriente Trabajo	2.4

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARÁMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	219
L – G Voltaje (V)	219
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Factor de Potencia	1
Corriente Trabajo	3.4

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS:

Luego del servicio de Mantenimiento Predictivo al equipo UPS de 10KVA, y Mediciones de las baterías externas, en modo Unitario, se comprobó el correcto funcionamiento, y responde a sus 04 modos de operación (Bypass, Inversor, Baterías y Recarga).

- Se procede con las mediciones correspondientes de los módulos de baterías internas y externos comprobando que solo 3 baterías se encuentran con la resistencia interna elevada fuera del rango permitido según ficha técnica del fabricante, lo cual se recomienda su cambio. Se tomaron datos del modelo y amperaje de las baterías.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Swicht estático y etapa de Control).
- El UPS de 10KVA, cuenta con 32 baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, modelo: RT-1290, marca: RITAR, capacidad: 12VDC/9AH.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL EQUIPO UPS #2 DE 10KVA-VERTIV AREA: PISO # 5 EMPRESA: TELEPERFORMANCE		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	09 DE FEBRERO DE 2026	INFORME # 0233	OT # 8026-3

- Porcentaje de carga actual: 7.7% de su capacidad total.
- Se deja al equipo UPS, operativo y en modo línea, luego de las pruebas realizadas.

RECOMENDACIONES:

- Mantener y supervisar la temperatura ambiente entre 20°C a 23°C y humedad de la sala entre el 50% a 55% para ampliar la expectativa de vida de las baterías como también para asegurar la protección de las tarjetas electrónicas de los equipos electrónicos existentes. Por lo que se recomienda que el equipo de A/A, opere con normalidad y se supervise la humedad de la sala.
- Programar servicios de mantenimiento preventivos, predictivos periódicos por personal especialista en equipamientos Trifásicos de esta marca.
- Programar mantenimiento preventivo trimestral, nos ayudaría a prevenir y/o determinar posibles puntos de fallo, alteraciones de los componentes electrónicos de trabajo continuo y realizar los cambios oportunos dando un mayor tiempo de vida útil al UPS y evitar Shutdowns intempestivos a la carga crítica a proteger.
- No conectar cargas indebidas como: cargadores de celular, impresoras, taladros, o cualquier equipo que contenga motor de trabajo.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO