



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV
SALA ADMINISTRATIVA PISO 2
EMPRESA: TANTA - CHACARILLA**

Tanta

Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

18 DE FEBRERO DE 2026

Referente

INFORME# 0236

Orden de Trabajo

OT #8142

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS GXT5-2KVA-VERTIV
SALA ADMINISTRATIVA PISO 2
EMPRESA: TANTA - CHACARILLA**



Mafort

DIRECCIÓN: AV. PRIMAVERA 698 - SURCO

CONTACTO: SR. MARTÍN MESIAS.

MÓVIL: 984 838 021

EMAIL: mmesias@acuriorestaurantes.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV SALA ADMINISTRATIVA PISO 2 EMPRESA: TANTA - CHACARILLA		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME# 0236	Orden de Trabajo OT #8142

INFORME TECNICO

EMPRESA : TANTA - CHACARILLA
LOCAL : AV. PRIMAVERA 698 - SURCO
ENCARGADO : MARTIN MESIAS
ASUNTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 2KVA-VERTIV- SALA ADMINISTRATIVA PISO 2
FECHA DEL SERVICIO : 18 DE FEBRERO DE 2025
TECNICO RESPONSABLE : ERNESTO ESPICHAN / JOSE TEODORO
N° HOJA DE SERVICIO : **003186**

ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TANTA**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del cliente en coordinación con el personal, SR: MARTIN MESIAS se efectuó el día: **18/02/2026**, realizándose el mantenimiento al equipo UPS de **2KVA**, de la marca: **LIEBERT**, con número serie: **2428501060AFG03**, modelo: **GXT5-2000IRT2UXL**. Encontrándose el equipo operativo en modo línea.

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	X
Limpieza general del equipo	X	Transformador	X
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	X
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	
Baterías	X	Condensadores	X
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	X
Tarjeta de control	X	Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	X
Panel remoto	X	Instalación del equipo	
Indicadores luminosos	X	Instalación eléctrica	
Sensores	X	Instalación de tarjeta de red	

- PASO N°1:** Se procedió con la verificación del área donde se encuentran ubicado el UPS de 2KVA, para la ejecución del servicio de mantenimiento general.
- PASO N°2:** Se observó que el equipo UPS se encontraba encendido, en modo línea con la carga conectada, se realizó la toma de parámetros.
- PASO N°3:** Se coordinó con el personal a cargo para su traslado del equipo a un área abierta para realizar el mantenimiento del equipo.
- PASO N°4:** Se destapo el equipo para su limpieza general, revisión de los componentes electrónicos y la verificación de las etapas como: inversor, rectificador y etapa de control.

 Se registran los parámetros actuales de entrada, salida y cargador de baterías (voltaje, prueba de autonomía).


	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV SALA ADMINISTRATIVA PISO 2 EMPRESA: TANTA - CHACARILLA		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME# 0236	Orden de Trabajo OT #8142

Prueba y mediciones en flotación y test de descarga al banco interno de batería:
 Marca y Modelo: CSB, del Año: 2024, 1 Banco de 4 unid.

- PASO N°5:** El UPS luego de su mantenimiento preventivo se deja operativo, realizando pruebas de funcionamiento en modo línea, bypass y batería, quedando equipo operativo sin alarmas.

CARACTERISTICAS DEL LOS EQUIPOS:

• UBICACION:	Sala administrativa – piso 2
• Equipo:	UPS
• Potencia:	2KVA
• Marca:	LIEBERT
• Serie:	2428501060AFG03
• Modelo:	GXT5-2000IRT2UXL
• Tensión Entrada:	220/230/240V
• Tensión Salida:	220/230/240V
• Fases:	1PH
• Nivel de Carga:	7.7%
• Año de Fabricación:	2020
• Estado:	OPERATIVO
• Potencia y Serie de Modulo Potencia #2:	-
• Potencia y Serie de Modulo Potencia #3:	-
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	4 UNID.
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH. CSB
• Año de Fabricación:	2024
• Banco Externo:	NO
• # Baterías Banco Externo:	NO
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Tarjeta SNMP:	SI
• Punto Red:	SI
• Tablero Bypass Interno:	NO
• Tablero Bypass Externo:	SI - MICROPD
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	SI
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR
• Potencia:	3KVA
• Marca:	MAFORT
• Serie:	25090429TRFR-3K
• Modelo:	TRFR- 3K
• Tensión de Entrada:	220VAC
• Tensión de Salida:	220VAC
• Fases:	-
• Estado:	-
• Equipo de Salida:	-
• Equipo:	-
• Potencia:	-
• Marca:	-
• Serie:	-

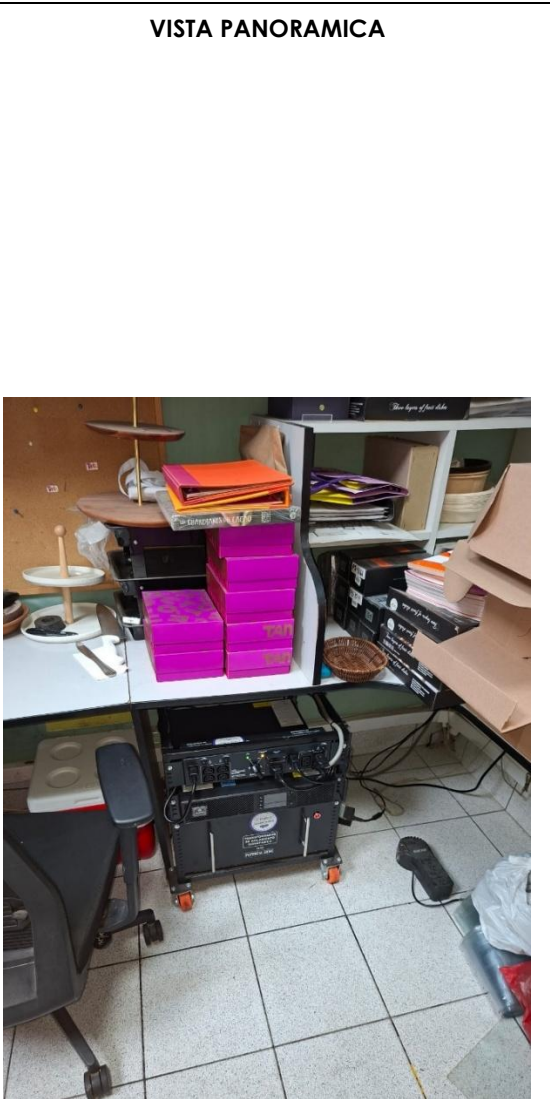



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV
SALA ADMINISTRATIVA PISO 2
EMPRESA: TANTA - CHACARILLA**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	18 DE FEBRERO DE 2026	INFORME# 0236	OT #8142

• Modelo:	-
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-
• Fases:	-
• Estado:	-
• Año de Fabricación:	-

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL UPS 2 KVA

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO UPS
Tensión/Modelo/Serie**



ESTADO DEL UPS OPERATIVO



**LIMPIEZA
Tarjetas Electrónicas**




**LIMPIEZA ETAPA DE POTENCIA
Tarjetas Electrónicas/ Disolvente Dieléctrico**



**LIMPIEZA DE EQUIPO UPS
SOPLADOR ELECTRICO**



VENTILADOR PRESENTA DEMASIADO POLVO

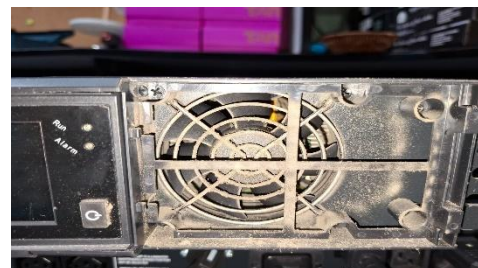

LIMPIEZA DE VENTILADOR



BATERIAS MODELO: 12VDC / 9AH





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV
SALA ADMINISTRATIVA PISO 2
EMPRESA: TANTA - CHACARILLA**



Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

18 DE FEBRERO DE 2026

Referente

INFORME# 0236

Orden de Trabajo

OT #8142

BATERIAS AÑO 2024 - 4 UNID



BANCO DE BATERIAS INTERNOS



MEDICION TOTAL DE BATERIAS



MEDICION DE BATERIAS EN FLOTACION



PORCENTAJE DE CARGA



PARAMETROS DE VOLTAJE DE SALIDA DE UPS



MEDICION DE ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	L/N	L/G	N/G
TENSION (V)	223.7.0	223.7	0
INTENSIDAD (A)	1.1	1.1	-
FRECUENCIA (Hz)	60	60	-

MEDICIONES SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	L/N	L/G	N/G
TENSION (V)	220	220	0
INTENSIDAD (A)	0.7	0.7	-
FRECUENCIA (Hz)	60	-	-

MEDICION DE BANCO DE BATERIAS-4 UNID. / DE 12VDC-9Ah AÑO -2024

P1	Voltaje en flotación (VDC)	P1	Resistencia interna (mΩ)
1	13.5	1	13.99
2	13.5	2	14.60
3	13.5	3	14.50
4	13.5	4	13.99

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS GXT5 - 2 KVA VERTIV SALA ADMINISTRATIVA PISO 2 EMPRESA: TANTA - CHACARILLA		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 18 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME# 0236	Orden de Trabajo OT #8142

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS:

- El equipo UPS se encontró encendido en modo inversor y protegiendo cargas eléctricas.
- Se procede con las mediciones correspondientes de las baterías del banco interno.
- Se realizó el mantenimiento preventivo del equipo UPS de 2KVA.
- Se encontró polución en las tarjetas electrónicas, ventiladores y filtros.
- El equipo UPS después de las pruebas de funcionamiento a las que fue sometido, queda operativo sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas y operando a un 7.7 % de su capacidad total.
- Sus ventiladores internos, se encuentran operativos luego de su verificación después del mantenimiento.
- **El equipo UPS cuenta con 4 baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, marca: CSB capacidad: 12VDC/9AH, cantidad: 4 unidades y con fecha de fabricación: 2024, las cuales se encuentran en buen estado.**

RECOMENDACIONES:

- Se observó el A/A con falla, se recomienda su revisión por alta temperatura en el gabinete del UPS.
- No colocar cajas o tapar con objetos el área donde está instalado el equipo ya que corta la recirculación de aire de esta manera se evitarán recalentamiento internos y degradación de las baterías por altas temperaturas.
- Programar servicios de mantenimiento preventivos, predictivos periódicos por personal especialista en equipamientos. Asimismo, un mantenimiento preventivo adecuado y oportuno en un periodo de 3 meses o 4 veces al año, nos ayudaría a prevenir y/o determinar posibles puntos de fallo, alteraciones de los componentes electrónicos de trabajo continuo y realizar los cambios oportunos dando un mayor tiempo de vida útil al UPS y evitar shutdown a la carga crítica a proteger.
- No conectar cargas indebidas, como son impresoras láser, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, motores universales, motobombas, etc.
- Debe ser revisado periódicamente el sistema de climatización
- Realizar mantenimiento preventivo anual al sistema de puesta a tierra del sistema estabilizado UPS, para asegurar la protección personal, de equipos y procesos del Cliente; como también la referencia equipotencial entre sistemas.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO