IA Informe generado automáticamente por inteligencia artificial. Es orientativo y no sustituye una inspección técnica ni un informe pericial firmado.

INFORME TÉCNICO ORIENTATIVO

41006

Precio anunciado: 185.000 € · Generado el 25/10/2026

Piso de 131 m² en Sevilla (CP 41006, zona Nervión/Porvenir) con antigüedad base de 1991, pintado en 2018. Las fotos y notas del comprador evidencian humedades activas en paramentos colindantes con fachada (manchas anaranjadas con pintura levantada en el encuentro jamba-persiana-rollete), grieta en hall de entrada, cubierta y ventanas Velux de 1991 (más de 30 años), y puerta de entrada antigua de 1991. Hay una derrama en marcha por rehabilitación de fachada, lo que indica que la comunidad ya ha detectado el problema y está actuando. El parqué de 1991 se describe en buen estado. El precio de venta (185.000 €) se sitúa por debajo del mercado de la zona para un piso de 131 m², lo que ya refleja parcialmente el estado del inmueble, pero los defectos concretos —humedades activas, cubierta vetusta, derrama pendiente y grieta a verificar— requieren una valoración cuidadosa antes de firmar.

Análisis de alta fiabilidad: se dispone de fotografías de visita presencial que muestran claramente las humedades en el encuentro con fachada, y las notas del comprador aportan datos precisos sobre antigüedad de elementos, derrama en curso e ITE pasado; el cruce de ambas fuentes permite un diagnóstico sólido.

RECOMENDACIÓN

⚠ Comprar con precaución

› Las humedades activas en paramentos colindantes con fachada son un defecto real que requiere intervención inmediata y cuya resolución definitiva depende de que la derrama de fachada se ejecute correctamente; hasta que no finalicen los trabajos comunitarios, el problema puede persistir.", "La cubierta data de 1992 (más de 32 años) y los Velux de 1991: ambos elementos han superado ampliamente su vida útil estimada y su renovación implica un gasto relevante, aunque parte puede gestionarse vía comunidad; es imprescindible conocer el alcance exacto de la derrama en curso.", "La grieta en el hall de entrada requiere valoración presencial de un técnico para descartar movimiento estructural activo; si es superficial (asentamientos diferidos normales en edificios de esta antigüedad) no supone riesgo, pero debe confirmarse antes de firmar.

PRECIO PEDIDO	€/M² ZONA	VALOR MERCADO	VEREDICTO
185.000 €	2600 €	340.600 €	Ajustada

ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA

3	1	1
Urgentes	Medio plazo	Preventivos

VEREDICTO DE PRECIO

Valoración de la oferta

Ajustada


El precio de mercado para un piso en el CP 41006 (Nervión/Porvenir, Sevilla) ronda los 2.500-2.700 €/m² en segunda mano, lo que para 131 m² equivale a un valor de mercado de aproximadamente 327.500-353.700 €. El precio pedido de 185.000 € representa una rebaja de en torno al 46% sobre el mercado, lo que es muy significativo. Ese descuento refleja con probabilidad el estado de reforma integral que requiere el inmueble, la antigüedad de sus elementos y la derrama en curso, por lo que el precio NO es caro; al contrario, es potencialmente una compra interesante siempre que el comprador tenga claro el coste real de puesta a punto. La negociación tiene recorrido moderado, ya que el precio de partida ya es muy bajo para la zona.

Valor de mercado estimado

340.600 €

Referencia de zona: 2600 €/m²

PRECIO VS MERCADO DE LA ZONA

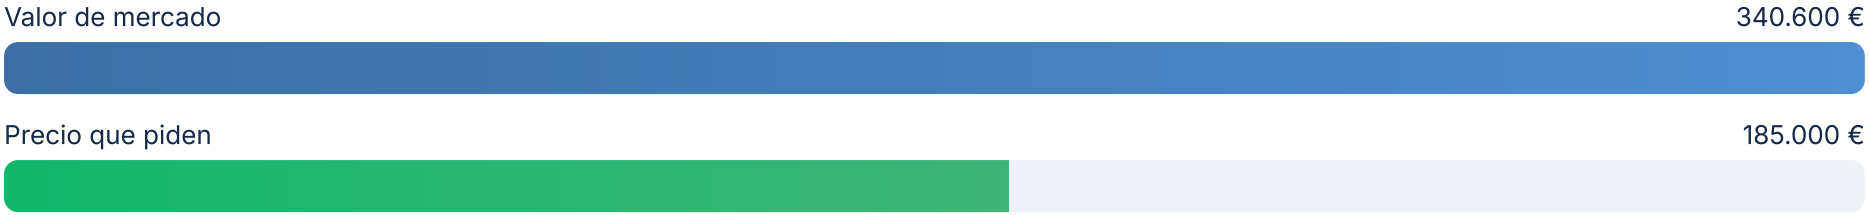

▼ 46% por debajo del mercado

Estás pagando aproximadamente un 46% por debajo del precio de mercado estimado para un piso de esta superficie en la zona CP 41006 (Nervión/Porvenir, Sevilla), lo que implica un descuento muy elevado que previsiblemente recoge la necesidad de reforma integral, la antigüedad de los elementos y la derrama en curso.

REFORMAS DETECTADAS · VALORADAS UNA A UNA

Tratamiento y saneado de humedades en paramentos colindantes con fachada — 1068 €

PRIORITARIO

Las fotos de la visita muestran con claridad manchas anaranjadas/herrumbrosas con pintura levantada y posible eflorescencia en el encuentro entre el cajón de persiana/rollete y el paramento interior, en al menos dos ventanas distintas. Las notas confirman 'humedades en paramentos colindantes con fachada'. La humedad proviene del exterior, posiblemente por infiltración a través del vierteaguas, el cajón de persiana o la junta entre carpintería y fachada. Es un defecto ACTIVO que debe tratarse en cuanto finalicen los trabajos de fachada (derrama en curso). El tratamiento incluye picado de zonas afectadas, aplicación de mortero hidrófugo o

Saneado y repintado de paramentos afectados por humedad — 368 €

PRIORITARIO

Tras el tratamiento de humedades, las zonas afectadas (estimadas en 12-16 m² entre las distintas ventanas con filtración) requieren saneado de la pintura deteriorada y nueva aplicación de pintura transpirable o antihumedad. Se incluye el acabado en las superficies interiores visibles en las fotos. Plazo: inmediato tras el tratamiento.

Si no se arregla: Sin el repintado posterior al tratamiento, la superficie queda desprotegida y el efecto estético es inaceptable.

A quién llamar: Pintor

Pintura general del piso (paredes y techos) — 1520 €

PREVENTIVO

El piso fue pintado en 2018 (hace aprox. 6-7 años). La pintura puede estar en estado aceptable en zonas no afectadas por humedad, pero dado que se intervendrá en los paramentos con humedad y el piso tiene necesidad de actualización general, se contempla una mano de pintura completa en paredes y techos. Estimación de superficie a pintar: ~380 m² (paredes + techos de 131 m² útiles, relación estimada 2,9×). Precio baremo: tarifa a partir de 4,29 €/m² adicional tras los primeros 8 m². Plazo: deseable en la reforma inicial.

Si no se arregla: No renovar la pintura no implica riesgo estructural, pero el resultado

imprimación antihumedad y enlucido de acabado. Plazo: AHORA o en cuanto se ejecute la fachada comunitaria. Este defecto justifica negociar, pues aunque la derrama cubre la fachada exterior, el saneado interior es a cargo del propietario.

Si no se arregla: Si no se trata, la humedad avanza hacia el interior, pudiendo generar moho, deterioro del yeso y parqué adyacente, y problemas de salubridad.

A quién llamar: Albañil especialista en humedades

estético es inferior y puede enmascarar futuras humedades.

A quién llamar: Pintor

Reparación de grieta en hall de entrada — 350 €

PRIORITARIO

El comprador indica 'grieta en pared de hall entrada'. No se aprecia en las fotos disponibles, pero debe inspeccionarse presencialmente por un técnico para determinar si es una grieta superficial (de asentamiento diferido, muy habitual en edificios de 1991) o una fisura activa con posible implicación estructural. Si es superficial: reparación con masilla, malla de fibra y enlucido. Si hay movimiento activo: requiere estudio de patología. Se presupuesta la reparación básica, sin incluir el diagnóstico técnico adicional si fuera necesario. Plazo: ANTES de firmar la compraventa, exigir valoración técnica.

Si no se arregla: Si la grieta es activa y estructural (improbable pero a verificar), puede implicar gastos muy superiores y riesgo; si es superficial, es una reparación menor.

A quién llamar: Arquitecto técnico o aparejador para diagnóstico; albañil para

Renovación de ventanas Velux (claraboyas planta superior, 3 unidades, año 1991) — 2400 €

MEDIO PLAZO

Los Velux instalados en 1991 tienen más de 33 años. Los mecanismos de apertura, las juntas de estanqueidad y el acristalamiento sencillo de esa época son obsoletos. No gotean necesariamente ahora, pero las juntas de goma envejecen y el riesgo de filtración en los próximos 2-5 años es elevado. El cambio preventivo a unidades actuales (doble acristalamiento, mejor aislamiento térmico y acústico) es recomendable. Precio orientativo por unidad de

reparación

COSTE REAL ESTIMADO
Precio 185.000 € + reformas 5706 €

190.706 €

LO QUE CUESTA DE VERDAD

GASTOS DE COMPRA	IMPORTE
ITP / IVA	16.650 €
Notaría, registro y gestoría	3500 €
Total gastos de compra	**20.150 €**

GASTOS ANUALES	AL AÑO
IBI	500 €
Comunidad	1800 €
Suministros	1800 €
Total al año	**4100 €**

ITP en Andalucía al 7% sobre precio de compraventa en segunda mano más gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría. Estos gastos van APARTE del precio de venta y deben tenerse en cuenta en el presupuesto total.

FOTOS DE LA VIVIENDA

DE TU VISITA





