

CNC 선반 공구 보정 방법(화천 HI-TECH 200A)

<메인전원 ON→POWER(-)→ALARM REST(3초간 ON)→POS→REF→JOG FEED X+↑→ Z+↑>
<프로그램 불러오기 EDIT→PROG→일람→조작→장치변경→USB 메모리→▷→파일입력→FILE GET→실행>
<가공 전 경로확인 CUSTOMS2→▷→▷→SIMLAT→TLPATH→시작>

1. 척에 공작물 장착
2. T0303 호출(MDI→PROG→T0303 EOB→INSERT→CYCLE START)
3. 주축회전(G97 S1000 M03 EOB→INSERT→CYCLE START)
4. 단면(Z축) 및 외경(X축) 표피 제거(HANDL→SPINDLE(CW, STOP)
 가. 단면(Z축): Z축 터치 0.3 절삭(미 절삭시 한번 더 절삭)
 나. 외경(X축): X축 터치 0.3 절삭(미 절삭시 한번 더 절삭)
5. 공작물 돌려물리기(감독관에게 각인 새로 받아와서 작업실시)
6. 3번공구 보정(주축회전-SPINDLE(CW, STOP))

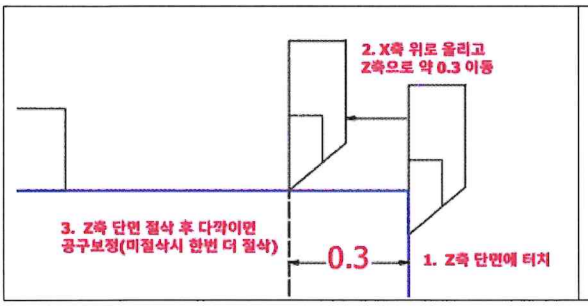

가. Z축터치
나. 0.3 절삭(미절삭시 한번 더 절삭)
다. 버니어로 공작물 길이 측정
라. OFS-형상-3번-Z축에-Z남은길이. **측정** 입력
(예: 도면치수 96, 버니어 측정값 99.2 - 도면전체 길이 99.2-96=3.2 따라서 Z3.2 측정)

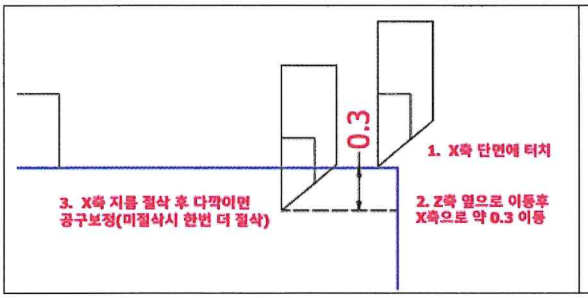

가. X축터치
나. 0.3 절삭(미절삭시 한번 더 절삭)
다. 버니어로 공작물 지름 측정
다. OFS-형상-3번-X버니어 측정값. **측정** 입력
(예: 버니어측정값: 49.8이면 X49.8측정)

7. T0505 호출(MDI→PROG→T0505 EOB→INSERT→CYCLE START)
 (공구보정시 주축 회전(SPINDLE-CW-STOP))
 가. Z값 터치후 OFS-형상-5번-Z남은길이. **측정**(예:3번 공구 Z입력 값과 같은 Z3.2측정)
 나. X값 터치후 OFS-형상-5번-X버니어 측정값. **측정**(예:3번 공구 X입력 값과 같은 X49.8측정)
8. T0707 호출(MDI→PROG→T0707 EOB→INSERT→CYCLE START)
 가. Z값 근처(주축 정지) OFS-형상-7번-Z남은길이. **측정** 입력(예:3번 공구 Z입력 값과 같은 Z3.2측정)
 나. X값 터치후(주축 회전) OFS-형상-7번-X버니어 측정값. **측정** 입력
 (예:3번 공구 X입력 값과 같은 X49.8측정)
6. 가공전 프로그램이 반드시 처음에 있어야 함.(다른 위치에 있을시 REST 버튼 누름)
7. 가공하기(AUTO→싱글블록, OPT STOP, PROG→CYCLE START)

※공작물 가공 후 치수가 맞지않을 경우 만 추가 작업실시
1. 전체 길이 측정 후 오차 발견 시(버니어 측정값이 크면 3,5,7번 Z 값에 차이값 많큼 더 넣어 주기)
 (예: 도면치수 98, 버니어 치수 98.2 일 때 3,5,7번 Z값에 각각 커서 이동후 -0.2 +입력)
2. 외경(X값) 측정 후 오차 발견 시(버니어 측정값이 크면 3,5,7번 X 값에 차이값 많큼 더 넣어 주기)
 (예: 도면에서 임의의 직경 값이 30, 버니어30.4 일 때 3,5,7번 X값에 각각 커서 이동후 -0.4 +입력)

10. 돌려물리기(감독관에게 각인 새로 받아와서 작업실시)
 (가공전 프로그램이 반드시 M02에 있는지 확인(없을시 EDIT→커서를 M02로 이동)
11. 가공하기(AUTO→싱글블록→CYCLE START)