흥해공업고등학교 범용선반가공 작업순서

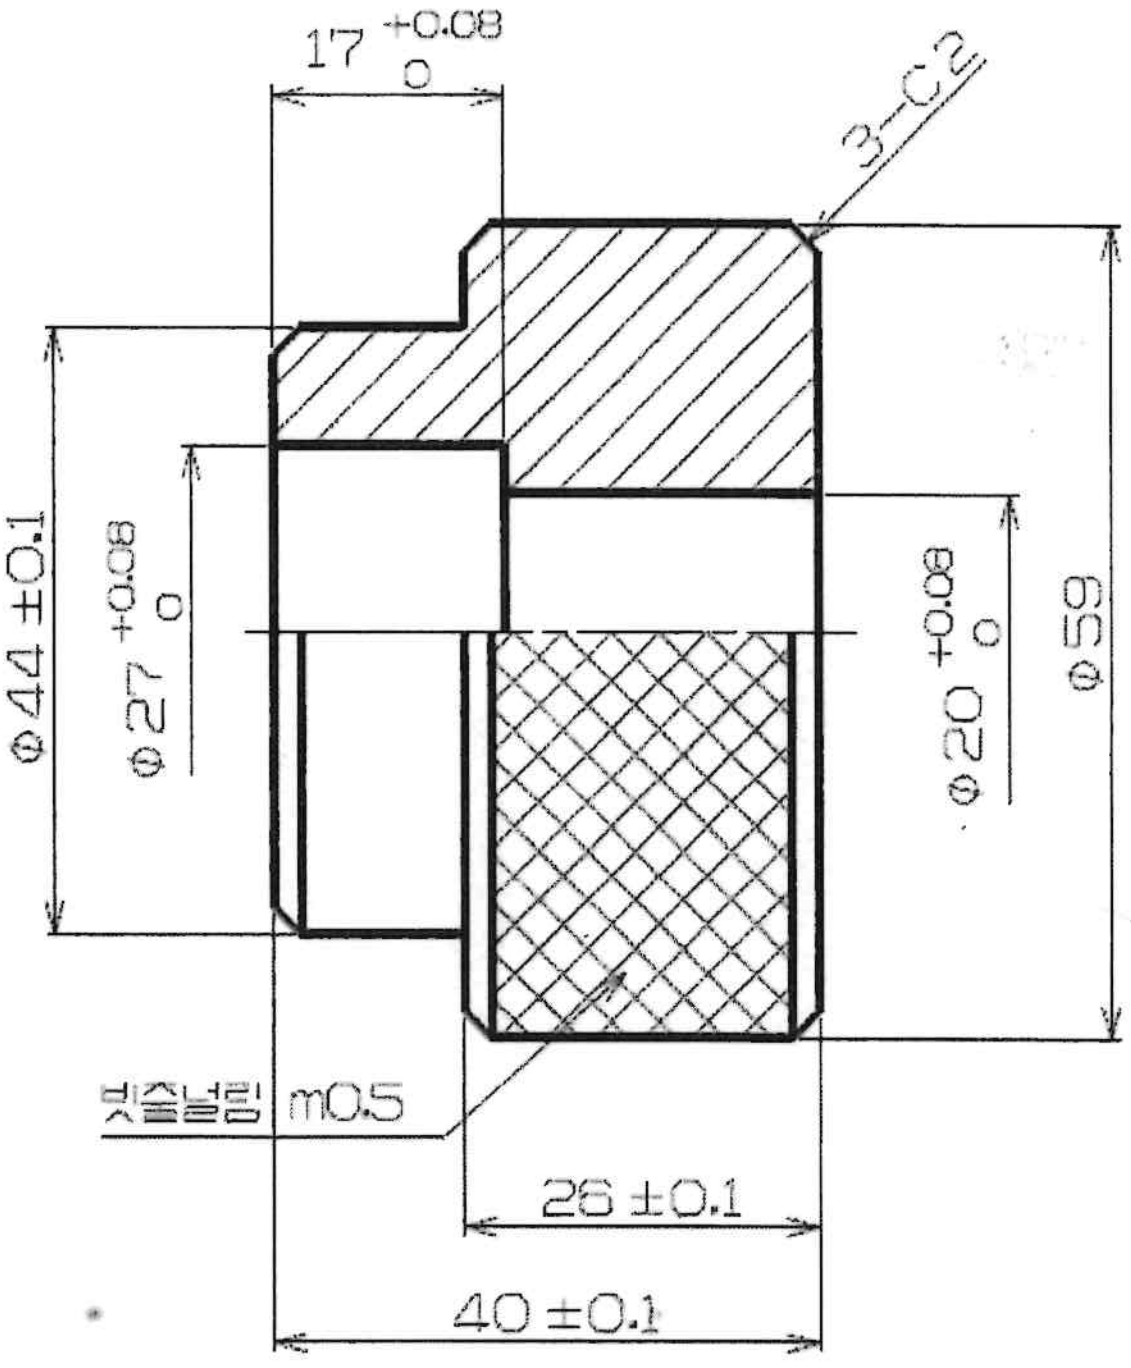

1. 재료치수확인

2. 외경바이트, 모따기바이트 장착

3. 주축회전수 조정(1,260rpm)

3. 척에 공작물 물림(조2칸정도)

5. 외경바이트로 단면가공(단면 터치후 0.5mm가공)

6. 외경가공 (도면이 지름59이면 지름58.8로 가공)

→ 널링 작업 때문(나중에 조금 튀어나옴)

7. 널링가공(45rpm)

8. 모따기(1,260rpm)

9. 센터가공

10. 드릴 1차가공(330rpm): 지름 20 이하

11. 드릴 2차가공(240rpm): 지름과 동일한 것

12. 돌려 물리기

13. 단면가공(1,260rpm): 전체길이 맞추기

14. 외경가공(1,260rpm): 전체 외경 맞추기

15. 모따기(1,260rpm)

16. 내경가공(620rpm): 내경 맞추기