


# 两曲线间精加工

## 简介

此策略在两条用户定义的曲线间产生刀具路径，行距以和三维**螺旋**加工相似方式沿曲面。可使用曲线来定义刀具中心位置或是和零件的接触点。刀具路径按用户定义的行距，从第一条曲线的形状逐渐变形到第二条曲线形状。这里要求两条曲线必须都开放，或是都闭合，不允许一条开放，一条闭合。

## 两曲线间精加工

- 1 打开零件 **Two\_Curves.fm**
- 2 选取**等轴查看**

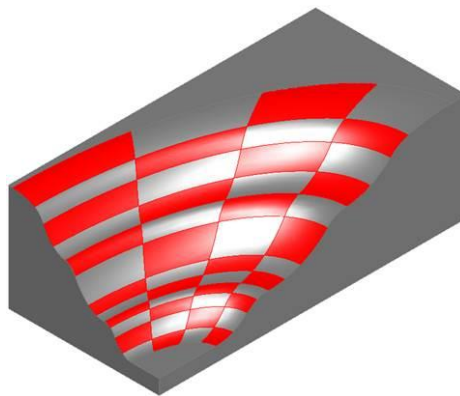


零件具有一光顺的扫面状弯曲区域。如果曲面是单个曲面，那么**等值线**策略最理想。然而，在这里这个区域是由若干个独立的形面构成，使用**等值线**策略就不适合了。为此，可尝试使用**两条曲线间**策略。

零件中有上下两条沿加工区域上、下边缘的曲线，它们位于毛坯顶部，以便查看。实际操作中曲线的 Z 轴位置并不重要。

- 3 选取全部曲面
- 4 产生一新的**曲面铣削**操作
- 5 点击**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 6 选取**两曲线间**，点击**下一步**
- 7 从下拉菜单选取 **top** 和 **bottom** 曲线
- 8 点击**完成**
- 9 点击**精加工 1**，然后选取**铣削**标签

10 设置行距为 2.5mm

11 运行中心线仿真

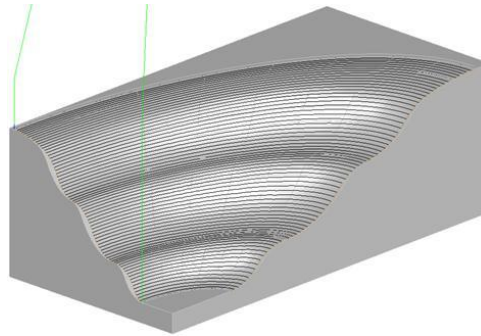

可见刀具从顶部第一条曲线开始，沿路径平顺地移动，并逐渐改变其形状，直到和底部的第二条曲线相遇。


12 退出仿真

13 编辑特征

14 选取策略标签，然后选取跨过曲线

15 点击应用和接受

16 运行中心线仿真

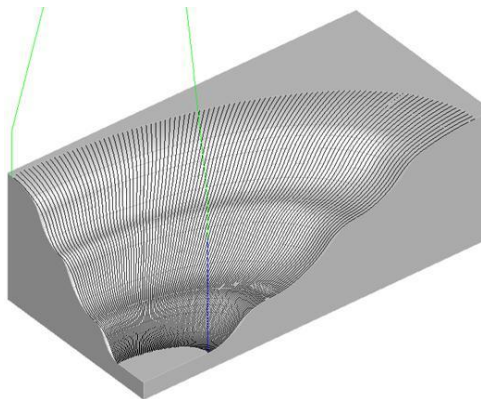

现在刀具在两条路径间做“缝合”操作。由于曲线长度相差很大，刀具路径在上边缘相距很大，很稀疏，而在下边缘又很密集。**跨过**选项通常只用在两条曲线具有近**长度**和**曲率**的情况。

17 退出仿真



练习一下分别在上、下两边产生两条新的曲线，使用这两条曲线产生两条新的**两曲线间**刀具路径，其中上半部分使用**跨过曲线**，而下半部分使用**沿曲线**。