


5 轴笔式和清角加工

简介

FeatureCAM 支持 **5 轴清角**加工和**笔式清角**加工。在这个范例中，我们将使用**笔式铣削**策略来精加工零件中的拐角。

- 1 打开早期第四章 **5 轴同步加工**中产生的文件 **Phone_Vice_Model.fm**
- 2 选取 **等轴查看 (Ctrl+1)**.
- 3 从**选项 - 仿真 - 普通**标签不勾取**刀具颜色**，关闭刀具颜色，点击**应用**和**确定**。
- 4 运行 **3D 仿真**

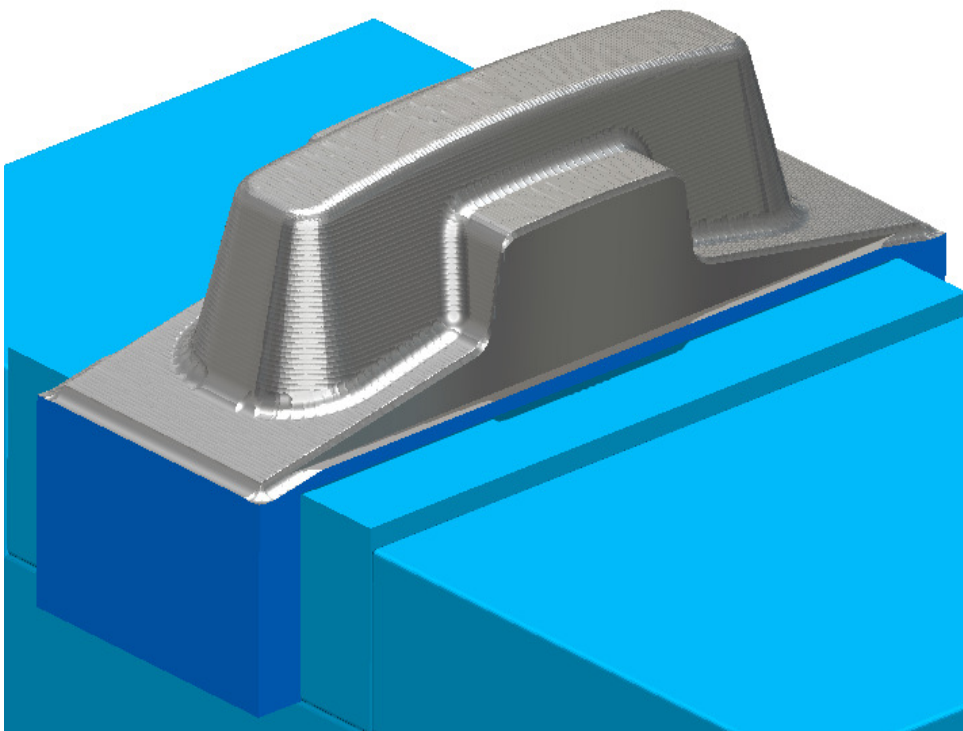


在**第四章**中使用了**垂直 Z** 刀具路径来**粗加工**，然后通过单独的**精加工**，使用 **Z 轴层**和 **Y 轴平行**加工策略来加工**陡峭**和**浅滩**区域。仿真可见，使用这种方法可加工完毕大部零件，但在**陡峭**和**浅滩**相交的拐角位置留下了一些材料未加工。下面我们就使用**笔式**加工策略来加工这些区域。

- 5 从**主工具栏**选取**查看 - 仿真 - 使用结果作为开始点**，或是点击**仿真**工具栏中的图标 

6 退出仿真

7 打开 **finish 特征属性** 对话视窗，选取 **处理** 标签，点击 **增加新的操作**。

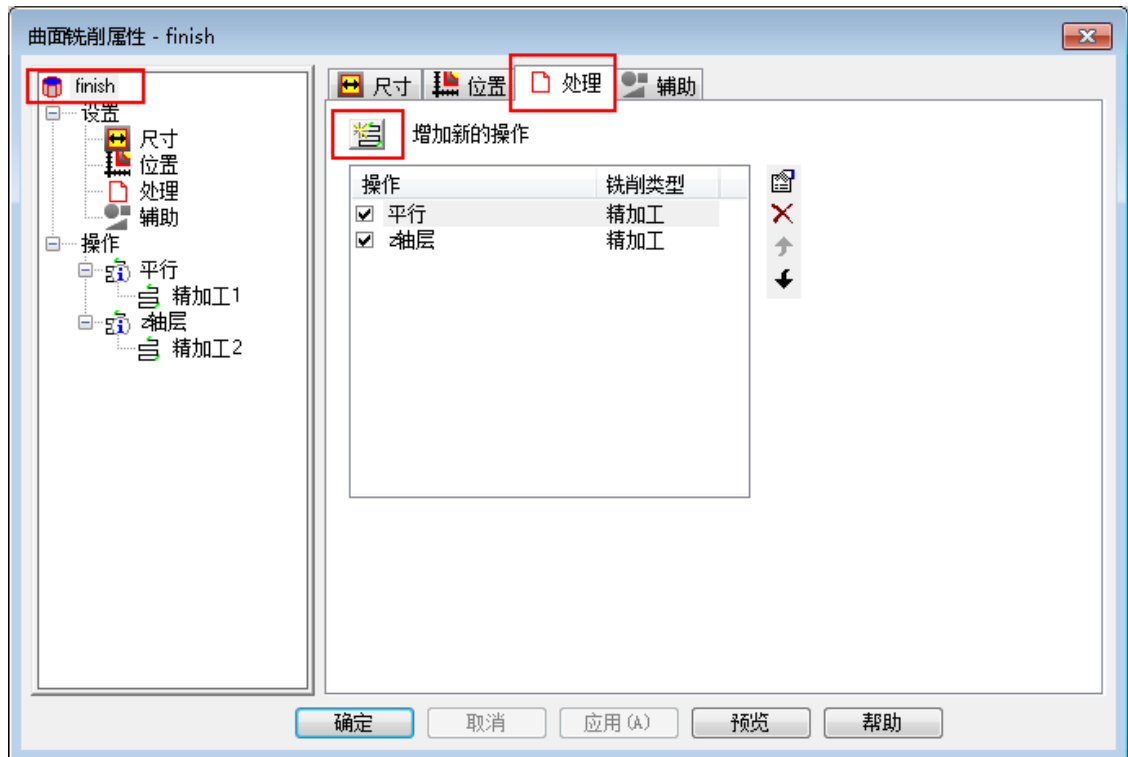

8 在 **新的策略** 对话视窗勾取 **笔式清根**，然后点击 **下一步**


9 勾取 **沿着**，沿拐角线加工，然后点击 **完成**。



于是在 **finish** 特征中产生一新的**清角**加工操作。由于前面已经保存了前一操作的仿真结果，因此这里可不勾取**平行**和**Z轴层**操作，节省仿真时间。也可不勾取**零件查看**中的**z_level_rough**操作。

操作	铣削类型
☐ 平行	精加工
☐ Z轴层	精加工
☒ 笔式清角	精加工

- 10 从主工具栏选取**查看 - 显示 - 显示全部曲线**，在图形视窗中显示事先产生的绕零件的曲线。
- 11 选取**特征树**中的**笔式清角**操作，然后选取 **5 轴** 标签。
- 12 选取**其它**，从下拉菜单中选取**自曲线**，使用**点取位置**图标选取 **curve4**
- 13 运行 **3D 仿真**

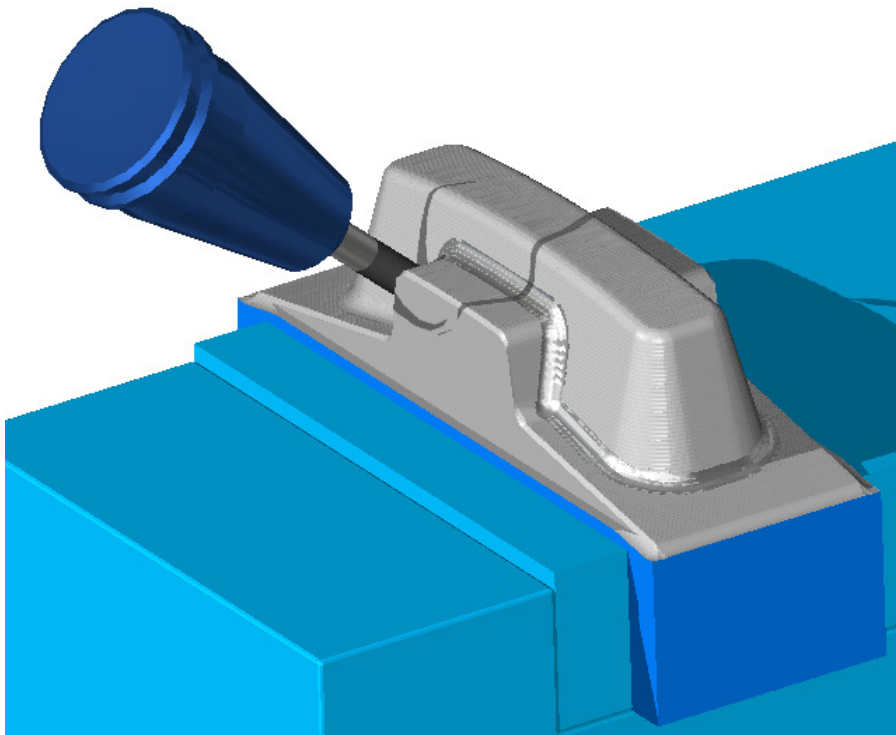

从仿真可见，使用**5 轴**策略时可使用短得多的刀具，从而可显著改善刀具的切削条件。刀具绕零件拐角运动，切除掉全部残余材料。

