

产生一基本程序

这一章将演示产生一完整 **FeatureCAM** 零件所需的基本步骤。

:




1. 启动 **FeatureCAM**。
2. 点击**新的零件文档**图标 。
3. 点击 **Turn/Mill** 选项，选取**英寸**，最后点击**接受**。
4. 在**毛坯**对话视窗中输入**外部直径 3**，**长度 2**，**内部直径 0**，最后点击**完成**。(如果此对话视窗不自动弹出，也可通过**设置工具栏**点击**毛坯**图标调出)。点击**毛坯属性**对话视窗中的**接受**。
5. 通过**选项**菜单选取**车削输入方式**并选取**直径**选项。

基本编程 (Turn-Mill) 产生车削特征

TURN/MILL


从**设置工具栏**选取**步骤一几何体** ，然后选取**连接的直线**图标 。

在屏幕的底部键入以下点，产生两条定义外部直径轮廓的直线: ($D1=2.5, Z1=0$), ($D2=2.5, Z=-1.5$)，按下**回车键**。键入值 ($D2=2.75, Z=-1.5$)，按下**回车键**。键入值 ($D2=2.75, Z=-2.0$)，按下**回车键**。

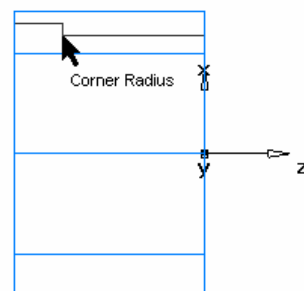

从**设置工具栏**选取**步骤一几何体** ，然后选取**拐角圆倒角**图标 。

在屏幕的底部输入半径 **0.125**，然后点击右上角图标有圆倒角处。

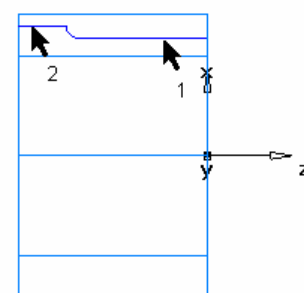

从**设置工具栏**选取**步骤一曲线** ，然后选取**链接成一开放边界**按钮 。点击右下图的位置

1 和 2，最后按下**回车键**。

从**设置工具栏**选取**步骤一特征设置** 。


点击**车削**，然后点击**下一步**。

选取**车削**，最后点击**完成**。

从**查看—主查看**弹出菜单选取**等轴查看**




通过**查看—显示方式**菜单选取**二维查看车削特征**选项 ，打开**三维查看**。

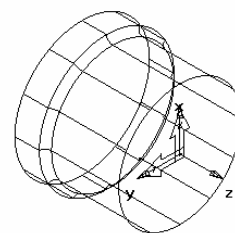



在面上产生一径向参考线

1. 从**设置工具栏**选取**步骤一特征** 。
2. 选取 **Turn/Mill** 选项，随后点击**下一步**。
3. 选取**孔**以及**通过此特征产生一阵列**选项，随后点击**下一步**。
4. 输入**深度 1.0**，**平倒角 0.0**，**直径 0.25**，随后点击**下一步**。
5. 点击**绕 XY 平面放射**，随后点击**下一步**。
6. 键入**编号 3.0**，**直径 2.0**，**间隔角度 120**，**角度 60**，然后点击**特征定向轴**，最后点击**完成**。

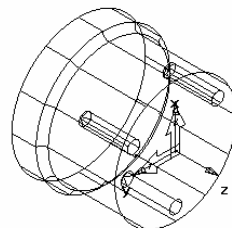


雕刻面

1. 从**设置工具栏**选取**步骤一曲线** ，随后选取**曲线向导**图标 产生曲线。
2. 选取**其它方法**，然后点击**文本**并点击**下一步**。
3. 键入文字 **TURNMILL**，选取**路径类型**为**线性**，键入 X Y Z 位置 **(0.0, -0.045, 0.0)**，**角度 -90**。**对齐调整**为**中心**，X **缩放 0.4**，Y **缩放 0.4**。最后点击**完成**。
4. 在图形视窗中选取文字串，随后从**设置工具栏**选取**步骤一特征** 。
5. 选取 **Turn/Mill** 选项，然后点击**下一步**。
6. 选取**通过曲线一槽**选项，然后一直点击**下一步**，直到对话视窗的**尺寸**页面。
7. 在**尺寸**页面中键入**宽度 0.0625**，**深度 0.02**，并点击**简单**和**面**选项。
8. 点击**完成**。

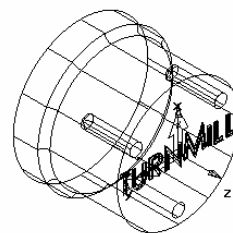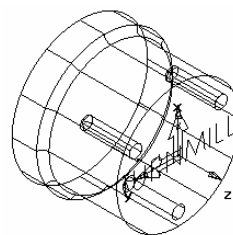

产生包裹槽阵列

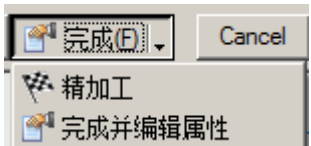1. 从**设置工具栏**选取**步骤一特征** .
2. 选取 **Turn/Mill** 选项，随后点击**下一步**。
3. 选取**通过尺寸一槽**选项并选取**通过此特征产生图案**选项，然后点击**下一步**。
4. 设置**长度 1.0，宽度 0.5，深度 0.25**，然后点击**下一步**。
5. 选取**放射**，然后点击**下一步**。
6. 设置**编号 3，直径 2.5，间隔角度 120，角度 120** 且**特征方向**为**放射**，点击**下一步**。
7. 设置 **Z** 为 **0.25**。
8. 点击对话视窗**完成**按钮旁的三角形，从弹出选项选取**完成并编辑属性**。这将打开此阵列的**属性**对话视窗，通过它可改变一些额外的属性。
9. 点击**绕 Z 轴包裹特征**选项，然后点击**接受**。

加工仿真 Turn/Mill 零件

1. 从**设置工具栏**选取**步骤一刀具路径** ，于是**仿真工具栏**出现在屏幕。
2. 点击**三维仿真**按钮  并点击**运行** 。观察刀具路径仿真包括加工过程零件的旋转。
3. 完成仿真后点击**退出** .

