

基础 Wire E.D.M 编程

这一节介绍使用 **FeatureWIRE** 产生 **Wire EDM** 刀具路径的一些基本知识。我们将知道如何：


- 设置材料厚度和金属切割丝的粗细。
- 产生 **Wire EDM** 特征。
- 指定 **Wire EDM** 切削策略。
- 仿真 **Wire EDM** 刀具路径。

启动程序和基本设置

1. 从**开始**菜单选取 **FeatureCAM** 选项，启动 **FeatureCAM** 。
2. 点击**新的零件文档**按钮 。
3. 点击 **Wire EDM** 设置，然后点击**米制**，最后点击**接受**。
4. 设置**毛坯宽度**和**长度**为 **100.0**，然后设置**厚度**为 **12.5**，最后点击**完成**。
5. 如果**毛坯属性**对话视窗出现，则点击**接受**。

产生轮廓

1. 从**步骤**栏点击**曲线**图标 。
2. 点击**使用曲线向导产生曲线**图标 。
3. 点击**其它方法**并点击**矩形**选项，随后点击**下一步**。
4. 点击**使用拐角、宽度和高度**选项。
5. 设置**拐角点**为 **25,25,0**。
6. 设置**拐角半径**为 **12.5**，设置**宽度**和**高度**为 **50.0**，最后点击**完成**。

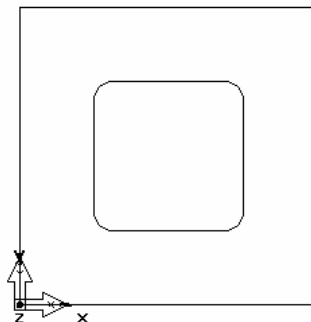


产生 Wire EDM 特征

1. 点击**步骤**栏中的**特征**按钮 .
2. 点击**2 轴**组中的**阴模**，然后点击**下一步**。
3. 点击**拾取曲线**按钮 ，选取刚才产生的曲线。点击**下一步**，直到**尺寸**页面。
4. 输入**厚度 12.5**，然后点击两次**下一步**，进入**策略**页面。
5. 选取**操作**为**撤回**，勾取**切断**和**轮廓**选项。
6. 点击**完成**。点击**阴模属性**页面中的**确定**。

产生毛坯和切削条件


1. 点击**零件查看**栏（屏幕左侧）中的**毛坯**。
2. **右击**它，从弹出菜单中选取**属性**。于是打开下图所示的**毛坯属性**表格。

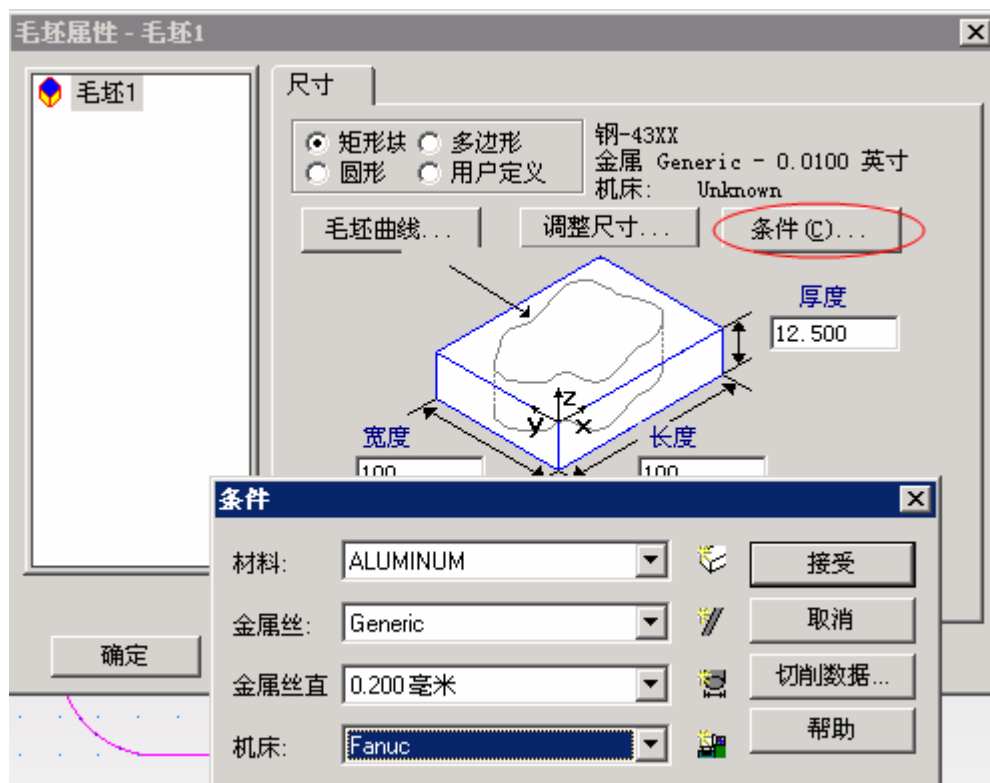

3. 设置**条件**，选取**金属丝直径/材料**，**机床**，**材料**等，然后点击**接受**。
4. 如果需要增量额外的材料偏置，点击**调整尺寸**按钮。
5. 点击**下一步**，然后点击**完成**。

仿真 Wire EDM 刀具路径

1. 点击**步骤**栏中的**刀具路径**图标 ，于是**仿真**工具栏出现在屏幕。
2. 点击**仿真**工具栏中的**二维仿真**按钮 。将**仿真速度控制条**移动到中间，降低仿真速度。
3. 点击**运行到下一操作**按钮 。我们可看到**撤回**操作由两条路径组成。如果需要进一步降低仿真速度，可拖动**仿真速度控制条**到更左边。

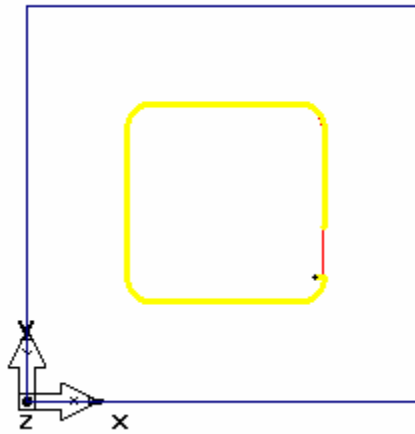

4. 再次点击**运行到下一操作**按钮 。我们可看到**切除**操作也包括两条路径。（如果需要可降低仿真速度）。
5. 再次点击**运行到下一操作**按钮 。于是即仿真最后**轮廓**操作。
6. 点击**退出**按钮 。

产生 NC 代码

1. 点击**步骤**栏中的**NC 代码**图标 。
2. 点击**NC 代码**对话视窗中的**结果视窗显示 NC 代码**按钮 ，产生 NC 代码。