

产生刀库 (Cribbs)

可在 **FeatureCAM** 中产生**刀库**，而我们通常称之为**工具箱**。产生**工具箱**的原因是任何加工车间通常都有一些常用的刀具，通过用户定义**工具箱****FeatureCAM** 即可知道有哪些刀具可供选取。

1. 选取**文件->新的**，打开一新的 **FeatureCAM** 零件。

于是屏幕出现下图所示表格，选取 **Turn/Mill** 设置并点击**接受**。



2. 从**加工**菜单中选取**刀具管理**，于是打开右图所示表格。


3. 系统提供了三个刀具库—**基本**、**基本米制**和**刀具**，用户可以这三个刀具库为基础建立自定义的刀具库。



4. 此视窗由多个部分组成，起初一看有些复杂，但它也是有一定的规律的，掌握了这些简单的规律，也就容易掌握了。



如果将此表格由中间分成两部分，我们可看到左侧用来选取复制哪个刀库，而右边是当前使用或当前工作的刀库。

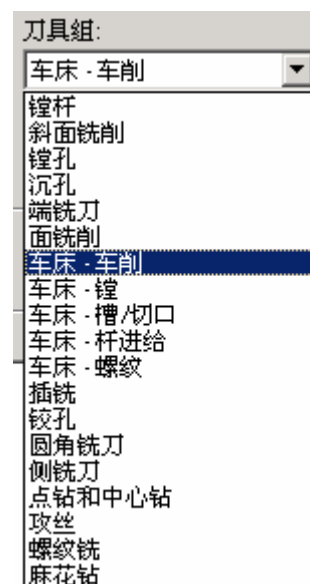

刀具组可根据刀具的类型或使用将刀具组合成刀具组。

5. 表格右边提供了多个选项按钮，它们中间包括**新的刀具**、**新库**、**删除库**和**复制库**等。

选项按钮描述精确表述了该按钮的实际功能。

新的刀具 - 产生一新的类型刀具。

新的刀库 - 产生一新刀库，用户随后可在此刀库插入其自定义刀具。


删除刀库 - 删除已有刀库，而**复制刀库**将产生一当前刀库复制。

刀具等级 - 应用进给/转速缩放到相似的使用不同转速/进给的刀具类型。


输入/输出 - 允许用户从一台计算机复制输入或输出刀库到另一台计算机。



6. 选取**新库**选项，屏幕上将出现左图所示表格。在表格中输入**名称 Training**，然后点击**接受**。

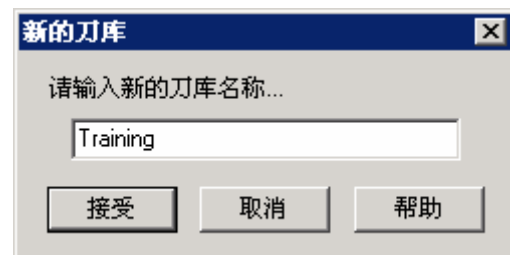


7. 新的刀库于是即列入**刀具管理**表格的刀库列表中。

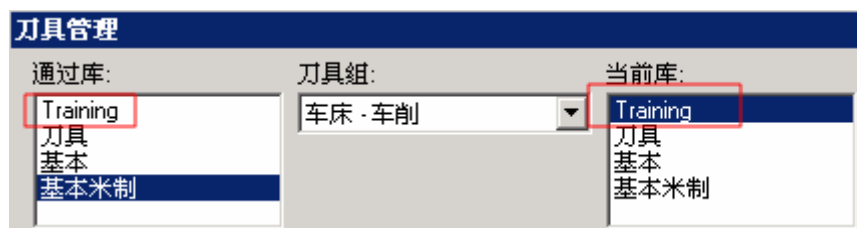


8. 新的刀库是空的，因此可从当前刀库复制一些刀具到新的刀库中。

从**通过库**域选取**基本米制刀库**，从**当前库**域中选取库 **Training**。


9. 按下图编辑列表。

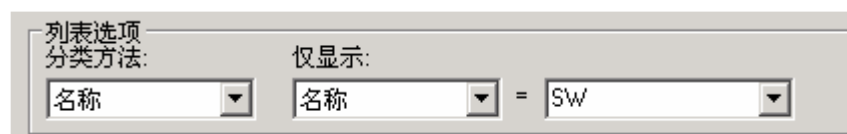


于是**可使用的刀具**列表发生改变，仅显示出**直径为 6mm** 的刀具。

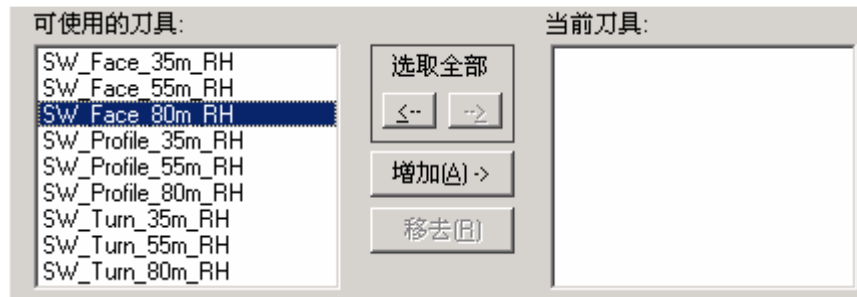

10. 点击**选取全部**按钮，然后点击**增加**按钮，将已选刀具转换到刀库 **Training**。
11. 对不同的**刀组**重复上述过程，增加一些 **4,5,8,10 和 12mm** 的**麻花钻**以及一些**点钻和中心钻**刀具。
12. 点击**接受**，于是屏幕出现一些对话视窗。

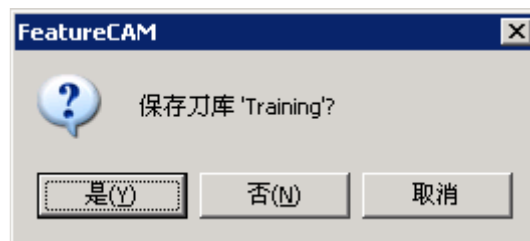

13. 点击**是**，这样即产生一新的刀库。随后可通过从其它刀库中选取刀具或是基于厂家提供的刀具目录定义新的刀具，在此刀库中增加更多的刀具。
14. 设置计算刀具路径中使用的刀库，可在**主菜单**中的**加工**菜单中选取**设置刀库**选项，在**选取激活刀库**表格中选取所需刀库。也点击屏幕的右下角下图所示区域。

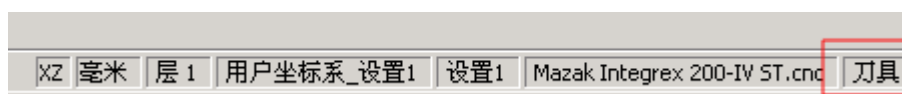


15. 如下图所示，从弹出菜单中选取所需刀库。




16. 重新**仿真**刀具路径并检查是否选取了正确的刀具。如果选取的刀具有误，例如使用了精加工刀具来进行初加工，则可能是该刀具需设置为某个特殊的操作类型。

设置刀具操作类型


1. 使用上面介绍的方法打开**刀具管理**表格。
2. 如下图所示，双击需进行编辑的**刀具**。

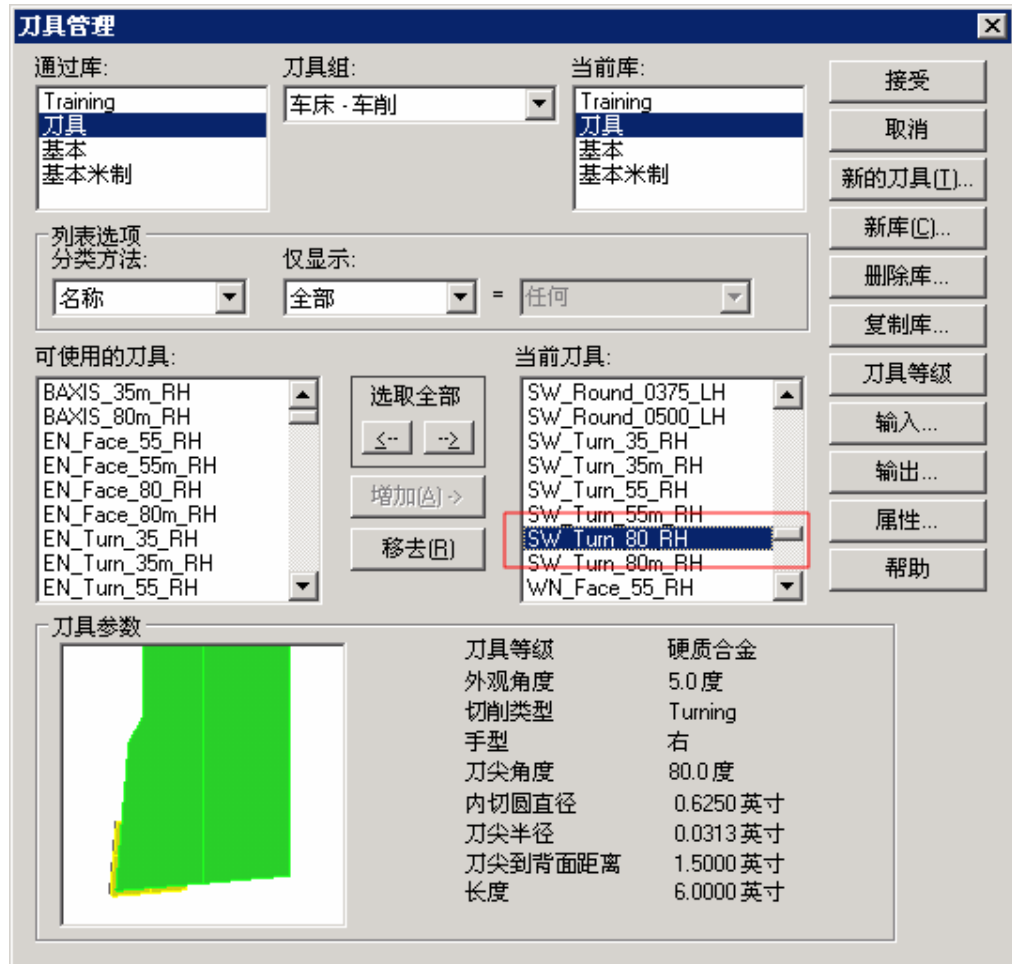

3. 于是即打开右图所示的**刀具属性**表格。

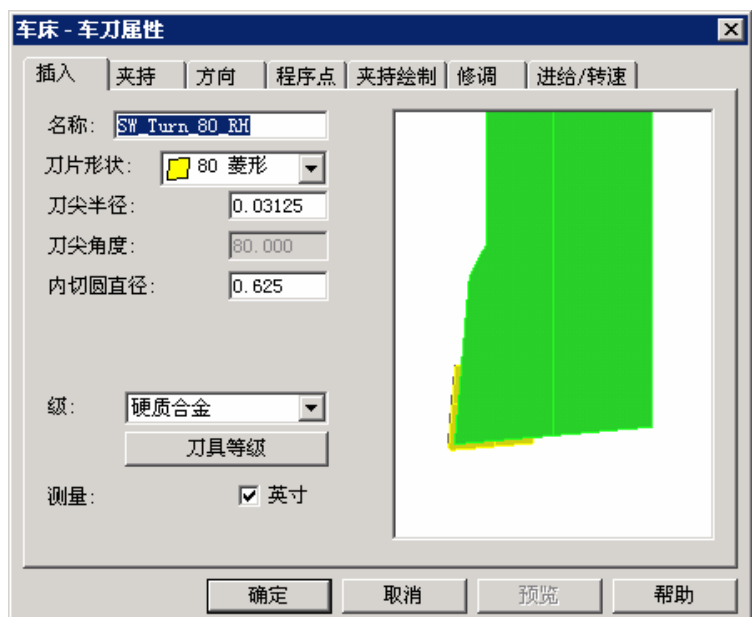

4. 点击**修调**标签，从**修调**页面中的**操作**下拉菜单中选取下图所示的操作类型。

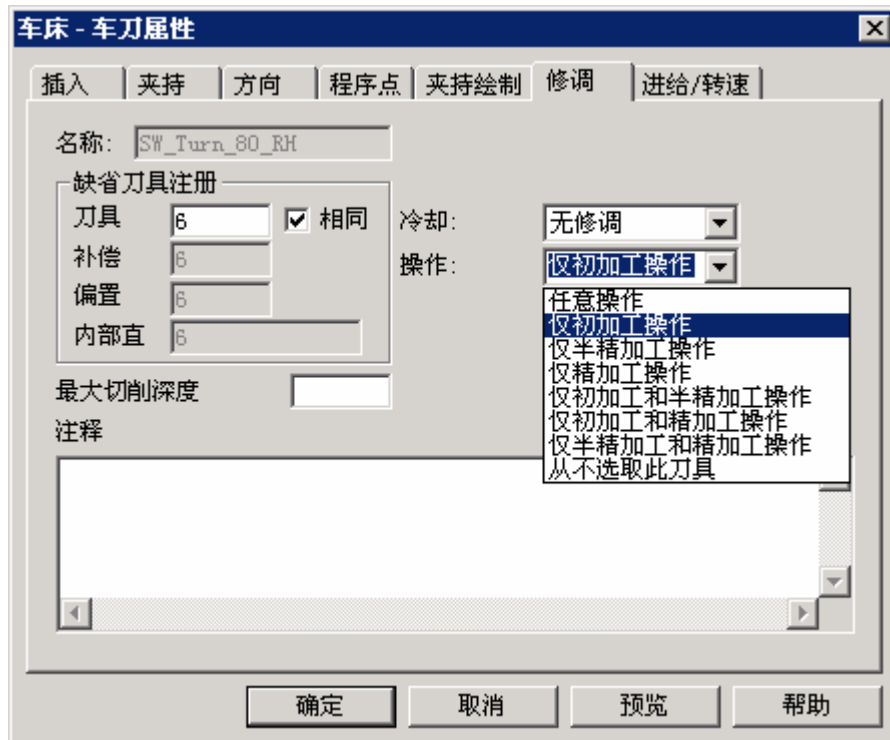

5. 使用相同方法检查**精加工刀具**是否设置为**仅精加工操作**。
6. 点击**接受**，重新仿真**刀具路径**。现在应使用的是正确的刀具。