

刀具映象

在 **FeatureCAM** 中产生特征后，通常需指定将哪把刀具置于机床上的某个刀位来加工此特征，我们将这个过程称之为**刀具映象**。

产生 **NC 代码** 后，从**主菜单**中的**加工**菜单中选取**刀具映象**，于是屏幕将出现下图所示表格。




上图所示的是标准的**刀具映象**对话视窗，无论是**车削**操作还是**铣削**操作，这个对话视窗及其操作是完全相同的。

表格的左边是一列编号，它们代表的是**刀位**或刀具在转塔上的位置。

增加**刀位数**可：

点击表格左上角的**加号**，从弹出的**刀槽数**（刀位）表格中输入所需刀位数，例如 **10**，然后点击**接受**。

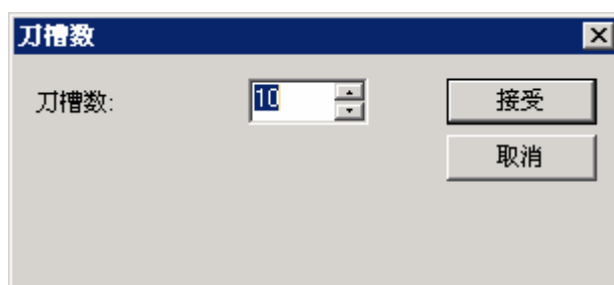




可见，现在在列表底部新增了几个空的刀位 (No. 8 , 9 & 10)。下面就可移动刀具，将它们置于所需位置。

使用拖放方法即可将刀具从一个位置移动到另一个位置。



对其它刀具重复上述过程。全部刀具定位完毕后点击**设置全部**按钮，定位刀具。

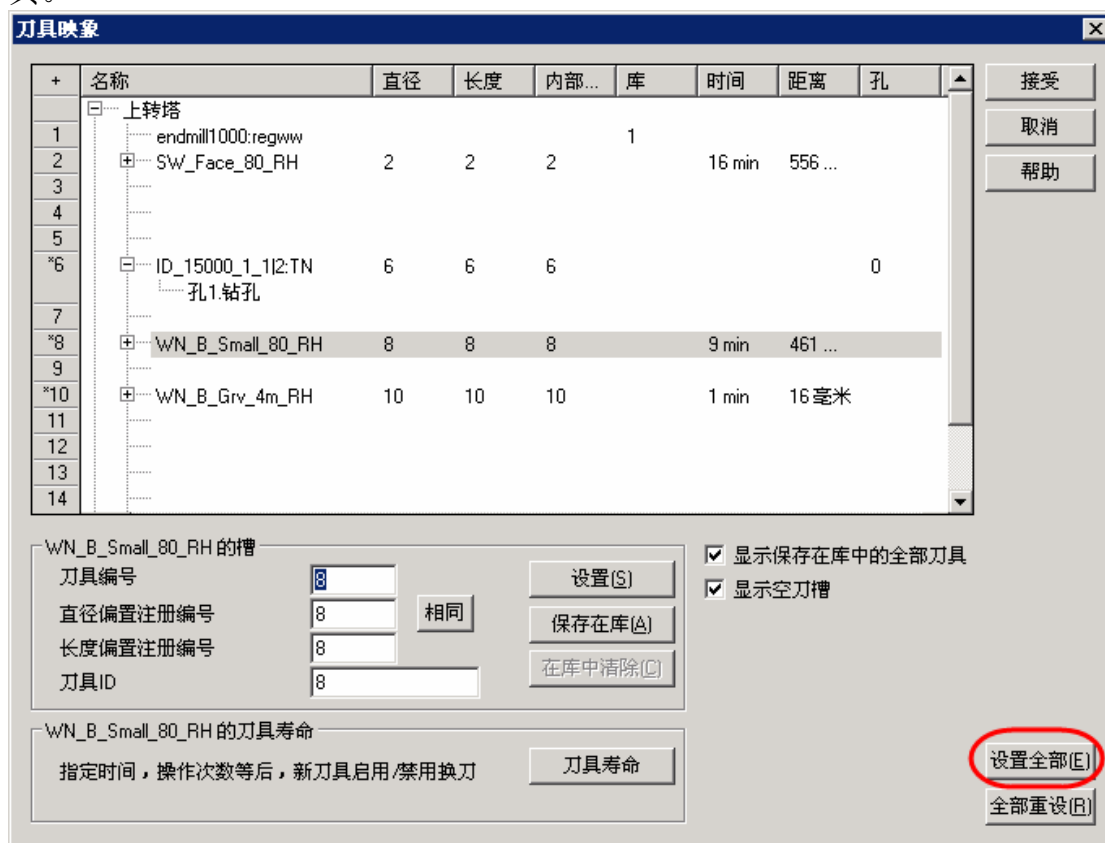

点击**接受**，关闭表格。

查看 **NC 代码** 我们可看见系统已更新输出以匹配刀具映射。


多操作中使用相同刀具

某些情况下希望使用同一刀具进行多个加工操作，例如使用相同类型刀具的钻头进行钻孔和镗孔操作。


1. 以通常方法定义操作，**零件查看**栏假如是下图所示情况。



2. 双击**孔**特征并点击**孔特征属性**表格左手边的视窗中的**钻孔**操作。

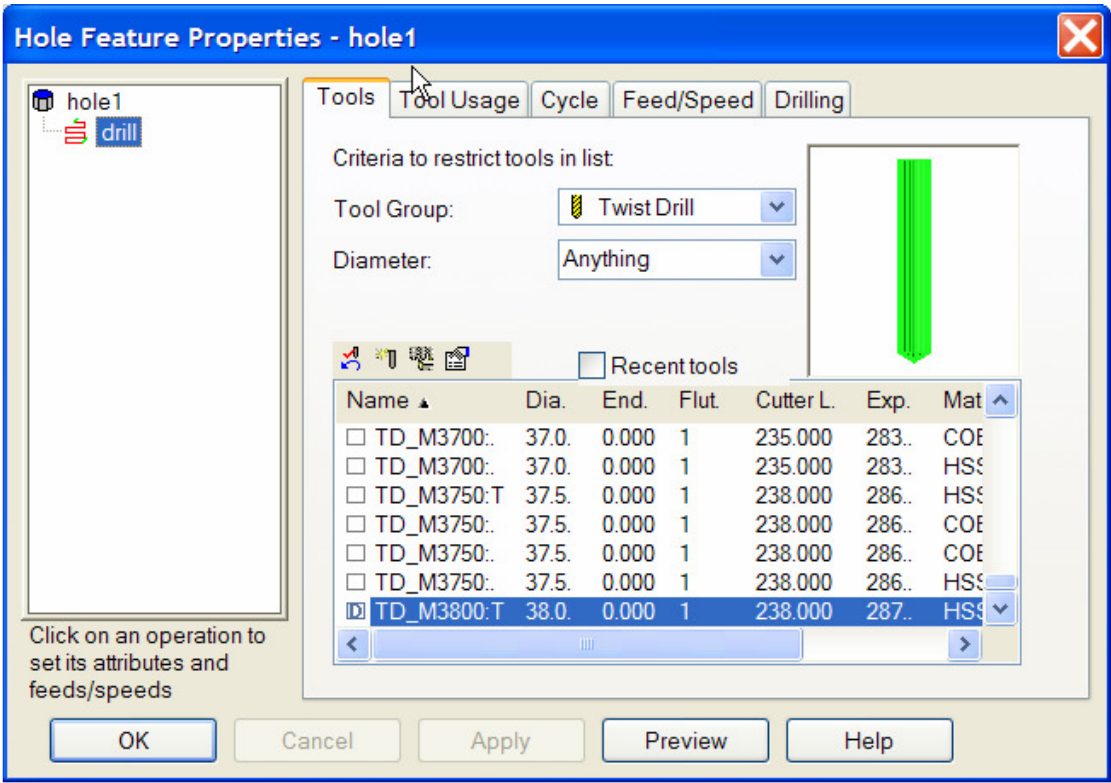


3. 于是打开上图所示的**刀具**页面。上图中高亮显示的刀具是**缺省刀具**（用选项框中的小**D**表示）。产生一新的刀具或从**刀库**中选取一更合适的刀具，例如从**标准刀库**中选取一把**刀具**。

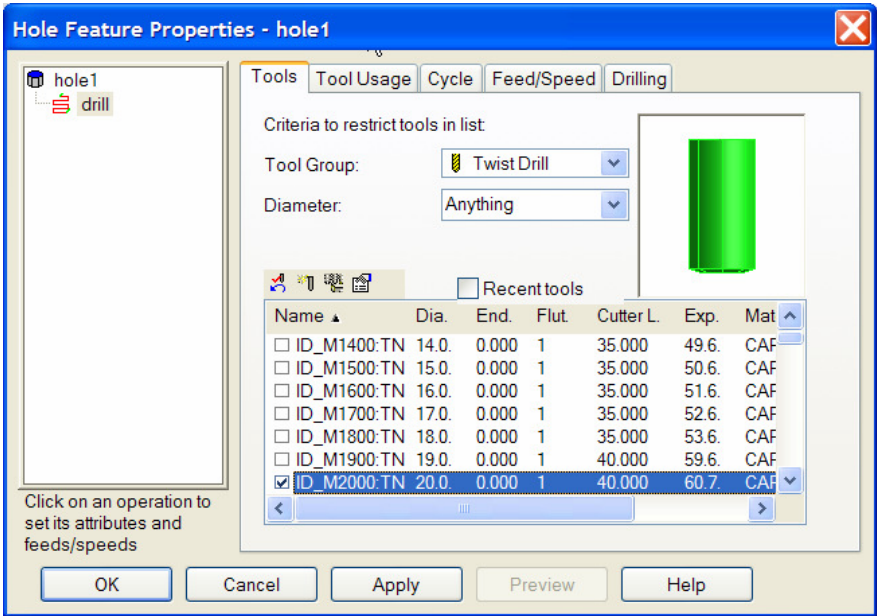

4. 在列表选取 **ID_M2000:TN** 。

5. 勾取**选项**方框并**应用**。
6. 于是此**钻头**即指定给**孔特征**，我们需将相同的刀具指定给**镗孔特征**。
7. 对**镗孔特征**重复上述过程，但这次确认刀具 (**ID_M2000:TN**) 同时应用到了**初加工**和**精加工**操作。
8. 指定刀具后，从**结果**视窗中的**操作列表**可得到确认。

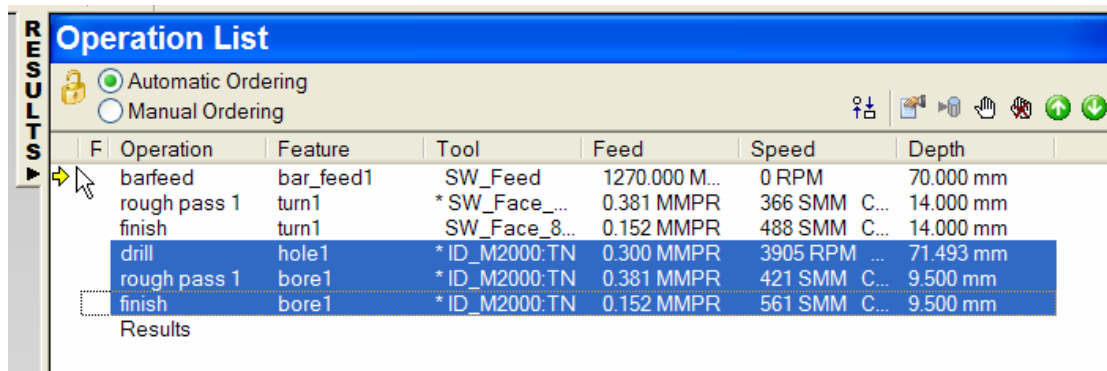

9. **刀具名称**旁的**星号**表示该刀具不是缺省刀具。
10. 在**刀具映象**对话视窗中点击**刀具名称**旁的**加号**，我们可看到在**钻孔、镗孔初加工**和**镗孔精加工**中使用了相同的刀具。

