

Compte Rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT TLD Montlouis du 21 octobre 2014

Etaient présents :

M. S. Parkinson	Président du CHSCT
M. P. Tessier	COO DTV
M. J. Marchand	Secrétaire du CHSCT
Mme V. Lemaire	Représentante du personnel
M. G. Dubois	Représentant du personnel

Etaient absents :

Mme Le Runigo	Service prévention (CARSAT)
Mme B. Morel	Inspectrice du travail
Médecin du travail	poste vacant
Mme V. Dousson	Responsable des Ressources Humaines

Ordre du jour :

Point unique :

Résultat d'enquête et plan d'action suite au presque accident « chute châssis » du lundi 13 octobre 2014.

SP
JM

13 h 50 : Ouverture de séance

Rappel des faits :

Un châssis de TMX 650 est en livraison. Le magasinier effectuant l'opération élingue le châssis, livré sur le champ, avec les élingues de 15 tonnes doublées suivant la meilleure procédure vue avec le formateur pontier pendant la formation. Le châssis est soulevé correctement et, après départ du camion, est reposé sur des bastaings au sol. Le châssis, toujours élingué, est soulevé à nouveau légèrement (environ 30 centimètres) puis déplacé vers un lieu de stockage. C'est au cours de ce déplacement que les élingues ont cédé et que le châssis est tombé au sol, restant sur le champ.

Après observations, il s'avère que les élingues ont été sectionnées par les bords tranchants du châssis et ce malgré les protections en place (ancien tapis de sol de cabine TPX).

Actions immédiates :

- L'opération a été bloquée et la zone sécurisée par balisage.
- La direction décide d'envoyer les livraisons de châssis directement chez Polyservice afin de leur faire faire le retournement et de les recevoir à Sorigny à plat dans des conditions de manutentions correctes en adéquation avec les équipements.
- Tout châssis livré sur champ est systématiquement refusé
- Une chaîne 4 brins 30 tonnes a été commandée

Réflexions en comités :

Sébastien Mézenge, magasinier réalisant la manipulation lors de l'incident, est invité à la discussion.

Il apparaît que les châssis ne sont pas étudiés pour pouvoir être élingués en position sur champs et que les protections d'élingues ne sont pas adaptées. Il faut donc modifier les châssis ou créer un outillage permettant la manutention en sécurité. M. Parkinson informe le comité que Cédric Moreau, responsable maintenance sur le site de Sorigny, a été désigné pilote du dossier « déchargement retournement ». En attendant les futurs équipements et procédures les châssis seront toujours envoyés chez Polyservice et M. Mézenge sera le seul autorisé aux manipulations des pièces lourdes.

Plusieurs mesures sont décidées :

- Une note de service sera rédigée listant le personnel autorisé à décharger les châssis et à charger les tracteurs finis
- Il sera désigné un référent expérimenté pour vérifier les manipulations à risques et former à ces manipulations les ouvriers concernés
- Préparer un dossier pour chaque type de châssis comportant des photos, une liste d'outillage spécifique et une procédure précise
- Investir dans de l'outillage adapté à chaque type de charge
- Instaurer un code couleur permettant une identification rapide et fiable des outillages (y compris les outillages roulants pour châssis)
- Prévoir un tableau des charges châssis

SM

- Prévoir des mesures de protections concernant le travail en hauteur requis pour l'élingage des châssis

- Apporter une attention particulière aux cales en bois utilisées pour entreposer les châssis qui peuvent ne pas être tout le temps adaptées

D'autres points concernant l'usine de Sorigny sont évoqués :

- Le quai niveleur ne supporte que 6 tonnes alors que le plus léger des chariots autoporteurs pèse déjà 5,3 tonnes. Les manipulations devront donc se faire au gerbeur et les gueuzes (charges lourdes) seront déchargées autrement. Une procédure d'utilisation du quai niveleur est à prévoir.


- Une procédure est également à prévoir pour le retournement des gueuzes.

Divers :


- M. Marchand remarque que les palettiers ne sont pas fixés au sol. M. Tessier fait remarquer que les palettiers ne sont pas chargés et qu'ils ont juste été disposés de manière provisoire en attendant les palettiers définitifs.

- L'outillage de vissage des porte-roue des TPX 200 MTX a été trouvé mais il n'est pas polyvalent. Le BE recherche donc toujours un outillage adapté.

15 h 35 : Clôture de séance

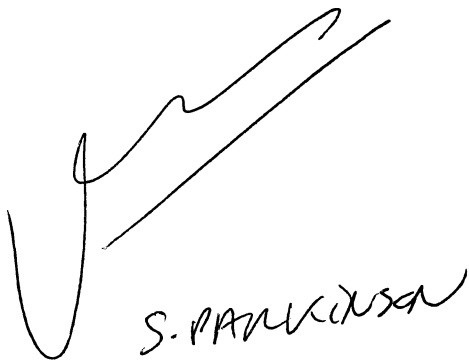

S. PARVIAISON

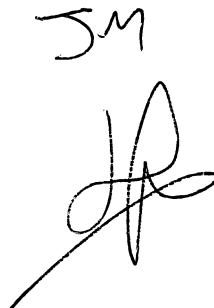

SM