



X1318 / CLIO6 / ARAÇ ÜZERİNDE MULTİ HATA KODLARI



**GARANTİ VE TEKNİK
BİLGİ MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE NOTU**



Müşteri Etkisi

- Gösterge saatinde multi DTC ler ile birlikte araç çalışmaz ve/veya hatalar silindiğinde problem tekrarlatılamaz.



Açıklama

Araç üzerinde bir çok beyinde multi dtc problemi yaşanır. Araç çalışmayabilir, vitesleri görmeyebilir. Aşağıdaki beyinlerde iletişim kaybı hataları görülür.

- ABS, BVA, CDM, DMC, ECM, FRCAM, FFRAD, MM, SONAR,TDB




Yapılacaklar / Yapılmayacaklar

- Hata kodlarını silip aracı müşteriye **TESLİM ETMEYİNİZ.**
- ICM kurallarına göre sıkışan tesisatın değişimini yapınız.



Kontrol Bölgesi

Torpedo tesisatı, akü tablası altına sıkışır. Bir kaç kabloda ezilme görülür.

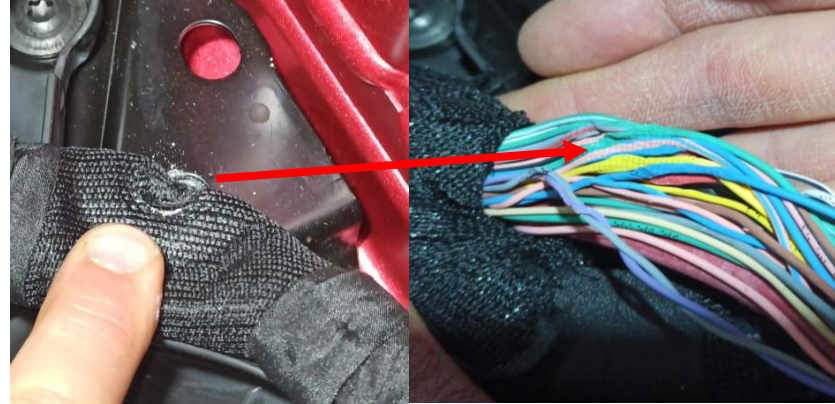

Planlama

- Parça tasarımı geliştirmesi yapılacaktır.



Arıza kodlama

- Ürün arızası= Tesisat değişimi.
- Alt ürün arızası=

Bilgi

Bilgi – Müşteri şikayeti

Bilgi – Gelişim

Vehicle	
X1318	☒
KRİTERLER	
Gönderim Tarihi	
05/05/2026	
İzlenebilirlik	
- LUP : Yok - ACTIS : Yok - MAKALE : Yok - BİLGİ: Yok	