برقی آلات

خالد خان يوسفر. كي

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

تاریخ در نگی: 12 مئی <u>2020</u>

عنوان

ix		ديباچه
1	عا كنّ	1 بنیادی<
1	ينيادى اكائياں	1.1
1	غيرسمتى	1.2
2	سمتير	1.3
3		1.4
3	1.4.1 كار تىبى محددى نظام	
5	1.4.2 نگلی محددی نظام	
7	سمتيررقبر	1.5
9	ر قبه عمودی تراش	1.6
10	ېر قی اور مقناطیسی میدان	1.7
10	1.7.1 برقی میدان اور برقی میدان کی شدت	
11	1.7.2 مقناطیسی میدان اور مقناطیسی میدان کی شدت	

iv

11	سطح اور حجی کثافت	1.8	
11	1.8.1 سطی کثافت		
12	حجى ثافت	1.9	
13	صلیبی ضرب اور ضرب نقطه می	1.10	
13	1.10.1 صلیبی ضرب		
15	1.10.2 نقطی ضرب		
18	تفرق اور جزوی تفرق	1.11	
18	خطی تکمل	1.12	
19	سطحي تکمل	1.13	
20	دوري سمتير	1.14	
25	ن) اد وار	مقناطيسو	2
2525	ں ادوار مزاحمت اور پیچلیائٹ	, -	2
25		2.1	2
2526	مزاحمت اور نیچگیابت	2.1	2
252628	مرزاحمت اور نیچگواېث	2.1	2
25 26 28 30	مزاهمت اور نه کچاپه ث کثافت بر تی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار متناطبیسی دور حصه اول	2.12.22.3	2
25 26 28 30 32	مزاحمت اور نتجگوا پرٹ کثافت ِ برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی او وار متناطیسی دور حصه اول	2.1 2.2 2.3 2.4	2
25 26 28 30 32 34	مزاهمت اور نهجگیابت کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار متناطبی دور حصه اول کثافت ِ متناطبی بهاواور متناطبی میدان کی شدت	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2
25 26 28 30 32 34 38	مزاحمت اور نتجکیا به ب کثافت برتی رواور برتی میدان کی شدت برتی ادوار مقناطیسی دور حصه اول کثافت ِمقناطیسی بهاواور مقناطیسی میدان کی شدت مقناطیسی دور حصه دوم مقناطیسی دور حصه دوم	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2

عـــنوان

3 گرانسفادمر	55
3.1 ٹرانسفار مر کی اہمیت	56
3.2 ٹرانسفار مر کے اقسام	59
3.3 امالى برقى د ياد	59
3.4 سيجان انگيز بر قي رواور قالبي ضياع	51
3.5 تبادله برقی د باداور تبادله برقی رو کے خواص	54
3.6 ثانوی جانب بو جھے کا ابتدائی جانب اثر	68
3.7 ٹرانسفار مرکی علامت پر نقطوں کامطلب	59
3.8 رکاوٹ کاتبادلہ	70
3.9 ٹرانسفار مر کاوولٹ -ایمپیئر	75
3.10 ٹرانسفار مر کے امالہ اور مساوی ادوار	77
3.10.1 کچیچے کی مزاحمت اوراس کی متعاملہ علیحدہ کرنا	77
3.10.2 رِشامالہ	79
3.10.3 څانوى برقى رواور قالب كے اثرات	80
3.10.4 څانوی کچھے کالمالی برقی د باو	31
3.10.5 ثانوی کچھے کی مزاحمت اور متعاملہ کے اثرات	31
3.10.6 ركاوك كالبتدائي يثانوي جانب تبادله	33
3.10.7 ٹرانسفار مر کے سادہ ترین مساوی ادوار	35
3.11 كطير دور معائنه اور قصر دور معائنه	36
3.11.1 كطاوور معائنه	37
3.11.2 قصردور معائنه	39
3.12 تىمن دورى ٹرانسفار مر	93
3.13 ٹرانسفار مر جالو کرتے لمحہ زیادہ محر کی برتی رو کا گزر	101

vi

ميكاني توانائي كابا يمى تبادله	بر قی اور	4
متناطبيسي نظام ميس قوت اور قوت مر وڑ	4.1	
تبادله توانائی والدا یک کچھے کا نظام	4.2	
توانائی اور بم - توانائی	4.3	
متعدد کچھول کامقناطیسی نظام	4.4	
مشین کے بنیاد ی اصول	گھومتے	5
قانون فيراد ك	5.1	
معاصر مشین	5.2	
محرک برقی دباو	5.3	
ت کیلیے کچھے اور سائن نمامقناطیسی دیاو	5.4	
5.4.1 برلتارومشين		
متناطیسی د باو کی گھومتی امواج	5.5	
5.5.1 ایک دورکی لپٹی مثنین		
5.5.2 تين دورکي لپڻي مشين کا تحليلي تجربي		
5.5.3 تين دورکي لپڻي مشين کاتر سيمي تجربير		
محرک برتی د باو	5.6	
5.6.1 بدلاروبر قی جزیئر		
5.6.2 يك ست روبر قى جزيئر		
موار قطب مثينوں ميں قوت مروڑ	5.7	
5.7.1 ميكاني قوت مر ور بذريعه تركيب توانائي		
5.7.2 ميكاني قوت مر وژبذريعه متناطيسي بهاو		

vii

چالومعاصر مشين	6 كيسال حال، بر قرار
رى معاصر مشين	6.1 متعدودو
شين كي اماله	6.2 معاصر م
) خوداماله	6.2.1
) مشتر که اماله	6.2.2
) معاصراءاله	6.2.3
شین کامساوی دوریاریاضی نمونه	6.3 معاصر ^
ت کی شتلی	6.4 برتی طاق
ال، بر قرار چالومشین کے خواص	6.5 كيسال حا
196 معاصر جنزیٹر: برقی یو جھ ہالنقابل I_m کے خط I_m معاصر جنزیٹر: برقی یو جھ ہالنقابل	6.5.1
I_a معاصر موٹر: I_a بالقابل I_a خط I_a خط معاصر موٹر: I_a بالقابل معاصر موٹر:	6.5.2
ور قصر دور معائنه	6.6 كھلادوراه
) کھلادور معائنہ	5.6.1
) قصر دور معائنه	6.6.2

211	امالی مشیرز	7
ساكن كمچھوں كى گھومتى مقناطىيى موج	7.1	
مشين كاسر كاواور گھومتى امواج پر تبعره	7.2	
ساكن كچھول ميں امالي برقى دياو	7.3	
ساکن کچھوں کی مون کا گھومتے کچھوں کے ساتھ اضافی رفتار اور ان میں پیدا امالی برقی دباو	7.4	
گھومتے کچھوں کی گھومتے متناطبین دباو کی موج ہے۔	7.5	
گھومتے کچھوں کے مساوی فرضی ساکن کچھے ۔	7.6	
المالي موٹر كا مساوى برقى دور	7.7	
ماوي برقي دور پرغور	7.8	
المالي موشر كامسادى تقونن دورياريا شي نمونه	7.9	
پنجره نماامالی موثر	7.10	
بے پوچھ موٹراور جامد موٹر کے معائنہ	7.11	
7.11.1 بے پوچھ موڑ کامعائنہ		
7.11.2 جامد موثر کا معاتند		
رومشين 245	يك سمت	8
ميكاني ست كاركي بنيادى كاركروگى	8.1	
8.1.1 ميكاني ست كاركي تفصيل		
يك ست جزيرً كابر تى د باو	8.2	
قوت مرور الله الله الله الله الله الله الله الل	8.3	
بير وني بيجان اورخود بيجان يك سمت جزير	8.4	
يک ست مشين کي کار کرد گي کے خط	8.5	
8.5.1 حاصل برتی د باو بالقابل برتی بوجه		
8.5.2 رفتار بالمقابل قوت مرور شرور		
271	ئ	فرہنًا

عـــنوان

إب2

مقناطيسى ادوار

2.1 مزاحمت اور ہچکچاہٹ

شکل 2.1 میں ایک سلاخ و کھائی گئی ہے جس کی لمبائی کے رخ مزاحمہا

$$(2.1) R = \frac{l}{\sigma A}$$

 μ ررج و گل جہال σ موصلیتے 2 اور A=wh رقبہ عمودی تراش ہے۔ اس سلاخ کی بھیکھا ہے 3 ورج و بل ہے جہال م



شكل 2.1:مزاحمت اور جيكيا ہٹ

resistance¹ conductivity²

باب2. مقن طبیسی ادوار

مقناطبیر متقل 4 کہلاتا ہے۔

$$\Re = \frac{l}{\mu A}$$

مقناطیسی مستقل μ کو عموماً خلاء کی مقناطیسی مستقل $\mu_0=4\pi\,10^{-7}\,rac{H}{m}$ کی نسبت سے لکھا جاتا ہے لیعنی

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

جبال μ_r برومقناطیسی متقل کہلاتا ہے۔ ایکچاہٹ کی اکائی ایمپیر - چکر فی ویبر ہے جس کی وضاحت جلد کی جائے گی۔

 $\mu_r=10\,\mathrm{cm}$ مثال $\mu_r=2000$ مثال المراجع بين معاون

حل:

$$\begin{split} \Re &= \frac{l}{\mu_r \mu_0 A} \\ &= \frac{10 \times 10^{-2}}{2000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2.5 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-2}} \\ &= 53\,044\,\mathrm{A} \cdot \mathrm{turns/Wb} \end{split}$$

2.2 کثافت برقی رواور برقی میدان کی شدت

 5 گل 2.2 میں ایک موصل سلاخ کے سروں پر برتی دیاو v لاگو کیا گیا ہے۔سلاخ میں برتی روi اوہم کے قانون 5 ہے حاصل ہو گا۔

$$(2.4) i = \frac{v}{R}$$

 $\begin{array}{c} {\rm reluctance^3} \\ {\rm permeability,\ magnetic\ constant^4} \\ {\rm Ohm's\ law^5} \end{array}$



شكل 2.2: كثافت برقى رواور برقى د باوكى شدت

درج بالا مساوات كو مساوات 2.1 كى مدد سے

$$(2.5) i = v\left(\frac{\sigma A}{l}\right)$$

لعيني

$$\frac{i}{A} = \sigma\left(\frac{v}{l}\right)$$

يا

$$(2.7) J = \sigma E$$

کھا جا سکتا ہے جہاں J اور E کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

$$(2.8) J = \frac{i}{A}$$

$$(2.9) E = \frac{v}{l}$$

شکل 2.2 میں سمتیہ J کی مطلق قیت J اور سمتیہ E کی مطلق قیت E لیتے ہوئے مساوات 2.7 کو درج ذیل کھا جا سکتا ہے

$$(2.10) J = \sigma E$$

جو قانون اوہم کی دوسری روپ ہے۔ J اور E دونوں کا رخ $a_{
m y}$ ہے۔

28 باب_2. مقت طبيسي ادوار

شکل 2.2 سے ظاہر ہے کہ برقی رو i سلاخ کے رقبہ عمودی تراش A سے گزرتا ہے للذا مساوات 2.8 کے تحت I کا فیضے برقی روI ہو گا۔ ای طرح مساوات 2.9 سے واضح ہے کہ I برقی دباو فی اکائی لمبائی کو ظاہر کرتی ہے للذا I کو برقی میدان کی شدھے کہتے ہیں۔ I کو برقی میدان کی شدھے کہتے ہیں۔ I

بالكل اسى طرح كى مساواتين مقناطيسى متغيرات كے لئے حصد 2.5 ميں لكھى جائيں گی۔

2.3 برقی ادوار

 $\sigma=5.9\times10^7\,rac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}$ رقی دور میں برقی دباوہ v^8 وجہ سے برقی رووا v^8 اللہ ہوتا ہے۔ تانباکی موصلیت کی مقدار بہت بڑی مقدار ہے۔ موصلیت کی اکائی v^8 ہے۔ تانباکی موصلیت کی مقدار بہت بڑی ہونے کی بنا اس سے بنی تارکی مزاحمت v^8 عموماً قابل نظرانداز ہو گی۔ تار میں برقی رو v^8 گرزنے سے تارکے سروں کے نیج برقی دباو بنی تارکی مزاحمت v^8 بیدا ہو گا جس کو v^8 کی بنا نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یوں تانبے کی تار میں برقی دباو کے گھٹاو کو رو کیا جا سکتا ہے۔ یون تانبے کی تار میں برقی دباو کے گھٹاو کو رو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم v^8 کی حکم کے سکتے ہیں۔

شکل 2.3-الف میں ایک ایسا ہی برقی دور دکھایا گیا ہے جس میں تانبے کی تارکی مزاحمت کو اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ _{تار}R دکھایا گیا ہے۔اس دور کے لئے درج ذیل کھا جا سکتا ہے۔


$$(2.11) v = \Delta v + v_L$$

تار میں برقی گھٹاو Δv نظرانداز کرتے ہوئے


$$(2.12) v = v_L$$

حاصل ہوتا ہے۔اس کا مطلب ہوا کہ تار میں برقی دباو کا گھٹاو قابل نظرانداز ہونے کی صورت میں لا گو برقی دباو کا توں مزاحمت R_L تک پنچتا ہے۔ برقی ادوار حل کرتے ہوئے یہی حقیقت بروئے کار لاتے ہوئے تار میں برقی دباو کے نظرانداز کیا جاتا ہے۔شکل 2.3-الف میں ایسا کرنے سے شکل 2.3-ب حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ برقی تار کو اس غرض سے استعال کیا جاتا ہے کہ لا گو برقی دباو کو مقام استعال تک بغیر گھٹائے پہنچایا جائے۔

2.3. برتی ادوار

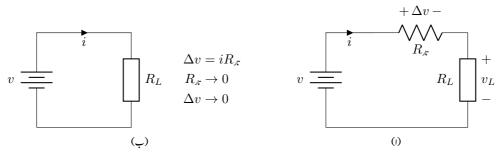


شكل 2.3: برقى ادواريس برقى تاركى مزاحت كو نظرانداز كياجاسكتا ہے۔

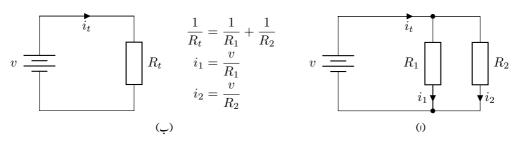

شکل 2.4: کم مزاحمتی راه میں برقی رو کی مقدار زیادہ ہو گی۔

عالي 2. مقت طيسي ادوار

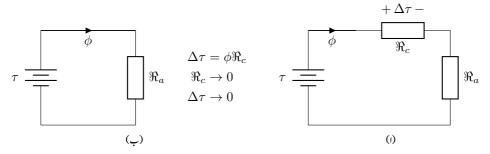

شكل 2.5: مقناطيسي دور

شکل 2.4 میں دوسری مثال دی گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برقی رواس راہ زیادہ ہو گا جس کی مزاحمت کم ہو۔ یول $R_1 < R_2$ کی صورت میں $R_1 > R_2$ ہو گا۔

2.4 مقناطيسي دور حصه اول

current density⁶

electric field intensity⁷

electric voltage⁸

⁹ برقی د باوکیا کائی وولٹ ہے جواٹلی کے الیانڈر ووولٹا کے نام ہے جنہوں نے برقی بیٹری ایجاد کی۔

electric current¹⁰

¹¹ برقی رو کی اکائی ایمپیئر ہے جو فرانس کے انڈرِ میرا ہمپیئر کے نام ہے جن کا برقی و مقناطیسی میدان میں اہم کر دار ہے۔

copper 12

¹³ مزاحت کی اکائی اوہم ہے جو جر منی کے جارج سائن اوہم کے نام ہے جنہوں نے قانون اوہم دریافت کیا۔

magnetomotive force, mmf¹⁴

 $flux^{15}$

 $[\]rm reluctance^{16}$

2.4 مقت طیسی دور حصیه اول

اوہم کے قانون کی طرح، درج ذیل مساوات سے حاصل ہو گا۔

$$\tau = \phi \Re_a$$

جہاں \Re_c قابل نظرانداز ہو وہاں، سلسلہ وار مزاحمتوں کی طرح، دو سلسلہ وار بچکچاہٹوں کا مجموعی بچکچاہٹ \Re_c استعال کر کے برتی بہاو حاصل ہو گا۔

$$\Re_s = \Re_a + \Re_c$$

برقی دور کی طرح، مقناطیسی دباو کو کم بھکچاہٹ کی راہ استعال کرتے ہوئے مقام ضرورت تک پہنچایا جاتا ہے۔ مساوات 2.2 تحت بھکچاہٹ کی قیمت مقناطیسی مستقل μ پر مخصر ہے ۔ مقناطیسی مستقل کی اکائی ہمیزی فی میٹر مساوات μ_r کو عموماً میں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموماً جہاں μ_r کو عموا جہاں ہور ہمینوں میں مستقل μ_r کی قیمت میں اور چند جدید مصنوعی مواد الیی ہیں جن کی μ_r کی قیمت 2000 اور جو مقناطیسی مواد میں جاتی ہیں۔ مقناطیسی دباو کو ایک مقام سے دوسری مقام منتقل کرنے کے لئے ان ہی مقناطیسی مواد کو استعال کیا جاتا ہے۔

بد قسمتی سے مقناطیسی مواد کے μ کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ ان سے بنی سلاخ کی ہیکچاہٹ ہر موقع پر قابل نظرانداز ہو۔ مساوات 2.2 کے تحت ہیکچاہٹ کم سے کم کرنے کی خاطر رقبہ عمودی تراش کو زیادہ سے زیادہ اور لمبائی کو کم سے کم کرنا ہو گا۔ یول مقناطیسی دباو منتقل کرنے کے لئے باریک تار نہیں بلکہ خاصا زیادہ رقبہ عمودی تراش کا مقناطیسی راستہ درکار ہوتا ہے۔

مقناطیسی مثین، مثلاً موٹر اور ٹرانسفار مر، کا بیشتر حصہ مقناطیسی دباو منتقل کرنے والے ان مقناطیسی مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ایسے مشینوں کے قلب میں عموماً یہی مقناطیسی مادہ پایا جاتا ہے الہذا ایسا مواد مقناطیسی قالبہ 18 کہلاتا ہے (شکل 2.6)۔

برقی مثینوں میں مستعمل مقناطیسی قالب لوہے کی باریک چادر یا پتری 19 تہہ در تہہ رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مقناطیسی قالب کے بارے میں مزید معلومات حصہ 2.8 میں فراہم کی جائے گی۔

relative permeability, relative magnetic constant 17

magnetic core¹⁸

laminations¹⁹

باب_2,مقت طبيسي ادوار



شكل 2.6: كثافت مقناطيسي بهاواور مقناطيسي ميدان كي شدت_

2.5 كثافت مقناطيسي بهاواور مقناطيسي ميدان كي شدت

حصہ 2.2 میں برقی دور کی مثال دی گئی۔ یہاں شکل 2.6 میں دکھائے گئے مقناطیسی دور پر غور کرتے ہیں۔ مقناطیسی قالب کا $\mu_r = \infty$ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں قالب کی بچکچاہٹ \Re_c صفر ہو گی۔ حصہ 2.2 میں تانیا کی تار کی طرح یہاں مقناطیسی قالب کو مقناطیسی دباو τ ایک مقام سے دوسری مقام تک منتقل کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ شکل 2.6 میں مقناطیسی دباو کو خلائی درز کی بچکچاہٹ \Re_c تک پہنچایا گیا ہے۔ یہاں \Re_c کو نظرانداز کرتے ہوئے کل بچکچاہٹ کو خلائی درز کی بچکچاہٹ کے برابر تصور کیا جا سکتا ہے:

$$\Re_a = \frac{l_a}{\mu_0 A_a}$$

 $l_a \ll b$ خلائی درز کی لمبائی l_a قالب کے رقبہ عمودی تراش کے اضلاع d اور w ہے بہت کم ہونے کی صورت ، لیخی اور m اور m کو قالب کے رقبہ عمودی تراش m کے برابر تصور کیا جا سکتا ہے:

$$(2.17) A_a = A_c = wb$$

اس کتاب میں جہال بتلایا نہ گیا ہو وہال $l_a \ll b$ اور $w \gg l_a \ll b$ کتاب میں جہال بتلایا نہ گیا ہو وہال

مقناطیسی دباو
$$au$$
 کی تعریف درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

یوں برقی تار کے چکر ضرب تار میں برقی رو کو مقناطیسی دباو کہتے ہیں۔ مقناطیسی دباو کی اکائی ایمپیئر-چکر²⁰ ہے۔ حصہ 2.2 کی طرح ہم مساوات 2.15 کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\phi_a = \frac{\tau}{\Re_a}$$

مقناطیسی بہاو کی اکائی 22 ورہر 22 اور ہیکچاہٹ کی اکائی ایمپیئر۔ چکر فی ویبر 23 ہے۔ اس سلسلہ وار دور کے خلائی درز میں مقناطیسی بہاو ϕ_c ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔درج بالا مساوات کو مساوات کی مدد ہے 0 کی مدد ہے

$$\phi_a = \tau \left(\frac{\mu_0 A_a}{l_a} \right)$$

يا

$$\frac{\phi_a}{A_a} = \mu_0 \left(\frac{\tau}{l_a}\right)$$

کھ سکتے ہیں جہاں درز کی نشاندہی زیر نوشت میں a کھ کر کی گئی ہے۔ اس مساوات میں بائیں ہاتھ مقناطیسی بہاو فی اکائی رقبہ کو کثافیہ مقناطیسی بہاو²⁵ B_a اور دائیں ہاتھ مقناطیسی دباو فی اکائی لمبائی کو مقناطیسی میدالنے کی شدھے B_a کا کھا جا سکتا ہے:

$$(2.21) B_a = \frac{\phi_a}{A_a}$$

$$(2.22) H_a = \frac{\tau}{l_a}$$

کافت متناطیسی بہاوکی اکائی ویبرفی مرفع میٹر ہے جس کو ٹسلا²⁶ کا نام دیا گیا ہے۔مقناطیسی میدان کی شدت کی اکائی المبیئرفی میٹر²⁷ ہے۔ یوں مساوات 2.20 کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(2.23) B_a = \mu_0 H_a$$

جہاں متن سے واضح ہو کہ مقناطیسی میدان کی بات ہو رہی ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کو مختصراً میدانھے شدھے²⁸ کہا جاتا ہے۔

ampere-turn²⁰

Weber²¹

²²یہ اکائی جر منی کے ولیم اڈورڈو میر کے نام ہے جن کا برقی ومتناطبی میدان میں اہم کر دار رہاہے ampere-turn per weber²³

magnetic flux density²⁴

magnetic field intensity²⁵

Tesla: ²⁶ یا الای سربیا کے بکولاٹسلا کے نام ہے جنہوں نے بدلتار وبر قی طاقت عام کرنے میں اہم کر دار اداکیا۔

 $[\]begin{array}{c} {\rm ampere\ per\ meter^{27}} \\ {\rm field\ intensity^{28}} \end{array}$

ا_2, مقت طبيسي ادوار

 $B_a = B_a$ گل 2.6 میں خلائی درز میں مقناطیسی بہاو کا رخ اکائی سمتیہ کا مخالف ہے لہذا کثافت ِ مقناطیسی بہاو ہو گائی سمتیہ a_Z کی مخالف رخ دباو ڈال رہا ہے لہذا $-B_a a_Z$ کی خالف رخ دباو ڈال رہا ہے لہذا مقناطیسی دباو کی شدت $H_a = -H_a a_Z$ کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی جائے گی۔ اس طرح درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی درج سے کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی روپ میں کسی درج بیار کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بالا مساوات کو درج ذیل سمتی درج بیار کسی در بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی در بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی درج بیار کسی در بیار کسی درج بیار کسی در بیار کسی درج بیا

$$(2.24) B_a = \mu_0 H_a$$

خلاء کی جگہ کوئی دوسرا مادہ ہونے کی صورت میں یہ مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(2.25) B = \mu H$$

مثال 2.2: شکل 2.6 میں خلائی درز میں کثافتِ مقناطیسی بہاو 0.1 ٹسلا درکار ہے۔ قالب کی $\mu_r = \infty$ خلائی درز کی لمبائی 1 ملی میٹر اور قالب کے گرد برقی تار کے چکر 100 ہیں۔ درکار برقی رو i تلاش کریں۔

حل: مساوات 2.13 سے

$$\tau = \phi \Re$$

$$Ni = \phi \left(\frac{l}{\mu_0 A}\right)$$

$$\frac{\phi}{A} = B = \frac{Ni\mu_0}{l}$$

لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$0.1 = \frac{100 \times i \times 4\pi 10^{-7}}{0.001}$$
$$i = \frac{0.1 \times 0.001}{100 \times 4\pi 10^{-7}} = 0.79567 \,\text{A}$$

بر تی رو خلائی درز میں $B=0.1\,\mathrm{T}$ کثافت مقناطیسی بہاویپدا کرے گا۔ $i=0.795\,67\,\mathrm{A}$

2.6 مقناطیسی دور حصه دوم

شکل 2.7 میں ایک سادہ مقناطیسی نظام دکھایا گیا ہے جس میں قالب کے مقناطیسی مستقل کو محدود تصور کرتے ہیں۔مقناطیسی دباو au=0 مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاو au=0 پیر۔مقناطیسی دباو au=0 مقناطیسی قالب میں مقناطیسی بہاو م

2.6 مقت طيبي دور حصيه دوم



شكل 2.7: ساده مقناطيسي دور ـ

مقام پر یکساں ہے اور قالب کی اوسط لمبائی l_c ہے۔ قالب میں مقناطیسی بہاو کا رخ فلیمنگ 29 کے دائیں ہاتھ کے قانون 30 سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

- اگرایک کچھے کو دائیں ہاتھ سے یوں کپڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں کچھے میں برقی رو کے رخ لیٹی ہوں تب انگوٹھا اُس مقناطیسی بہاو کے رخ ہو گا جو اس برقی رو کی وجہ سے وجود میں آیا ہو۔
- اگرایک تارجس میں برقی رو کا گزر ہو کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگوٹھا برقی رو کے رخ ہو تب باقی چار انگلیاں اُس مقناطیسی بہاو کے رخ لیٹی ہوں گی جو اس برقی رو کی وجہ سے پیدا ہو گا۔

ان دو بیانات میں پہلا بیان کیھے میں مقناطیسی بہاو کا رخ معلوم کرنے کے لئے زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جبکہ سیر تھی تار کے گرد مقناطیسی بہاو کا رخ دوسرے بیان سے زیادہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

قالب میں مقناطیسی بہاو گھڑی وار ہے۔ مقناطیسی بہاو ہ کو شکل 2.7 میں ملکی سیاہی کے تیر دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قالب کی ہیکچاہٹ

$$\Re_c = \frac{l_c}{\mu_c A_c}$$

لکھتے ہوئے مقناطیسی بہاو

$$\phi_c = \frac{\tau}{\Re_c} = Ni \left(\frac{\mu_c A_c}{l_c} \right)$$

29فلىينگ!دايال، ہاتھ قانون Fleming's right hand rule³⁰ اب_2. مقن طبیمی ادوار



شکل 2.8: خلائی در زاور قالب کے ہیکیاہٹ۔

ہو گا۔ یوں تمام نا معلوم متغیرات حاصل ہو چکے۔

مثال 2.3: شکل 2.8 میں ایک مقناطیسی قالب و کھایا گیا ہے جس کی معلومات ورج ذیل ہیں۔

(2.26)
$$\psi \mathbf{\ddot{v}} = \left\{ \begin{array}{ll} h = 20 \, \mathrm{cm} & m = 10 \, \mathrm{cm} \\ n = 8 \, \mathrm{cm} & w = 2 \, \mathrm{cm} \\ l_a = 1 \, \mathrm{mm} & \mu_r = 40 \, 000 \end{array} \right.$$

قالب اور خلائی درز کی ہیکچاہٹیں تلاش کریں۔

عل:

$$b = \frac{m-n}{2} = \frac{0.1 - 0.08}{2} = 0.01 \,\mathrm{m}$$

$$A_a = A_c = bw = 0.01 \times 0.02 = 0.0002 \,\mathrm{m}^2$$

$$l_c = 2(h-b) + 2(m-b) - l_a$$

$$= 2(0.2 - 0.01) + 2(0.1 - 0.01) - 0.001 = 0.359 \,\mathrm{m}$$

$$\begin{split} \Re_c &= \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A_c} = \frac{0.359}{40000 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 55\,605\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \\ \Re_a &= \frac{l_a}{\mu_0 A_a} = \frac{0.001}{4\pi 10^{-7} \times 0.0002} = 3\,978\,874\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \end{split}$$

قالب کی لمبائی خلائی درز کی لمبائی سے 359 گنا زیادہ ہونے کے باوجود خلائی درز کی پنچکچاہٹ قالب کی پنچکچاہٹ سے 72 گنا زیادہ ہوگا۔

2.6 مقت طيسي دور حصب دوم



مثال 2.4: شکل 2.9 سے رجوع کریں۔خلائی درز 5 ملی میٹر لمباہے اور گھومتے حصہ پر 1000 چکر ہیں۔خلائی درز میں 3.9 تافت مقناطیسی بہاو حاصل کرنے کی خاطر درکار برتی رو معلوم کریں۔

حل: اس شکل میں گھومتے مشین، مثلاً موٹر، کی ایک سادہ صورت دکھائی گئی ہے۔ ایسی مشینوں کا ہیرونی حصہ ساکن رہتا ہے للذا اس جھے کو مشین کا ساکھنے حسہ 31 ہیں۔ ساکن دونوں حصوں (قالب) کا $m_r = \infty$ تصور کیا گیا ہے اس جھے کو مشین کا گھومتا حصہ 32 ہیں۔ اس مثال میں ان دونوں حصوں (قالب) کا $m_r = \infty$ تصور کیا گیا ہے للذا ان کی پچکچاہٹ صفر ہو گی۔ مقاطیسی بہاو کو ہلکی سیابی کی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقاطیسی بہاو کی ایک مکمل چکر کے دوران مقاطیسی بہاو دو خلائی درزوں سے گزرتا ہے۔ یہ دو خلائی درز ہر لحاظ سے ایک دوسرے جیسے ہیں للذا ان دونوں خلائی درزوں کی پچکچاہٹ سلسلہ وار ہیں۔ شکل درزوں خلائی درزوں کی پچکچاہٹ سلسلہ وار ہیں۔ شکل 2.9 میں مقاطیسی بہاو کو گھومتے حصہ، ساکن حصہ اور دو خلائی درزوں سے گزرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ خلائی درز کی لمبائی A_a ، قالب کے رقبہ A_c کی اصلاع سے بہت کم ہے للذا خلائی درز کا عمودی رقبہ تراش میں مقاطیسی کے رابر تصور کیا جائے گا۔

يوں $A_a=A_c$ ليتے ہوئے ايک خلائی درز کی ہمچکياہے $A_a=A_c$ يوں $\Re_a=rac{l_a}{\mu_0A_a}=rac{l_a}{\mu_0A_c}$ يورز ورج خلائی درزوں کی کل ہمچکياہے درج ذیل ہو گی۔ $\Re_s=\Re_a+\Re_a=rac{2l_a}{\mu_0A_c}$

 ${\rm stator}^{31} \\ {\rm rotor}^{32}$

يا___2. مقت طبيسي اووار

خلائی درز میں مقناطیسی بہاہ ϕ_a اور کثافتِ مقناطیسی بہاہ B_a درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{split} \phi_a &= \frac{\tau}{\Re_s} = (Ni) \left(\frac{\mu_0 A_c}{2l_a} \right) \\ B_a &= \frac{\phi_a}{A_a} = \frac{\mu_0 Ni}{2l_a} \end{split}$$

دی گئی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$0.95 = \frac{4\pi 10^{-7} \times 1000 \times i}{2 \times 0.005}$$
$$i = \frac{0.95 \times 2 \times 0.005}{4\pi 10^{-7} \times 1000} = 7.56 \,\text{A}$$

روایتی موٹروں اور جزیٹروں کی خلاء میں تقریباً ایک ٹسلا کثافت مقناطیسی بہاو ہوتا ہے۔

2.7 خوداماله، مشتركه اماله اورتوانائي

وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان برتی دباو پیدا کرتا ہے جس کو **قانون فیرا**ڈے 33 $\oint_C m{E}\cdot\mathrm{d}m{l} = -rac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S m{B}\cdot\mathrm{d}S$

ے حاصل کیا جا سکتا ہے 34 یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بند راہ کی ہمراہ مقناطیسی سمتی میدان E کا ارتفاعی تکمل اس راہ کے ارتباط بہاو کے (وقت کے ساتھ) تفرق کے برابر ہو گا۔ برقی ادوار، مثلاً شکل 2.10-ا، میں مستعمل برقی تاروں کی ہمراہ E قابل نظر انداز ہوتا ہے لہذا اس مساوات کا بایاں ہاتھ تاروں کے سروں پر امالی برقی دباو 35 برقی تاروں کے برابر ہو گا۔ ساتھ ہی مساوات کے دائیں ہاتھ تکمل میں بہاو کا بیشتر حصہ قالب کے اندر بہاو e پر مشتمل ہو گا۔ چونکہ لچھا (اور بند راہ) اس قالب کے گرد M چکر کاٹنا ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(2.27) e = N \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$

Faraday's law³³ ⁴⁸مانگل <u>غ</u>راؤے انگلتانی سائنسدان <u>ت</u>ے جنہوں نے محرک برقی د باودریافت کی۔ induced voltage³⁵





شکل 2.10: قالب میں مقناطیسی بہاو کی تبدیلی کھیے میں برقی دیاوپیدا کرتی ہے۔

اس طرح شکل 2.10-ا کے قالب میں مقناطیسی بہاو ϕ کی تبدیل کی بنا کچھے میں برقی دباو e پیدا ہو گا جو کھھے کے سروں پر نمودار ہو گا۔

امالی برقی دباو کو منبع برقی دباو تصور کریں۔

امالی برقی دباو کارخ تعین کرنے کی خاطر کچھ کے سروں کو قصر دور³⁶ کریں۔ کچھے میں پیدا برقی رو اُس رخ ہو گا جو مقناطیسی بہاو کی تبدیلی کو روکے۔

فرض کریں شکل 2.10-ا میں بہاو ہ گھڑی وار ہے اور بہاو کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ بہاو میں تبدیلی کو روکنے کی خاطر بہاو ک پیدا کرنا ہو گاجو کچھے کا بالائی سر مثبت ہونے سے ہو گا۔ شکل 2.10-ب میں کچھے کے سروں کے نخ مزاحمت نسب کیا گیا ہے۔ کچھے کو منبع دباو تصور کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزاحمت میں روکا رخ قالب میں گھڑی کے مخالف رخ بہاو کھ پیدا کرے گا۔

قالب میں مقناطیسی بہاو ϕ ، قالب پر لپیٹے گئے کچھے کے تمام چکروں، N، کے اندر سے گزرتا ہے۔N کو کچھے کا ارتباط بہاو λ کہتے ہیں جس کی اکائی ویبر۔ چکر λ 38 ہے۔

$$(2.28) \lambda = N\phi$$

جن مقناطیسی ادوار میں مقناطیسی مستقل μ کو اٹل مقدار تصور کیا جا سکے یا جن میں خلائی درز کی آپکیاہٹ قالب کی آپکیاہٹ سے بہت زیادہ ہو، $\Re_a\gg\Re_c$ ، ان میں کیھے کی امالہ L^{39} کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$(2.29) L = \frac{\lambda}{i}$$

short circuit³⁶ flux linkage³⁷ weber-turn³⁸

 $inductance^{39} \\$

با__ 2. مقت طبيسي اووار



شكل 2.11: اماليه (مثال 2.5)

(2.30)
$$L = \frac{N\phi}{i} = \frac{NB_c A_c}{i} = \frac{N^2 \mu_0 A_a}{l_a}$$

جہاں قالب کا رقبہ عمودی تراش A_c اور درز کا رقبہ عمودی تراش A_a ایک دوسرے کے برابر لیے گئے ہیں۔

مثال 2.5: شکل 2.11 میں $b=5~\mathrm{cm}, w=4~\mathrm{cm}, l_a=3~\mathrm{mm}$ مثال 2.11 شکل 2.11 مثال 2.5: شکل 1000 میں اور قالب کی $l_c=30~\mathrm{cm}$ اوسط لمبائی $l_c=30~\mathrm{cm}$

- $\mu_r = \infty$ قالب کا •
- $\mu_r = 500$ قالب کا •

حل: (1) قالب کے $\mu_r = \infty$ کی بنا قالب کی پیچاہٹ قابل نظرانداز ہو گی لہذا امالہ درج ذیل ہو گا۔

$$L = \frac{N^2 \mu_0 wb}{l_a}$$

$$= \frac{1000^2 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05}{0.003}$$

$$= 0.838 \, \mathrm{H}$$

(+) کی صورت میں قالب کی ہیجکیاہٹ قابل نظر انداز نہیں ہو گی۔خلاء اور قالب کی ہیجکیاہٹ دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{split} \Re_a &= \frac{l_a}{\mu_0 w b} = \frac{0.003}{4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 1\,193\,507\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \\ \Re_c &= \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 w b} = \frac{0.3}{500 \times 4\pi 10^{-7} \times 0.04 \times 0.05} = 238\,701\,\mathrm{A\cdot t/Wb} \end{split}$$

یوں بہاو، ارتباط اور امالہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{split} \phi &= \frac{Ni}{\Re_a + \Re_c} \\ \lambda &= N\phi = \frac{N^2i}{\Re_a + \Re_c} \\ L &= \frac{\lambda}{i} = \frac{N^2}{\Re_a + \Re_c} = \frac{1000^2}{1\,193\,507 + 238\,701} = 0.698\,\mathrm{H} \end{split}$$

مثال 2.6: شکل 2.12 میں ایک پیچپرار کچھا 42 و کھایا گیا ہے جس کی جسامت درج ذیل ہے۔ $N=11, r=0.49 \, \mathrm{m}, l=0.94 \, \mathrm{m}$

یچپار کچھے کے اندر مقناطیسی بہاو ϕ کا بیشتر حصہ محوری رخ ہوتا ہے۔ کچھے کے باریبی بہاو پوری کا نئات سے گزرتے ہوئے واپس کچھے میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ پوری کا نئات کا رقبہ عمودی تراش A لا متناہی ہے لہذا کچھے کے باہر کثافت مقناطیسی بہاو $B=\frac{\phi}{A}$ کی مقدار قابل نظرانداز ہوگی۔ کچھے کے اندر محوری رخ مقناطیسی شدت درج ذمل ہوگی۔

$$H = \frac{Ni}{l}$$

اس کچھے کی خود امالہ حاصل کریں۔

 $[\]rm spiral\ coil^{42}$

42 باب 2. مقت طبیسی ادوار



عل:

$$B=\mu_0 H=rac{\mu_0 N i}{l}$$

$$\phi=B\pi r^2=rac{\mu_0 N i \pi r^2}{l}$$

$$\lambda=N\phi=rac{\mu_0 N^2 i \pi r^2}{l}$$

$$L=rac{\lambda}{i}=rac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$

$$L=\frac{\lambda}{i}=\frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}$$

$$L=\frac{4\pi 10^{-7}\times 11^2\times \pi\times 0.49^2}{0.94}=122\,\mathrm{pH}$$

 i_1 کی دور اس میں برقی رور دکھایا گیا ہے۔ ایک کچھے کے چکر N_1 اور اس میں برقی رو N_1 کی اور اس میں برقی رو N_2 ہوں کہ دونوں کچھوں میں مثبت برقی رو قالب میں ایک جیسے N_2 کی دونوں کچھوں میں مثبت برقی رو قالب میں ایک جیسے رخ مقناطیسی و باو پیدا کرتے ہیں۔ اگر قالب کا N_2 قابل نظرانداز ہو تب مقناطیسی بہاو N_2 ذیل ہو گا۔

(2.31)
$$\phi = (N_1 i_1 + N_2 i_2) \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

دونوں کچھوں کا مجموعی مقناطیسی دیاو، $N_1i_1+N_2i_2$ ، مقناطیسی بہاو ϕ پیدا کرتا ہے۔ اس مقناطیسی بہاو کا پہلے کچھے $N_1i_1+N_2i_2$ مقناطیسی $N_1i_1+N_2i_2$ مقناطیسی $N_1i_1+N_2i_2$ مقناطیسی $N_1i_2+N_2i_3$ مقناطیسی $N_1i_3+N_2i_3$ مقناطیسی مقناطیسی دیاور مقناطیسی در اور مقناطیسی در اور مقناطیسی مقناطیسی در اور مقناطیسی در اور مقناطیسی دیاور مقناطیسی در اور مقناط



شكل 2.13: دولچھے والا مقناطیسی دور۔

کے ساتھ ارتباط

(2.32)
$$\lambda_1 = N_1 \phi = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2$$

لعيني

$$\lambda_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2$$

ے جہال L_{11} اور L_{12} ہے۔

$$(2.34) L_{11} = N_1^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

$$(2.35) L_{12} = N_1 N_2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

یہا کیجے کا نود امالہ 44 ہے اور $L_{11}i_1$ اس کیجے کے اپنے برتی رو i_1 سے پیدا مقناطیسی بہاو کے ساتھ ارتباط بہاو i_2 ساتھ i_2 ان دونوں کیجھوں کا مشترکہ امالہ i_3 ہے اور i_4i_5 کیجے اس کی ساتھ i_5 ساتھ i_5 ساتھ i_5 ساتھ i_5 ساتھ i_6 ساتھ ارتباط بہاو کے ساتھ ارتباط بہاو ہے جسے مشترکہ ارتباط بہاو i_5 کہتے ہیں ۔ بالکل اسی طرح ہم دوسرے کیجے کے لئے درج ذمل کھے سکتے ہیں

(2.36)
$$\lambda_2 = N_2 \phi = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_1 + N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a} i_2$$
$$= L_{21} i_1 + L_{22} i_2$$

self inductance⁴⁴ self flux linkage⁴⁵

mutual inductance⁴⁶

mutual flux linkage⁴⁷

با___2.مقن طیسی ادوار 44

جہال L_{22} اور L_{21} سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(2.37) L_{22} = N_2^2 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

(2.38)
$$L_{21} = L_{12} = N_2 N_1 \frac{\mu_0 A_a}{l_a}$$

یے الے ہے۔ امالہ کا تصور اس وقت کارآمد ہوتا ہے $L_{21}=L_{12}$ دونوں کچھوں کا مشتر کہ امالہ ہے۔ امالہ کا تصور اس وقت کارآمد ہوتا ہے حب مقناطیسی مستقل پر کو اٹل تصور کرنا ممکن ہو۔

مباوات 2.29 کو مباوات 2.27 میں پر کرتے ہیں۔

(2.39)
$$e = \frac{\partial \lambda}{\partial t} = \frac{\partial (Li)}{\partial t}$$

اگر اماله کی قیمت اٹل ہو، جبیا کہ ساکن مشینوں میں ہوتا ہے، تب ہمیں اماله کی جانی پیجانی مساوات

$$(2.40) e = L \frac{\partial i}{\partial t}$$

ملتی ہے۔ اگر امالہ بھی تبدیل ہو، جیسا کہ موٹروں اور جزیٹروں میں ہوتا ہے، تب درج ذیل ہو گا۔

$$(2.41) e = L \frac{\partial i}{\partial t} + i \frac{\partial L}{\partial t}$$

توا کی 54 کی اکائی جاول 69 50 ہے اور طاقت 51 کی اکائی 52 جاول فی سینڈ ہے جس کو والے 53 کا نام دیا گیا

اس كتاب ميں توانائي ياكام كو W سے ظاہر كيا جائے گا اگرچه طاقت كى اكائى واٹ W كے لئے بھى يہى علامت استعال ہوتی ہے۔امید کی حاتی ہے کہ متن سے اصل مطلب جاننا ممکن ہو گا۔

وقت $t \geq -$ ساتھ توانائی W کی تبدیلی کی شرح کو طاقہ p کہتے ہیں۔ بوں درج ذیل لکھا حا سکتا ہے۔

$$(2.42) p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = ie = i\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}$$

energy⁴⁸

⁵⁰ جیمس پریسقوٹ حاول انگلتانی سائنسدان جنہوں نے حرارت اور مکافی کام کارشتہ دریافت کیا

⁵² سکاٹلدنڈ کے جبیمزواٹ جنہوں نے بخارات پر چلنے والے انجن پر کام کیا

2.8. مقت طیسی مادہ کے خواص

مقناطیسی دور میں لمحہ t_1 تا t_2 مقناطیسی توانائی کی تبدیلی کو تکمل کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے:

(2.43)
$$\Delta W = \int_{t1}^{t2} p \, \mathrm{d}t = \int_{\lambda 1}^{\lambda 2} i \, \mathrm{d}\lambda$$

ایک لچھے کا مقناطیسی دور، جس میں امالہ کی قیمت اٹل ہو، کے لئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

(2.44)
$$\Delta W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i \, \mathrm{d}\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{L} \, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2L} \left(\lambda_2^2 - \lambda_1^2 \right)$$

یوں
$$t_1$$
 پر t_2 نصور کرتے ہوئے کسی بھی λ پر مقناطیسی توانائی درج ذیل ہو گ۔
$$W = \frac{\lambda^2}{2L} = \frac{Li^2}{2}$$

2.8 مقناطیسی مادہ کے خواص

قالب کے استعال سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قالب کے استعال سے کم مقناطیسی دباو، زیادہ مقناطیسی بہاو پیدا کرتا ہے اور مقناطیسی بہاو کو پہند کی راہ پر رہنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ یک دوری ٹرانسفار مروں میں قالب کے استعال سے مقناطیسی بہاو کو اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ تمام کچھوں میں کیساں بہاو پایا جاتا ہو۔ موٹروں میں قالب کے استعال سے مقناطیسی بہاو کو یوں پابند کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہو جبکہ جزیئروں میں زیادہ سے زیادہ برق دباو عاصل کرنے کی نیت سے بہاو کو پابند کیا جاتا ہے۔

B-H مقناطیسی مادہ کی B اور H کا تعلق ترسیم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوہا نما مقناطیسی مادہ B و نقطہ a کی جہان ہو کو نقطہ a کی جہان ہو کو نقطہ ہو کو نقطہ کے نظام کیا گیا ہے۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$H_a = 0$$

$$B_a = 0$$

باب_2.مقت طبيسي ادوار



شکلB-H:2.14 خطوط یامقناطیسی حیال کے دائرے۔

مقناطیسی مادہ کو کچھے میں رکھ کر اس پر مقناطیسی دباو لا گو کیا جا سکتا ہے۔ مقناطیسی میدان کی شدت H لا گو کرنے سے لوہا نما مقناطیسی مادے میں کثافت مقناطیسی بہاو B پیدا ہو گا۔میدانی شدت بڑھانے سے کثافت مقناطیسی بہاو بھی بڑھے گا۔ a سے شروع ہوتا ہوا تیردار قوس اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔میدانی شدت کو نقطہ b تک بڑھایا گیا ہے جہال b ہول گے۔


نقطہ b تک پہنچنے کے بعد میدانی شدت کم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ واپی قوس ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ یوں نقطہ b ہو کر نقطہ c ہو کر نقطہ c کہ نقطہ d ہو کر نقطہ d کہ نقطہ d ہو کر نقطہ d کہ نقطہ d ہو کہ نقطہ d کہ نقطہ d ہو کہ نقطہ d کہ نقطہ کہ کافت مقاطبی کہاو وہ نہیں ہے۔ یہ مادہ ایک مقاطبی بن گیا ہے جس کی کثافت مقاطبی بہاو مقاطبی بہاو مقاطبی ہوں d کہ نقط کہ کہ نقط کے ساتہ کہ نقط کہ کہ نقط کہ کہ نقط کہ کہ نقطہ کہ کہ نقطہ کے دان مقدار کو بقایا کا فوجے مقاطبی بہاو d کہ کہ نظم کے دان مقدار کو بقایا کا فوجے مقاطبی بہاو d کہ کہ نظم کے دان مقدار کو بقایا کا فوجے مقاطبی بہاو کہ کہ کہ نظم کے دان کے د

نقطہ c سے میدانی شدت منفی رخ بڑھانے سے B کم ہوتے ہوتے آخر کار ایک مرتبہ دوبارہ صفر ہو جائے گا۔ اس نقطہ کو d سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مقناطیسیت ختم کرنے کے لئے درکار میدانی شدت کی مقدار $|H_d|$ کو مقناطیسیت ختم کرنے والی شدت یا مختصراً خاتم شدھے 55 کہتے ہیں۔

منفی رخ میدانی شدت مزید بڑھانے سے نقطہ e حاصل ہو گا۔ اس کے بعد منفی رخ کی میدانی شدت کی مطلق قیت کم کرنے سے نقطہ f حاصل ہو گا جہاں میدانی شدت صفر ہونے کے باوجود کثافت مقاطیسی بہاو صفر نہیں

residual magnetic flux 54 coercivity 55

2.8 مقت طیسی مادہ کے خواص

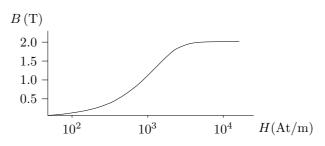

شکل 5:2.15 M فولاد کی 0.3048 ملی میٹر موٹی پتری کی ترسیم۔میدانی شدت کاپیانہ لاگ ہے۔

ہے۔اس نقطہ پر لوہا نما مادہ اُلٹ رخ مقناطیس بن چکا ہے اور B_f بقایا کثافتِ مقناطیسی بہاو ہے۔اس طرح اس رخ مقناطیسیت ختم کرنے کی شدت $|H_g|$ ہے۔میدانی شدت بڑھاتے ہوئے نقطہ b کی بجائے نقطہ b حاصل ہو گا۔

برقی شدت کو متواتر اسی طرح پہلے ایک رخ اور پھر مخالف (دوسری) رخ ایک خاص حد تک پہنچانے سے آخر کار گئا شدت کو متواتر اسی طرح پہنچانے سے آخر کار H – H منحنی کا ایک بند دائرہ حاصل ہو گا جسے شکل 2.14-ب میں دکھایا گیا ہے۔اس دائرہ پر خلاف گھڑی سفر ہو گا۔ شکل 2.14-ب کو مقناطیسی چالے کا دائرہ 56 کہتے ہیں۔

مختلف H کے لئے شکل 2.14-ب حاصل کر کے ایک ہی کاغذ پر کھینچنے کے بعد ان تمام کے b نقطے جوڑنے سے شکل 2.15 میں دکھائی گئ B-H ترسیم حاصل ہو گی۔ ٹرانسفار مروں میں استعال ہونے والی 0.3048 ملی میٹر موٹی M5 قالبی پتری کی B-H ترسیم شکل 2.15 میں دکھائی گئی ہے۔ اس ترسیم میں موجود مواد جدول 2.1 میں بھی دیا گیا ہے۔ عموماً مقناطیسی مسائل حل کرتے ہوئے شکل 2.14 کی جگہ شکل 2.15 طرز کی ترسیم استعال کی جاتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس ترسیم میں H کا پیانہ لاگے 57 ہے۔

لوہا نما مقناطیسی مادے پر لا گو مقناطیسی شدت بڑھانے سے کثافتِ مقناطیسی بہاو بڑھنے کی شرح بتدر تے کم ہوتی جاتی ہے حتی کہ آخر کار یہ شرح خلاء کی شرح μ_0 کے برابر ہو جاتی ہے حتی کہ آخر کار یہ شرح خلاء کی شرح μ_0 کے برابر ہو جاتی ہے حتی کہ آخر کار یہ شرح خلاء کی شرح ہے۔ کہتے ہیں جو شکل 2.15 میں واضح ہے۔

شکل 2.14 سے واضح ہے کہ H کی کسی بھی قیت پر B کی دو ممکنہ قیمتیں ہوں گی۔ بڑھتے مقناطیسی بہاو کی صورت میں ترسیم میں نیچے سے اُوپر جانے والی منحیٰ B اور H کا تعلق پیش کرے گی جبکہ گھٹے ہوئے مقناطیسی بہاو

hysteresis loop⁵⁶

saturation⁵⁸

باب_2. مقت طبيسي ادوار

کی صورت میں اوپر سے ینچے جانے والی منحیٰ اس تعلق کو پیش کرے گی۔ چونکہ $\mu=B/H$ ہے لہذا B کی مقدار تبدیل ہونے سے μ کی قیت بھی تبدیل ہو گی۔ باوجود اس کے ہم مقناطیسی ادوار میں μ کو ایک مستقل تصور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نتائج پر عموماً زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔

مثال 2.7: شکل 2.15 یا اس کے مساوی جدول 2.1 میں دی گئی مواد استعال کرتے ہوئے شکل 2.6 کی خلاء میں ایک ٹسلا اور دو ٹسلا کثافت مقناطیسی بہاو حاصل کرنے کے لئے درکار برقی رو معلوم کریں۔درج ذیل معلومات استعال کریں۔ قالب اور خلاء کا رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جتنا لیں۔

 $b = 5 \text{ cm}, w = 4 \text{ cm}, l_a = 3 \text{ mm}, l_c = 30 \text{ cm}, N = 1000$

حل: ایک ٹسلاکے لئے۔

جدول 2.1 تیس از میں 1 ٹسلا کے لئے قالب کو 11.22 ایمپیئر-چکر فی میٹر قیمت کی شدت H در کار ہو گیا۔ یوں 30 سم لیے قالب کو 3.36 E=0.3 ایمپیئر چکر در کار ہوں گے۔

خلاء کو درج ذیل ایمپیئر- چکر فی میٹر شدت درکار ہے۔

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi 10^{-7}} = 795\,671$$

یوں 3 ملی میٹر خلاء کو 2387 = 795671 = 2387 × 0.003 ایمپیئر چکر درکار ہوں گے۔اس طرح کل دایمپیئر - چکر +3.366 2390.366 = 2387 ہیں جن سے درج ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$i = \frac{2390.366}{1000} = 2.39 \,\mathrm{A}$$

حل: دو ٹسلا کے لئے۔

جدول 2.1 کے تحت قالب میں 2 ٹسلا کثافت کے لئے قالب کو 10000 ایمپیئر - چکر فی میٹر H درکار ہو گی۔ یوں 300 سم قالب کو $3000=0.3\times1000$ ہوگے۔ خلاء کو $3000=0.3\times1000$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{2}{4\pi 10^{-7}} = 1591342$$

ایمپیئر-چکر فی میٹر درکار ہیں للذا 3 ملی میٹر کمبی خلاء کو 4774 = 1591342 × 0.003 ایمپیئر چکر درکار ہوں گے۔یوں کل ایمپیئر-چکر 7774 = 4774 + 3000 ہیں جن سے درج ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$i = \frac{7774}{1000} = 7.774 \,\mathrm{A}$$

2.9. ہیجبان شدہ کچھ

B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H
0.000	0	0.700	9	1.480	30	1.720	200	1.852	1000	1.998	9000
0.040	2	0.835	10	1.540	40	1.752	300	1.900	2000	2.000	10000
0.095	3	1.000	11.22	1.580	50	1.780	400	1.936	3000	2.020	20000
0.160	4	1.100	12.59	1.601	60	1.800	500	1.952	4000	2.040	30000
0.240	5	1.200	14.96	1.626	70	1.810	600	1.968	5000	2.048	40000
0.330	6	1.300	17.78	1.640	80	1.824	700	1.975	6000	2.060	50000
0.440	7	1.340	20	1.655	90	1.835	800	1.980	7000	2.070	60000
0.560	8	1.400	23.77	1.662	100	1.846	900	1.985	8000	2.080	70000

جدول 2.1: مقناطيسي بهاو بالمقابل شدت

اس مثال میں مقناطیسی سیر ایت واضح ہے۔

2.9 ميجان شده لجها

بدلتا رو بیلی میں برتی دباو اور مقناطیسی بہاو عموماً سائن نما ہوتے ہیں جن کا وقت کے ساتھ تعلق sin wt یا sin ک ہو گا۔ اس حصہ میں بدلتا رو سے کچھا بیجان کرنا اور اس سے نمودار ہونے والی برقی توانائی کے ضیاع پر تذکرہ کیا جائے گا۔ قالب میں کثافت مقناطیسی بہاو

$$(2.47) B = B_0 \sin \omega t$$

کی صورت میں قالب میں درج زیل بدلتا مقناطیسی بہاو $\,arphi$ پیدا ہو گا۔

(2.48)
$$\varphi = A_c B = A_c B_0 \sin \omega t = \phi_0 \sin \omega t$$

اس مساوات میں مقناطیسی بہاو کا حیطہ ϕ_{\mp} ، کثافت مقناطیسی بہاو کا حیطہ πB_0 ، قالب کا رقبہ عمود کی تراش A_c (جو ہر مقام پر یکسال ہے)، زاویائی تعدد πB_0 اور تعدد πB_0 اور تعدد کا ہے۔

باب 2. مقت طبيسي ادوار

فیراڈے کے قانون (میاوات 2.27) کے تحت یہ مقناطیسی بہاو کچھے میں e(t) امالیے برقی دباو 69 پیدا کرے گا

(2.49)
$$e(t) = \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$

$$= \omega N \phi_0 \cos \omega t$$

$$= \omega N A_c B_0 \cos \omega t$$

$$= E_0 \cos \omega t$$

جس کا حیطہ درج ذیل ہو گا۔

$$(2.50) E_0 = \omega N \phi_0 = 2\pi f N A_c B_0$$

ہم بدلتے رو مقداروں کے مربع کی اوسط کے جذر میں دلچیں رکھتے ہیں جو ان مقداروں کی موثر 60 قیمت ہوتی ہے۔ جیبا صفحہ 19 پر مساوات 1.42 میں دیکھا گیا، سائن نما موج کی موثر قیمت موج کے حیطہ کی $1/\sqrt{2}$ گنا ہو گی۔ گی لہذا امالی برتی دباو کی موثر قیمت E_{rms} درج ذیل ہو گی۔

(2.51)
$$E_{rms} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N A_c B_0}{\sqrt{2}} = 4.44 f N A_c B_0$$

یہ مساوات بہت اہم ہے جس کو ہم بار بار استعال کریں گے۔بدلتے برقی دباو یا بدلتے برقی رو کی قیت سے مراد ان کی موثر قیمت ہوگی۔پاکستان میں گھر یلو برقی دباو کی موثر قیمت 220 وولٹ ہے۔اس سائن نما برقی دباو کی چوٹی $\sqrt{2} \times 220 = 311$

مثال 2.8: شکل 2.16 میں کچھ کے 27 چکر ہیں۔ قالب کی لمبائی 30 سم جبکہ اس کا رقبہ عمودی تراش 2.8 مثال 2.8: شکل 2.16 میں کچھ کے 27 چکر ہیں۔ قالب کی لمبائی 30 سم جبکے کو گھر یلو 220 دولٹ موثر برتی دباوسے ہیجان کیا جاتا ہے۔جدول 2.1 کی مدد سے مختلف برتی دباو پر محرک برتی رو معلوم کریں اور اس کا خط کھیجنیں۔

حل: گھریلو برقی د ہاو 50 ہرٹز کی سائن نما موج ہو گی۔


$$(2.52) v = \sqrt{2} \times 220 \cos(2\pi 50t)$$

ماوات 2.51 کی مدد سے ہم کثافتِ مقناطیسی بہاو کی چوٹی حاصل کرتے ہیں۔

(2.53)
$$B_0 = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 27 \times 0.0229253} = 1.601 \,\mathrm{T}$$

induced voltage⁵⁹ root mean square, rms⁶⁰

2.9. بيجبان شده لچھ ا

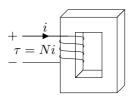

شكل 2.16: ساده مقناطيسي دور (مثال 2.8) ـ

ωt	B	H	0.3H	$i_{\varphi} = \frac{0.3H}{27}$	ωt	B	H	0.3H	$i_{\varphi} = \frac{0.3H}{27}$
0.675	1.000	11.22	3.366	0.125	0.000	0.000	0	0.000	0.000
0.757	1.100	12.59	3.777	0.140	0.025	0.040	2	0.600	0.022
0.847	1.200	14.96	4.488	0.166	0.059	0.095	3	0.900	0.033
0.948	1.300	17.78	5.334	0.198	0.100	0.160	4	1.200	0.044
0.992	1.340	20	6.000	0.222	0.150	0.240	5	1.500	0.056
1.064	1.400	23.77	7.131	0.264	0.208	0.330	6	1.800	0.067
1.180	1.480	30	9.000	0.333	0.278	0.440	7	2.100	0.078
1.294	1.540	40	12.000	0.444	0.357	0.560	8	2.400	0.089
1.409	1.580	50	15.000	0.556	0.453	0.700	9	2.700	0.100
1.571	1.601	60	18.000	0.667	0.549	0.835	10	3.000	0.111

جدول2.2: محرک برقی رو

يوں قالب ميں کثافتِ مقناطيسي بہاو کا حيطہ 1.601 ہو گا اور قالب ميں کثافتِ مقناطيسي بہاو کی مساوات درج ذيل ہو گی۔


 $(2.54) B = 1.601 \sin \omega t$

ہم جدول کی مدد سے 0 اور 1.601 ٹسلا کے ﷺ مختلف قیمتوں پر درکار محرک برقی رو i_{ϕ} معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ہم مختلف B پر جدول 2.1 سے قالب کی H حاصل کریں گے جو ایک میٹر لمبی قالب کے لئے درکار ایمپیئر- چکر ہوں گے۔اس سے 30 سم لمبی قالب کے لئے درکار ایمپیئر- چکر دریافت کر کے برقی رو حاصل کریں گے۔


t جدول 2.2 مختلف کثافتِ مقناطیسی بہاو کے لئے درکار محرک برتی رو دیتی ہے۔جدول میں ہر B کی قیمت پر t کو مساوات 2.54 سے حاصل کیا گیا ہے۔ محرک برتی رو بالمقابل t کا خط شکل 2.17 میں دیا گیا ہے۔

برتی کیجے میں برتی دباو سے بیجان پیدا کیا جاتا ہے۔ بیجان شدہ کیجھا میں گزرتے برتی رو i_{φ} کی بنا قالب میں

52 باب_2, مقت طبيسي ادوار

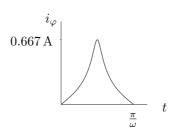

شکل 5:2.17 پتری کے قالب میں 6.1 ٹسلاتک بیجان پیدا کرنے کے لئے در کار بیجان انگیز برقی رو۔

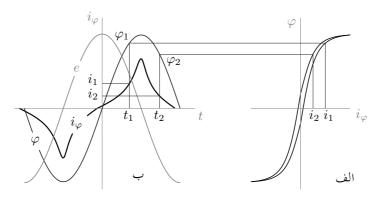

شكل 2.18: ہيجان انگيز برقى رو۔

مقناطیسی بہاد پیدا ہو گا۔ اس برتی رو i_{arphi} کو پیجارہے انگیز برقی رو 61 کہتے ہیں۔

مثال 2.8 میں بیجان انگیز برتی رو معلوم کی گئی جے شکل 2.17 میں دکھایا گیا۔ اسے حاصل کرتے وقت مقناطیسے پالے 62 کو نظر انداز کیا گیا۔ شکل 2.18 میں بیجان انگیز برتی رو $_{i_{\varphi}}$ دکھائی گئی ہے جو مقناطیسی چال کو مدِ نظر رکھ کر حاصل کی گئی ہے۔ اس کو سبجھنا ضروری ہے۔


شکل 2.18-الف میں مقناطیسی چال کا دائرہ و کھایا گیا ہے۔درج ذیل تعلقات کی بنا مقناطیسی چال کے خط کو $arphi-i_{arphi}$ کا خط کھا جا سکتا ہے۔

(2.55)
$$Hl = Ni$$

$$\varphi = BA_c$$

 $\begin{array}{c} {\rm excitation~current^{61}} \\ {\rm ~hysteresis^{62}} \end{array}$

2.9. بيجبان شده لچھ

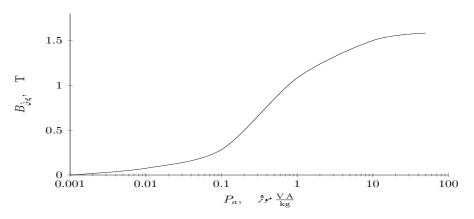

شکل 2.19: پیاس ہر ٹزیر 0.3 ملی میٹر موٹی پتری کے لئے در کار موثر وولٹ-امپیئر فی کلو گرام قالب

قالب میں سائن نما مقناطیسی بہاو φ کو شکل 2.18-ب میں دکھایا گیا ہے۔سائن نما مقناطیسی بہاو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ لحمہ t_1 پر اس کی قیمت ϕ ہو گی۔مقناطیسی بہاو ϕ حاصل کرنے کے لئے درکار بیجان انگیز برقی رو ϕ شکل-الف سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس بیجان انگیز برقی رو کو شکل-ب میں لحمہ t_1 پر دکھایا گیا ہے۔

دھیان رہے کہ لمحہ t_1 پر مقناطیسی بہاو بڑھ رہا ہے لمذا مقناطیسی چال کے خط کا درست حصہ استعال کرنا ضروری ہے۔ شکل 2.18-الف میں $\varphi = \varphi$ کے خط میں گھڑی کی سو یکوں کے مخالف رخ گھومتے ہوئے یوں نیچے سے اوپر جاتا ہوا حصہ استعال کیا گیا ہے۔ شکل 2.14-ب میں تیر کے نشان مقناطیسی بہاو بڑھنے (ینچے سے اوپر) اور گھنے (اوپر سے نیچے) والے حصوں کی نشانہ ہی کرتے ہیں۔

لمحہ t_2 پر مقناطیسی بہاو گھٹ رہا ہے۔اس لمحہ پر مقناطیسی بہاو φ_2 ہے اور اسے حاصل کرنے کے لئے درکار بیجان انگیز برقی رو i_2 ہے۔

اسی طرح مختلف کمحات پر درکار بیجان انگیز برتی رو حاصل کرنے سے شکل 2.18-ب کا i_{arphi} خط ملتا ہے جو غیر سائن نما ہے۔

آپ جانے ہیں کہ $e=N\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=N\phi_0\omega\cos\omega t$ کی صورت میں برتی دباو $\phi=\phi_0\sin\omega t$ ہوگا۔ شکل $\phi=\phi_0\sin\omega t$ کی صورت میں اس برتی دباو کو بھی دکھایا گیا ہے۔آپ دکھ سکتے ہیں کہ برتی دباو سے مقاطیسی بہاو $\phi=0$ تاخیر سے ہے۔

باب2. مقت طبيسي ادوار

 $H_{c,rms}$ کی صورت میں $B=B_0\sin\omega t$ نیر سائن نما ہوں گے جن کی موثر قیمتوں $B=B_0\sin\omega t$ اور $i_{\varphi,rms}$ کا تعلق درج ذیل ہو گا۔

$$(2.56) Ni_{\varphi,rms} = l_c H_{c,rms}$$

مساوات 2.51 اور مساوات 2.56 سے درج ذیل حاصل ہو گا

$$(2.57) E_{rms}i_{\varphi,rms} = \sqrt{2\pi}fB_0H_{c,rms}A_cl_c$$

جہاں جہاں کا مجم ہے۔ یوں $A_c l_c$ ہجم کے قالب میں B_0 کثافتِ مقناطیسی بہاو پیدا کرنے کے لئے درکار $A_c l_c$ قالب کا مجم مساوات 2.57 دے گی۔ ایک مقناطیسی قالب جس کا مجم $A_c l_c$ اور میکانی کثافت $E_{rms} i_{\varphi,rms}$ مساوات $E_{rms} i_{\varphi,rms}$ ہو گی لہذا ایک کلو گرام قالب کے لئے مساوات 2.57 کو درج ذیل روپ میں کھا جا سکتا ہے۔

$$(2.58) P_a = \frac{E_{rms}i_{\varphi,rms}}{m_c} = \frac{\sqrt{2\pi}f}{\rho_c}B_0H_{c,rms}$$

ویکھا جائے تو کسی ایک تعدد f پر A کی قیمت صرف قالب پر اور قالب میں B_0 یعنی چونی B_0 پر منحصر ہے، چونکہ خود B_0 پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قالب بنانے والے اکائی کمیت کے قالب میں مختلف چونی B_0 پیدا کرنے کے لئے درکار $E_{rms}i_{\varphi,rms}$ کی B_0 بالمقابل B_0 ترسیم مہیا کرتے ہیں۔ قالب کی B_0 ملی میٹر موئی پتری کے لئے الیکی ترسیم شکل B_0 میں دکھائی گئی ہے۔

باب.2.مقن طیسی ادوار

فرہنگ

earth, 95	ampere-turn, 33
eddy current loss, 62	armature coil, 135, 255
eddy currents, 61, 130	
electric field	capacitor, 198
intensity, 10	carbon bush, 181
electrical rating, 59	cartesian system, 4
electromagnet, 135	charge, 10, 141
electromotive force, 61, 142	circuit breaker, 183
electronics	coercivity, 46
power, 211	coil
emf, 142	high voltage, 56
enamel, 62	low voltage, 56
energy, 44	primary, 55
co, 115	secondary, 55
Euler, 20	commutator, 170, 245
excitation current, 52, 60, 61	conductivity, 25
excitation voltage, 61	conservative field, 111
excite, 61	core, 55, 130
excited coil, 61	core loss, 62
	core loss component, 64
Faraday's law, 38, 129	Coulomb's law, 10
field coil, 135, 255	cross product, 13
flux, 30	cross section, 9
Fourier series, 63, 146	current
frequency, 134	transformation, 66
fundamental, 147	cylindrical coordinates, 5
fundamental component, 64	
	delta connected, 94
generator	differentiation, 18
ac, 165	dot product, 15
ground current, 95	
ground wire, 95	E,I, 62

Ohm's law, 26	harmonic, 147
open circuit test, 87	harmonic components, 64
orthonormal, 3	Henry, 40
	hunting, 182
parallel connected, 258	hysteresis loop, 47
permeability, 26	
relative, 26	impedance transformation, 71
phase current, 95	induced voltage, 38, 50, 61
phase difference, 22	inductance, 40
phase voltage, 95	leakage, 187
phasor, 21	induction
pole	motor, 211
non-salient, 144	
salient, 144	Joule, 44
power, 44	
power factor, 22	lagging, 22
lagging, 22	laminations, 31, 62, 130
leading, 22	leading, 22
power factor angle, 22	leakage inductance, 79
power-angle law, 192	leakage reactance, 79
primary	line current, 95
side, 55	line voltage, 95
	linear circuit, 230
rating, 97, 98	load, 99
rectifier, 170	Lorentz law, 141
relative permeability, 26	Lorenz equation, 104
relay, 103	
reluctance, 25	magnetic constant, 26
residual magnetic flux, 46	magnetic core, 31
resistance, 25	magnetic field
rms, 19, 50, 169	intensity, 11, 33
rotor, 37	magnetic flux
rotor coil, 106	density, 33
rpm, 161	leakage, 79
	magnetizing current, 64
saturation, 47	mmf, 30
scalar, 1	model, 81, 211
self excited, 255	mutual flux linkage, 43
self flux linkage, 43	mutual inductance, 43
self inductance, 43	
separately excited, 255	name plate, 98
side	non-salient poles, 181

ف رہنگ

transformer	secondary, 55
air core, 59	single phase, 23, 59
communication, 59	slip, 213
ideal, 65	slip rings, 181, 233
oil, 77	squirrel cage, 236
transient state, 179	star connected, 94
turbine, 181	stator, 37
unit vector, 2	stator coil, 106, 131 steady state, 179
VA, 76 vector, 2 volt, 141 volt-ampere, 76 voltage, 141 DC, 170	step down transformer, 58 step up transformer, 58 surface density, 11 synchronous, 134 synchronous inductance, 188 synchronous speed, 160, 161, 180
transformation, 65	Tesla, 33
Watt, 44 Weber, 33 winding distributed, 144 winding factor, 152	theorem maximum power transfer, 233 Thevenin theorem, 230 three phase, 59, 93 time period, 101, 146 torque, 170, 213 pull out, 182

ئنربنگ 274

بھنور نمابر قی رو، 130	ابتدائی
بے بو جھ، 60	جانب،55
	کیچھا، 55
پترى،31،31	ارتباط بهاو،39
پتریاں،62	اضافی
پیش زاویه،22	زاویائی رفتار،216
	اکائی سمتیه ، 2
تاخيري،80	امالی
تاخیریزاویه،22	برتی د باو، 50
تار کابر قي د باو، 95	اماله،40
تار کابر تی رو، 95	رىتا،187
تانبا،28	امالى برتى دباو، 38، 61
تبادله رکاوٹ، 71	ا بِک، تَمْنِ پتر یاں، 62
ر دوث ۱۱/ شختی ،98	ايمپيئر-چكر، 33
ن98، تعدد،134	
تعقب،182 تعقب،182	بار، 141
سط <i>ب</i> ،182 تفرق،18	بر قرار چالو، 101، 179
سرن،18 جزوی،18	ىرق گىير،198
برون تکونی جو ژ،94	برقیات
روب.وربېر توانائي،44	قوى، 211
وران. جمه، 115	برقي بار،141،10
ېرين دوري، 93،59	بر تي د باو، 28 ، 141
, c c , 0 , , , 0	تبادِله،65،56
ٹرانسفار مر	مُحرِبَ،142
برُ قي د باو والا، 59	يجاني، 189
بوجھ بردار، 68	يك سمت،170
تيل،77	بر ټیرو،28
خلائی قالب،59	بصنور نما، 130
د باوبر طعانا، 58	تبادله،66 گ
د باو ِ گھٹاتا،58	بيجان انگيز، 52 تريم
ذرائع ابلاغ، 59	برتی ^س کت،59
رووالا،59	بر قی میدان،10
كائل،65	شرت،10،28 لشاره داره
ئىلا،33	بش، 181 ماريخ د 27
ٹھنڈی تار،95	بناوٹ،87 : ۱۸۶،۶۵ م کا ۱۸۶
55 a 4 to	ينيادي جزو، 64، 147 ارچي 20
ثانوی جانب،55	يو ټير،99 بمثني،117
جاول،44	۰ ۲۱ / ۱۱ جغور نما
جاول،44 جزو	ببور مه بر تی رو، 61
برو پھیلاو،152	ېرى(16.65 خىياغ،62
1027024	02.00

<u>ـــرہگ</u>ــــ

95. رئي برق روي و رئي و		
عاني رئي رئي روردي المنطقة ال	زاويه جزوطاقت،22	جزوطاقت، 22
المراد ا		
الم برال و 105 ما كول الم 106 ما كول الم 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم 131 ما 106 ما كول الم الم 132 من الم الم 131 من الم الم 131 من ا		
المن المناه الم	زيلني تار،95	<i>جزير</i>
المناده المنا	27 . 5	
عاره نهاجو در مها		<i>is</i> .
المرابعة ا		
الله 181، عالى الله 130 الله الله 185، كان من الله 130، كان من الله 170، كان		94(108)1
المرقى من المنان المنا	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	چرخاب،181
ال المناق المنا		چکر نی منٹ،130
ال 150،03 مارض، 179، مال المدادار، 150، 179 مال المدادار، 170، 245 مارض، 179، مت المدادار، 170، 245 مرتبال المرادار، 170، 230 مرتبال المرادار، 170، 258 مرتبال المرادار، 170، 258 مرتبال المرادار، 182 مرتبال المرادار، 182 مرتبال المرادار، 183 مرتبال المرادار، 190، 183 مرتبال المرادار، 183		پولى،215
المناد وارد في المناد ورد في المناد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وارد وا		دال .
245.00 است کار، 170 170، تا		عل ضي ، 179
المحتوان ال		
روار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 230، ودار تباط بهاو، 24 مودى اكانى، 3 مودى اكانى، 3 مودى اكانى، 43 مودى اكانى، 43 مودى المالية، 258 مناسبة، 258 من		
ودار تباط بهاو، 18 موری اکائی، 3 میر است، 47 منز این الله الله الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز این الله 13 منز		•
وداماله، 43 متى د فار، 104 فار مار 104 فار 104 فار 104 فار 125 فار 104 فار 125 فار 12		
اظلى يَجَان عبر ابيت، 47 عبر ابيت، 258 متوازى، 258 متوازى، 258 متوازى، 258 مترب صليبى، 32 ورشامر كب، 258 ورشام كب، 258 ورشام كب، 258 ورشام، 180 ورشام كب، 258 ورشام كبر الميان اويه، 190 ورشام كبر الميان اويه، 190 عبر الميان المي		
ا کی پیجان سلسله دار، 258 متران ، 258 مرکب، 258 مرکب، 258 در جزامر کب، 328 در جزامر کب، 348 در جنامر کب، 348 در جنامر کب، 183 در جنامر کب، 1902 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 در جنامر کب، 1903 مناملہ، 79 ستا ملد، 79 ستا ملد، 79 ستا ملد، 79 ستا مناملہ تا متعالمیت، 210 فیر معاصر، 182		خوداماله، 43
عرب المسلد وار، 258 فرب متوازی، 258 فرب متوازی، 258 فرب متوازی، 258 فرب صلیبی، 13 فقط، 15 فقط، 15 فتط، 258 فرب صلیبی، 258 فرب تراخر، 258 فرب تراخر، 259 فرب تراخر، 259 فربی ت	سيرابيت،47	داخلي بيجان
عرب صليبى، 258 ور جزامر كب، 258 ور شكن، 183 ور شكن، 183 ورى سمته، 190،21 ورى عرصه، 146،101 عنالم 190 عنالم 190 متعالمه 79 ستا متعالمه 210 شتا متعالمه 210 شتا متعالمه 210	ض .	
عرب صليبي، 13 ورجزامر كب، 258 ورشان، 183 ورشان، 183 ورئ سمتي، 190،21 ورئ سمتي، 190،21 ورئ عرصه، 146،101 ستا الله، 79 ستا مليه، 79 ستا منعامليت، 122 منابل الريائي، 182	رب نقطه،15	
ورجُرام رَب 4258 ورغني 183، 183 وري سمتيه 190،21 وري سمتي 190،21 وري عرصه 146،101 الماد 79 الماله 79 متامله 79 متامله 79 متامله 221 متامله 182 فار	ضرب صليبي، 13	
ورى سمتىي ، 190،21 طاقت بالقابل زاويه ، 192 ورى عرصه ، 146،101 طول موجى ، 18 ستا عمودى تراش ، 9 ساله ، 79 سالمة ، 94 متعامله ، 79 سامتعامليت ، 221 فار غير معاصر ، 182		
ورى عرصة، 146،101، طول مونى، 18 شام مونى، 18 شام مونى، 18 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 19 شام مونى، 10 شام تعامليت، 221 شام تعامليت، 182 شام فير معاصر، 182 شام فير معاصر، 182 شام فير معاصر، 216 شام فير		
ستا معودی تراش، 9 اماله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شتامتعاملیت، 182 فتار غیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216		
الله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شار غیر معاصر، 182 فار فیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216	طول موج،18	دوری عرصه، 146،101
الله، 79 متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 شار غیر معاصر، 182 فار فیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216	عمودې تراش ي	ربتا
متعامله، 79 ستامتعاملیت، 221 فتار غیر معاصر، 182 اضافی زادیائی، 216		اماله،79
فمار فمار غير معاصر، 182 اضافی زاديا کی، 216		متعامله، 79
اضافی زاویا کی ، 216		رستامتعامليت، 221
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	غير معاصر ،182	ر فآر
وريبر، 62	254 4 1	•
02.0)		رو ^ع ن،62
		روک،232 افغه نیر . 11 211
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		رياضى نمونە، 211،81 ريلے، 103
103/2	127.30.030	رچے،103
اويائي فرق،22	قالب،130	زاويائي فرق،22

محدد	قالبي ضياع، 62
كار تيسي،4	64.3%
ىكى،5	قانون
محرک بر تی د باو، 61	اوتهم،26
محوری	كولمب،10
لبائي،166	لورينز، 141
مخلوط عدد ، 196	قدامت پیند میدان، 111
مر کب جزیٹر،258	قریب جڑامر کب،258
مزاحمت، 25	قصر دور ، 39
مزاحت بيا، 241	قطب
مساوات لورينز،104	ا <i>بحرے،1</i> 81،144
مئلہ	بموار،144،181
تھونن،230	قوت مر وڑ،213،170
زياد ہے زياد ہ طاقت كى منتقلى ، 233	انتہاکی،182
مشتر که ارتباط اماله، 43	قوى بر قيات، 245
مشتر که اماله ، 43	قوى <u>لىچ</u> ے،255
معاصر،134	¥
مثين،180	كاربن بش، 181
معاصراماله،188	کار گزاری،204
معاصر ر فتار ،160 ،161 ،180	كثافت
معائنه کھلاد ور ، 87 مقناطیس	برتی رو، 28
گھلاد ور، 87	كثافت مقناطيسي بباو
مقناطيس	بقايا،46
برتى،135	-
چال کادائرہ، 47	گرم تار ، 95
غاتم شدت،46	گومتاحصه، 37
مقناطیسی برقی رو،64	گھومتالچھا،106
مقناطیسی بهاو،30	100 -
ريتا،79	لهجا
کثافت،33	پىق ابتدائى،55
مقناطیسی چال، 52	ب ربر ، پھلے،144
مقناطیسی د باو، 30	چيد. نيچيدار، 41
رخ، 146	ئىچىرد ئانوى، 55
مقناطیسی قالب،55،31	رځ،137
مقناطيسي مستقل ،171،26	زياده برقى د باو، 56
31.26.9	مياكن،106 ساكن،106
برو،31،20 مقناطیسی میدان	ئى ق.100 قوي،135
معنا يان ميدان شدت، 11، 33	کون. کم بر تی د باو،56
موٹر موٹر	اً برن دوری کا می از می
تور امالی، 211	میرانی،135 میرانی،
211.0W	יייבוטייכנו

ف رہنگ

بيجان انگيز	پنجره نما،236
بر تی د باو، 61	موژ،19،50
بر تی رو، 61	موثر قیت،169
ہیجانِ انگیز برقی رو،60	موسيقائي جزو،64،147
ىيجانى بر تى د باو، 189	موصلیت، 25
	ميداني لچھے،255
يك دورى، 59،23	
يك دوري بر تى د باو، 95	واث،44
يك دوري برقي رو،95	وولٹ، 141
یک ست رو	وولٺ-ايمپيئر،76
ي مشين، 245	ويېر، 33
يولر مساوات، 20	ويبر - چکر، 39
	^ې پکياېت، 30،25
	ىپى 61-25-10 يىچان، 61
	بير وني، 255
	خود، 255
	لچھا، 61