

PT. Salam Pacific Indonesia Lines

Nomor Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Revisi	01
Halaman	1 dari 9

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Instruksi Kerja

PENERIMAAN DAN PEMUATAN LPG: GAS BERTEKANAN

PENGESAHAN DOKUMEN		
Uraian	Dibuat	Disetujui
Jabatan	Yard Operation Manager	Operation General Manager
Tanda Tangan	M	Sam
Nama	Susilo Nugroho	Agus Prabowo
Tanggal	23 Juni 2023	26 Juni 2023

DISTRIBUSI DOKUMEN	
Status Dokumen Penerima Dokumen	
Stempel:	Jabatan
MASTER	Nama dan Tanda Tangan



No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	2 dari 9

KRONOLOGI DOKUMEN

Tanagal	Revisi	Keterangan
Tanggal	ke	(Tuliskan sub-bab & perihal yang diubah serta alasan perubahan)
14 Maret 2023	01	Perubahan PIC pengesahan pada Yard Operation Manager
		dan Operation General Manager




No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	3 dari 9

No	LANGKAH-LANGKAH	KETERANGAN
UMU	M	
1	 Muatan berbahaya : gas bertekanan meliputi : Gas mudah terbakar (DG Class 2.1); misal, LPG, freon R32 Gas bertekanan, tidak mudah terbakar (DG Class 2.2); misal, oksigen, freon R13 & R22, APAR Gas beracun (DG Class 2.3); misal amonia, klorin, racun fumigasi 	
2	Material Safety Data Sheet (MSDS) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan dan pengelolaan bahan buangan.	
3	DG Declaration adalah dokumen berisi pernyataan jenis dan kelas barang berbahaya serta menyatakan DG telah diinspeksi dan aman untuk dimuat.	
Tekni	s Penyusunan Tabung Gas Dalam Kontainer	
1	Seluruh tabung yang dimuat dalam kontainer telah bebas dari kebocoran, khusus untuk gas mudah terbakar dibuktikan melalui pemeriksaan combustible gas detector pada saat tiba di gate in depo stack full (depo Yonif)	
2	Petugas pemeriksa mengisi form pemeriksaan (FM-SPIL-YO-15-01) sesuai hasil pemeriksaan fisik terhadap kondisi pintu (kawat, pintu kayu, kawat ram dan segel), kondisi tabung, dan hasil pembacaan alat gas detector (khusus gas mudah terbakar). Lower Explosive Limit (LEL) maksimal yang dapat diterima adalah 8% (LEL=8)	
3	Kondisi tabung harus dalam keadaan normal (kupingan, badan dan kaki) tidak ada perubahan bentuk asal.	




No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	4 dari 9

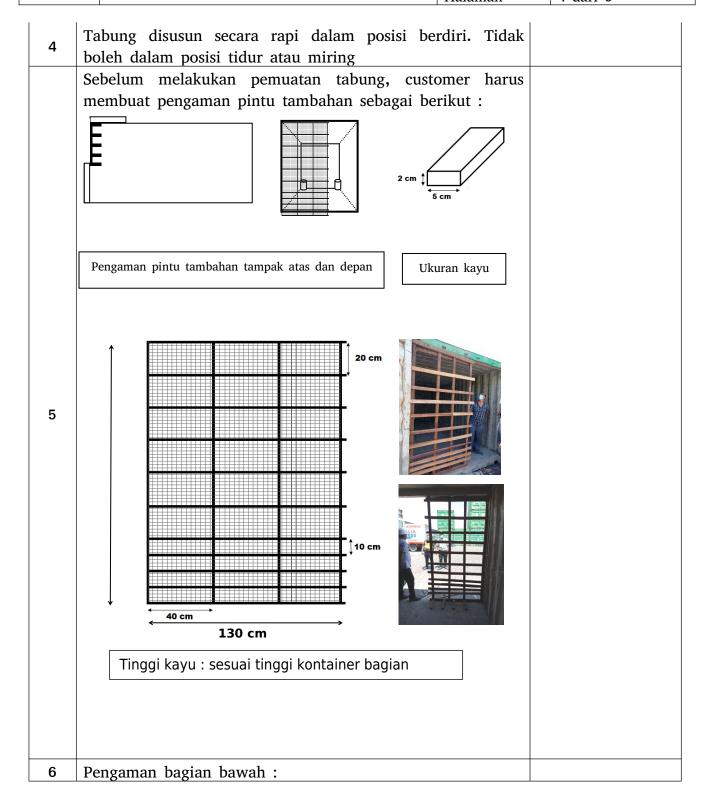



No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	5 dari 9

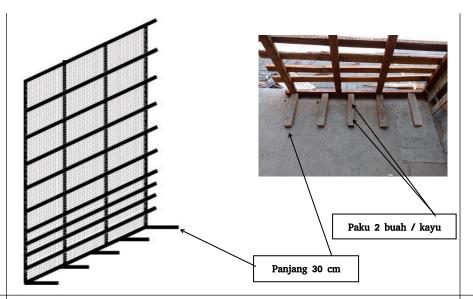

Pemasangan kawat ram diantara bilah kayu vertikal dan horisontal :



Pemasangan penguat dari kawat 2mm dengan 4 rangkap / belitan pada 3 titik lashing point :







Penyusunan tabung dimulai dari belakang kontainer, tabung ujung kiri dan kanan harus menyentuh dinding kontainer

8

9

7




No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	6 dari 9

	(jumlah tabung tergambar hanya ilustrasi)		
10	Tabung selanjutnya ditempatkan sebanyak mungkin dengan tetap menjaga kelurusan baris kontainer 10		
11	Selanjutnya tabung disusun keatas secukup tinggi kontainer		
12	Baris tabung selanjutnya disusun seperti ini : Dan disusun keatas secukup tinggi kontainer		
13	Penyusunan tabung selanjutnya merupakan pengulangan langkah 9 ke 12 sampai baris tabung mencapai pintu kontainer		



No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	7 dari 9

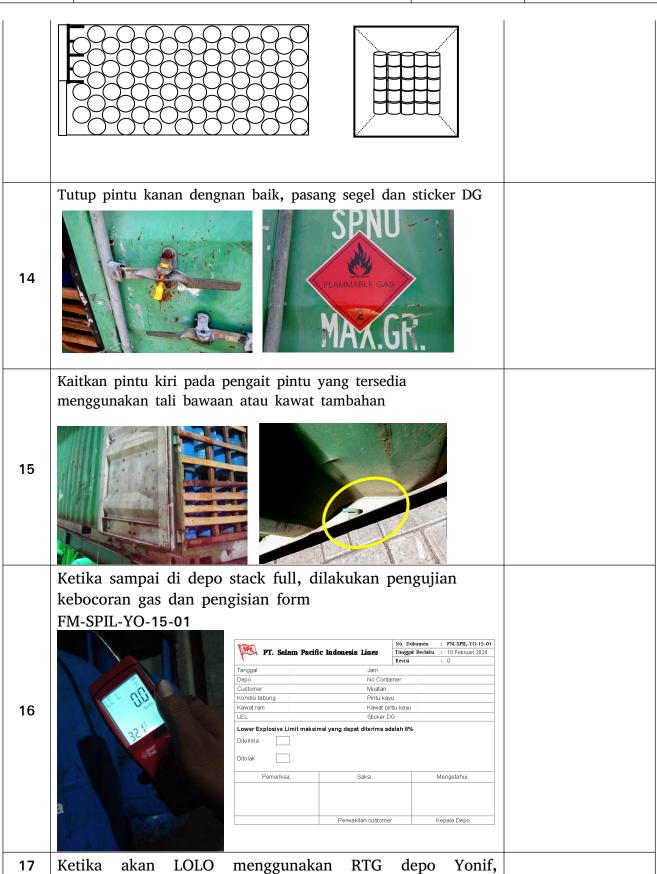



No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	8 dari 9

	lepaskan pengait pintu kiri dan amankan menggunakan kawat 2mm 3 rangkap dengan panjang minimal 180 cm		
18	Lepas kawat 2mm 3 rangkap dan buka serta kaitkan pintu kiri pada pengait yang tersedia dengan kuat dan aman ketika kontainer sudah diatas truck untuk mobilisasi ke pelabuhan		
19	Total beban tabung LPG yang diangkut tidak boleh melebihi kapasitas maksimum kontainer.		
Peme	riksaan kebocoran LPG selama stacking		
1	Petugas security melakukan pemeriksaan berkala kepada container stack dengan muatan gas mudah terbakar seperti LPG		
2	Ketika terdapat gejala kebocoran berupa bau menyengat, petugas security melakukan pemeriksaan ulang menggunakan alat gas detector		
3	Jika terbukti terjadi kebocoran, petugas security bersama perwakilan <i>yard operatio</i> n menginformasikan kepada <i>Yard</i> <i>Operation Supervisor, Customer Sservice</i> dan <i>HSE</i> <i>Supervisor</i>		
4	Informasi akan diteruskan oleh Customer Service dan relasi agar dapat melakukan evakusi kontainer yang mengalami kebocoran LPG		
Kebocoran / kebakaran selama di atas kapal			
1	Kebocoran / kebakaran LPG yang terjadi diatas kapal kewenangan penuh Nahkoda yang telah diatur didalam ISM-Code dan IMDG Code		



No. Dokumen	IK-SPIL-YO-15-02
Revisi	01
Tgl Berlaku	27 Juni 2023
Halaman	9 dari 9

TANO	GGUNG JAWAB	
	Yard Operation Supervisor	
1	 √ Menyediakan sumber daya memadai untuk memastikan standar ini terlaksana di area tanggung jawabnya. √ Memastikan setiap langkah dalam standar ini terlaksana dan tujuannya dikomunikasikan, dipahami, dan diikuti dengan baik di area tanggung jawabnya. 	
	Yard Operation Admin	
2	 √ Memastikan nomor kontainer yang berisi muatan DG dan memberi remark pada LLP. √ Memastikan nomor-nomor kontainer berisi muatan DG terdata lengkap. 	
	Gate Operator	
3	 √ Mengecek SJC terkait muatan DG. √ 4Menginformasikan kepada foreman yard operation terkait muatan DG. √ Bersama petugas security melakukan pemeriksaan fisik dan kemungkinan kebocoran gas pada kontainer full yang akan masuk depo 	
	Foreman Yard Operation	
4	√ Stack muatan DG pada blok khusus yang mudah diawasi √ Memastikan sticker DG tertempel pada 4 sisi kontainer (kanan, kiri, depan dan belakang)	
	Petugas Security	
5	√ Bersama <i>Gate Operator</i> melakukan pemeriksaan fisik dan kemungkinan kebocoran gas pada kontainer full yang akan masuk depo dan yang telah ter-stack	
	Perwakilan Customer	
6	√ Bersama <i>Gate Operator</i> dan <i>Petugas Security</i> melakukan pemeriksaan fisik dan kemungkinan kebocoran √ Memasang dan melepas kawat pengaman 2mm 3 rangkap pada poin 2.17 dan 2.18	