

PECVD 챔버 웨트클린 정비

표준작업절차서

Standard Operating Procedure for PECVD Chamber Wet-Clean Maintenance

※ 본 절차서는 시연·평가용으로 작성된 가상 절차서입니다. 실제 장비 제조사의 정비 매뉴얼이 아니며, 시연에 사용되는 콘솔은 모조품으로 버튼을 눌러도 실제 가스 차단·챔버 벤트 등 물리 동작이 일어나지 않습니다.			
문서번호	SOP-PECVD-PM-001	개정번호	Rev. 0
시행일	2026-08-30	적용 설비	PECVD 챔버
작성		검토	
승인			

개정 이력

개정	일자	내용	작성
0	2026-08-30	최초 제정	

목차

1. 목적 2. 적용 범위 3. 용어 정의 4. 책임 및 역할 5. 작업 전 준비 6. 위험요인 및 안전 주의사항	7. 작업 절차 8. 순서 위반 시 조치 9. 비상 시 조치 10. 기록 및 확인 11. 참고 문헌
--	---

1. 목적

본 절차서는 PECVD(플라스마 화학기상증착) 챔버의 웨트클린 정비 작업을 정해진 순서대로 수행하도록 규정하여, 순서 누락·역순으로 인한 잔류 유해가스 노출, 고온 전극 접촉, 잔압 상태의 챔버 개방 사고를 예방하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

- 적용 대상 — PECVD 챔버 웨트클린 정비(PM, make-safe) 작업 1 종
- 적용 인원 — 해당 장비의 정비 자격을 갖춘 작업자 및 감독자
- 제외 사항
 - 웨이퍼 생산 운전(공정 레시피 수행) 절차는 본 절차서의 대상이 아니다.
 - 챔버 부품 반출 후의 세정조(HF 침적) 작업은 별도 절차서를 따른다.
 - 본 절차서에 부속된 감시 시스템은 버튼 조작의 순서만 판정하며, 가스 누출을 감지하거나 차단하지 않는다.

3. 용어 정의

용어	정의
PECVD	플라스마 화학기상증착. 플라스마를 이용해 웨이퍼 표면에 박막을 입히는 공정
웨트클린 (Wet Clean)	챔버 내부에 쌓인 증착물을 부품 분해·습식 세정으로 제거하는 정비 작업
make-safe	정비 착수 전 설비를 안전한 상태(가스 차단·감압·냉각·대기압)로 만드는 일련의 조치
퍼지 (Purge)	챔버 내 잔류 가스를 불활성 가스(N ₂)로 밀어내어 치환하는 것
벤트 (Vent)	진공 상태의 챔버에 기체를 넣어 대기압으로 복귀시키는 것
LOTO	Lockout/Tagout. 위험 에너지를 차단·잠금하고 표지를 부착해 정비 중 재기동을 막는 절차
EMO	Emergency Off. 비상정지 버튼
SOP 감시 시스템	작업자가 착용한 1 인칭 카메라 영상으로 손과 버튼을 인식하여, 순서 위반을 버튼 조작 직전에 감지·차단하는 시스템
경고 / 차단	경고(WARNING) = 잘못된 버튼 위에 손이 머물 때의 사전 경고. 차단(BLOCK) =

	잘못된 버튼이 눌러 작업이 정지된 상태
순서 위반	기대되는 단계가 아닌 단계의 버튼을 조작하는 것. 누락(뒤 단계로 건너뛴)과 역순(이미 지난 단계로 되돌아감)으로 나뉜다

4. 책임 및 역할

역할	책임
정비 작업자	본 절차서의 단계를 순서대로 수행하고, 각 단계의 확인 사항을 점검·기록한다
정비 감독자	작업 착수 전 준비 상태와 LOTO 시행을 확인하고, 완료 후 기록을 검토·서명한다
안전 담당자	유해가스 관련 위험요인과 보호구 착용 상태를 확인한다
시연 환경에서는 1 인이 정비 작업자 역할을 수행하며, 감독자 확인은 생략한다.	

5. 작업 전 준비

5.1 필요 공구·자재

구분	품목	비고
공구	스패너 (wrench)	2 단계 진행에 반드시 지참
자재	N2 공급 상태 확인	퍼지용
기타	정비 작업 허가서, 본 절차서 사본	

5.2 개인보호구(PPE)

☐ 보안경 또는 안면보호구 ☐ 내화화성 장갑	☐ 안전화 ☐ (필요 시) 호흡보호구
---	---

5.3 착수 전 확인

확인	항목
☐	정비 작업 허가서 발행 및 승인 완료
☐	장비가 생산 운전에서 해제되고 정비 모드로 전환됨
☐	LOTO 시행 완료 — 위험 에너지원(전원·가스·진공) 차단, 잠금장치 및 표지 부착, 차단 상태 검증
☐	비상정지(EMO) 버튼 위치 확인
☐	작업 구역 출입 통제
LOTO 는 본 절차의 전제 조건이다. 아래 7 장의 4 단계 절차는 LOTO 가 시행된 상태에서 수행하며, LOTO 자체의 상세 절차는 사업장 LOTO 규정을 따른다.	

6. 위험요인 및 안전 주의사항

단계	위험요인	안전 조치
1	SiH ₄ (실란) — 자연발화성 원료가스. 차단 전	가스 차단 밸브 폐쇄 상태를 지시등으로 확인

	후속 단계 진행 시 잔류·발화 위험	
1	CF4/O2 플라스마 클린 부산물 — 불소계 잔류물	클린 완료 표시 전 다음 단계로 넘어가지 않는다
2	잔류 가스 — 퍼지 미완 시 챔버 내 유해가스 잔존	N2 퍼지를 규정 사이클 이상 수행
2	N2 자체 — 밀폐 공간 산소 결핍	배기 상태 확인
3	고온 전극 — 냉각 미완 시 화상	온도 하강 완료 표시 확인 후 진행
4	잔압 상태 개방 — 챔버 급개방 시 내용물 분출	대기압 도달 확인 후 개방
위 위험은 모두 '앞 단계를 건너뛰었을 때' 현실화된다. 각 단계는 다음 단계의 안전 전제이므로, 어떤 이유로도 순서를 바꾸어 수행하지 않는다.		

7. 작업 절차

7.1 콘솔 버튼 배치



그림 1. 콘솔 버튼 배치도 (B1~B4 및 비상정지 위치)

위치	좌측 상단	우측 상단	좌측 하단	우측 하단	하단 중앙
버튼	B2 흰색	B3 분홍	B1 노랑	B4 파랑	EMO 적색
단계	단계 2 펌프/퍼지	단계 3 전극 냉각	단계 1 클린· 가스차단	단계 4 챔버 벤트	비상정지
버튼의 물리적 배치 순서와 작업 순서는 일치하지 않는다. 조작 순서는 B1 → B2 → B3 → B4 이며, 버튼 색과 단계 번호는 위 표를 기준으로 확인한다.					

7.2 절차 요약

단계	작업 내용	조작	완료 판정 기준	실측값	확인
----	-------	----	----------	-----	----

1	플라스마 클린(CF4/O2) 및 SiH4 공급 차단	B1	클린 사이클 완료 SiH4 공급밸브 CLOSE 표시		☐
2	펌프 다운 및 N2 퍼지	B2	N2 퍼지 2 사이클 이상 완료 챔버압 5 Torr 이하 스패너 지참	Torr	☐
3	전극 냉각	B3	전극 온도 300℃ 이하	℃	☐
4	챔버 벤트 및 개방	B4	챔버압 760 Torr(대기압) 도달	Torr	☐

위 판정 기준값(5 Torr · 300℃ · 760 Torr)은 **시연 표시용 설정값**이며, 실제 설비의 관리기준과는 다르다.

7.3 단계별 상세

단계 1 — 클린·가스차단 (버튼 B1)

- ① 콘솔에서 **B1(클린·가스차단)** 버튼을 누른다.
- ② 플라스마 클린이 진행되는 동안 대기한다. 클린 완료 및 SiH4 밸브 CLOSE 표시를 확인할 때까지 다른 버튼을 조작하지 않는다.
- ③ 진행 완료 표시를 확인한다. → 자동으로 단계 2 로 진행된다.

버튼을 누르는 것만으로 단계가 끝나지 않는다. ‘버튼 조작 + 후속 대기’가 하나의 단계이며, 대기 중 다른 버튼을 누르면 순서 위반으로 판정된다.

단계 2 — 펌프/퍼지 (버튼 B2)

- ① **B2(펌프/퍼지)** 버튼을 누른다.
- ② N2 퍼지가 2 사이클 이상 진행되고 **챔버압이 5 Torr 이하**로 내려갈 때까지 대기한다.
- ③ 대기 중 **스패너(wrench)**를 손에 든다. 압력 조건과 공구 지참이 모두 충족되어야 다음 단계로 진행된다.
- ④ 조건 충족 시 자동으로 단계 3 으로 진행된다.

단계 3 — 전극 냉각 (버튼 B3)

- ① **B3(전극 냉각)** 버튼을 누른다.
- ② 전극 온도가 약 300℃ 이하로 내려갈 때까지 대기한다.
- ③ 온도 하강 완료 표시를 확인한다. → 자동으로 단계 4 로 진행된다.

단계 4 — 챔버 벤트·개방 (버튼 B4)


- ① **B4(챔버 벤트)** 버튼을 누른다.
- ② 챔버압이 **760 Torr(대기압)**에 도달했음을 확인한다.
- ③ 챔버를 개방한다. → **정비 착수 준비 완료. 본 절차 종료.**

8. 순서 위반 시 조치

본 작업은 1 인칭 비전 AI 감시 시스템의 감시를 받는다. 시스템은 작업자의 손이 **기대되지 않는 버튼**에 접근·체류하면 다음과 같이 개입한다.

상황	시스템 동작	작업자 조치
잘못된 버튼에 손이 접근	화면에 접근 표시	손을 뺀다
잘못된 버튼 위에 손이 체류	경고 (WARNING)	즉시 손을 떼고 현재 단계를 확인한다
잘못된 버튼을 누름	차단 (BLOCK) — 작업 정지	감독자에게 보고 후, 해제 시 직전에 수행하던 단계부터 다시 수행한다

위반이 발생해도 단계는 진전되지 않는다. 차단이 해제되어도 기대 단계는 그대로 유지되므로, 건너뛴 단계를 반드시 수행해야 한다.

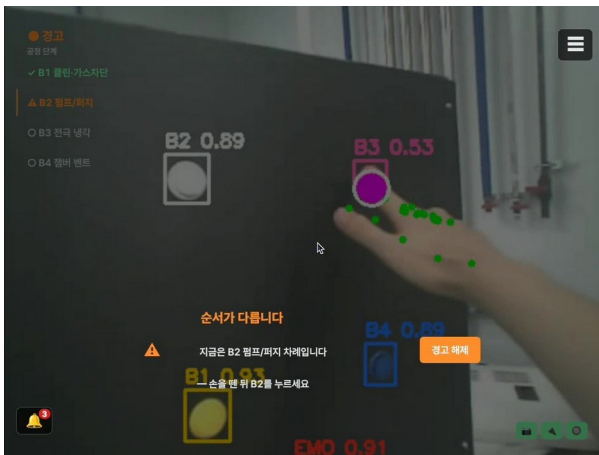

(가) 경고 (WARNING) — 잘못된 버튼 위 체류



(나) 차단 (BLOCK) — 잘못된 버튼 누름

그림 2. 순서 위반 시 경고·차단 화면

9. 비상 시 조치

- ① 이상 상황(가스 냄새, 이상음, 화재, 부상) 발생 시 즉시 **비상정지(EMO)** 버튼을 누른다.
- ② 작업 구역에서 대피하고 감독자·안전 담당자에게 즉시 보고한다.
- ③ EMO 조작 시 시퀀스 전체가 중단되며, **재개 시 단계 1 부터 다시 수행한다**. 중간 단계부터 재개하지 않는다.

10. 기록 및 확인

작업 일시		장비 번호	
특이사항			

작업자	(서명)	감독자	(서명)
-----	------	-----	------

단계 수행 체크리스트

단계	작업 내용	수행 시각	확인
사전	LOTO 시행 및 검증		☐
사전	PPE 착용		☐
1	클린·가스차단		☐
2	펌프/퍼지 (공구 지참)		☐
3	전극 냉각		☐
4	챔버 벤트·개방		☐

11. 참고 문헌

1. EPA QA/G-6, *Guidance for Preparing Standard Operating Procedures*, 2007
2. OSHA 29 CFR 1910.147, *The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)*
3. SEMI S2, *EHS Guideline for Semiconductor Manufacturing Equipment*
4. KOSHA GUIDE C-C-2, 화학설비 정비·보수작업계획서 작성에 관한 기술지침