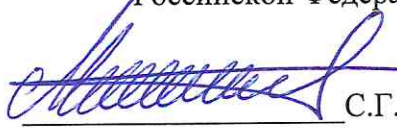


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 33.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ**

І. Техническая часть

1.33.1. Настоящий сборник содержит нормы на ручную, автоматическую и механизированную (под флюсом, порошковой проволокой, в углекислом газе) дуговую сварку, а также на ручную и механизированную газовую резку при изготовлении и монтаже конструкций зданий и промышленных сооружений.

1.33.2. Нормами сборника предусматривается выполнение работ с учетом следующих условий: качество выполненных работ соответствует техническим условиям и требованиям соответствующих сводов правил; работы производятся с соблюдением всех правил и требований техники безопасности в строительстве; рабочими соблюдаются все требования, предусмотренные настоящим сборником, вытекающие из указанных условий, обеспечивающие требуемое качество работ при соблюдении мероприятий по технике безопасности.

1.33.3. Нормами сборника предусмотрена сварка и резка проката, элементов стальных конструкций, арматуры и закладных изделий из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на месте монтажа (кроме раздела Н-33-02, Н-33-04). При выполнении работ на сборочной площадке (заготовительных цехах) к соответствующим нормам применяется коэффициент 0,9.

1.33.4. Нормами сборника учтена сварка соединений, предварительно скрепленных при сборке болтами или прихваткой.

Прихватка, выполняемая при сборке и монтаже стальных и железобетонных конструкций, нормами на сварку не учтена и нормируется дополнительно.

Проварка ранее произведенных не удаляемых прихваток нормами учтена.

1.33.5. Нормами сборника учтены переходы рабочих в процессе работы на расстояние до 100 м при производстве работ на месте монтажа или на расстояние до 50 м при производстве работ на сборочной площадке, с переноской сварочных материалов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений, перемещение или кантовка в пределах рабочего места свариваемых конструкций и изделий в кондукторах и приспособлениях или без них при массе конструкций и изделий до 50 кг - вручную, при большей массе - краном.

1.33.6. Обслуживание сварщиком газогенератора (доставка карбида кальция и воды, заправка и т.п.) или сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (заправка, пуск, смазка, наблюдение за работой и т.п.) нормами не учтено и, как правило, производится машинистом. При обслуживании сварочного агрегата или газогенератора самим сварщиком норма умножается на 1,2.

1.33.7. При выполнении работ в стесненных условиях или в неудобном положении к нормам сборника могут применяться следующие коэффициенты: при работе в лотках, траншеях, на эстакадах, лесах, подмостях, с приставных лестниц, при работе лежа или в согнутом положении в

случаях затруднительного доступа к свариваемому стыку - до 1,25; при работе с навесных люлек и лестниц, а также конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс - до 1,5.

Наличие указанных условий производства работ и величина коэффициента устанавливается в каждом отдельном случае актом, который составляется должностными лицами и утверждается в установленном порядке.

1.33.8. При нормировании сварочных и газорезательных работ, выполняемых на высоте, применяются коэффициенты аналогичные коэффициентам при нормировании монтажных работ, учитывающих высоту их выполнения.

1.33.9. При сварке стыковых соединений из стали неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных ниже, нормирование производится по большей толщине.

При разности в толщине свариваемых сталей свыше значений, указанных ниже, нормирование и затраты труда производятся по меньшей толщине.

При толщине тонкой стали:

от 1 до 4 мм и разностью толщин стали 1 мм;

свыше 4 до 20 мм и разностью толщин стали 2 мм;

свыше 20 до 30 мм и разностью толщин стали 3 мм;

свыше 30 мм и разностью толщин стали 4 мм.

1.33.10. При сварке конструкций короткометражным или прерывистым швом отрезками длиной до 0,5 м нормы умножаются на следующие коэффициенты: при короткометражном шве и длине шва: до 0,05 м - 1,3, до 0,1 м - 1,25, до 0,25 - 1,2, до 0,5 м - 1,1; при прерывистом шве - 1,1.

Объем выполненных работ при сварке короткометражным или прерывистым швом определяется по сумме отрезков фактически сваренных мест.

1.33.11. При сварке конструкций кольцевым швом при поворотном положении нормы умножаются на коэффициент 1,05, при неповоротном положении - на 1,1.

1.33.12. Нормами сборника предусмотрена сварка нахлесточных, стыковых, угловых и тавровых соединений в нижнем, горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях шва в пространстве (см. Рис. 1).

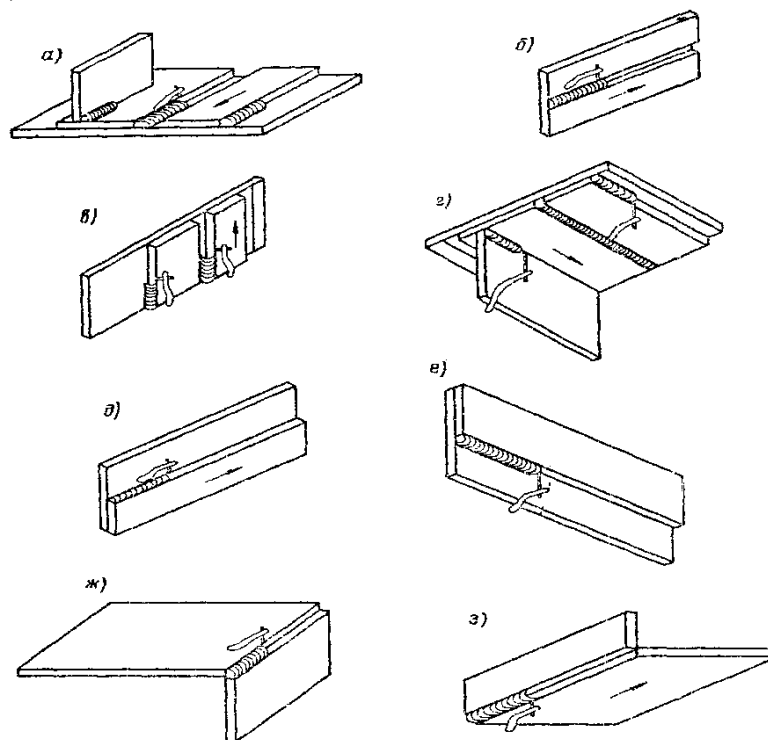


Рис. 1

а - шов в нижнем положении стыковых соединений;

б - швы в горизонтальном положении стыковых соединений;

в - швы в вертикальном положении нахлесточных соединений;

г - швы в потолочном положении тавровых и нахлесточных соединений;

д - шов нахлесточного соединения, выполняемый в нижнем положении;

- е - шов соединения, выполняемый в потолочном положении;
- ж - шов углового соединения, выполняемый в нижнем положении;
- з - шов углового соединения, выполняемый в потолочном положении

Швами в нижнем положении называются швы, расположенные на горизонтальной плоскости в любом направлении, выполняемые спущенным вниз электродом.

Швами в горизонтальном положении называются швы, расположенные на вертикальной плоскости в горизонтальном направлении.

Швами в вертикальном положении называются швы, расположенные на вертикальной плоскости в вертикальном направлении.

Швами в потолочном положении называются швы, расположенные так, что их можно выполнить только электродом, направленным вверх.

Швы, расположенные на вертикальной плоскости под углом до 45° к горизонтали, нормируются как горизонтальные, а под углом более 45° - как вертикальные.

1.33.13. Нормы данного раздела предназначены для сварных швов, выполняемых по ГОСТ 5264-80.

1.33.14. Очистка кромок (стыков) перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой.

В зависимости от марки электродов к нормам применяются следующие коэффициенты: АНО-5 - 0,7; СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р - 0,8; СК2-50, ОЗС-6 - 0,85; АНО-6, УОНИ-13/55У, ВСФ-85, ВН-48 - 0,9; АНО-4 - 0,95; ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24, ТМУ-21У - 1,1; УОНИ-13/55К - 1,15; МР-3 - 1,5; ОЗС-12 - 1,25; УОНИ-13/55 - 1,3; УОНИ-13/45, ОЗШ-1 - 1,4.

Нормами предусмотрено применение электродов, диаметр которых соответствует толщине свариваемого металла и форме разделки кромок.

Диаметр электродов в зависимости от этих параметров устанавливается техническими условиями на сварку.

1.33.15. При односторонней сварке подварка корня шва не учтена и нормируется по таблице Н-33-01-009.

1.33.16. Для каждой нормы выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа конструкций.

При сварке во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного:

- 3 разряд работ: кожухи в сборе, котлы обогрева, стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, обшивка котлов, трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой стали;

- 4 разряд работ: сварка металлоконструкций, указанных в примерах работ 3 разр. при потолочном положении шва.

При сварке средней сложности деталей аппаратов, узлов и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва:

- 4 разряд работ: аппараты, сосуды, емкости, работающие без давления, каркасы промышленных печей и котлов, крепления и опоры для трубопроводов, мачты, вышки буровые - сварка в заготовительных цехах, плиты фундаментные, пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподдачи и электрофильтров, резервуары и газгольдеры объемом менее 1000 м³, фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы.

При сварке сложных ответственных аппаратов, узлов и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва:

- 4 разряд работ: аппараты и сосуды, работающие под давлением;

- 5 разряд работ: балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т, блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, скрубберы, кожухи и газоходы доменных печей, сепараторы, реакторы, кессоны мартеновских печей, работающих на высоких температурах, колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады, конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в заготовительных цехах, мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка на монтаже, резервуары и газгольдеры объемом от 1000 до 5000 м³ - сварка на монтаже, резервуары и газгольдеры объемом 5000 м³ и выше - сварка в заготовительных цехах.

При сверке особо сложных ответственных аппаратов, узлов и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва - 6 разряд работ: Балки рабочих площадок мартеновских цехов, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, Балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше, Емкости, колпаки, сферы вакуумные и криогенные, Емкости и покрытия сферические и каплевидные, Колонны синтеза аммиака, Резервуары и газгольдеры объемом св. 5000 м³ - сварка на монтаже, Строения пролетных металлических и железобетонных мостов.

1.33.17. Нормами раздела Н-33-01 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда работ производится в соответствии с п. 1.33.16 Технической части.

1.33.18. Нормы раздела Н-33-02 предназначаются для сварных соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций, выполняемых по ГОСТ 14098-2014.

1.33.19. Марки электродов принимаются по п. 1.33.14 Технической части.

1.33.20. Для каждой нормы раздела Н-33-02 выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа конструкций:

- 4 разряд работ: сварка арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций (перегородки, панели ограждений, навесные панели стен, плиты покрытий и т.п.);

- 5 разряд: сварка арматуры и закладных изделий несущих ответственных железобетонных конструкций (фундаменты, колонны, фермы, балки, плиты перекрытий, панели стен в бескаркасно-панельных зданиях и т.п.);

- 6 разряд работ: сварка арматуры и закладных изделий пролетных строений железобетонных мостов.

1.33.21. Нормами раздела Н-33-02 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда работ производится в соответствии с п. 1.33.20 Технической части.

1.33.22. Нормы раздела Н-33-03 предназначаются для сварных швов, выполняемых по ГОСТ 8713-79.

1.33.23. Нормами раздела Н-33-03 сварка в нижнем пространственном положении сварного шва в условиях сборочных площадок (заготовительных цехов).

1.33.24. Нормами раздела Н-33-03 предусмотрена автоматическая сварка электродной проволокой диаметром 4 - 5 мм, а механизированная сварка - электродной проволокой диаметром 2 мм.

1.33.25. При подварке корня шва нормы раздела Н-33-03 умножается на 0,5.

1.33.26. Нормами таблиц с Н-33-03-001 по Н-33-03-009 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на автоматических машинах 3, 4, 5 разрядов. Выбор разряда производится в зависимости от типа конструкций:

- 3 разряд работ: аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления;

- 4 разряд работ: балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т, блоки строительных и технологических конструкций из листового металла, воздухонагреватели, скрубберы, кожухи и газоходы доменных печей, сепараторы, реакторы, колонны, бункера, балки, эстакады;

- 5 разряд работ: балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкции бункерных и разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, емкости, колпаки и сферы, емкости и покрытия сферические и каплевидные, колонны синтеза аммиака, резервуары и газгольдеры объемом св. 1000 м³, строения пролетные металлических мостов.

1.33.27. Нормами таблиц с Н-33-03-010 по Н-33-03-014 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на полуавтоматических машинах 2, 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в зависимости от типа конструкций:

- 2 разряд работ: фундаменты неответственные, мелкие узлы;

- 3 разряд работ: Кожухи в сборе, котлы обогрева, стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, обшивка котлов, трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой стали;

- 4 разряд работ: аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления, каркасы промышленных печей и котлов, крепления и опоры для трубопроводов, колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады, мачты, вышки буровые, пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров, резервуары объемом менее 1000 м³;

- 5 разряд работ: аппараты и сосуды, работающие под давлением, балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т, блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, скрубберы, кожухи и газоходы доменных печей, сепараторы, реакторы, кессоны для мартеновских печей, работающих при высоких температурах, конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП, резервуары и газгольдеры объемом 1000 м³ и выше;

- 6 разряд: балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкции бункерных и разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы, балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше, емкости, колпаки и сферы, емкости и покрытия сферические и каплевидные, колонны синтеза аммиака.

1.33.28. Нормы раздела Н-33-04 предназначены для сварных швов, выполняемых по ГОСТ 5264-80.

1.33.29. Нормами раздела Н-33-04 предусмотрена сварка в нижнем пространственном положении сварного шва.

1.33.30. Нормами раздела Н-33-04 предусмотрено применение сварочной проволоки диаметром 2,2 - 3 мм.

1.33.31. Для каждой нормы раздела Н-33-04 выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа конструкций:

- 2 разряд работ: фундаменты неответственные, мелкие узлы;

- 3 разряд: стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, обшивка котлов; трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой стали;

- 4 разряд работ: аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления; каркасы промышленных печей и котлов; крепление и опоры для трубопроводов; колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады - сварка в заготовительных цехах; мачты, вышки буровые - сварка в заготовительных цехах; пылегазовоздухопроводы, узлы топливоподачи и электрофильтров; резервуары объемом менее 1000 м³;

- 5 разряд: аппараты и сосуды, работающие под давлением; балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т; блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, скрубберы, кожухи и газоходы доменных печей, сепараторы, реакторы; кессоны для мартеновских печей, работающие при высоких температурах; колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады - сварка на монтаже; конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка в цеховых условиях; мачты, вышки буровые - сварка на монтаже; резервуары и газгольдеры объемом от 1000 и менее 5000 м³ - сварка на монтаже, объемом 5000 м³ и выше - сварка в заготовительных цехах;

- 6 разряд: балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкции бункерных и разгрузочных эстакад металлургических предприятий, балки подкрановые под краны тяжелых режимов работы; балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше; емкости, колпаки и сферы; емкости и покрытия сферические и каплевидные; колонны синтеза аммиака; конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП - сварка на монтаже; резервуары и газгольдеры объемом св. 5000 м³ - сварка на монтаже.

1.33.32. Нормами таблицы Н-33-04-001 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на полуавтоматических машинах. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.33.31 Технической части, учитывая применяемую марку проволоки.

При работе с марками проволоки: СП-2 - рабочий 2 разряда; СП-3 - рабочий 3, 4 разряда; СП-5 - рабочий 5, 6 разряда; ПП-АНЗ - рабочий 2 разряда; ПП-АН8- рабочий 3 разряда; ППВ-5 - рабочий 4 разряда; ППТ-7 - рабочий 5, 6 разряда.

1.33.33. Нормами таблиц с Н-33-04-002 по Н-33-04-004 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на полуавтоматических машинах. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.33.31 Технической части, учитывая применяемую марку проволоки.

При работе с марками проволоки: СП-2 - рабочий 2 разряда; СП-3 - рабочий 3 разряда; СП-5 - рабочий 4, 5, 6 разряда; ПП-АНЗ - рабочий 2 разряда; ПП-АН8- рабочий 3 разряда; ППВ-5 - рабочий 4 разряда; ППТ-7 - рабочий 5, 6 разряда.

1.33.34. Нормы раздела Н-33-05 предназначены для сварных швов, выполняемых по ГОСТ 14771-76.

1.33.35. Нормами раздела Н-33-05 предусмотрена сварка в нижнем пространственном положении сварного шва на сборочных площадках (заготовительных цехах).

1.33.36. Нормами раздела Н-33-05 предусмотрено применение сварочной проволоки диаметром 1,2 - 2 мм.

1.33.37. Для каждой нормы раздела Н-33-05 выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа конструкций:

- 2 разряд: фундаменты неотчетственные, мелкие узлы;
- 3 разряд: стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, трапы, настилы, обшивка котлов; трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой стали;
- 4 разряд: аппараты, сосуды и емкости, работающие без давления; каркасы промышленных печей и котлов; крепления и опоры для трубопроводов; колонны, бункера, стропильные и подстропильные фермы, балки, эстакады; мачты, вышки буровые и эксплуатационные; пылегазовоздуховоды, узлы топливоподачи и электрофильтров; резервуары объемом менее 1000 м³;
- 5 разряд: аппараты и сосуды, работающие под давлением; балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью менее 30 т; блоки строительных и технологических конструкций из листового металла: воздухонагреватели, скрубберы, кожухи и газоходы доменных печей, сепараторы, реакторы; кессоны для мартеновских печей, работающие при высоких температурах; конструкции радиомачт, телебашен и опор ЛЭП; резервуары и газгольдеры объемом 1000 м³ и выше;
- 6 разряд: балки рабочих площадок мартеновских цехов, конструкции бункерных и разгрузочных эстакад металлургических предприятий, блоки подкрановые под краны тяжелых режимов работы; балки пролетные мостовых кранов грузоподъемностью 30 т и выше; емкости, колпаки и сферы; емкости и покрытия сферические и каплевидные; колонны синтеза аммиака.

1.33.38. Нормами раздела Н-33-05 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на полуавтоматических машинах 2, 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.33.37 Технической части.

1.33.39. Нормы раздела Н-33-06 предназначены для нормирования работ по резке проката, поставляемого по ГОСТ 5684-80 (Н-33-06-001 и Н-33-06-016), ГОСТ 8509-93, 8510-86 (Н-33-06-002, Н-33-06-003), ГОСТ 57837-2017 (с Н-33-06-004 по Н-33-06-008), ГОСТ 2591-2006 (Н-33-06-010), ГОСТ 8240-97 (Н-33-06-011), ГОСТ 2590-2006 (Н-33-06-012), ГОСТ 4121-96 (Н-33-06-013).

1.33.40. Нормами таблиц Н-33-06-001 и Н-33-06-016 предусмотрена резка листовой стали по прямой в горизонтальном положении листа. При резке по кривой нормы таблиц Н-33-06-001 и Н-33-06-016 умножаются: при радиусе кривизны до 200 мм на 1,15; до 500 мм - 1,1.

1.33.41. Нормами предусмотрена резка по готовой разметке.

1.33.42. Резка листовой стали с образованием фаски нормируется по таблицам Н-33-06-001 и Н-33-06-016 с коэффициентом 1,25. За толщину стали в этом случае принимается ширина реза.

1.33.43. Нормами таблицы Н-33-06-001 предусмотрено выполнение работ газорезчиками 3, 4, 5 разряда, а таблицы Н-33-06-016 - газорезчиками 2, 3, 4 разряда. Выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа конструкций:

- 2 разряд: заклепки - срезка головок; фланцы плоские - вырезка на переносных и стационарных машинах;
- 3 разряда: аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды - вырезка отверстий без скоса кромок; детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке; детали фигурные - вырезка на газорезательных машинах с одновременной работой трех резаков; заготовки для ручной или автоматической сварки - резка без скоса кромок; профильный и сортовой металл - резка при заготовке;
- 4 разряд: аппаратура нефтехимическая: резервуары, сепараторы, сосуды - вырезка отверстий со скосом кромок; детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм - вырезка вручную по разметке;

детали сложные фигурные из листовой стали - резка на горизонтальной машине по чертежу с применением фото-проекционного способа разметки или роликового поводка при одновременной работе наибольшего числа резаков; детали сложной конфигурации из листовой стали с разделкой кромок под сварку; детали чашеобразной формы - разделка кромок; конструкции доменных печей: кожухи, воздухонагреватели, газопроводы - резка со скосом кромок; конструкции ответственные - поверхностная резка дефектов с подготовкой кромок под сварку; листы гнутые с односторонней разделкой кромок;

- 5 разряд: детали особо сложной конфигурации - резка с разделкой кромок под сварку; днища шаровые и сферические - вырезка косых отверстий, без последующей механической обработки.

Нормами таблицы Н-33-04-006 предусмотрено выполнение работ электросварщиками на полуавтоматических машинах. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.33.31 Технической части.

1.33.44. Резка стали угловой неравнобокой нормируется по среднеарифметическому значению размеров обеих полок.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-33-01 Ручная дуговая сварка стальных конструкций								
Таблица Н-33-01-001 Односторонняя ручная дуговая сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2)								
Н-33-01-001-01-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-
Н-33-01-001-02-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-
Н-33-01-001-03-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-001-04-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,6	-	-	-	-
Н-33-01-001-05-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4	-	-	-	-
Н-33-01-001-06-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-001-07-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-
Н-33-01-001-08-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,6	-	-	-	-
Н-33-01-001-09-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-01-002 Односторонняя ручная дуговая сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17)								
Н-33-01-002-01-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-
Н-33-01-002-02-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,9	-	-	-	-
Н-33-01-002-03-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-04-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-05-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,1	-	-	-	-
Н-33-01-002-06-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-07-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-
Н-33-01-002-08-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	13	-	-	-	-
Н-33-01-002-09-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	15	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-10-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	17,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-11-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	20	-	-	-	-
Н-33-01-002-12-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	26	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-13-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 34 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	33	-	-	-	-
Н-33-01-002-14-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 38 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	41	-	-	-	-
Н-33-01-002-15-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 42 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	49	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-16-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 46 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	58	-	-	-	-
Н-33-01-002-17-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	68	-	-	-	-
Н-33-01-002-18-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-19-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,4	-	-	-	-
Н-33-01-002-20-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,1	-	-	-	-
Н-33-01-002-21-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-22-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12	-	-	-	-
Н-33-01-002-23-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-
Н-33-01-002-24-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	18	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-25-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-26-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	25	-	-	-	-
Н-33-01-002-27-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	29,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-28-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	34	-	-	-	-
Н-33-01-002-29-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	44	-	-	-	-
Н-33-01-002-30-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 34 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	55	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-31-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 38 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	68	-	-	-	-
Н-33-01-002-32-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 42 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	83	-	-	-	-
Н-33-01-002-33-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 46 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	98	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-34-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	115	-	-	-	-
Н-33-01-002-35-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-
Н-33-01-002-36-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-37-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,7	-	-	-	-
Н-33-01-002-38-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	13	-	-	-	-
Н-33-01-002-39-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-40-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-41-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-42-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	26	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-43-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	30,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-44-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное горизонтальное, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	35,5	-	-	-	-
Н-33-01-002-45-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	46	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-46-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	56	-	-	-	-
Н-33-01-002-47-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 34 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	67	-	-	-	-
Н-33-01-002-48-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 38 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	74	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-002-49-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 42 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	100	-	-	-	-
Н-33-01-002-50-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 46 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	119	-	-	-	-
Н-33-01-002-51-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	139	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-01-003 Односторонняя ручная дуговая сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8)								
Н-33-01-003-01-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-
Н-33-01-003-02-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,6	-	-	-	-
Н-33-01-003-03-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-04-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,8	-	-	-	-
Н-33-01-003-05-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,1	-	-	-	-
Н-33-01-003-06-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-07-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11,5	-	-	-	-
Н-33-01-003-08-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-
Н-33-01-003-09-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-10-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	19	-	-	-	-
Н-33-01-003-11-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва нижнее, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	22	-	-	-	-
Н-33-01-003-12-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-13-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,1	-	-	-	-
Н-33-01-003-14-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10	-	-	-	-
Н-33-01-003-15-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	13,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-16-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16,5	-	-	-	-
Н-33-01-003-17-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	19	-	-	-	-
Н-33-01-003-18-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	23,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-19-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	29	-	-	-	-
Н-33-01-003-20-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	33,5	-	-	-	-
Н-33-01-003-21-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	39	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-003-22-01	Ручная односторонняя сварка стыковых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва С8), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	45	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-004 Двусторонняя ручная дуговая сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25)								
Н-33-01-004-01-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,8	-	-	-	-
Н-33-01-004-02-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-004-03-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11,5	-	-	-	-
Н-33-01-004-04-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-
Н-33-01-004-05-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-004-06-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	19	-	-	-	-
Н-33-01-004-07-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	22	-	-	-	-
Н-33-01-004-08-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	25	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-004-09-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	28,5	-	-	-	-
Н-33-01-004-10-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	32	-	-	-	-
Н-33-01-004-11-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	35,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-004-12-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 36 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	40	-	-	-	-
Н-33-01-004-13-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	48	-	-	-	-
Н-33-01-004-14-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	64	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-004-15-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 50° (тип шва С25), положение шва вертикальное, толщина свариваемой стали до 60 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	89	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-005 Двусторонняя ручная дуговая сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15)								
Н-33-01-005-01-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,8	-	-	-	-
Н-33-01-005-02-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-005-03-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	13	-	-	-	-
Н-33-01-005-04-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	15,5	-	-	-	-
Н-33-01-005-05-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	18	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-005-06-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21	-	-	-	-
Н-33-01-005-07-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	24	-	-	-	-
Н-33-01-005-08-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	27	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-005-09-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	31	-	-	-	-
Н-33-01-005-10-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	34,5	-	-	-	-
Н-33-01-005-11-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	38,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-005-12-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 36 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	47,5	-	-	-	-
Н-33-01-005-13-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	55	-	-	-	-
Н-33-01-005-14-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	76	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-005-15-01	Ручная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва С15), положение шва потолочное и горизонтальное, толщина свариваемой стали до 60 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	106	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-006 Односторонняя ручная дуговая сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1)								
Н-33-01-006-01-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1), положение шва нижнее, катет шва до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,61	-	-	-	-
Н-33-01-006-02-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1), положение шва нижнее, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-03-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-
Н-33-01-006-04-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-05-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-06-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-07-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-08-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-09-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7	-	-	-	-
Н-33-01-006-10-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-11-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-12-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12	-	-	-	-
Н-33-01-006-13-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-14-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-15-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	37,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-16-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,87	-	-	-	-
Н-33-01-006-17-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-18-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,3	-	-	-	-
Н-33-01-006-19-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,3	-	-	-	-
Н-33-01-006-20-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-21-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-
Н-33-01-006-22-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,3	-	-	-	-
Н-33-01-006-23-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-24-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-25-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-
Н-33-01-006-26-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	17	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-27-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	20	-	-	-	-
Н-33-01-006-28-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	27,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-29-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	36	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-30-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва вертикальное, катет шва до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	63	-	-	-	-
Н-33-01-006-31-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,96	-	-	-	-
Н-33-01-006-32-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-33-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-
Н-33-01-006-34-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,8	-	-	-	-
Н-33-01-006-35-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-36-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,7	-	-	-	-
Н-33-01-006-37-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,7	-	-	-	-
Н-33-01-006-38-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-39-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14	-	-	-	-
Н-33-01-006-40-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	17	-	-	-	-
Н-33-01-006-41-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	20,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-42-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	24,5	-	-	-	-
Н-33-01-006-43-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	33	-	-	-	-
Н-33-01-006-44-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	43,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-006-45-01	Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	76	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-007 Односторонняя ручная дуговая сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6)								
Н-33-01-007-01-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-
Н-33-01-007-02-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-03-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4	-	-	-	-
Н-33-01-007-04-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,4	-	-	-	-
Н-33-01-007-05-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-06-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,1	-	-	-	-
Н-33-01-007-07-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10	-	-	-	-
Н-33-01-007-08-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-09-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	15	-	-	-	-
Н-33-01-007-10-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	18	-	-	-	-
Н-33-01-007-11-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-12-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва нижнее, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	24	-	-	-	-
Н-33-01-007-13-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-
Н-33-01-007-14-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-15-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,6	-	-	-	-
Н-33-01-007-16-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,9	-	-	-	-
Н-33-01-007-17-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-18-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14,5	-	-	-	-
Н-33-01-007-19-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	17	-	-	-	-
Н-33-01-007-20-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-21-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	25	-	-	-	-
Н-33-01-007-22-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	30	-	-	-	-
Н-33-01-007-23-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	35	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-24-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва вертикальное, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	40,5	-	-	-	-
Н-33-01-007-25-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-
Н-33-01-007-26-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-27-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,1	-	-	-	-
Н-33-01-007-28-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	10,5	-	-	-	-
Н-33-01-007-29-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-30-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16	-	-	-	-
Н-33-01-007-31-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	20,5	-	-	-	-
Н-33-01-007-32-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	25,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-33-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	30	-	-	-	-
Н-33-01-007-34-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	36,5	-	-	-	-
Н-33-01-007-35-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	42	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-007-36-01	Ручная односторонняя сварка тавровых соединений с углом скоса одной кромки 45° (тип шва Т6), положение шва потолочное и горизонтальное, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	55	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-008 Двусторонняя ручная дуговая сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9)								
Н-33-01-008-01-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-
Н-33-01-008-02-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-03-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,5	-	-	-	-
Н-33-01-008-04-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,6	-	-	-	-
Н-33-01-008-05-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-06-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,8	-	-	-	-
Н-33-01-008-07-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,8	-	-	-	-
Н-33-01-008-08-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-09-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12,5	-	-	-	-
Н-33-01-008-10-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	15	-	-	-	-
Н-33-01-008-11-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 36 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	18	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-12-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	21	-	-	-	-
Н-33-01-008-13-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	30,5	-	-	-	-
Н-33-01-008-14-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва нижнее, катет шва до 60 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	42	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-15-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7	-	-	-	-
Н-33-01-008-16-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,5	-	-	-	-
Н-33-01-008-17-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-18-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-
Н-33-01-008-19-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	12,5	-	-	-	-
Н-33-01-008-20-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	14,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-21-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	16	-	-	-	-
Н-33-01-008-22-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	19	-	-	-	-
Н-33-01-008-23-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	20,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-24-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	25	-	-	-	-
Н-33-01-008-25-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 36 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	30	-	-	-	-
Н-33-01-008-26-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 40 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	35,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-008-27-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 50 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	51	-	-	-	-
Н-33-01-008-28-01	Ручная двусторонняя сварка тавровых соединений с двумя симметричными скосами одной кромки и углом разделки 45° (тип шва Т9), положение шва вертикальное, катет шва до 60 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	70	-	-	-	-
Таблица Н-33-01-009 Подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7)								
Н-33-01-009-01-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-02-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 3-4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-
Н-33-01-009-03-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-
Н-33-01-009-04-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 5-8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-05-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 9-32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-
Н-33-01-009-06-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва нижнее, толщина стали 34 мм и выше	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4	-	-	-	-
Н-33-01-009-07-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-08-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 3-4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-
Н-33-01-009-09-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,8	-	-	-	-
Н-33-01-009-10-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 5-8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-11-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 9-32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,5	-	-	-	-
Н-33-01-009-12-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва вертикальное, толщина стали 34 мм и выше	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,7	-	-	-	-
Н-33-01-009-13-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 2 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-14-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 3-4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-
Н-33-01-009-15-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) без удаления корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-
Н-33-01-009-16-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 5-8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-01-009-17-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 9-32 мм	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,6	-	-	-	-
Н-33-01-009-18-01	Ручная подварка корня шва стыковых соединений (тип шва С7) с удалением корня шва, положение шва потолочное и горизонтальное, толщина стали 34 мм и выше	10 м шва	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,2	-	-	-	-
Раздел Н-33-02 Ручная дуговая сварка арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций								
Таблица Н-33-02-001 Ручная дуговая сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19)								
Н-33-02-001-01-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-001-02-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-
Н-33-02-001-03-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-
Н-33-02-001-04-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-001-05-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,3	-	-	-	-
Н-33-02-001-06-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,5	-	-	-	-
Н-33-02-001-07-01	Сварка стыковых соединений на стальной скобе-накладке (тип сварного соединения С19), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-02-002 Ручная дуговая сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20)								
Н-33-02-002-01-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,61	-	-	-	-
Н-33-02-002-02-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,76	-	-	-	-
Н-33-02-002-03-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-002-04-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-
Н-33-02-002-05-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-
Н-33-02-002-06-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-002-07-01	Сварка стыковых соединений без формирующих элементов (тип сварного соединения С20), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,8	-	-	-	-
Таблица Н-33-02-003 Ручная дуговая сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21)								
Н-33-02-003-01-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,33	-	-	-	-
Н-33-02-003-02-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,44	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-03-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,53	-	-	-	-
Н-33-02-003-04-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,59	-	-	-	-
Н-33-02-003-05-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,85	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-06-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-
Н-33-02-003-07-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-
Н-33-02-003-08-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-09-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,9	-	-	-	-
Н-33-02-003-10-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-
Н-33-02-003-11-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-12-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,5	-	-	-	-
Н-33-02-003-13-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,5	-	-	-	-
Н-33-02-003-14-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,67	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-15-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,8	-	-	-	-
Н-33-02-003-16-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,88	-	-	-	-
Н-33-02-003-17-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-18-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-
Н-33-02-003-19-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-
Н-33-02-003-20-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-21-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-
Н-33-02-003-22-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-
Н-33-02-003-23-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-24-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,7	-	-	-	-
Н-33-02-003-25-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,57	-	-	-	-
Н-33-02-003-26-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,76	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-27-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,9	-	-	-	-
Н-33-02-003-28-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,98	-	-	-	-
Н-33-02-003-29-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-30-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,9	-	-	-	-
Н-33-02-003-31-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-
Н-33-02-003-32-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-33-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,8	-	-	-	-
Н-33-02-003-34-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	6,4	-	-	-	-
Н-33-02-003-35-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	8,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-003-36-01	Сварка стыковых соединений с накладками из стержней (тип сварного соединения С21), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	11	-	-	-	-
Таблица Н-33-02-004 Ручная дуговая сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22)								
Н-33-02-004-01-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,62	-	-	-	-
Н-33-02-004-02-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,71	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-03-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,98	-	-	-	-
Н-33-02-004-04-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-
Н-33-02-004-05-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-06-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,9	-	-	-	-
Н-33-02-004-07-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,9	-	-	-	-
Н-33-02-004-08-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,92	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-09-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-
Н-33-02-004-10-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-
Н-33-02-004-11-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-12-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-
Н-33-02-004-13-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,4	-	-	-	-
Н-33-02-004-14-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-15-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-
Н-33-02-004-16-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-
Н-33-02-004-17-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-18-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-
Н-33-02-004-19-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-
Н-33-02-004-20-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-004-21-01	Сварка стыков соединений с удлиненными накладками из стержней (тип сварного соединения С22), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-
Таблица Н-33-02-005 Ручная дуговая сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23)								
Н-33-02-005-01-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,14	-	-	-	-
Н-33-02-005-02-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,16	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-03-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,19	-	-	-	-
Н-33-02-005-04-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,22	-	-	-	-
Н-33-02-005-05-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-06-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,38	-	-	-	-
Н-33-02-005-07-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,51	-	-	-	-
Н-33-02-005-08-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,74	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-09-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,98	-	-	-	-
Н-33-02-005-10-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-
Н-33-02-005-11-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-12-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-
Н-33-02-005-13-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,2	-	-	-	-
Н-33-02-005-14-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,24	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-15-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,28	-	-	-	-
Н-33-02-005-16-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,33	-	-	-	-
Н-33-02-005-17-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,44	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-18-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,58	-	-	-	-
Н-33-02-005-19-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,76	-	-	-	-
Н-33-02-005-20-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-21-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-
Н-33-02-005-22-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-
Н-33-02-005-23-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-24-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,8	-	-	-	-
Н-33-02-005-25-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,23	-	-	-	-
Н-33-21-005-26-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,27	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-27-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,31	-	-	-	-
Н-33-02-005-28-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,37	-	-	-	-
Н-33-02-005-29-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-30-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,66	-	-	-	-
Н-33-02-005-31-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,87	-	-	-	-
Н-33-02-005-32-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-33-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-
Н-33-02-005-34-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,3	-	-	-	-
Н-33-02-005-35-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-005-36-01	Сварка стыковых соединений без дополнительных технологических элементов (тип сварного соединения С23), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,3	-	-	-	-
Таблица Н-33-02-006 Ручная дуговая сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1)								
Н-33-02-006-01-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,13	-	-	-	-
Н-33-02-006-02-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,16	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-03-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,16	-	-	-	-
Н-33-02-006-04-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,19	-	-	-	-
Н-33-02-006-05-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,26	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-06-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,35	-	-	-	-
Н-33-02-006-07-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,45	-	-	-	-
Н-33-02-006-08-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,72	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-09-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,93	-	-	-	-
Н-33-02-006-10-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-
Н-33-02-006-11-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-12-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-
Н-33-02-006-13-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,19	-	-	-	-
Н-33-02-006-14-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,24	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-15-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,24	-	-	-	-
Н-33-02-006-16-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,29	-	-	-	-
Н-33-02-006-17-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-18-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,52	-	-	-	-
Н-33-02-006-19-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,66	-	-	-	-
Н-33-02-006-20-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-21-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-
Н-33-02-006-22-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-
Н-33-02-006-23-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-24-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней вертикальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-
Н-33-02-006-25-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 10 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,22	-	-	-	-
Н-33-02-006-26-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,27	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-27-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,27	-	-	-	-
Н-33-02-006-28-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,33	-	-	-	-
Н-33-02-006-29-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,45	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-30-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,59	-	-	-	-
Н-33-02-006-31-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,75	-	-	-	-
Н-33-02-006-32-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-33-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-
Н-33-02-006-34-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-
Н-33-02-006-35-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-006-36-01	Сварка нахлесточных соединений (тип сварного соединения Н1), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 40 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,1	-	-	-	-
Таблица Н-33-02-007 Ручная дуговая сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9)								
Н-33-02-007-01-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,1	-	-	-	-
Н-33-02-007-02-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,14	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-007-03-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,19	-	-	-	-
Н-33-02-007-04-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,27	-	-	-	-
Н-33-02-007-05-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,45	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-007-06-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,49	-	-	-	-
Н-33-02-007-07-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,68	-	-	-	-
Н-33-02-007-08-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,16	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-007-09-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,23	-	-	-	-
Н-33-02-007-10-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,32	-	-	-	-
Н-33-02-007-11-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,46	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-007-12-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 1220 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,77	-	-	-	-
Н-33-02-007-13-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,83	-	-	-	-
Н-33-02-007-14-01	Сварка тавровых соединений в выштампованное отверстие (тип сварного соединения Т9), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-02-008 Ручная дуговая сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12)								
Н-33-02-008-01-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,34	-	-	-	-
Н-33-02-008-02-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,52	-	-	-	-
Н-33-02-008-03-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,74	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-04-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,97	-	-	-	-
Н-33-02-008-05-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-
Н-33-02-008-06-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-07-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-
Н-33-02-008-08-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	3,3	-	-	-	-
Н-33-02-008-09-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-10-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней нижнее, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-
Н-33-02-008-11-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 12 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,58	-	-	-	-
Н-33-02-008-12-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 14 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	0,88	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-13-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 16 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-
Н-33-02-008-14-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 18 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-
Н-33-02-008-15-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 20 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-16-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 22 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	2,8	-	-	-	-
Н-33-02-008-17-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 25 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	4,1	-	-	-	-
Н-33-02-008-18-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 28 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	5,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-02-008-19-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 32 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	7,7	-	-	-	-
Н-33-02-008-20-01	Сварка тавровых соединений в раззенкованное отверстие (тип сварного соединения Т12), положение стержней потолочное горизонтальное, диаметр стержней арматуры 36 мм	10 соединений	1. Включение и выключение сварочных машин и агрегатов. 2. Установка силы сварочного тока. 3. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 4. Сварка швов. 5. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 6. Осмотр и измерение шва.	9,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-33-03 Автоматическая и механизированная дуговая сварка под флюсом								
Таблица Н-33-03-001 Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7)								
Н-33-03-001-01-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,82	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-001-02-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-001-03-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-002 Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С29)								
Н-33-03-002-01-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С29), толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-002-02-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С29), толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-002-03-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С29), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-002-04-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С29), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-003 Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С4)								
Н-33-03-003-01-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С4), толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,76	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-003-02-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на флюсовой подушке (тип шва С4), толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,88	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-004 Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на остающейся подкладке (тип шва С5)								
Н-33-03-004-01-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на остающейся подкладке (тип шва С5), толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,79	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-004-02-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на остающейся подкладке (тип шва С5), толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,91	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-004-03-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на остающейся подкладке (тип шва С5), толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,98	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-004-04-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на остающейся подкладке (тип шва С5), толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-005 Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21)								
Н-33-03-005-01-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-005-02-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-005-03-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-005-04-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-005-05-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-005-06-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-006 Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19)								
Н-33-03-006-01-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,86	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-02-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-03-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-04-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-05-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-06-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-006-07-01	Автоматическая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50°, на остающейся подкладке (тип шва С19), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-007 Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21)								
Н-33-03-007-01-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-02-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-03-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-04-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-05-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-06-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-07-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-08-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	5,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-007-09-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, с предварительной подваркой корня шва (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	5,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-008 Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на флюсовой подушке(тип шва С38)								
Н-33-03-008-01-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на флюсовой подушке (тип шва С38), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-008-02-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на флюсовой подушке (тип шва С38), толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-008-03-01	Автоматическая двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на флюсовой подушке (тип шва С38), толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-009 Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1)								
Н-33-03-009-01-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-02-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,93	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-03-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-04-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-05-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-06-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-07-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-08-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-09-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-009-10-01	Автоматическая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-010 Механизированная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С47)								
Н-33-03-010-01-01	Механизированная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С47), толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,61	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-010-02-01	Механизированная односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С47), толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,72	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-011 Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7)								
Н-33-03-011-01-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-011-02-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-011-03-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок, на весу (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-012 Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21)								
Н-33-03-012-01-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-012-02-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-012-03-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-012-04-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-012-05-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	5,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-012-06-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	6,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-013 Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25)								
Н-33-03-013-01-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-02-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-03-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-04-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-05-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-06-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-013-07-01	Механизированная двусторонняя сварка стыковых соединений с двумя симметричными скосами кромок и углом разделки 60°, на весу (тип шва С25), толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-03-014 Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1)								
Н-33-03-014-01-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-02-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-03-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 12 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-04-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-05-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-06-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-03-014-07-01	Механизированная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок, на весу (типы швов Т1, У5, Н1), катет шва до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-33-04 Механизированная дуговая сварка порошковой проволокой								
Таблица Н-33-04-001 Односторонняя механизированная сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С 17)								
Н-33-04-001-01-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-02-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-03-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-04-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-05-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-06-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-07-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-08-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-09-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-001-10-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С17) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-04-002 Двусторонняя механизированная сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21)								
Н-33-04-002-01-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-02-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-03-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-04-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-05-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки СП-2, СП-3, СП-5, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-06-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-07-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-08-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-09-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-002-10-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С21) порошковой проволокой марки ПП-АН3, ПП-АН8, ППВ-5, ППТ-7, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,9	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-04-003 Двусторонняя механизированная сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25)								
Н-33-04-003-01-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-02-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-03-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-04-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-05-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-06-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-07-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-08-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-09-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-10-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 26 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-11-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 28 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	4,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-003-12-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка стыковых соединений с симметричным скосом кромок и углом разделки 50° (тип шва С25) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 30 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	5,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-04-004 Односторонняя механизированная сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1)								
Н-33-04-004-01-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,43	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-02-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,77	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-03-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-04-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-05-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-06-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки СП-2, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-07-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,55	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-08-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	0,97	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-09-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	1,5	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-10-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-11-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-04-004-12-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1) порошковой проволокой марки ПП-АНЗ, толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение автомата (полуавтомата). 2. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 3. Засыпка, сборка и просеивание флюса. 4. Установка кассеты с проволокой и зарядка проволоки в мундштук. 5. Установка силы сварочного тока и настройка автомата (полуавтомата) на заданный режим. 6. Сварка швов. 7. Смена кассеты и мундштука. 8. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 9. Осмотр и измерение шва.	3,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-33-05 Механизированная дуговая сварка в углекислом газе								
Таблица Н-33-05-001 Односторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2)								
Н-33-05-001-01-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), толщина свариваемой стали до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-001-02-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С2), толщина свариваемой стали до 6 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,46	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-05-002 Двусторонняя сварка стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С7)								
Н-33-05-002-01-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,83	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-002-02-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений без скоса кромок (тип шва С7), толщина свариваемой стали до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,96	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-05-003 Односторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17)								
Н-33-05-003-01-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-003-02-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-003-03-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-003-04-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	2,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-003-05-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	3,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-003-06-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С17), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	3,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-05-004 Двусторонняя сварка стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21)								
Н-33-05-004-01-01	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 14 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	1,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-004-02	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 16 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	2,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-004-03	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	2,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-004-04	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 20 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	3,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-004-05	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 22 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	3,6	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-004-06	Механизированная дуговая двусторонняя сварка в углекислом газе стыковых соединений со скосом кромок и углом разделки 40° (тип шва С21), толщина свариваемой стали до 24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	4,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-05-005 Односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1, У4, Н1)								
Н-33-05-005-01-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), катет шва до 3 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,36	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-005-02-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), катет шва до 4 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,56	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-005-03-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), катет шва до 5 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,75	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-005-04-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), катет шва до 8 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-005-05-01	Механизированная дуговая односторонняя сварка в углекислом газе тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), катет шва до 10 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	1,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-33-05-006 Подварка корня шва стыковых соединений без удаления корня шва (тип шва С21)								
Н-33-05-006-01-01	Механизированная подварка корня шва стыковых соединений без удаления корня шва (тип шва С21), толщина стали 12-18 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,19	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-05-006-02-01	Механизированная подварка корня шва стыковых соединений без удаления корня шва (тип шва С21), толщина стали 20-24 мм	10 м шва	1. Включение и выключение полуавтомата. 2. Подготовка к работе баллона с газом, подключение (отключение) и продувка шлангов. 3. Установка силы сварочного тока и настройка полуавтомата на заданный режим. 4. Установка бухты проволоки на вертушку полуавтомата, заправка проволоки в шланговый электрододержатель при подготовке полуавтомата к работе и во время работы. 5. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи стальной щеткой. 6. Сварка швов. 7. Очистка от шлака промежуточных и последнего слоя шва. 8. Замена мундштука в процессе работы. 9. Осмотр и измерение шва.	0,22	-	-	-	-
Раздел Н-33-06 Газовая резка								
Таблица Н-33-06-001 Газовая резка стали листовой								
Н-33-06-001-01	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 5 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,44	0,44	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-02	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 10 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,47	-	-	-	-
Н-33-06-001-03	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 15 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	-	-	-
Н-33-06-001-04	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 20 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,54	0,54	-	-	-
Н-33-06-001-05	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 25 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-06	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 30 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,63	-	-	-	-
Н-33-06-001-07	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 35 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,67	-	-	-	-
Н-33-06-001-08	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 40 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,71	-	-	-	-
Н-33-06-001-09	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 45 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,76	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-10	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 50 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,79	-	-	-	-
Н-33-06-001-11	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 55 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,83	-	-	-	-
Н-33-06-001-12	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 60 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,86	-	-	-	-
Н-33-06-001-13	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 70 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,95	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-14	Газовая резка ацетиленом стали листовой толщиной до 80 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	-	-	-
Н-33-06-001-15	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 5 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,48	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-001-16	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 10 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,52	-	-	-	-
Н-33-06-001-17	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 15 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,56	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-18	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 20 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,6	-	-	-	-
Н-33-06-001-19	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 25 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	-	-	-
Н-33-06-001-20	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 30 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,7	-	-	-	-
Н-33-06-001-21	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 35 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,73	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-22	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 40 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,78	-	-	-	-
Н-33-06-001-23	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 45 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,83	-	-	-	-
Н-33-06-001-24	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 50 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,86	-	-	-	-
Н-33-06-001-25	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 55 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,91	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-001-26	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 60 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,96	-	-	-	-
Н-33-06-001-27	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 70 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	-	-	-
Н-33-06-001-28	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали листовой толщиной до 80 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	-	-	-
Таблица Н-33-06-002 Газовая резка ацетиленом стали угловой								
Н-33-06-002-01-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 20-40 мм, толщина полки 3-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-02-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 45-50 мм, толщина полки 3-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,13	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-03-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 45-50 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,14	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-04-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 56 мм, толщина полки 3.5-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,14	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-05-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 56 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-06-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,14	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-07-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,16	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-08-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-09-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 4.5-5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-10-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-11-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-12-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,16	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-13-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,19	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-14-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-15-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 9 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-16-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 80 мм, толщина полки 5.5-6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,19	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-17-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 80 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,21	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-18-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-19-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,23	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-20-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 9 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,25	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-21-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 6.5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-22-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-23-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,28	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-24-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-25-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-26-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,38	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-27-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 110 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-28-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,29	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-29-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 9-10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-30-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,38	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-31-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,42	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-32-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-33-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 140 мм, толщина полки 9-10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-34-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 140 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-35-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-36-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 11-12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,44	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-37-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-38-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,57	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-39-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 18 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,62	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-40-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,67	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-41-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 180 мм, толщина полки 11-12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,49	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-42-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-43-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 13-14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,61	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-44-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,68	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-45-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,82	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-46-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,99	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-47-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-48-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 220 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,67	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-49-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 220 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,75	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-50-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,84	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-51-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 18 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,93	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-52-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-53-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 22 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-002-54-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-002-55-01	Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 28-30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-003 Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой								
Н-33-06-003-01-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 20-40 мм, толщина полки 3-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,13	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-02-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 45-50 мм, толщина полки 3-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,14	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-03-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 45-50 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-04-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 56 мм, толщина полки 3.5-4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-05-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 56 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-06-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 4 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-07-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-08-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 63 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,19	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-09-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 4.5-5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-10-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-11-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 70 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-12-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-13-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-14-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 75 мм, толщина полки 9 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,25	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 80 мм, толщина полки 5.5-6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,21	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 80 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,23	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 6 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,21	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,25	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 90 мм, толщина полки 9 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,27	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 6.5 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,25	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,31	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,39	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 100 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,42	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 110 мм, толщина полки 7-8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,28	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 8 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 9-10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-31-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-32-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 125 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-33-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 140 мм, толщина полки 9-10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,38	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-34-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 140 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,45	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-35-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 10 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,43	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-36-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 11-12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,49	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-37-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,57	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-38-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,62	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-39-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 18 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,68	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-40-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 160 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,74	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-41-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 180 мм, толщина полки 11-12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,54	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-42-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 12 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,55	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-43-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 13-14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,66	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-44-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,75	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-45-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,91	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-46-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-47-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 200 мм, толщина полки 30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-48-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 220 мм, толщина полки 14 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,74	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-49-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 220 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,82	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-50-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,93	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-51-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 18 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-52-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-53-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 22 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-003-54-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-003-55-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали угловой, ширина полки 250 мм, толщина полки 28-30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-004 Газовая резка балкок двутавровых								
Н-33-06-004-01-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 10	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-02-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 12	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,54	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-03-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 14	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,64	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-04-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 16	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,73	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-05-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 18, 18а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,84	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-06-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 20, 20а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,92	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-07-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 22, 22а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-08-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 24, 24а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-09-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 27, 27а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-10-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 30, 30а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-11-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-12-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 36	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-13-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 40	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-14-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 45	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-15-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-16-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 55	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-17-01	Газовая резка ацетиленом балок двутавровых, номер профиля 60	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-18-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 10	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,45	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-19-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 12	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-20-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 14	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-21-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 16	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-22-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 18, 18а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,92	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-23-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 20, 20а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-24-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 22, 22а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-25-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 24, 24а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-26-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 27, 27а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-27-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 30, 30а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-28-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-29-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 36	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-30-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 40	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-31-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 45	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-004-32-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-33-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 55	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-004-34-01	Газовая резка бензином, керосином пропан-бутановой смесью балок двутавровых, номер профиля 60	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-005 Газовая резка балочных профилей (Б1)								
Н-33-06-005-01-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 24Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,88	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-02-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 27Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,94	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-03-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 30Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-04-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 33Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-05-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 36Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-06-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 40Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-07-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 45Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-08-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 50Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-09-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 55Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-10-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 60Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-11-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 65Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-12-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 70Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-13-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 80Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-14-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 90Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-15-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б1), номер профиля 100Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 24Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,94	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 27Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 30Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 33Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 36Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 40Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 45Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 50Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 55Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 60Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 65Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 70Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 80Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-005-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 90Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-005-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б1), номер профиля 100Б1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-006 Газовая резка балочных профилей (Б2)								
Н-33-06-006-01-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 24Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,89	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-02-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 27Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-03-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 30Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-04-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 36Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-05-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 40Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-06-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 45Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-07-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 50Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-08-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 55Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-09-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 60Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-10-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 65Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-11-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 70Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-12-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 80Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-13-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 90Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-14-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б2), номер профиля 100Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 24Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,98	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 27Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 30Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 36Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 40Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 45Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 50Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 55Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 60Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 65Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 70Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 80Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-006-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 90Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-006-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б2), номер профиля 100Б2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-007 Газовая резка колонных профилей легких (Л, Л1, Л2)								
Н-33-06-007-01-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-02-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-03-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-04-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-05-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-06-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-07-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-08-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-09-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-10-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-11-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-12-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-13-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-14-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-15-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-16-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-17-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-18-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-31-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 27Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-32-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 33Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-33-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 40Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-34-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 50Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-007-35-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 60Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-007-36-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей легких (Л, Л1, Л2), номер профиля 70Л2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	5,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-008 Газовая резка колонных профилей тяжелых (Т, Т1, Т2)								
Н-33-06-008-01-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-02-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-03-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-04-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-05-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-06-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-07-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-08-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-09-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-10-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-11-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-12-01	Газовая резка ацетиленом колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т2, разряд работ 3	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-13-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-14-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т1	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 20Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 24Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-008-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 30Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-008-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью колонных профилей тяжелых (Т,Т1,Т2), номер профиля 40Т2	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-009 Газовая резка балок двутавровых широкополочных								
Н-33-06-009-01-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 20Б-24Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,82	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-02-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 27Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,89	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-03-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 30Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,98	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-04-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 33Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-05-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 36Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-06-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 40Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-07-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 45Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-08-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 50Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-09-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 55Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-10-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 60Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-11-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 65Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-12-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 70Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-13-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 80Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-14-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 90Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-15-01	Газовая резка ацетиленом балочных профилей (Б), номер профиля 100Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 20Б-24Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,89	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 27Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,98	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 30Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 33Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 36Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 40Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 45Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 50Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 55Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 60Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 65Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 70Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-009-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 80Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	3,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 90Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-009-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью балочных профилей (Б), номер профиля 100Б	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	4,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-010 Газовая резка стали квадратной								
Н-33-06-010-01-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,09	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-02-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-03-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 24 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-04-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 28 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-05-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 32 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-06-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 36 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-07-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 40 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-08-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 45 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,36	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-09-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 50 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,42	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-10-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 55 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,48	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-11-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 60 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,55	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-12-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 65 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,63	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-13-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 70 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,71	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-14-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 75 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,79	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-15-01	Газовая резка ацетиленом стали квадратной, сторона квадрата до 80 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,87	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 16 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,13	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 24 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 28 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 32 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 36 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,29	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 40 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,33	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 45 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,39	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 50 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 55 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 60 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,61	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 65 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,69	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 70 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,78	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-010-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 75 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,86	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-010-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали квадратной, сторона квадрата до 80 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,96	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-011 Газовая резка швеллеров								
Н-33-06-011-01-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 5	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-02-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 6,5	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-03-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 8	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-04-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 10	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-05-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 12	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-06-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 14	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,37	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-07-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 14а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-08-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 16	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,43	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-09-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 16а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-10-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 18	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,48	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-11-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 18а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-12-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 20	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-13-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 20а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,57	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-14-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 22	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-15-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 22а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,63	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-16-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 24	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-17-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 24а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,69	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-18-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 27	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,79	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-19-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 30	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,8	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-20-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,88	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-21-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 36	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,96	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-22-01	Газовая резка ацетиленом швеллеров, номер профиля 40	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 5	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 6,5	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 8	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 10	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,29	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 12	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 14	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 14а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,44	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 16	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,47	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-31-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 16а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-32-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 18	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-33-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 18а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,56	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-34-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 20	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-35-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 20а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,62	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-36-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 22	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-37-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 22а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,69	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-38-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 24	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,72	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-39-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 24а	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,76	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-40-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 27	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,78	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-41-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 30	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,88	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-42-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,97	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-011-43-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 36	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-011-44-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью швеллеров, номер профиля 40	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-012 Газовая резка стали круглой								
Н-33-06-012-01-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,08	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-02-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-03-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,14	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-04-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 35 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,17	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-05-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 40 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-06-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 45 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-07-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 50 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,28	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-08-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 55 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-09-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 60 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,37	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-10-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 65 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-11-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 70 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-12-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 75 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-13-01	Газовая резка ацетиленом стали круглой, диаметр стали до 80 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,57	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-14-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 20 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,09	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 25 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,12	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 30 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 35 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,19	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 40 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,22	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 45 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 50 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,31	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 55 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,35	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 60 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 65 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,45	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-012-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 70 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 75 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,56	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-012-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 80 мм	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,63	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-013 Газовая резка рельс железнодорожных и крановых								
Н-33-06-013-01-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р8	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,13	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-02-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р11	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,18	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-03-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р15	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-04-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р18	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,29	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-05-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р24	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-06-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-07-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р43	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,71	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-08-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,82	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-09-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р65	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-10-01	Газовая резка ацетиленом рельс железнодорожных Р75	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-11-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,48	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-12-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР60	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,64	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-13-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР70	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,84	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-14-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР80	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-15-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР100	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-16-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР120	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,9	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-17-01	Газовая резка ацетиленом рельс крановых КР140	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р8	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,15	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р11	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р15	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,27	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р18	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,32	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р24	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,45	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р33	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,58	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р43	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,78	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,88	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р65	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс железнодорожных Р75	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР50	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,52	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-29-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР60	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-30-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР70	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,93	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-31-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР80	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-32-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР100	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-013-33-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР120	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-013-34-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью рельс крановых КР140	10 перерезов	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	2,7	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-014 Газовая резка фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений								
Н-33-06-014-01-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 100 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,34	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-02-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 150 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-03-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 200 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,47	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-04-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 250 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,53	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-05-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 300 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-06-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 350 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-07-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 400 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,72	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-08-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 450 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,78	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-09-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 500 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,85	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-10-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 600 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,96	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-11-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 700 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-12-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 800 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-13-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 900 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-14-01	Газовая резка ацетиленом фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 1000 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 100 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,37	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 150 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,44	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 200 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,51	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 250 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 300 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 350 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,72	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 400 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,79	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 450 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,86	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-23-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 500 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,93	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-24-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 600 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,1	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-25-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 700 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,2	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-26-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 800 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,3	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-33-06-014-27-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 900 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-014-28-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью фиксаторов, скоб, косынок и других монтажных приспособлений, длина срезаемого отрезка до 1000 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	1,6	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Таблица Н-33-06-015 Газовая резка головок заклепок, болтов и т.п.								
Н-33-06-015-01-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 10 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,19	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-02-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 15 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,24	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-03-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 20 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,28	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-015-04-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 25 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,33	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-05-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 30 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,37	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-06-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 35 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-07-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 40 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-015-08-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 45 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,5	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-09-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 50 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,55	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-10-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 55 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,59	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-11-01	Газовая резка ацетиленом головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 60 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,62	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-015-12-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 10 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,21	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-13-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 15 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,26	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-14-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 20 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,31	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-15-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 25 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,36	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-015-16-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 30 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,41	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-17-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 35 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,46	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-18-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 40 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,5	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-19-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 45 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,55	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-015-20-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 50 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,6	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-21-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 55 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,65	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Н-33-06-015-22-01	Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью головок заклепок, болтов и т.п., диаметр головок до 60 мм	10 шт	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка стали. 4. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работы.	0,7	-	2-109-02	Газорезчик 2 разр.	1
Таблица Н-33-06-016 Механизированная резка листовой стали								
Н-33-06-016-01-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 5 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,33	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-016-02-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 10 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,36	-	-	-	-
Н-33-06-016-03-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 20 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,42	-	-	-	-
Н-33-06-016-04-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 30 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,48	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-33-06-016-05-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 40 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,54	-	-	-	-
Н-33-06-016-06-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 60 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,66	-	-	-	-
Н-33-06-016-07-01	Механизированная резка листовой стали, толщина стали до 80 мм	10 м реза	1. Подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов. 2. Резка стали с подносной полуавтомата к месту работы. 3. Регулировка полуавтомата с перестановкой и последующей уборкой его после окончания работы.	0,78	-	-	-	-

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 33.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-33**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При вырезке отверстий на сферических поверхностях	Н-33-06-001	1,1
2	При длине реза листовой стали менее 1 м	Н-33-06-001	1,1