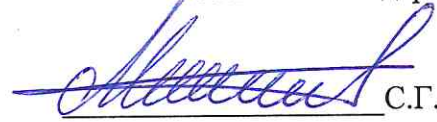


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Министра строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Российской Федерации

  
С.Г. Музыченко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,  
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)  
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 34.  
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТРУБОПРОВОДЫ**

**I. Техническая часть**

1.34.1. Сборник содержит нормы на ручную дуговую сварку, прихватку, автоматическую сварку под флюсом и в среде углекислого газа, газовую сварку стыков труб и газовую резку труб, а также термообработку сварных соединений труб.

1.34.2. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение сварных соединений трубопроводов с соблюдением требований соответствующих сводов правил и нормативно-технических документов в области строительства, а также требований по технике безопасности в строительстве.

1.34.3. Типы сварных соединений приняты в соответствии с ГОСТ 16037-80.

1.34.4. Нормами сборника учтена сварка монтажных соединений трубопроводов, скрепленных при сборке прихваткой.

Прихватка, выполняемая при сборке стыков трубопроводов, нормами на сварку не учтена и нормируется дополнительно.

Проварка ранее произведенных не удаляемых прихваток нормами учтена и дополнительно не учитывается.

1.34.5. Нормами сборника учтены и дополнительно не учитываются переходы рабочих в процессе работы на расстояние до 100 м с переноской сварочных материалов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений.

1.34.6. Обслуживание сварщиком газогенератора (доставка карбида кальция и воды, заправка и т.п.) или сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (заправка, пуск, смазка, наблюдение за работой и т.п.) нормами не учтено и, как правило, производится машинистом. При обслуживании сварочного агрегата или газогенератора самим сварщиком соответствующие нормы умножаются на 1,2.

1.34.7. Нормы настоящего сборника предусматривают выполнение работ по месту монтажа трубопроводов. При выполнении работ на сборочной площадке или в цехе предмонтажных работ соответствующие нормы умножаются на 0,9.

1.34.8. При выполнении работ в стесненных условиях или в неудобном положении к нормам сборника могут применяться следующие поправочные коэффициенты: при работе в лотках, траншеях, на эстакадах, лесах, подмостях, при работе лежа или в согнутом положении, в случаях затруднительного доступа к свариваемому стыку - до 1,25, при работе с навесных люлек и лестниц, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс - до 1,5.

Наличие указанных условий производства работ и величина поправочного коэффициента устанавливаются в каждом отдельном случае актом, который составляется уполномоченными должностными лицами и утверждается в установленном порядке.

1.34.9. Нормы настоящего сборника рассчитаны на выполнение работ на высоте до 25 м от уровня земли. При работе на высоте св. 25 м соответствующие нормы умножаются на коэффициенты, приведенные в сборниках на монтаж оборудования.

1.34.10. При работе внутри трубопроводов соответствующие нормы настоящего сборника умножаются на:

- при диаметре трубопровода до 1 м - 1,5;
- при диаметре трубопровода св. 1 м - 1,3;
- при работе в боксах (помещениях АЭС) - 1,1.

Наблюдение за сварщиком, работающим внутри трубопровода, учитывается дополнительно по ставке монтажника 3 разряда.

1.34.11. Нормами сборника учитываются два положения стыков в пространстве: горизонтальное - при вертикальном положении трубопровода и вертикальное - при горизонтальном положении трубопровода.

1.34.12. Нормами предусмотрены сварка и резка прямых стыков (перпендикулярных к оси трубы). При сварке и резке косых стыков, а также сварке патрубков под углом 45 - 60° к оси трубопровода соответствующие нормы умножаются на 1,15.

1.34.13. Приварка к трубам встык арматуры, литых фасонных деталей и фланцев нормируется как сварка труб соответствующего диаметра с умножением норм на 1,15.

1.34.14. При сварке нескольких близко расположенных ниток трубопроводов, что затрудняет манипулирование электрододержателем при сварке, а также затрудняет наблюдение сварщика за процессом сварки, норма умножается на 1,25, при сварке пучка труб нормы умножаются на 1,4.

1.34.15. При сварке, резке и прихватке трубопроводов на местности с уклоном к горизонтали св. 25° нормы умножаются на 1,15.

1.34.16. Сварка трубопроводов с подогревом зоны сварки нормируется по соответствующим таблицам настоящего сборника с умножением норм до 1,35. Конкретная величина коэффициента устанавливается на месте в зависимости от производственных условий.

Подогрев зоны сварки нормами на сварку не учтен и нормируется дополнительно.

1.34.17. Поворачивание труб в процессе сварки, резки или прихватки нормами не предусмотрено и учитывается дополнительно.

1.34.18. При сварке, резке и прихватке труб малых диаметров (до 76 мм) при количестве стыков (или резов) до 10 в одной партии нормы соответствующих таблиц умножаются на коэффициент до 1,5.

1.34.19. При выполнении сварочных и газорезательных работ в болотистой местности нормы умножаются на коэффициент от 1,1 до 1,2, а в зоне сыпучих песков - от 1,1 до 1,15.

1.34.20. Для каждой нормы выбор разряда работ производится в зависимости от условий выполняемых работ и типа трубопровода.

Для электросварщиков ручной сварки и газосварщиков:

- 3 разряд работ: трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных), трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации (сварка в цеховых условиях);

- 4 разряд работ: трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации (сварка на монтаже), трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления (сварка в цеховых условиях), трубопроводы технологические V категории;

- 5 разряд работ: трубные элементы паровых котлов с давлением до 4 МПа (40 кгс/см<sup>2</sup>), трубки импульсные системы КИП и автоматики, трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения среднего и высокого давления (сварка в цеховых условиях), трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления (сварка на монтаже), трубопроводы технологические III и IV категорий, а также трубопроводы пара и воды III и IV категорий;

- 6 разряд: газонефтепродуктопроводы магистральные (сварка на монтаже), нефте- и газопроводы - сварка при ликвидации разрывов, обвязка трубопроводами нефтяных и газовых скважин за контурного заводнения, трубные элементы паровых котлов с давлением св. 4 МПа (40 кгс/см<sup>2</sup>), Трубопроводы наружных сетей газоснабжения среднего и высокого давления (сварка на монтаже), трубопроводы напорные гидроэлектростанций (только для ручной дуговой сварки), трубопроводы технологические I и II категорий, а также трубопроводы пара и воды I и II категорий.

Для газорезчиков:

- 3 разряд работ: трубы общего назначения - резка без скоса кромок;

- 4 разряд работ: резка труб со скосом кромок.

1.34.21. Нормами раздела Н-34-01 предусмотрена ручная дуговая сварка трубопроводов электродами следующих марок: УОНИ-13/55; УОНИ 13/45; ЦУ-5; ТМУ-21У; ТМЛ-3У; ЦЛ-39.

При применении электродов других марок, норма умножается на коэффициенты: ОЗС-3 на 0,52; АНО-5 на 0,75; АНО-6, АНО-9, АНО-11, МР-3 на 1,1; АНО-3, АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-11 на 1,15; ОММ-5 на 1,3.

1.34.22. Нормами таблицы Н-34-01-001 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда работ производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: 3, 4 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; 6 мм - 4, 5, 6 разрядов.

1.34.23. Нормами таблиц Н-34-01-002, Н-34-01-003 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда работ производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части.

1.34.24. Нормами таблицы Н-34-01-004 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 4 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 4 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.25. Нормами таблицы Н-34-01-005 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 Технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 6 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 6 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.26. Нормами таблицы Н-34-01-006 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 Технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 8 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.27. Нормами таблицы Н-34-01-007 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 Технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 10 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.28. Нормами таблиц с Н-34-01-008 по Н-34-01-015 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 12 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.29. Нормами таблицы Н-34-01-016 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 Технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 4 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 4 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.30. Нормами таблицы Н-34-01-017 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 6 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 6 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.31. Нормами таблицы Н-34-01-018 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 8 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.32. Нормами таблицы Н-34-01-019 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки и наружный диаметр свариваемых труб.

При работе с трубами наружным диаметром 203-250 мм толщиной стенки: до 10 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

При работе с трубами наружным диаметром 273-299 мм толщиной стенки: до 12 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.33. Нормами таблиц Н-34-01-020 ÷ Н-34-01-023 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 Технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 12 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.34. Нормами таблиц Н-34-01-024 ÷ Н-34-01-032 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.201 технической части. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.201 технической части.

1.34.35. Нормами таблицы Н-34-01-033 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в нижнем и боковом положениях штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 4 мм - 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 4 до 8 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

При работе в потолочном положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 8 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.36. Нормами таблиц Н-34-01-034 ÷ Н-34-01-035 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в нижнем и боковом положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 4 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 4 до 8 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

При работе в потолочном положении штуцера на трубопроводе:

толщиной стенки до 8 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.37. Нормами таблицы Н-34-01-036 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в нижнем и боковом положениях штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 6 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 6 до 10 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

При работе в потолочном положении штуцера на трубопроводе:

толщиной стенки до 10 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.38. Нормами таблиц с Н-34-01-037 по Н-34-01-038 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в нижнем и боковом положениях штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 8 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 до 10 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

При работе в потолочном положении штуцера на трубопроводе:

толщиной стенки до 10 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.39. Нормами таблиц с Н-34-01-039 по Н-34-01-045 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в нижнем и боковом положениях штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 10 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 до 12 мм - 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.



При работе в потолочном положении штуцера на трубопроводе:

толщиной стенки до 12 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.40. Нормами таблицы Н-34-01-046 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части.

1.34.41. Нормами таблицы Н-34-01-047 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 8 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.42. Нормами таблицы Н-34-01-048 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 10 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.43. Нормами таблицы Н-34-01-049 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: наружным диаметром 121-159 мм толщиной стенки: до 10 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 10 мм - 5, 6 разрядов.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: наружным диаметром 165-170 мм толщиной стенки: до 12 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.44. Нормами таблиц с Н-34-01-050 по Н-34-01-051 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 12 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 12 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.45. Нормами таблиц с Н-34-01-052 по Н-34-01-057 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки штуцера и положение штуцера на трубопроводе.

При работе в любом положении штуцера на трубопроводе: толщиной стенки до 14 мм - рабочие 4, 5, 6 разрядов; свыше 14 мм - 5, 6 разрядов.

1.34.46. Нормами таблиц с Н-34-01-058 по Н-34-01-059 предусмотрено выполнение работ электросварщиками ручной сварки 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части, учитывая толщину стенки свариваемых труб.

При работе с трубами толщиной стенки: до 8 мм - рабочие 3, 4, 5, 6 разрядов; свыше 8 мм - 4, 5, 6 разрядов.

1.34.47. Нормами таблиц с Н-34-02-001 по Н-34-02-002 предусмотрено выполнение работ газосварщиками 3, 4, 5, 6 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части.

1.34.48. Нормами раздела Н-34-03 предусматривается сварка электродной проволокой диаметром 2 мм по предварительно наполненному первому слою шва, учет которого производится дополнительно.

1.34.49. Нормами раздела Н-34-03 предусмотрена сварка труб длиной 11 - 12 м, собранных в звенья.

При длине труб менее 11 м нормы: с Н-34-03-001-09 по Н-34-03-001-16, с Н-34-03-001-26 по Н-34-03-001-34, с Н-34-03-001-38 по Н-34-03-001-40, с Н-34-03-001-44 по Н-34-03-001-46 умножается на 0,95; Н-34-03-001-01 по Н-34-03-001-08, с Н-34-03-001-17 по Н-34-03-001-25, с Н-34-03-001-35 по Н-34-03-001-37, с Н-34-03-001-41 по Н-34-03-001-43 - на 0,9.

1.34.50. В зависимости от разряда работ нормами раздела Н-34-03 предусмотрено выполнение сварочных работ звеном в следующем составе: для работ 3 разряда – электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах 2 и 3 разрядов, для работ 5 разряда - электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах 2 и 5 разрядов. Выбор разряда работ производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части.

1.34.51. Нормами раздела Н-34-04 предусмотрена сварка при поворотном положении стыка звеньев (секций) труб и трубных узлов как из углеродистых, так и из легированных сталей автоматами типа ТСГ-5, ТСГ-6, ТСГ-7.

Наматывание проволоки в кассеты нормами не предусмотрено.

Нормы учитывают организационно-технические условия цехов трубных заготовок и сборочных площадок.

1.34.52. Нормами раздела Н-34-04 предусмотрено выполнение работ по автоматической сварке стальных трубопроводов в среде углекислого газа электросварщиками на автоматических и полуавтоматических машинах 3 и 5 разрядов. Выбор разряда производится в соответствии с п. 1.34.20 технической части.

1.34.53. Разметка труб нормами таблиц с Н-34-05-001 по Н-34-05-005 не предусмотрена.

1.34.54. Нормами таблиц с Н-34-05-001 по Н-34-05-009 предусмотрена резка труб ацетиленом. При резке труб пропан-бутановой смесью применяется соответствующий коэффициент приложения 34.2.

1.34.55. Нормами таблицы Н-34-06-002 предусмотрена установка двух поясов электронагревателей. При установке трех и четырех поясов электронагревателей применяется соответствующий коэффициент приложения 34.2.

1.34.56. Нормами таблиц с Н-34-06-004 по Н-34-06-007 предусмотрен предварительный подогрев. При выполнении сопутствующего подогрева применяется соответствующий коэффициент приложения 34.2.

1.34.57. Нормами таблицы Н-34-06-010 предусмотрена термообработка сварных соединений труб из низколегированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей марок 12Х1МФ, 15Х1МФ, 15Х5М, 30ХМА и др.

Нормами таблицы Н-34-06-010 предусмотрена термообработка одного сварного соединения. При групповой термообработке от одного источника более одного сварного соединения применяются соответствующие коэффициенты приложения 34.2.

## II. Нормы труда (времени)

| Шифр                                                                                                                   | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Раздел Н-34-01 Ручная дуговая сварка</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| <b>Таблица Н-34-01-001 Стыковое соединение труб наружным диаметром 25-133 мм без скоса кромок, одностороннее (С-2)</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-001-01-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-02-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-03-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-001-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-001-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-002 Стыковое соединение труб наружным диаметром 140-377 мм без скоса кромок, одностороннее (С-2)</b> |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-002-01-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-02-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-03-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,58                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-002-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-002-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-003 Стыковое соединение труб наружным диаметром 402-720 мм без скоса кромок, одностороннее (С-2)</b> |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-003-01-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-02-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-03-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,89                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-003-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-003-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                   | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-004 Стыковое соединение труб наружным диаметром 25-76 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-004-01-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-02-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-03-01                                                                                                      | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 10 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-34-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-35-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-36-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-45 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-67-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-68-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-69-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-73-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-74-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-75-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-76-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-77-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-78-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-79-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-80-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-81-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-82-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-83-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-84-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-85-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-86-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-87-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,58                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-88-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-89-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-90-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-004-91-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-92-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-004-93-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-005 Стыковое соединение труб наружным диаметром 80-102 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-005-01-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-02-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-03-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-22-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-23-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-24-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-005-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-005-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-006 Стыковое соединение труб наружным диаметром 108-133 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-006-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-006-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-006-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-007 Стыковое соединение труб наружным диаметром 140-194 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-007-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-007-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-007-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-008 Стыковое соединение труб наружным диаметром 203-299 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-008-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,89                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-67-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-68-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-69-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-008-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-008-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-009 Стыковое соединение труб наружным диаметром 325-426 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-009-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-009-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-009-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-010 Стыковое соединение труб наружным диаметром 450-680 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-010-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-010-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-010-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-011 Стыковое соединение труб наружным диаметром 710-820 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-011-01-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-02-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-03-01                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-31-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-32-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-33-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-011-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-011-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                      | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-012 Стыковое соединение труб наружным диаметром 920-1120 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-012-01-01                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-02-01                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-03-01                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-25-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-26-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-27-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-31-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-32-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-33-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-34-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-35-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-36-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-43-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-44-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-45-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-46-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-47-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-48-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-49-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-50-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-51-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-52-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-53-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-54-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-012-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-012-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-013 Стыковое соединение труб наружным диаметром 1320-1630 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-013-01-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-02-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-03-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-28-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-29-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-30-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-67-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-68-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-69-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-013-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-013-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1630 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-014 Стыковое соединение труб наружным диаметром 1720-2220 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-014-01-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-02-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-03-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-52-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-53-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-54-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 20                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-67-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-68-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-69-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-014-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-014-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-015 Стыковое соединение труб наружным диаметром 2520-2820 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-015-01-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-02-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-03-01                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 20                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 25                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 26                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-015-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 20                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 24                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-015-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 28                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-016 Стыковое соединение труб наружным диаметром 68-89 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-016-01-01                                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-02-01                                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-03-01                                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-10-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-11-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-12-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-16-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-17-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-18-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-31-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-32-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-33-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-016-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-016-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                           | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-017 Стыковое соединение труб наружным диаметром 90-133 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-017-01-01                                                                                                                                              | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-02-01                                                                                                                                              | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-03-01                                                                                                                                              | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-19-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-20-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-21-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,67                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-43-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-44-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-45-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-67-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-68-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-69-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-73-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-74-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-75-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-76-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-77-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-78-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-017-79-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-80-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-017-81-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-018 Стыковое соединение труб наружным диаметром 140-194 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-018-01-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-02-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-03-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-16-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-17-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-18-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,89                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-25-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-26-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-27-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-46-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-47-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-48-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-52-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-53-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-54-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-61-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-62-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-63-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-64-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-65-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-66-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-67-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-68-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-69-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-70-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-71-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-72-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-73-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-74-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-75-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-018-76-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-77-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-018-78-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-019 Стыковое соединение труб наружным диаметром 203-299 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-019-01-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-02-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-03-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-04-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-05-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-06-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-07-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-08-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-09-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-31-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-32-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-33-01 | Ручная дуговая сварка. стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-019-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-019-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-020 Стыковое соединение труб наружным диаметром 325-426 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-020-01-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-02-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-03-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-10-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-11-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-12-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-020-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-020-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-021 Стыковое соединение труб наружным диаметром 450-680 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-021-01-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-02-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-03-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-07-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-08-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-09-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-13-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-14-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-15-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-22-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-23-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-24-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-37-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-38-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-39-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-021-61-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-62-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-021-63-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-022 Стыковое соединение труб наружным диаметром 710-820 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-022-01-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-02-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-03-01                                                                                                                                               | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-10-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-11-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-12-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-13-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-14-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-15-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-28-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-29-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-30-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-34-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-35-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-36-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-022-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-022-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-023 Стыковое соединение труб наружным диаметром 920-1220 мм со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-023-01-01                                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-02-01                                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-03-01                                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-04-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-05-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-06-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-07-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-08-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-09-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-10-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-11-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-12-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-13-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-14-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-15-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-16-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-17-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-18-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-19-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-20-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-21-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-22-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-23-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-24-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-25-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-26-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-27-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-28-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-29-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-30-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-31-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-32-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-33-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-34-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-35-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-36-01 | Ручная дуговая сварка.стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-37-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-38-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-39-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-40-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-41-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-42-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-43-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-44-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-45-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-46-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 18 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-47-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-48-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-49-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-50-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-51-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-52-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-53-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-54-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-55-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-56-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-57-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-023-58-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-59-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-023-60-01 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                      | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-024 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 14-57 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-024-01-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-02-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 5 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-03-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 5 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 14-18 мм, катет шва до 5 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 20-28 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-36 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-50 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 3 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-024-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-024-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                      | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-025 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 60-89 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-025-01-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-02-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-03-01                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-025-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-025-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-026 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 90-133 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-026-01-01                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-02-01                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-03-01                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-026-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-026-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                        | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-027 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 140-194 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-027-01-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-02-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-03-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,89                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 12 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 15 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 15 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 4 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-160 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-027-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-027-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 165-194 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                        | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-028 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 203-377 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-028-01-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-02-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-03-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 12 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 15 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,89                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 15 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 6 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 203-219 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 240-250 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 273-299 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 6 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-028-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-028-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 325-377 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                        | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-029 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 402-720 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-029-01-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-02-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-03-01                                                                                                                           | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 402-426 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 450-465 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 480-500 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 550-560 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-67-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-68-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 600-680 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-69-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-029-70-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-71-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-029-72-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 710-720 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-030 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 810-1420 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-030-01-01                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-02-01                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-03-01                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 8 мм      | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 10 мм     | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 8 мм      | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 10 мм     | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 8 мм  | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 810-820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 8 мм      | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 10 мм     | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 920 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 8 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1320 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-030-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-030-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-031 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 1520-2220 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-031-01-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-02-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-03-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1520 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 1820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2020 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-031-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 10 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 12 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-031-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2220 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-032 Угловое соединение фланца или кольца с трубой наружным диаметром 2420-2820 мм без скоса кромок, двустороннее (У-5)</b> |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-032-01-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-02-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-03-01                                                                                                                             | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2420 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2620 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-032-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 11 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 13 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-032-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 2820 мм, катет шва до 15 мм | 1 фланец   | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-033 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 25-42 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-033-01-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,02                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-02-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,04                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-03-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,03                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,04                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,35                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,02                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,03                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,03                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,04                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-033-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-033-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-034 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 45-65 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-034-01-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-02-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-03-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,67                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 2 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 3 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-034-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-034-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-035 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 68-76 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-035-01-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-02-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-03-01                                                                                                                                 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 3 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-035-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-035-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                               | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-036 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 80-114 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-036-01-01                                                                                                                                  | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-02-01                                                                                                                                  | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-03-01                                                                                                                                  | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-036-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-036-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 108-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-037 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 121-150 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-037-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-037-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-037-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 140-150 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-038 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 152-194 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-038-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 152-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-038-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-038-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 180-194 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-039 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 203-299 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-039-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 203-219 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 240-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-67-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-68-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-69-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-039-70-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-71-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-039-72-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-040 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 325-465 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-040-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 18 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-040-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-040-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-465 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-041 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 480-680 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-041-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 480-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-041-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-041-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-042 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 710-820 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-042-01-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-02-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-03-01                                                                                                                                   | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-042-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-042-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                 | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-043 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 920-1120 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-043-01-01                                                                                                                                    | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-02-01                                                                                                                                    | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-03-01                                                                                                                                    | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-043-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-043-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                  | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-044 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 1220-1520 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-044-01-01                                                                                                                                     | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-02-01                                                                                                                                     | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-03-01                                                                                                                                     | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 24                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 26                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 28                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-67-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-68-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-69-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-044-70-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 20                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-71-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 24                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-044-72-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 29,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-045 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 1620 мм с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)</b> |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-045-01-01                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-02-01                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-03-01                                                                                                                                | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-045-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-045-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-045-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 24                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-045-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-045-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 25,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-045-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 31,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-046 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 25-50 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-046-01-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-02-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-03-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,19                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 10 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 12 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 25-28 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 30-32 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 34-36 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,58                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 38-42 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-046-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-046-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 45-50 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-047 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 51-76 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-047-01-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-02-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,36                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-03-01                                                                                                                                        | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,58                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,42                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,82                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 25 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 51-57 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,51                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,71                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 60-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-047-67-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-68-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-047-69-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 68-76 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                      | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-048 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 80-114 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-048-01-01                                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-02-01                                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-03-01                                                                                                                                         | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,92                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,86                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 22 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 25 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 80-89 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-048-64-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-65-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-048-66-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 90-114 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-049 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 121-170 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-049-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,65                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,94                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 121-159 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-049-61-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-62-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-049-63-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 165-170 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-050 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 194-299 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-050-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 25 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 194-250 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-050-58-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-59-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-050-60-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 273-299 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-051 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 325-426 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-051-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 22 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 25 мм   | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 325-377 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-051-55-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-56-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-051-57-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 402-426 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-052 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 450-560 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-052-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 450-500 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-052-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-052-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 530-560 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-053 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 600-720 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-053-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 600-680 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-053-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-053-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 710-720 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-054 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 810-920 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-054-01-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-02-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-03-01                                                                                                                                          | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,3                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 810-820 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-054-52-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-53-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-054-54-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 920 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-055 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 1020-1220 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-055-01-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм     | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-02-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-03-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 22 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 25 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 25 мм         | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1020-1120 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 10 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-055-49-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-50-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-055-51-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1220 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 23                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-056 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 1320-1420 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-056-01-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-02-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-03-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 5,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,9                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 25 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 22 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 25 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1320 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 25,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-056-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 23                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-056-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1420 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 27                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-057 Угловое соединение ответвительного штуцера наружным диаметром 1520-1620 мм с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-057-01-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-02-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-03-01                                                                                                                                            | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-04-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9,5                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-05-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-06-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-07-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-08-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-09-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 6,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-10-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-11-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 9                            | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-12-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-13-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-14-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-15-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-16-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе нижнее: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 25 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-17-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 7,8                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-18-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-19-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-20-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 12,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-21-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-22-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-23-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-24-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 23                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-25-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 8,3                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-26-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-27-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-28-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-29-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-30-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-31-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 22 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-32-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе боковое: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 25 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 24                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-33-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 10                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-34-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-35-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 14,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-36-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 16                           | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-37-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 18                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-38-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 21,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-39-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 25                           | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-40-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1520 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 30                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-41-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 11                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-42-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 13,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-43-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 15,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-44-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 17                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-45-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 19,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-057-46-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 22                           | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-47-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 25,5                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-057-48-01 | Ручная дуговая сварка. Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19), положение штуцера на трубопроводе потолочное: наружный диаметр штуцера 1620 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 31,5                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                          | Наименование                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                               |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-01-058 Прихватка стыков трубопроводов диаметром 38-820 мм</b> |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-058-01-01                                                             | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 38-102 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,04                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-02-01                                                             | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 299 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-03-01                                                             | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 478 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-04-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 529 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-05-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 630 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-06-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 720 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-07-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 820 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-08-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 38-102 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,05                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-09-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 299 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-10-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 478 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-11-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 529 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-12-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 630 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-13-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 720 мм     | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-14-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 820 мм     | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-15-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 38-102 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,06                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-16-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 299 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-17-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 478 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-18-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 529 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-19-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 630 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-20-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 720 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-21-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-22-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 38-102 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,07                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-23-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 299 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-24-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 478 мм    | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-25-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 529 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-26-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 630 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-058-27-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 720 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                            | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                               | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-058-28-01                                                               | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 40 мм: наружный<br>диаметр труб 820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-34-01-059 Прихватка стыков трубопроводов диаметром 920-2820 мм</b> |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-01-059-01-01                                                               | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 920 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-02-01                                                               | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 1120 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-03-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 1220 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-04-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 1320-1420 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-05-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 1520-1620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-06-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 1720-1820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-07-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 2020 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-08-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 2220 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-09-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 2520 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-10-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 2620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-11-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 6 мм: наружный<br>диаметр труб 2820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-12-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 920 мм  | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,31                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-13-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 1120 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-14-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 1220 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-15-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 1320-1420 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-16-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 1520-1620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-17-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 8 мм: наружный<br>диаметр труб 1720-1820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-18-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 8 мм: наружный диаметр труб 2020 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-19-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 8 мм: наружный диаметр труб 2220 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-20-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 8 мм: наружный диаметр труб 2520 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-21-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 8 мм: наружный диаметр труб 2620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-22-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 8 мм: наружный диаметр труб 2820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-23-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 20 мм: наружный диаметр труб 920 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-24-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 1120 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-25-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 1220 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,49                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-26-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 1320-1420 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-27-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 1520-1620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,59                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-28-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 1720-1820 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-29-01 | Ручная дуговая сварка.<br>Прихватка стыков<br>трубопроводов, толщина стенки<br>трубы до 20 мм: наружный<br>диаметр труб 2020 мм      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,68                         | 0,68                        | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-30-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 20 мм: наружный диаметр труб 2220 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,73                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-31-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 20 мм: наружный диаметр труб 2520 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-01-059-32-01 | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 20 мм: наружный диаметр труб 2620 мм | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. | 0,83                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-01-059-33-01                                                                                                       | Ручная дуговая сварка. Прихватка стыков трубопроводов, толщина стенки трубы до 20 мм: наружный диаметр труб 2820 мм                                                      | 1 стык     | 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов сварки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений.                                                                 | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |
| <b>Раздел Н-34-02 Газовая сварка</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| <b>Таблица Н-34-02-001 Стыковое соединение труб наружным диаметром 14-102 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-02-001-01-01                                                                                                       | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 14 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-02-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-03-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-04-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-05-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-06-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-07-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-08-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-09-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-10-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-11-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-12-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-13-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-14-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-15-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-16-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-17-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-18-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 7 мм  | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-19-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-20-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-21-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 14 мм, толщина стенки до 4 мм   | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-22-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-23-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-24-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-25-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-26-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-27-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-28-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-29-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-30-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-31-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-32-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-33-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-34-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-35-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-36-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-37-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-38-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 7 мм  | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-39-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-40-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-41-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 14 мм, толщина стенки до 4 мм   | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-42-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 25-28 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-43-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-44-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 30-32 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-45-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-46-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 34-36 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-47-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-48-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 38-42 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-49-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-50-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 48-50 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-51-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-52-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 51-57 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-53-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-54-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 60-65 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-55-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-56-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 68-76 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-57-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-58-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 80-89 мм, толщина стенки до 7 мм  | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-001-59-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-001-60-01                                                                                                        | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 90-102 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,64                         | -                           | -                    | -         | -          |
| <b>Таблица Н-34-02-002 Стыковое соединение труб наружным диаметром 108-150 мм со скосом кромок, одностороннее (С-17)</b> |                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-02-002-01-01                                                                                                        | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм    | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-02-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-03-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-04-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-05-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-06-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 7 мм   | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-07-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-08-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-09-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-10-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-11-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-12-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка вертикальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 7 мм   | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,79                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-13-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-14-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,74                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-15-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-16-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 121-133 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,85                         | -                           | -                    | -         | -          |
| Н-34-02-002-17-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,76                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-02-002-18-01 | Газовая сварка. Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17), положение стыка горизонтальное неповоротное: наружный диаметр труб 140-150 мм, толщина стенки до 7 мм | 1 стык     | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки. 4. Сварка соединений. 5. Смена присадочной проволоки. 6. Промер шва и клеймение сварных соединений. 7. Отключение шлангов. | 0,97                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Раздел Н-34-03 Автоматическая сварка под флюсом</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |           |            |
| <b>Таблица Н-34-03-001 Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-03-001-01-01                                                                                                                                                                               | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-02-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-03-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-04-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-05-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-06-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-07-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-08-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-09-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-10-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-11-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-12-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-13-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-14-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-15-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-16-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-17-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-18-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-19-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-20-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-21-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-22-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-23-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-24-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-25-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-26-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-27-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-28-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-29-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-30-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-31-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,99                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-32-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-33-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-34-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-35-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-36-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-37-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-38-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-39-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-40-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-41-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-42-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-43-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 2,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-44-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-45-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-001-46-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° на сварочной установке ПАУ-500 со сварочной головкой ПТ-56, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене более 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                                                                   | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-03-002 Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М</b> |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-03-002-01-01                                                                                                                                      | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-02-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-03-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-04-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-05-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-06-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-07-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-08-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-09-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,45                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-10-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-11-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-12-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-13-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-14-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-15-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-16-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб 7-10 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-17-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-18-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,72                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-19-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-20-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,87                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-21-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,93                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-22-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-23-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-24-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-25-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-26-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 325 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-27-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 377 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-28-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 426 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-29-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 476 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,75                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-30-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 529 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,78                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-31-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 630 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-32-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 0,96                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-33-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-34-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 12 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-35-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-36-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-37-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-38-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-39-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-40-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 16 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-41-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-42-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-43-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-44-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 720 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-45-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 820 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-03-002-46-01 | Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70° автоматом ТС-17 М, толщина стенок труб до 20 мм: наружный диаметр труб 1020 мм, количество стыков в звене св. 1 | 1 стык     | 1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю сталлажа. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                                            | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Раздел Н-34-04 Автоматическая сварка стальных трубопроводов в среде углекислого газа</b>                     |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |           |            |
| <b>Таблица Н-34-04-001 Сварка стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов наружным диаметром 38-273 мм</b> |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-04-001-01-01                                                                                               | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,08                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-02-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 38-45 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-03-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,09                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-04-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 57-60 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,1                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-05-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 70-83 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,11                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-06-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 70-83 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,14                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-07-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов: наружный диаметр труб 70-83 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,18                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-08-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 89-102 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,13                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-09-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 89-102 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,16                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-10-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 89-102 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-11-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 89-102 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,25                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-12-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,15                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-13-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-14-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-15-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,27                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-16-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-17-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 108-114 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-18-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,17                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-19-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-20-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,24                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-21-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-22-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,33                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-23-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-24-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 133 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-25-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-26-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,22                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-27-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-28-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-29-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-30-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-31-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 159-168 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,55                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-32-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,23                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-33-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-34-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-35-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-36-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,46                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-37-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-38-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-39-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,67                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-40-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 194 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-41-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,26                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-42-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,29                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-43-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-44-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-45-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-46-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-47-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-48-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-49-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-50-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-51-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-52-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 219 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-53-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,28                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-54-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-55-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-56-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-57-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-58-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-59-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-60-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-61-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-62-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-63-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-64-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 245 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-65-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,32                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-66-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-67-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,41                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-68-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-69-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,57                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-70-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,66                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-71-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-72-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-73-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-74-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-75-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-001-76-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 273 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                             | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-04-002 Сварка стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов наружным диаметром 299-630 мм</b> |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-04-002-01-01                                                                                                | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,34                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-02-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,38                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-03-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,44                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-04-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-05-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-06-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-07-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-08-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-09-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-10-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-11-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-12-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 299 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-13-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,37                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-14-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,39                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-15-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,48                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-16-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,54                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-17-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-18-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-19-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-20-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-21-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-22-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-23-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-24-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 325 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-25-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,43                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-26-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-27-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,53                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-28-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,62                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-29-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-30-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-31-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-32-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-33-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-34-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-35-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-36-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 377-402 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-37-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,47                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-38-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-39-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,58                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-40-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,67                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-41-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-42-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,88                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-43-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,98                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-44-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-45-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-46-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-47-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-48-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 426 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-49-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,52                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-50-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,56                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-51-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-52-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-53-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-54-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-55-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-56-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-57-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-58-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 22 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-59-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 25 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-60-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 465-478 мм: толщина стенки до 28 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-61-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-62-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-63-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-64-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,81                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-65-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-66-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 529 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-67-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 4 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,63                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-68-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,69                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-69-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-70-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-71-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-002-72-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 630 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр                                                                                                             | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| <b>Таблица Н-34-04-003 Сварка стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов наружным диаметром 299-630 мм</b> |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |           |            |
| Н-34-04-003-01-01                                                                                                | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,77                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-02-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-03-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-04-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-05-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-06-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 720 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-07-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,84                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-08-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,95                         | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-09-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-10-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-11-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-12-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 820 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-13-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 0,91                         | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-14-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-15-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-16-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-17-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-18-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-19-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-20-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 920 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-21-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-22-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-23-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-24-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-25-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-26-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-27-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 18 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-28-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1020 мм: толщина стенки до 20 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-29-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-30-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-31-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-32-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-33-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-34-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1220 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-35-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-36-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-37-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-38-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-39-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-40-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1320 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-41-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-42-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-43-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-44-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-45-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-46-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1420 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-47-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-48-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-49-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-50-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-51-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-52-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1620 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-53-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-54-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-55-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-56-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3                            | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-57-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,6                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-58-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 1820 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-59-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 1,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-60-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-61-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-62-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-63-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-64-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2020 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,5                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-65-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2                            | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-66-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-67-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-68-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-69-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-70-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2220 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-71-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-72-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-73-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-74-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,1                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-75-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-76-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2420 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 5,4                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-77-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,3                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-78-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,7                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-79-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-80-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 12 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,4                          | -                           | -                    | -         | -          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-81-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 5,2                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-82-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2620 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 5,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-83-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 6 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-84-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 8 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 2,9                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-85-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 10 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 3,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-86-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 12 мм | стык       | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 4,8                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |           |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                   |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8         | 9          |
| Н-34-04-003-87-01 | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 14 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 5,5                          | -                           | -                    | -         | -          |

| Шифр                                                                                | Наименование                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-04-003-88-01                                                                   | Автоматическая сварка в среде углекислого газа стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов, трубы наружным диаметром 2820 мм: толщина стенки до 16 мм | 1 стык     | 1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе. 2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки. 3. Включение вращателя. 4. Сварка. 5. Снятие сварочной головки со стыка. 6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку. 7. Выключение вращателя. 8. Клеймение стыка. 9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор. 10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м. | 6,3                          | -                           | -                    | -                  | -          |
| <b>Раздел Н-34-05 Газовая резка</b>                                                 |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |                    |            |
| <b>Таблица Н-34-05-001 Резка труб наружным диаметром 12-219 мм без скоса кромок</b> |                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-001-01-01                                                                   | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм                                        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,03                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-02-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,04                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-03-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,05                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-04-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,06                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-05-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 25 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-06-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-07-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-08-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-09-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-10-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-11-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-12-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,04                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-13-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,05                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-14-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,06                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-15-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-16-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 25 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-17-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-18-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-19-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 108-170 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-20-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-001-21-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                 | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-001-22-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-002 Резка труб наружным диаметром 240-426 мм без скоса кромок</b> |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-002-01-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 12 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-02-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 30 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-03-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 50 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-002-04-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-05-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-06-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-07-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-002-08-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-09-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-10-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-11-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-002-12-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-299 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-13-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-14-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-15-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                 | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-002-16-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-17-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-002-18-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-003 Резка труб наружным диаметром 450-820 мм без скоса кромок</b> |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-003-01-01                                                                    | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-02-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,17                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-03-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-04-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-05-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-06-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-07-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-08-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-09-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-10-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-11-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-12-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-13-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-14-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-15-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-16-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-17-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-18-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-19-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,17                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-20-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-21-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-22-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-23-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-24-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-25-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-26-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-27-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-28-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-29-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-30-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-31-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-32-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-33-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                  | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-003-34-01                                                                     | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-35-01                                                                     | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-003-36-01                                                                     | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-004 Резка труб наружным диаметром 920-1820 мм без скоса кромок</b> |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-004-01-01                                                                     | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-02-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-03-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-04-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,31                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-05-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-06-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,37                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-07-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,36                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-08-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-09-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-10-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,42                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-11-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,43                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-12-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,47                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-13-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-14-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-15-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-16-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-17-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,33                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-18-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,36                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-19-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-20-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,43                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-21-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-22-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,45                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-23-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,44                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-24-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-25-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,51                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                   | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                        |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-004-26-01                                                                      | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,55                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-27-01                                                                      | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,55                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-004-28-01                                                                      | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-005 Резка труб наружным диаметром 2020-2820 мм без скоса кромок</b> |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-005-01-01                                                                      | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-005-02-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-03-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-04-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-05-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-005-06-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,69                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-07-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,68                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-08-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-09-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,73                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-005-10-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,8                          | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-11-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-12-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,67                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-13-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,67                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-005-14-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,73                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-15-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,73                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-16-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,79                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-17-01 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,78                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                     |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-005-18-01                                                                   | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,85                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-19-01                                                                   | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,84                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| Н-34-05-005-20-01                                                                   | Газовая резка труб без скоса кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,92                         | -                           | 2-109-03             | Газорезчик 3 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-006 Резка труб наружным диаметром 12-170 мм со скосом кромок</b> |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-006-01-01                                                                   | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,04                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-02-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,05                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-03-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,06                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-04-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-05-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-06-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-07-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-08-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-09-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-10-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-11-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,05                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-12-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,06                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-13-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-14-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-15-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-16-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-17-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-18-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 12 мм                                                              | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-19-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 30 мм                                                              | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-20-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 45 мм                                                              | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-21-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,07                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-22-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-23-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-24-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-25-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-26-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-27-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-28-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-29-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-30-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-31-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 12-18 мм, толщина стенки до 4 мм           | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,08                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-32-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 20-36 мм, толщина стенки до 8 мм           | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,09                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-33-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 38-65 мм, толщина стенки до 14 мм          | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-34-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-35-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-36-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-37-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 108-114 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |



| Шифр                                                                                 | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-006-38-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-39-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-006-40-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-007 Резка труб наружным диаметром 180-426 мм со скосом кромок</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-007-01-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм                                                            | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-02-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-03-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-04-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,11                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-05-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-06-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-07-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-08-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-09-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-10-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-11-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-12-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-13-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-14-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-15-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-16-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-17-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-18-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-19-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,12                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-20-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-21-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-22-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,13                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-23-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,15                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-24-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,17                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-25-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,14                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-26-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-27-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-28-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-29-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-30-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-31-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-32-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-33-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-34-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-35-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-36-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-37-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,16                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-38-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-39-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 45 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-40-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,18                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-41-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-42-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-43-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,19                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-44-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-45-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-46-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-47-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-48-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-49-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-50-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,29                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-51-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-52-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-53-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,33                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-54-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-55-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 12 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-56-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 30 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-57-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 180-194 мм, толщина стенки до 45 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-58-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,21                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-59-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-60-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 203-219 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-61-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-62-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-63-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 240-250 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-64-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-65-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-66-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-67-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-68-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-69-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                 | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-007-70-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-71-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-007-72-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,45                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-008 Резка труб наружным диаметром 450-820 мм со скосом кромок</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-008-01-01                                                                    | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм                                                            | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,2                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-02-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,23                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-03-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-04-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-05-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,26                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-06-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-07-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,24                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-08-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,27                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-09-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,31                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-10-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-11-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,27                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-12-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-13-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-14-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,31                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-15-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-16-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-17-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-18-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм   | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-19-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,22                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-20-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-21-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-22-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,25                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-23-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-24-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-25-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-26-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,31                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-27-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-28-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,28                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-29-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,31                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-30-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-31-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,32                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-32-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-33-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,43                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-34-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-35-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-36-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм                                                                 | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,47                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-37-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,3                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-38-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,36                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-39-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-40-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,34                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-41-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-42-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,44                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-43-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-44-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,42                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-45-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-46-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-47-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,42                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-48-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-49-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,44                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-50-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,48                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-51-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,59                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-52-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-53-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,56                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-54-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-55-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 12 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,36                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-56-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 30 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,43                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-57-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 450-465 мм, толщина стенки до 50 мм        | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,49                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-58-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-59-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,47                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-60-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 480-500 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,52                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-61-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,45                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-62-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-63-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 530-560 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-64-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-65-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-66-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 600-680 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-67-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-68-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-69-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 710-720 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,68                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                  | Наименование                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-008-70-01                                                                     | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,6                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-71-01                                                                     | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 30 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,65                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-008-72-01                                                                     | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 810-820 мм, толщина стенки до 50 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,75                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| <b>Таблица Н-34-05-009 Резка труб наружным диаметром 920-2820 мм со скосом кромок</b> |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                    |            |
| Н-34-05-009-01-01                                                                     | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм                                                                | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,35                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-02-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,38                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-03-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,39                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-04-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,42                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-05-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,46                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-06-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,5                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-07-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,49                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-08-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-09-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,51                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-10-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,59                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-11-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-12-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,63                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-13-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,65                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-14-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,72                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-15-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,72                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-16-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,78                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-17-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,78                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-18-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,85                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-19-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,85                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-20-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,98                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-21-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,92                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-22-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1                            | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-23-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-24-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм  | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-25-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,41                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-26-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,43                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-27-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,45                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-28-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,49                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-29-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,53                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-30-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,58                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-31-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,55                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-32-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-33-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,57                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-34-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,65                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-35-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,69                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-36-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-37-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,74                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-38-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,82                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-39-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,82                         | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-40-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,9                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-41-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,9                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-42-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1                            | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-43-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1                            | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-44-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,15                         | 1,15                        | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-45-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-46-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм                                                                | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,15                         | 1,15                        | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-47-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм                                                                | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-48-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, резка неповоротной трубы: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм                                                                | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,3                          | -                           | 2-109-04             | Газорезчик 4 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-49-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,55                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-50-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,59                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-51-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,61                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-52-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,65                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-53-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,72                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-54-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,78                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-55-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,76                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-56-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,82                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-57-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,8                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-58-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,88                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-59-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,92                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-60-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,99                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-61-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1                            | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-62-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-63-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-64-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-65-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-66-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-67-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-68-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-69-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-70-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-71-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-72-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в нижнем и боковом положениях: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,7                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-73-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 12 мм         | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,65                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-74-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 920 мм, толщина стенки до 20 мм       | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,7                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-75-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,73                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-76-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1020-1120 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,78                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-77-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 12 мм      | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,85                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-78-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,93                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-79-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,9                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-80-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1320 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,98                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-81-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 0,95                         | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-82-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-83-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,1                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-84-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-85-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,2                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-86-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 1820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-87-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,4                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-88-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2020 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-89-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,5                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-90-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2220 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-91-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,6                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-92-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2420 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,7                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-93-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,7                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия          | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                  | 9          |
| Н-34-05-009-94-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2620 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,9                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-95-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 1,9                          | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |
| Н-34-05-009-96-01 | Газовая резка труб со скосом кромок, вырезка конца патрубка с гнездом для него со снятием фасок в потолочном положении: наружный диаметр труб 2820 мм, толщина стенки до 20 мм | 1 перерез  | 1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов. 2. Опробование (регулировка) резака. 3. Резка труб. 4. Отключение шлангов. | 2                            | -                           | 2-109-05             | Газорезчик 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                       | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Раздел Н-34-06 Термическая обработка сварных соединений труб</b>                                        |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |                          |            |
| <b>Таблица Н-34-06-001 Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода</b> |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-001-01-01                                                                                          | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,45                         | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-01-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-02-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-02-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,67                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-03-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-03-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,65                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-04-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-04-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,77                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-05-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-05-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,87                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-06-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 5,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-06-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-07-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,8                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-07-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,7                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-08-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-08-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,85                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-09-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-09-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-10-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 6                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-10-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-11-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,1                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-11-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,75                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-12-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-12-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,92                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-13-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-13-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-14-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 6,4                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-14-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-15-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 8,2                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-15-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-16-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-16-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,88                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-17-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-17-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-18-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-18-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-19-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 7                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-19-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                               | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-20-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 9                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-20-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 2                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-21-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-21-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,92                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-22-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-22-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-23-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-23-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,39                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-24-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-24-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-168 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,44                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-25-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-25-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,42                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-26-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-26-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-27-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-27-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,56                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-28-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-28-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 194-250 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,72                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-29-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,8                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-29-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,46                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-30-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,1                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-30-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,55                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-31-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,4                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-31-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,64                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-32-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 3,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-32-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,78                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-33-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-33-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,49                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-34-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-34-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-35-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-35-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,68                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-36-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4,2                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-36-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,85                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-37-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 5,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-37-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-38-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-38-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,57                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-39-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-39-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,72                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-40-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-40-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,81                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-41-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 4,6                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-41-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-42-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 5,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-42-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-820 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 1,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-43-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-43-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-001-44-01 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,8                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-001-44-02 | Установка и снятие нагревателей: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,75                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                  | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                     | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Таблица Н-34-06-002 Установка и снятие нагревателей: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН</b> |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-002-01-01                                                                                     | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-168 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                                                                                                       |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-002-01-02 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-168 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,26                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-02-01 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-250 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,8                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-002-02-02 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-250 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,28                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-03-01 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273-325 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 1,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-002-03-02 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273-325 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,29                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-04-01 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377-550 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2                            | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-002-04-02 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377-550 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-05-01 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,3                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                       | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                       |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                   |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                             | Код                  | Профессия             | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6                           | 7                    | 8                     | 9          |
| Н-34-06-002-05-02 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки. | 0,35                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-06-01 | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Прокладка кабеля от источника электропитания и термоэлектродного провода. 4. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 5. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 6. Намотка гибкого индуктора из оголенного медного провода на трубу или установка пальцевого электронагревателя. 7. Подключение индуктора или пальцевого электронагревателя к силовому кабелю. 8. Подготовка журнала. 9. Отключение кабеля. 10. Снятие электронагревателя и термоэлектрического преобразователя. 11. Удаление теплоизоляции и бобышек. | 2,5                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр                                                                                         | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                              |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-002-06-02                                                                            | Установка и снятие нагревателей: электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, электромонтер      | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение источников питания и средств управления процессом термической обработки. 2. Отключение источников питания и средств управления процессом термической обработки.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,38                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| <b>Таблица Н-34-06-003 Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки</b> |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-003-01-01                                                                            | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 133-168 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 4. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 5. Установка горелки на трубу с закреплением. 6. Прокладка шлангов и подключение их к рампе или газовой разводке. 7. Подготовка журнала термообработки. 8. Отключение горелки от газовой сети и снятие ее. 9. Удаление асбестовой изоляции и отключение шлангов. | 1,7                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                                                                                              |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-003-01-02 | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 133-168 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры. 2. Отключение прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,43                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-003-02-01 | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 194-273 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 4. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 5. Установка горелки на трубу с закреплением. 6. Прокладка шлангов и подключение их к рампе или газовой разводке. 7. Подготовка журнала термообработки. 8. Отключение горелки от газовой сети и снятие ее. 9. Удаление асбестовой изоляции и отключение шлангов. | 1,9                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-003-02-02 | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 194-273 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры. 2. Отключение прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,48                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-003-03-01 | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 325-377 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка бобышек. 2. Проверка годности термоэлектрического преобразователя. 3. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору. 4. Обертывание стыка теплоизоляционным материалом. 5. Установка горелки на трубу с закреплением. 6. Прокладка шлангов и подключение их к рампе или газовой разводке. 7. Подготовка журнала термообработки. 8. Отключение горелки от газовой сети и снятие ее. 9. Удаление асбестовой изоляции и отключение шлангов. | 2,2                          | -                           | 2-198-03             | Термист-оператор 3 разр. | 1          |
|                   |                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-003-03-02 | Установка и снятие нагревателей: кольцевые многопламенные горелки, наружный диаметр труб 325-377 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры. 2. Отключение прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,58                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Таблица Н-34-06-004 Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка</b> |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-004-01-01                                                                                                   | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 14-28 мм, толщина стенки до 6 мм, термист-оператор  | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,06                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-01-02                                                                                                   | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 14-28 мм, толщина стенки до 6 мм, газосварщик       | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,03                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-02-01                                                                                                   | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 30-57 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,08                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-02-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 30-57 мм, толщина стенки до 12 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,06                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-03-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 60-70 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,14                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-03-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 60-70 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,07                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-04-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 60-70 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,18                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                         | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                    | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-04-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 60-70 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик       | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,09                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-05-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 80-114 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,16                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-05-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 80-114 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,08                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-06-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 80-114 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,26                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-06-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 80-114 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик       | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,13                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-07-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,26                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-07-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,13                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-08-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,54                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-08-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 121-170 мм, толщина стенки до 20мм, газосварщик       | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,28                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-09-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 180-250 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-09-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 180-250 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,25                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-10-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 180-250 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 0,98                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-10-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 180-250 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,49                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-11-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 1                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-11-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,5                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-12-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор      | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 1,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-12-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 273-377 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,7                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-13-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 402-480 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 1,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-13-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 402-480 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,75                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-14-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 402-480 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 1,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-14-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 402-480 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,93                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-15-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 500-680 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 1,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-15-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 500-680 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 0,95                         | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-16-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 500-680 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 2,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-16-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 500-680 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 1,1                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-17-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 710-920 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 2,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-17-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 710-920 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 1,2                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-18-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 710-920 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 2,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                       | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                            | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-18-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 710-920 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик   | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 1,3                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-19-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 1020 мм, толщина стенки до 10 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 2,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-004-19-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 1020 мм, толщина стенки до 10 мм, газосварщик      | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                | 1,4                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| Н-34-06-004-20-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Зачистка трубы для контроля термоиндикаторными карандашами. 2. Установка асбестовой воронки (манжета) на трубу. 3. Контроль температуры при подогреве. 4. Снятие асбестовой воронки после подогрева. | 3                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-004-20-02                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, наружный диаметр труб 1020 мм, толщина стенки до 20 мм, газосварщик | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Отключение горелки.                                                                                                             | 1,5                          | -                           | 2-110-03             | Газосварщик 3 разр.      | 1          |
| <b>Таблица Н-34-06-005 Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка</b> |                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-005-01-01                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор           | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 0,75                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-01-02                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер              | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,6                          | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-005-02-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 32 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 0,94                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-02-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 32 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,75                         | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |
| Н-34-06-005-03-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 0,94                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-03-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,75                         | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-005-04-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 35 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 1,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-04-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 35 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,86                         | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |
| Н-34-06-005-05-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 1,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-05-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,86                         | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                         | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-005-06-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 1,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-06-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 0,98                         | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |
| Н-34-06-005-07-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зажигание горелки. 3. Подогрев горелкой зон сварки до требуемой температуры. 4. Регулирование режимов нагрева. 5. Ведение записи в журнале. 6. Тушение горелки. 7. Снятие асбестовой изоляции с трубы. | 1,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-005-07-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                     | 1,2                          | -                           | 2-215-04             | Электромонтер 4 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                                   | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Таблица Н-34-06-006 Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода</b> |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-006-01-01                                                                                                      | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,98                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-01-02                                                                                                      | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,62                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-02-01                                                                                                      | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-02-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-03-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-03-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-04-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-04-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-05-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-05-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-06-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-06-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-07-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-07-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-08-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-08-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-09-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-09-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-10-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-10-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-11-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-11-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-12-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-12-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-13-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-13-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-14-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                           | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-14-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-15-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-15-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-16-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор  | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 4,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-16-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер     | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 3,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-17-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                            | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-17-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-18-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 4                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-18-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-19-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,83                         | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-19-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,53                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-20-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-20-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,68                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-21-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-21-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,68                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-22-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-22-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,77                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-23-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-23-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,77                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-24-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-24-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,85                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-25-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,8                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-25-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-26-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-26-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,94                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-27-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,8                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-27-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-28-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,2                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-28-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-29-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2                            | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-29-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-30-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,2                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-30-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-31-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,6                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-31-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-32-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,6                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-32-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-33-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 2,9                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-33-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-34-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 90 мм, термист-оператор  | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-34-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 90 мм, электромонтер     | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 3,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-35-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                   | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-006-35-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 1,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-006-36-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 3,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-006-36-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 2,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Таблица Н-34-06-007 Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН</b> |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-007-01-01                                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,31                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-01-02                                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,03                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-02-01                                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 17 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,35                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-02-02                                                                                                 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 17 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,04                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-03-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 159-168 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,38                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-03-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 159-168 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,04                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-04-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 159-168 мм, толщина стенки до 28 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-04-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 159-168 мм, толщина стенки до 28 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,05                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-05-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,48                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-05-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,05                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-06-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-06-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,06                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-07-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 16 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-07-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 16 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,07                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-08-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,81                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-08-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,08                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-09-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-09-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,09                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-10-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 15 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,82                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-10-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 15 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,08                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-11-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,89                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-11-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,09                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-12-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-12-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-13-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 15 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 0,93                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-13-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 15 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,09                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-14-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-14-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-15-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-15-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,12                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-16-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 15 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-16-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 15 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-17-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-17-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,12                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-18-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-18-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,14                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-19-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 18 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-19-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 18 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,12                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-20-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-20-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,13                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-21-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 70 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-21-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 465-530 мм, толщина стенки до 70 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,16                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-22-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-22-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,13                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                        | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-23-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-23-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,16                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-24-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 70 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-24-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 560-630 мм, толщина стенки до 70 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,19                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                   | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-25-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-25-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,15                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-007-26-01 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале. | 1,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-26-02 | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                   | 0,19                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                                  | Наименование                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-007-27-01                                                                                                     | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 70 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Наблюдение за состоянием индуктора или электронагревателя ГЭН. 2. Контроль за температурой нагреваемой трубы с регулированием режимов нагрева. 3. Ведение записи в журнале.                                                                                                                                                                                                | 2,1                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-007-27-02                                                                                                     | Подогрев зон сварки сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 720 мм, толщина стенки до 70 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Включение термического оборудования в электросеть. 2. Наблюдение за работой оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,21                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| <b>Таблица Н-34-06-008 Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка</b> |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-008-01-01                                                                                                     | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 14-25 мм, толщина стенки до 4 мм, термист-оператор     | 1 стык     | 1. Установка асбестовой воронки (манжета) и теплоизоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора. 4. Ведение записи в журнале. 5. Обертывание стыка асбестом. 6. Снятие асбестовой воронки, термоизоляции и термоэлектрического преобразователя. | 1,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-008-01-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 14-25 мм, толщина стенки до 4 мм                   | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Тушение горелки.                                                                                                                                                                                                                                | 0,9                          | -                           | 2-110-05             | Газосварщик 5 разр.      | 1          |
| Н-34-06-008-01-03 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 14-25 мм, толщина стенки до 4 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение приборов контроля температуры в сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-008-02-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 28-32 мм, толщина стенки до 6 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой воронки (манжета) и теплоизоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора. 4. Ведение записи в журнале. 5. Обертывание стыка асбестом. 6. Снятие асбестовой воронки, термоизоляции и термоэлектрического преобразователя. | 1,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-008-02-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 28-32 мм, толщина стенки до 6 мм                   | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Тушение горелки.                                                                                                                                                                                                                                | 1,1                          | -                           | 2-110-05             | Газосварщик 5 разр.      | 1          |
| Н-34-06-008-02-03 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 28-32 мм, толщина стенки до 6 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение приборов контроля температуры в сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-008-03-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 36-48 мм, толщина стенки до 6 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой воронки (манжета) и теплоизоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора. 4. Ведение записи в журнале. 5. Обертывание стыка асбестом. 6. Снятие асбестовой воронки, термоизоляции и термоэлектрического преобразователя. | 2                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-008-03-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 36-48 мм, толщина стенки до 6 мм                   | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Тушение горелки.                                                                                                                                                                                                                                | 1,3                          | -                           | 2-110-05             | Газосварщик 5 разр.      | 1          |
| Н-34-06-008-03-03 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 36-48 мм, толщина стенки до 6 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение приборов контроля температуры в сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-008-04-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 50-76 мм, толщина стенки до 7 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой воронки (манжета) и теплоизоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора. 4. Ведение записи в журнале. 5. Обертывание стыка асбестом. 6. Снятие асбестовой воронки, термоизоляции и термоэлектрического преобразователя. | 2,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-008-04-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 50-76 мм, толщина стенки до 7 мм                    | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Тушение горелки.                                                                                                                                                                                                                                | 1,8                          | -                           | 2-110-05             | Газосварщик 5 разр.      | 1          |
| Н-34-06-008-04-03 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 50-76 мм, толщина стенки до 7 мм, электромонтер     | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение приборов контроля температуры в сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-008-05-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 83-108 мм, толщина стенки до 7 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой воронки (манжета) и теплоизоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора. 4. Ведение записи в журнале. 5. Обертывание стыка асбестом. 6. Снятие асбестовой воронки, термоизоляции и термоэлектрического преобразователя. | 3,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр                                                                                                | Наименование                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-008-05-02                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 83-108 мм, толщина стенки до 7 мм                | 1 стык     | 1. Зажигание горелки. 2. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 3. Регулирование режимов нагрева. 4. Тушение горелки.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,1                          | -                           | 2-110-05             | Газосварщик 5 разр.      | 1          |
| Н-34-06-008-05-03                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: универсальная ацетилено-кислородная горелка, диаметр труб 83-108 мм, толщина стенки до 7 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение приборов контроля температуры в сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| <b>Таблица Н-34-06-009 Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка</b> |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-009-01-01                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 19 мм, термист-оператор              | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 2,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-01-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 19 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,7                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-009-02-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 32 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 2,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-02-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 32 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-03-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 19 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 2,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-03-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 19 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-04-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 36 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 4                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-04-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 36 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-05-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 19 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 2,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-05-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 19 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-06-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 4,9                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-06-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-009-07-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Установка асбестовой изоляции на трубу. 2. Зачеканка термоэлектрического преобразователя и подключение к прибору термоэлектродным проводом. 3. Зажигание горелки. 4. Нагрев горелкой сварного соединения до необходимой температуры. 5. Контроль за температурой нагрева с помощью прибора с регулированием режимов нагрева. 6. Ведение записи в журнале. 7. Обертывание стыка асбестом. 8. Тушение горелки. 9. Снятие теплоизоляции. | 6,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-009-07-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: кольцевая газовая горелка, диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение прибора контроля температуры в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой приборов. 3. Отключение приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| <b>Таблица Н-34-06-010 Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода</b> |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-010-01-01                                                                                                        | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-01-02                                                                                                        | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 1,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-02-01                                                                                                        | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 36 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-02-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 36 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-03-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,5                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-03-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-04-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-04-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 3,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-05-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,7                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-05-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-06-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-06-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-07-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 5,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-07-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 5,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-08-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-08-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 8,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-09-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-09-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 3,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-10-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 5,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-10-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 5                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-11-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 7                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-11-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 7                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-12-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 10                           | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-12-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 10                           | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-13-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-13-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-14-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 5,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                             | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-14-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 5,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-15-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-15-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 8                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-16-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор        | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 11,5                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-16-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер           | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 11,5                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-17-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2                            | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-17-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 1,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-18-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 36 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,6                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-18-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 36 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 1,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-19-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-19-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 1,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-20-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,2                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-20-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,9                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-21-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 2,3                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-21-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,2                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-22-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,6                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-22-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 3,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-23-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-23-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-24-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 7,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-24-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 219-377 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 7,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-25-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-25-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 2,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-26-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-26-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-27-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-27-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 6                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-28-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,5                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-28-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 426-550 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 8,5                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-29-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 3,7                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-29-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 3,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-30-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,9                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-30-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 45 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,7                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-31-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,8                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-31-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 6,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-32-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 80 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 9,8                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-32-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 630-680 мм, толщина стенки до 80 мм, электромонтер | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 9,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-33-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор     | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 5,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-33-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер        | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,3                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-34-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор  | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 7                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-34-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер     | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 6,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-35-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                              | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-35-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,8                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-36-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-36-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 50 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 7                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                    | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-37-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 4,4                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-37-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 3,7                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-38-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-38-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 710-820 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер     | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 5,4                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-010-39-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 5,1                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-39-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 4,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

| Шифр                                                                                                                | Наименование                                                                                                                                                                                                     | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-010-40-01                                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,8                          | -                           | 2-198-05             | Термист-оператор 5 разр. | 1          |
| Н-34-06-010-40-02                                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие индукторы из оголенного медного провода, нагрев токами частотой 2400-8000 Гц, наружный диаметр труб 920-1020 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 6                            | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| <b>Таблица Н-34-06-011 Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН</b> |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |                      |                          |            |
| Н-34-06-011-01-01                                                                                                   | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор                                            | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-01-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-02-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 17 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,4                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-02-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 108-133 мм, толщина стенки до 17 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,64                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-03-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 149-168 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-03-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 149-168 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-04-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 149-168 мм, толщина стенки до 28 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 7,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-04-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 149-168 мм, толщина стенки до 28 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,72                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-05-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 12 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6                            | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-05-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 12 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,6                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-06-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-06-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 194-219 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,82                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-07-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 16 мм, термист-оператор     | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |



| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                      | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                 | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-07-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 16 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,62                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-08-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-08-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,82                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-09-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 9,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-09-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 273 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер        | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-10-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 15 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-10-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 15 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,62                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-11-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-11-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,82                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-12-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 9,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-12-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 325-377 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-13-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 16 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,3                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-13-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 16 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,63                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-14-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,2                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-14-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,82                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-15-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 60 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 9,8                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

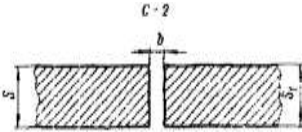
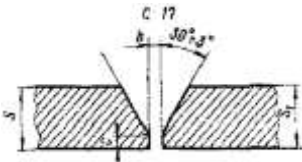
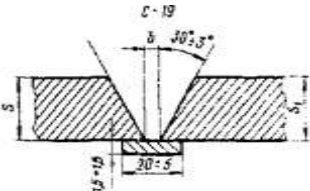
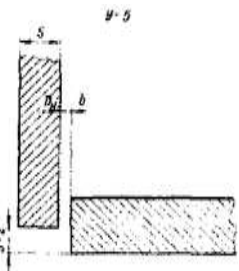
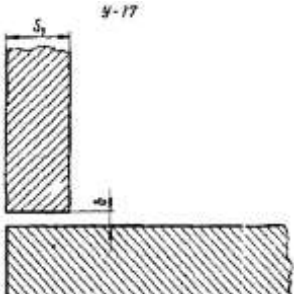
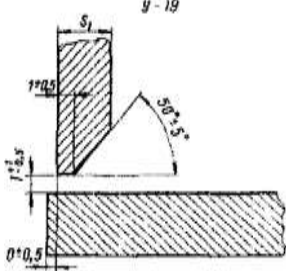
| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-15-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 426-465 мм, толщина стенки до 60 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,98                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-16-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 20 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 6,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-16-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 20 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,66                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-17-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 40 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 8,6                          | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |

| Шифр              | Наименование                                                                                                                                                          | Измеритель | Состав работ                                                                                                                                                                                           | НТ<br>рабоч<br>их,<br>чел.-ч | НТ<br>маш-<br>ов,<br>чел.-ч | Состав звена рабочих |                          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                        |                              |                             | Код                  | Профессия                | Кол-<br>во |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                           | 7                    | 8                        | 9          |
| Н-34-06-011-17-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 40 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 0,86                         | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |
| Н-34-06-011-18-01 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 70 мм, термист-оператор | 1 стык     | 1. Обертывание сварного соединения теплоизоляцией. 2. Термообработка сварного соединения с регулированием режима нагрева и наблюдением за состоянием электронагревателей. 3. Ведение записи в журнале. | 10,5                         | -                           | 2-198-04             | Термист-оператор 4 разр. | 1          |
| Н-34-06-011-18-02 | Термическая обработка сварных соединений труб: гибкие электронагреватели (пальцевые) ГЭН, наружный диаметр труб 530-720 мм, толщина стенки до 70 мм, электромонтер    | 1 стык     | 1. Подготовка к работе и включение термического оборудования в электрическую сеть. 2. Наблюдение за работой оборудования по всему циклу термообработки. 3. Отключение термического оборудования.       | 1,1                          | -                           | 2-215-05             | Электромонтер 5 разр.    | 1          |

## III. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 34.1

## Типы сварных соединений

|        |                                                                                                   |                                                                                      |                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Рис. 1 | Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2)                                         |    | Н-34-01-001<br>Н-34-01-002<br>Н-34-01-003 |
| Рис. 2 | Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее (С-17)                                        |    | Н-34-01-004÷<br>Н-34-01-015               |
| Рис. 3 | Стыковое соединение со скосом кромок, одностороннее на остающейся цилиндрической подкладке (С-19) |   | Н-34-01-016÷<br>Н-34-01-023               |
| Рис. 4 | Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5)                |  | Н-34-01-024÷<br>Н-34-01-032               |
| Рис. 5 | Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой без скоса кромок, одностороннее (У-17)        |  | Н-34-01-033÷<br>Н-34-01-045               |
| Рис. 6 | Угловое соединение ответвительного штуцера с трубой, со скосом одной кромки, одностороннее (У-19) |  | Н-34-01-046÷<br>Н-34-01-057               |

**Коэффициенты к нормам труда (времени),  
учитывающие условия применения сборника Н-34**

| №<br>п/п | Условия применения                                                                                                                             | Шифр таблиц<br>(НТ)         | Коэффициенты<br>к НТ рабочих |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                              | 3                           | 4                            |
| 1        | При резке труб пропан-бутановой смесью                                                                                                         | Н-34-05-001÷Н-34-05-009     | 1,1                          |
| 2        | При установке нагревателей на стыки литых деталей и коллекторов                                                                                | Н-34-06-001,<br>Н-34-06-002 | 1,2                          |
| 3        | При установке более двух поясов электронагревателей:                                                                                           |                             |                              |
| 3.1      | При установке трех поясов электронагревателей                                                                                                  | Н-34-06-002                 | 1,3                          |
| 3.2      | При установке четырех поясов электронагревателей                                                                                               | Н-34-06-002                 | 1,6                          |
| 4        | При выполнении сопутствующего подогрева                                                                                                        | Н-34-06-004÷Н-34-06-007     | 0,5                          |
| 5        | При термообработке сварных соединений труб из низкоуглеродистых сталей, а также низколегированных кремнемарганцевистых сталей марки 15ГС и др. | Н-34-06-008÷Н-34-06-011     | 0,8                          |
| 6        | При групповой термообработке от одного источника:                                                                                              |                             |                              |
| 6.1      | двух сварных соединений                                                                                                                        | Н-34-06-010                 | 0,7                          |
| 6.2      | св. двух до пяти сварных соединений                                                                                                            | Н-34-06-010                 | 0,6                          |
| 6.3      | св. пяти сварных соединений                                                                                                                    | Н-34-06-010                 | 0,5                          |