作業手順書

得意先名 クボタ 製造2課 枚方

承認 增 増田 2023/4/7

確認 2023/4/7

河合

作成

F3B - 1358 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

RA221-63121

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

2023/4/7

CA20

入数

確認項目

20 個


2) 出来栄え確認 💇




は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う

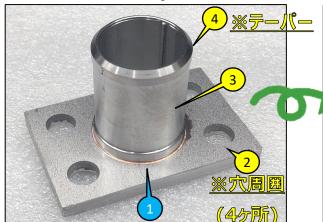

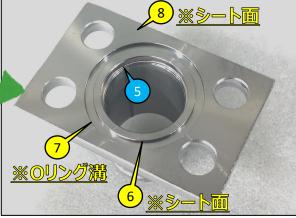

シート面やOリング溝に異物が無きこと

注意事項

1) くっつき確認 製品同士くっつきが無いこと 箱から製品を1個取り出す 2) 出来栄え確認

ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること ろう垂れ確認 ろう付部から垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと シート面に垂れていないこと

傷確認 シート面に傷がないこと

3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する


4) 検査済み製品の箱詰め 図有 箱から 上にはみ出さないこと 向きを揃えて箱に入れる 端数の箱に、現品票を付ける

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

承認 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 新規作成 河合 増田 **V1** 2023/4/7





2段目は逆さまにして、

シート面が接触しないようにすること

