

물놀이형 어린이놀이시설 점검 결과 보고서

과천시 · 2026년 여름철 물가동 전 안전점검

물가동 전 점검 · 2026.6월

총괄

7

점검 시설 수 (개소)

4

지적사항 (건)

1

현지시정 (건)

3

시정요구·조치예정 (건)

점검대상(A)	최종점검(B)	점검률(B/A)	지적시설수(C)	시정완료(현지시정)(D)	조치예정	이행률(D/C)
7개소	7개소	100%	3개	1건	3건	25%

※ 점검대상: 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 시설수 / 최종점검: 실제 점검시설수

※ 이행률은 현지시정(즉시 조치) 건수 기준이며, 시정요구 3건은 '26.7.1.까지 조치 예정

총평

- ▶ 과천시 물놀이형 어린이놀이시설 7개소에 대한 2026년 여름철 물가동 전 전수점검을 실시한 결과, 지적시설 3개소에서 총 4건의 위해요소가 확인되었다.
- ▶ 가장 빈번한 지적유형은 **송배수시설 잠금장치 미설치(DRAIN)**로, 총 3건(75%)을 차지하였다. 이는 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」 시설기준 4.3.2 위반에 해당하며, 이용자의 배수장치 접근으로 인한 사고 위험이 높아 시정요구 조치하였다.
- ▶ **미끄럼 방지 조치 미흡(SLIP)**이 1건(25%) 확인되었다. 579128 과천자이 어린이놀이터2의 계단 부위에서 미끄럼 방지 처리가 없음 이 확인되었으며, 물 이용 중 낙상사고 위험이 있어 즉시 현지시정 조치하였다.
- ▶ 위험 수준 '상'에 해당하는 배수장치 잠금장치 미설치 3건은 '26.7.1.까지 시정요구 조치가 완료되어야 하며, 물가동 전까지 이행 여부를 반드시 확인하여야 한다.
- ▶ 문원체육공원, 과천푸르지오써밋, 과천리오포레데시아, 서울랜드 크라켄아일랜드 등 4개소는 지적사항 없음으로 확인되었다.
- ▶ 물가동 후 7~9월 중 수시점검을 병행하여 안전요원 배치 여부, 시정요구 이행 실태 등을 불시점검으로 확인할 예정이다. 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」(행안부 고시) 및 「2026년 여름철 물놀이형 어린이놀이시설 안전관리계획」을 기준으로 지속 점검 한다.

위해요소 유형별 분석

배수장치 잠금장치 미설치 (DRAIN) 3건 (75%)

미끄럼 방지 조치 미흡 (SLIP) 1건 (25%)

유형코드	유형명	건수	비율	관련 기준	위험 수준	처리구분
DRAIN	배수장치(송배수시설) 잠금장치 미설치	3건	75%	시설기준 4.3.2 (배수장치 잠금장치 설치 의무)	상	시정요구
SLIP	미끄럼 방지 조치 미흡	1건	25%	시설기준 - 계단·플랫폼 미끄럼 방지조치 의무	중	현지시정
합계		4건	100%			

점검결과 (시설별 집계)

시설번호	시설명	계	현지시정	시정요구	주요 지적사항	조치계획
총계		4	1	3		
579128	과천자이 어린이놀이터2(613동 앞)	3	1	2	송배수시설 잠금장치 미설치, 미끄럼 방지 미흡	'26.7.1.까지 보수(시정요구) 최대수심 표기 현지시정 완료
583529	문원체육공원 어린이 물놀이터	—	—	—	지적사항 없음	—
571865	과천푸르지오써밋 111~112동 앞 놀이터	—	—	—	지적사항 없음	—
1000569	과천리오포레데시아아파트 물놀이터	—	—	—	지적사항 없음	—
583938	과천 푸르지오 벨라르테 601동 물놀이터	1	—	1	송배수시설 잠금장치 미설치	'26.7.1.까지 보수
587245	과천치식정보타운 S7BL 702동앞 어린이놀이터2	1	—	1	송배수시설 잠금장치 미설치	'26.7.1.까지 보수
1001493	서울랜드 크라켄아일랜드	—	—	—	지적사항 없음	—

주요점검 및 조치 사례

시설번호 579128

과천자이 어린이놀이터2(613동 앞)

지적 3건

현지시정

최대수심 미표기

안전표지판에 실측 최대수심이 표기되지 않은 상태로 확인되었으며, 점검 당일 즉시 표기 조치하였다.

※ 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」 - 안전표지판에 실측 최대수심 표시 의무 (최대수심 300mm 이하 준수)

▶ 조치: 점검일(2026.6.18.) 현지에서 즉시 수심 표기 완료



시정요구

송배수시설 잠금장치 미설치

물놀이형 조합놀이기구 하부의 배수장치 출입문에 잠금장치(시건장치)가 설치되어 있지 않아 이용자(어린이)가 내부에 접근 가능한 상태로 확인되었다. 나무데크 바닥으로 이루어진 놀이 공간 내 배수시설이 노출되어 있으며, 지난해 유사 시설에서 순환펌프 배수구 끼임 익사사고(경북, '23.8.)가 발생한 바 있어 즉각적인 조치가 필요하다.

※ 시설기준 4.3.2 위반 - 배수장치 출입문 등에 잠금장치(시건장치) 설치 의무

▶ 조치: '26.7.1.까지 잠금장치 설치 시정요구 (7월 개장 전 완료)



현지시정

계단 미끄럼 방지 조치 미흡

놀이기구 진입 계단에 미끄럼 방지 처리가 되어 있지 않아, 물 이용 중 계단 표면이 젖을 경우 낙상사고 위험이 높다. 목재 계단 표면의 마모 및 미끄럼 방지 패드 부재가 확인되었다.


※ 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」 - 계단 등 미끄러짐 사고 발생 위험이 없도록 관리 의무

▶ 조치: 점검일(2026.6.18.) 현지에서 미끄럼 방지 조치 실시 / '26.7.1.까지 미끄럼 방지 패드 추가 부착 권고

시설번호 583938

과천 푸르지오 벨라르테 601동 물놀이터

지적 1건

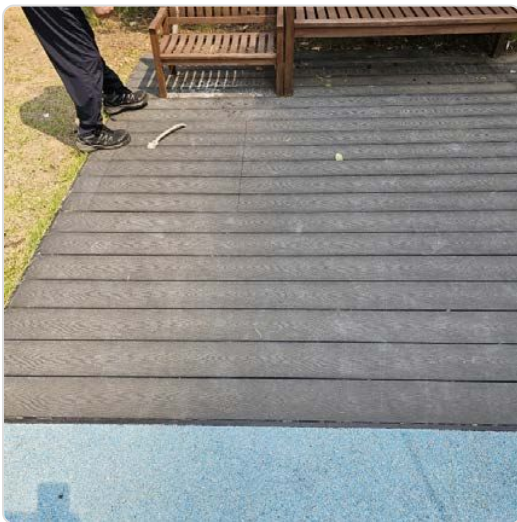

시정요구

송배수시설 잠금장치 미설치

물놀이 공간 내 배수장치 구역에 이용자 접근 제한을 위한 잠금장치가 설치되어 있지 않음이 확인되었다. 점검 당시 배수시설 주변 바닥 데크(WPC 데크)이 열려 있는 상태로, 어린이가 배수장치 내부에 접근 가능한 상태였다.

※ 시설기준 4.3.2 위반 - 배수장치 출입문 등에 잠금장치(시건장치) 설치 의무

▶ 조치: '26.7.1.까지 잠금장치 설치 시정요구 (7월 개장 전 완료)



시정요구

송배수시설 잠금장치 미설치

물놀이형 놀이기구 하부의 배수시설 점검구(뚜껑형)에 잠금장치가 설치되어 있지 않음이 확인되었다. 데크 바닥면에 설치된 배수시설 점검구가 별도 고정 없이 개방될 수 있는 구조로, 이용자 접근 시 사고 위험이 있다.

※ 시설기준 4.3.2 위반 - 배수장치 출입문 등에 잠금장치(시건장치) 설치 의무

▶ 조치: '26.7.1.까지 잠금장치 설치 시정요구 (7월 개장 전 완료)

이하 4개소 - 지적사항 없음 (적합 판정)

- ▶ 583529 문원체육공원 어린이 물놀이터 | 571865 과천푸르지오써밋 111~112동 앞 놀이터
- ▶ 1000569 과천리오포레데시아아파트 물놀이터 | 1001493 서울랜드 크라켄아일랜드

종합 의견 및 향후 계획

- ▶ **[종합 의견]** 이번 물가동 전 전수점검 결과, 과천시 물놀이형 어린이놀이기구 시설 7개소 중 3개소(42.9%)에서 위해요소가 확인되었다. 지적 4건 중 배수장치 잠금장치 미설치 3건은 시설기준 4.3.2 위반으로 위험 수준 '상'에 해당하며, 과거 유사 사고(익사, 끼임)와 직접 연관되는 항목이므로 물가동 전 반드시 시정 조치가 완료되어야 한다.
- ▶ **[물가동 前 조치 완료 확인]** 시정요구 3건('26.7.1. 기한)에 대해 조치 완료 여부를 서면 또는 현장 확인으로 검증하고, 미이행 시설에 대해서는 물가동 금지 및 행정처분(관계 법령에 따른 과태료 부과 등)을 적용한다.
- ▶ **[물가동 後 수시점검]** '26.7~9월 중 물가동 후 수시점검을 실시하여 ① 안전요원 자격 적합 여부 및 배치 현황 ② 시정요구 이행 실태 ③ 최대수심 실측 표기 등 안전기준 준수 여부를 불시점검으로 확인한다.
- ▶ **[관리주체 안내]** 해당 시설 관리주체에게 「어린이놀이기구의 시설기준 및 기술기준」(행안부 고시) 및 「2026년 여름철 물놀이형 어린이놀이기구 안전관리계획」을 재배포하고, 안전요원 확보·정기시설검사·보험가입·안전교육 등 법정 의무 이행을 촉구한다.
- ▶ **[지속 모니터링]** 물 이용 종료 시까지 지적 시설에 대한 현장 예찰을 병행하며, 중대사고 발생 시 즉시 사용중지 및 상위기관 보고 체계(관리주체 → 시·군·구 → 시·도 → 행정안전부)에 따라 신속히 조치한다.