

M/s. Milestone Gears Pvt. Ltd.,
Unit - 4, Opp. Himachal Fibers Ltd.
Ind. Area, Barotwala, Distt. -
Solani (HP)

Standard Operating Procedure

OPN. NO.	पिछला आपरेशन	Shot Blasting	MACHINE NO.	---
190	अगला आपरेशन	Deburring & Gauge Fittment	REVISION NO.	---

PART NAME/Number	Carrier Brake Plate 458 /M/954	CUST. NAME	JCB	OPERATION	O :- Metallurgical Testing
SOP Number	MS/SOP/305/1/190	MATERIAL	SAE8620H	CHD. BY:	APPD. BY:
				DATE OF ENACTMENT	23/08/13

INSPECTION INSTRUMENTS DETAIL :

FIXTURE NUMBER :

TOOLS / CUTTERS DETAIL :

Rocker Well Tester, Vicker H. Tester, Microscope

S.NO.	MACHINE / EQUIPMENT PARAMETERS	VALUE	LOCATE	CLAMP	REST	INSPECT	MAJOR	MINOR	CRITICAL
1.									
2.									
3.									
S.NO.	JIG / FIX. / CTG. TOOL PARAMETERS	VALUE							
1.									
2.									

CONTROLLING OF DIEMENSION

S. No	Dimension	Specifications	Instrument	Operator	Inspector
1A.	Previous Operation	Shot Blasting	Visually	100%	100%
1.	Surface Hardness	58~63HRC	Rockwell Tester	1 piece per heat	1 piece per heat
2.	ECD (Cut off 51.7 HRC)	0.20~1.0mm	Vicker H. Tester	--do--	--do--
3.	Core Hardness	350~412Vdh	--do--	--do--	--do--
4.	Micro - Case	Tempered Martensite R.A. less than 10%	Microscope	--do--	--do--
5.	Micro - Core	LCM+ Barite	Microscope	--do--	--do--
6.	For Other Details Refer. JCB Std. 00012/9995/0001 (Type 1)				

Note:-

- 1) Recording will be done by QA Inspector only.
- 2) If Any Doubt please ask Supervisor/QA Inspector.

ENGG. CHANGES.


A.

B.

C.

D.

OPTN. SKETCH

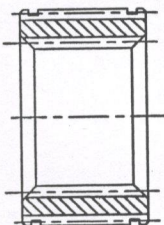

NOTE:-

मशीन चलाने से पहले आप्रैटर पिछला आपरेशन चैक करें।
पिछला आपरेशन होने के बाद ही अगला आपरेशन करें।

WORKING INSTRUCTIONS

Mettalurgical Testing के लिये नीचे लिखे Instruction को Follow करें :-

- 1) Rockwell Hardness Tester में Component की Surface Hardness चैक करें।
- 2) Component को काट कर एक सैम्पल चैक करें।
- 3) Rockwell/Vickers Hardness Tester में Sample की Core Hardness चैक करें।
- 4) Vickers Hardness Tester में Sample की ECD चैक करें।
- 5) Nital से Sample को Eaching करें।
- 6) Eaching किये हुये Sample का Case & Core में Microstructure Microscope द्वारा चैक करें।

CONTROLLED COPY
SR NO. 01
ISSUED TO Unit-3 (Mtl Lab)
DATE 24-08-22

- 1 सभी Instrument साफ सुथरे होने चाहिये।
- 2 सभी Instrument का Leveling सही होना चाहिये।
- 3 सभी Instrument Calibrate होने चाहिये।

DO & DON'T S.