

Standard Operating Procedure

M/s. Milestone Gears Pvt. Ltd.,
Unit - 4, Opp. Himachal Fibers Ltd.
Ind. Area., Barotiwala, Distt. -
Solani (HP)

PART NAME/ Number	Main Shaft 459/50205	CUST. NAME	JCB (INDIA)	OPERATION	OPN. NO.	पिछला आ-रक्षण	Shot Blasting	MACHINE NO.	Lab
SOP Number	MS/SOP/4055/280	MATERIAL	20MnCr5 (with Boron)	CHD. BY: <i>Lauwan</i>	280	अगला आपरेशन	Gear Chamfering	REVISION NO.	---
				APPD. BY: <i>8/2/2011</i>				REVISION DATE	---
								DATE OF ENACTMENT	12/08/14

INSPECTION INSTRUMENTS DETAIL :

Rocker Well Tester, Vicker H. Tester, Microscope

S.NO.	MACHINE / EQUIPMENT PARAMETERS	VALUE	LOCATE $\triangle$	CLAMP $\Rightarrow$	REST $\square$	INSPECT $\otimes$	MAJOR MJ	MINOR MR	CRITICAL CR
1.	_____	_____							
2.	_____	_____							
3.	_____	_____							
S.NO.	JIG / FIX. / CTG. TOOL PARAMETERS	VALUE							
1.	_____	_____							
2.	_____	_____							
3.	_____	_____							

CONTROLLING OF DIEMENSION


S. No	Dimension	Specifications	Instrument	Operator	Freq. Inspector
1A.	Previous Operation	Shot Blasting	Visually	100%	100%
1.	Surface Hardness	58~63HRC	Rockwell Tester	1 piece per heat	1 piece per heat
2.	ECD	0.75~1.0mm	Vicker H. Tester	--do--	--do--
3.	Micro Case	Tempered	Microscope	--do--	--do--
4.	For Other Detail	Martensite R.A. Less than 10%			
		See Std No.- 9995/0001			

Note:-

Rejection होने पर Machine को तुरत रोक दें और shift incharge और Q.C. Insp. की मदद से SPOT ANALYSIS करावें, उसके बाद ही Machine को चलाएं।

TOOLS / CUTTERS DETAIL :

OPTN. SKETCH

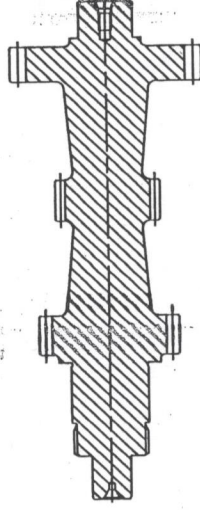

DO & DON'T s.

- 1 सभी Instrument साफ सुथरे होने चाहिये।
- 2 सभी Instrument का Leveling सही होना चाहिये।
- 3 सभी Instrument Calibrate होने चाहिये।

CONTROL COPY

SR. NO. 01

ISSUED TO unit 7

DATED 30/11/21

WORKING INSTRUCTIONS

Mettalurgical Testing के लिये नीचे लिखे Instruction को Follow करें :-

- 1) Rockwell Hardness Tester में Component की Surface Hardness चैक करें।
- 2) Component को काट कर एक सैम्पल चैक करें।
- 3) Rockwell/Vickers Hardness Tester में Sample की Core Hardness चैक करें।
- 4) Vickers Hardness Tester में Sample की ECD चैक करें।
- 5) Nital से Sample को Etching करें।
- 6) Etching किये हुये Sample का Case & Core में Microstructure Microscope द्वारा चैक करें।

ENGG. CHANGES.

A.

B.

C.

D.