

话机时间无法同步NTP服务器

[描述]

在V80和V81的话机上,时间无法同步NTP服务器


[原因]

在NTP抓包中有一个参数叫Peer Clock Starum,这个字段是用来定义服务器时间的精准层级。如下: Stratum:系统时钟的层数,取值范围为1~16,它定义了时钟的准确度。层数为1的时钟准确度最高,准确度从1到16依次递减,层数为16的时钟处于未同步状态,不能作为参考时钟。

服务器返回报文中此字段为0会被我们话机当做错误报文直接丢弃,导致时间无法同步

[解决方法]

查看NTP抓包中的Peer Clock Starum,如果为0的话,请客户在服务器更改这个参数设置即可解决问题:

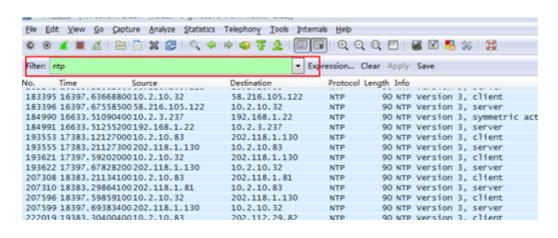

o. Time	Source	Destination	Protocol	Length Info	
153 2.457715	192.168.5.200	192.168.5.150	NTP	90 NTP Version 3, client	
154 2.458262	192.168.5.150	192.168.5.200	NTP	90 NTP Version 3, server	
155 2.462431	192.168.5.200	192.168.5.150	NTP	90 NTP Version 3, client	
156 2,462820	192,168,5,150	192,168,5,200	NTP	90 NTP Version 3, server	
160 5.467386	192.168.5.200	192.168.5.150	NTP	90 NTP version 3, client	
161 5.467937	192,168,5,150	192.168.5.200	NTP	90 NTP version 3, server	
Ethernet II, Sro Internet Protoco User Datagram Pr Network Time Pro © Flags: Oxdc		05:49:06:37:12), Dst 8.5.150 (192.168.5.1 83), Dst Port: 40413 ver)	: xiamenve_9: 50), Dst: 192	::e5:23 (00:15:65:95:e5:23) :.168.5.200 (192.168.5.200)	



注: 抓NTP包的时候把同步周期(15~86400s)设置改成30S,减少NTP报文的间隔时间,以便更轻松地捕获NTP数据包。



关于如何获取网络抓包,请参考如下常见问答:

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=360

[更多信息]

如果账号注册失败,请联系当地代理或者亿联技术支持!或者将完整的问题描述提交亿联技术支持团队,邮箱地址:support@yealink.com.

[适用机型]

IP会议电话 CP860,高端视频话机 SIP-T58A(V),高端智能视频话机 SIP-T58A,智能话机 SIP-T56A,商务话机 SIP-T54S,视频话机 SIP-T49G,无纸化 SIP-T48S,高端无纸化IP话机 SIP-T48G,无纸化 SIP-T46S,高端无纸化IP话机 SIP-T42G,无纸化 SIP-T41S,高端无纸化IP话机 SIP-T41P,无纸化 SIP-T40G(P),高端无纸化IP话机 SIP-T40P,企业级 SIP-T29G,企业级 SIP-T27G,企业级IP 话机 SIP-T27P,企业级 SIP-T23G(P),企业级IP 话机 SIP-T23P,企业级 SIP-T21(P) E2,企业级 SIP-T19(P) E2,无绳话机W52P

[版本]

V80及以上版本