

墙面裂缝检测汇总报告

墙面：3F东墙 | 时间：2026-06-05T12:47:26.843912

一、检测总览

类别	原始检测数	唯一裂缝数	去除重复
自动截图	2	1	1
手动截图	2	2	-
合计	4	3	1

二、风险评估

风险等级：轻微

建议措施：建议定期观察，必要时进行表面修补

三、全部裂缝清单


编号	位置	置信度	面积 (px)	长度 (px)	角度
1	终点、起点	56.2%	257456	1494	163
2	手动拍摄	49.6%	455808	2262	176
3	手动拍摄	34.2%	113360	1559	172

四、检测标注图

3F东墙_工单001_垂直90.0度_水平90.0度_20260605_105419_666_detected. jpg



3F东墙_工单001_垂直80.0度_水平130.0度_20260605_111704_223_detected. jpg

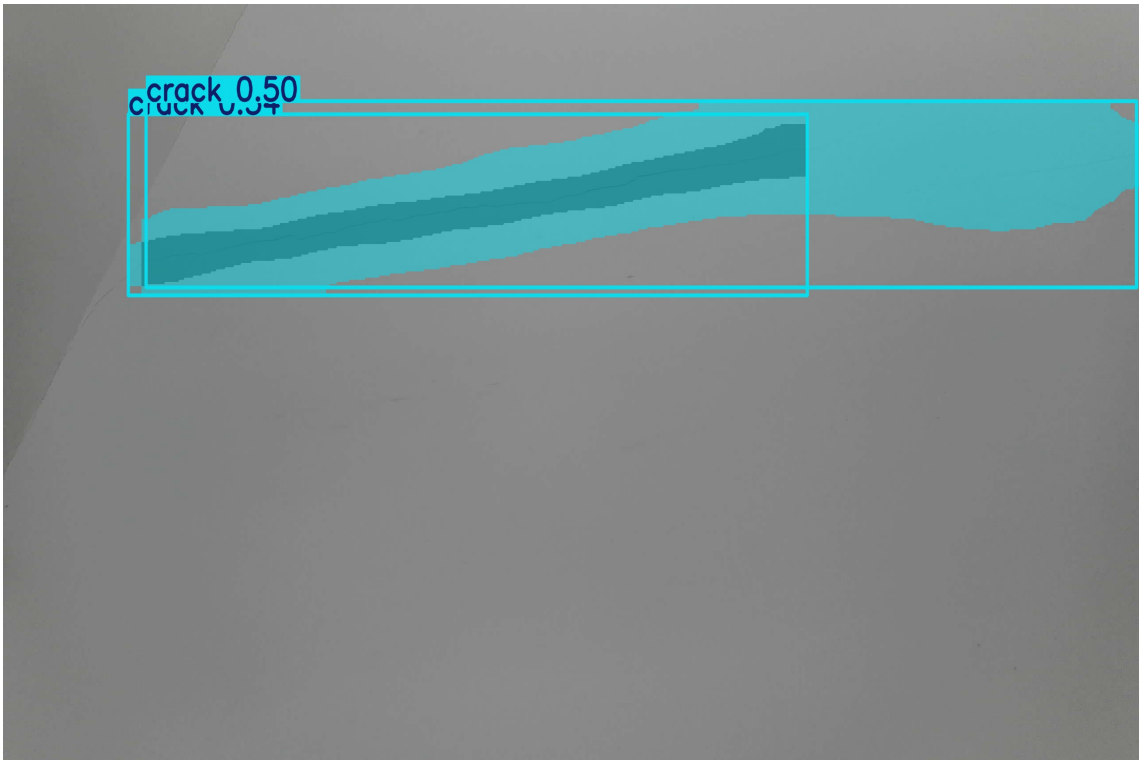

3F东墙_工单001_途径点2_垂直85.0度_水平20.0度_20260605_110816_794_detected. jpg



3F东墙_工单001_途径点2_垂直70.0度_水平20.0度_20260605_110751_443_detected. jpg



3F东墙_工单001_途径点2_垂直40.0度_水平20.0度_20260605_110738_237_detected. jpg




3F东墙_工单001_途径点1_垂直70.0度_水平20.0度_20260605_110756_760_detected. jpg



3F东墙_工单001_起点_垂直70.0度_水平20.0度_20260605_110802_782_detected. jpg



3F东墙_工单001_起点_垂直40.0度_水平20.0度_20260605_110726_300_detected. jpg

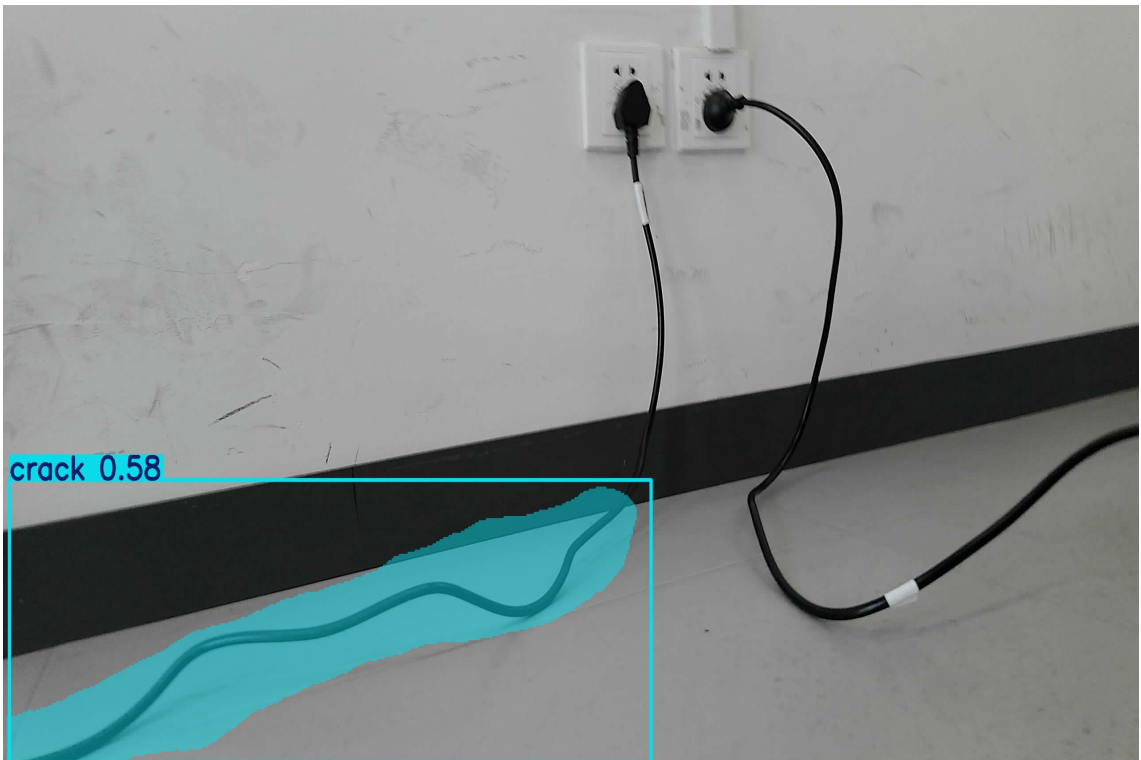

3F东墙_工单001_终点_垂直70.0度_水平20.0度_20260605_110746_672_detected. jpg



五、AI 维修建议（DeepSeek）

综合评估：本次检测在3F东墙共发现3条唯一裂缝，其中C1裂缝出现两次检测（置信度56.25%和49.58%），像素面积较大，方向角接近水平（ 163° - 176° ），表明该区域可能存在较长的连续裂缝。C2裂缝置信度较低（34.18%），像素面积和长度相对较小。整体平均置信度为46.67%，部分检测结果可靠性偏低，建议结合现场目视确认。

AI风险等级：需人工复核

可能原因：

- 墙面抹灰层收缩或温度变化引起的表面裂缝
- 结构沉降或墙体受力不均导致的裂缝扩展

修补方案：

步骤1：现场目视复核与标记 — 前往3F东墙，根据检测结果中的裂缝位置（C1、C2）进行目视确认，用粉笔或胶带标记裂缝起点和终点，观察裂缝是否贯通、是否有明显错位或渗水痕迹。

步骤2：裂缝宽度与深度初步测量 — 使用裂缝测宽仪或塞尺测量裂缝最宽处的宽度，并记录数据；对于C1裂缝，建议用探针或内窥镜探测深度，判断是否仅限表面抹灰层。

步骤3：表面处理与填充 — 若裂缝宽度小于2mm且无结构问题，清理裂缝内灰尘后，使用弹性腻子或修补膏填充，刮平后打磨平整，再涂刷与墙面同色的乳胶漆。

步骤4：深层裂缝处理 — 若裂缝宽度大于2mm或深度超过抹灰层，需凿开裂缝至基层，清理松散部分，用环氧树脂灌浆或聚合物水泥砂浆进行修补，并挂网增强。

步骤5：定期监测与记录 — 修补后，在裂缝两端贴石膏饼或使用裂缝监测贴片，每周观察一次，持续一个月，记录是否有新裂缝或原裂缝扩展。

建议材料：

- 弹性腻子或修补膏（用于细小裂缝）
- 环氧树脂灌浆料或聚合物水泥砂浆（用于深层裂缝）
- 耐碱玻纤网格布（用于增强修补区域）
- 乳胶漆（用于表面恢复）

需要人工复核：是 | 检测平均置信度较低（46.67%），且C1裂缝出现两次检测但像素面积差异较大，无法排除误检或重复标记；同时缺少真实尺寸标定，无法评估裂缝严重程度，需人工现场复核裂缝实际状态并判断是否需要结构安全评估。