



RAPPORT D'INTERVENTION

Recherche de fuite d'eau

CLIENT

Mme Ginette Laschkar

DATE DE CONSTAT

23/09/2026

ADRESSE D'INTERVENTION

16 allée Escadrille Normandie,
Vaulx-en-Velin

POINTS DE CONTRÔLE

5

TÉLÉPHONE CONTACT

07 59 61 44 86

FUITE LOCALISÉE ET CONFIRMÉE — CHAUDIÈRE

Intervention nécessaire d'une société spécialisée en chauffage / chaudières — voir préconisations à la fin du rapport.

Document établi selon les règles de l'art de la profession — usage professionnel.

INTERVENANT**SIGNATURE / CACHET**

--	--

1. Objet de l'intervention

Ce rapport documente une inspection visuelle réalisée à partir de cinq photographies transmises en deux temps, dans le cadre d'une recherche de fuite d'eau. Il présente les observations relevées sur chaque point, leur interprétation, et les préconisations pour la suite. **La recherche a abouti à la localisation d'une fuite active au niveau de la chaudière** (point n°5).

***Limite de méthode :** ce constat repose sur l'analyse d'images fixes et le matériel de test engagé sur site. Il ne remplace pas une intervention complète d'un professionnel du chauffage pour le diagnostic fin et la réparation de la chaudière.*

2. Point n°1 — Compteur d'eau (regard extérieur)



Photo 1 — Compteur d'eau Itron SM4, regard extérieur

Localisation : regard/fouille en terre, à l'angle d'un mur en parpaing/béton (probablement le regard de comptage en limite de propriété).

Éléments identifiés :

- ◆ Compteur d'eau Itron Cyble VC4-ITR, série SM4, équipé d'un module de télérelevé radio.
- ◆ Index visible au compteur : $\approx 0009,1xx \text{ m}^3$.
- ◆ Deux vannes bleues (avant/après compteur) + un robinet de purge supplémentaire en aval.
- ◆ Un raccord laiton (union) visible juste après le compteur.

Interprétation : fond de fouille sec, aucun indice visuel de fuite au niveau du regard de comptage.

3. Point n°2 — Raccordement intérieur (traversee de mur / vanne en T)

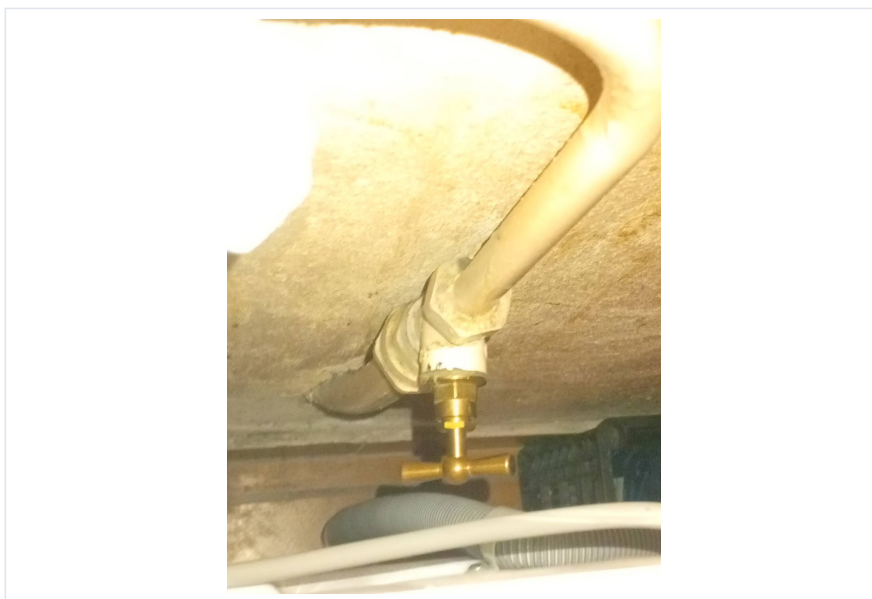


Photo 2 — Raccord en T et traversée de mur, intérieur

Photo surexposée, lecture fine limitée. Aucune coulure évidente perceptible. **Point écarté** par déduction une fois la fuite localisée à la chaudière (point n°5).

4. Point n°3 — Mise en pression du réseau

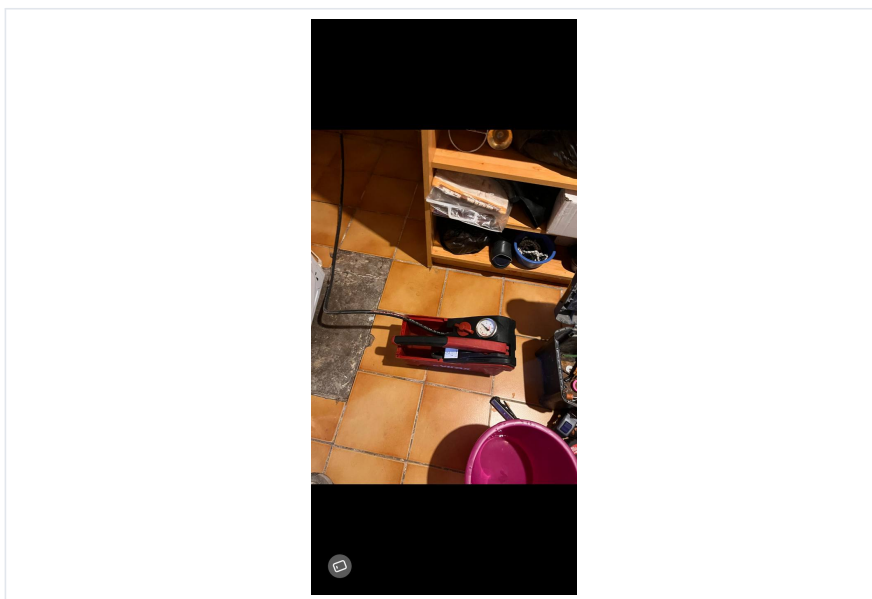


Photo 3 — Pompe de mise en pression Virax avec manomètre

Pompe de mise en pression manuelle **Virax** avec manomètre intégré, utilisée pour un test d'épreuve confirmant et isolant la fuite sur le tronçon testé.

5. Point n°4 — Gaine technique (alimentation lave-linge)



Photo 4 — Gaine technique, alimentation lave-linge

Sol et parois secs, aucune trace d'humidité. **Tronçon écarté** comme origine de la fuite.

6. Point n°5 — Chaudière : fuite confirmée



Photo 5 — Bassine recueillant l'eau sous la chaudière

Localisation : face avant/inférieure de la chaudière, au niveau du bloc hydraulique et des raccords de tuyauteries sous l'appareil.

- ◆ Une **bassine a été positionnée sous la chaudière** pour recueillir l'eau qui s'écoule des raccords.
- ◆ Zone la plus probable : départ/retour chauffage, ECS, groupe de sécurité ou vase d'expansion.

FUITE ACTIVE CONFIRMÉE sur un composant hydraulique interne à la chaudière — hors du champ d'une intervention de plomberie générale.

7. Synthèse et préconisations

Point	Élément	Indice de fuite	Conclusion
1 — Compteur d'eau	Regard extérieur	Aucun	Écarté
2 — Raccord en T	Intérieur	Non concluant	Écarté
3 — Mise en pression	Test Virax	—	Test engagé
4 — Gaine technique	Flexible + vannes	Aucun	Écarté (sec)
5 — Chaudière	Bloc hydraulique	Eau active recueillie	FUITE CONFIRMÉE

Conclusion

La recherche de fuite est **positive et localisée au niveau de la chaudière**. Le réseau de distribution d'eau (compteur, traversées de mur, alimentation lave-linge) a été contrôlé et écarté ; la fuite provient d'un composant interne ou d'un raccord hydraulique de la chaudière elle-même.

Préconisation

→ Faire intervenir une société spécialisée en chauffage/chaudières (chauffagiste agréé, idéalement le SAV du fabricant de l'appareil).

La réparation d'une fuite sur une chaudière (raccords hydrauliques internes, groupe de sécurité, vase d'expansion, échangeur, purgeur) relève d'une compétence spécifique en chauffagerie et peut nécessiter :

- ◆ Une intervention sous garantie constructeur selon l'âge de l'appareil ;
- ◆ La dépose de pièces hydrauliques internes (hors périmètre plomberie générale) ;
- ◆ Un contrôle de la pression du circuit de chauffage et un ré-équilibrage après réparation.

En attendant l'intervention :

- ◆ Laisser la bassine en place sous la chaudière pour limiter les dégâts des eaux.
- ◆ Ne pas remettre l'appareil sous pression/en chauffe au-delà du nécessaire.
- ◆ Couper l'alimentation électrique de la chaudière si le suintement s'aggrave.

Rapport établi par LM Plomberie69 à partir de cinq photographies fournies le 23/09/2026.