INFORME DE VISITA TECNICA
VÍA 60AN16-1 GRANADA – EL CHOCO – SAN CARLOS



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE CERCANO, MAGDALENA MEDIO Y ORIENTE LEJANO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

SEPTIEMBRE 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los contratos mencionados en el presente documento, se llevó a cabo una inspección técnica de campo el 30 de septiembre 2026. La comisión estuvo integrada por la supervisión, el contratista de la obra y la interventoría designada. El objetivo principal de esta inspección fue realizar una evaluación exhaustiva del estado actual del corredor vial 60AN16-1 Granada – El Choco – San Carlos y de igual forma poder atender las PQR recibidas con respecto a dicho tramo.

2. ASPECTOS GENERAL

CONTRATISTA OBRA:	
Contrato N°	20250066
Objeto:	"CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE CERCANO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL POR ANTIOQUIA FIRME"
Contratista de obra	CONSORICO ORIENTE AP-BT 25
Entidad contratante	RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN
CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	
Contrato N°	20250068
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE CERCANO, MAGDALENA MEDIO Y ORIENTE LEJANO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Contratista:	JERA INGENIERIA S.A.S
Entidad contratante	RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN

3. DESARROLLO DE LA VISITA

VÍA 60AN16-1 Granada – El Choco – San Carlos

ITEM	RADICADO DE GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN
		Solicitud visita técnica a la vía Departamental del Municipio de Granada en las vías de segundo orden Granada – San Carlos (código 60AN16-1), para dar respuesta a PQRSD.

Durante la visita técnica se realizó un recorrido de 39,8 km a lo largo del corredor vial ubicado entre Granada – San Carlos, donde se identificaron diferentes afectaciones en la vía, donde se presenta fallas en defensas metálicas que afectan la movilidad de los usuarios.

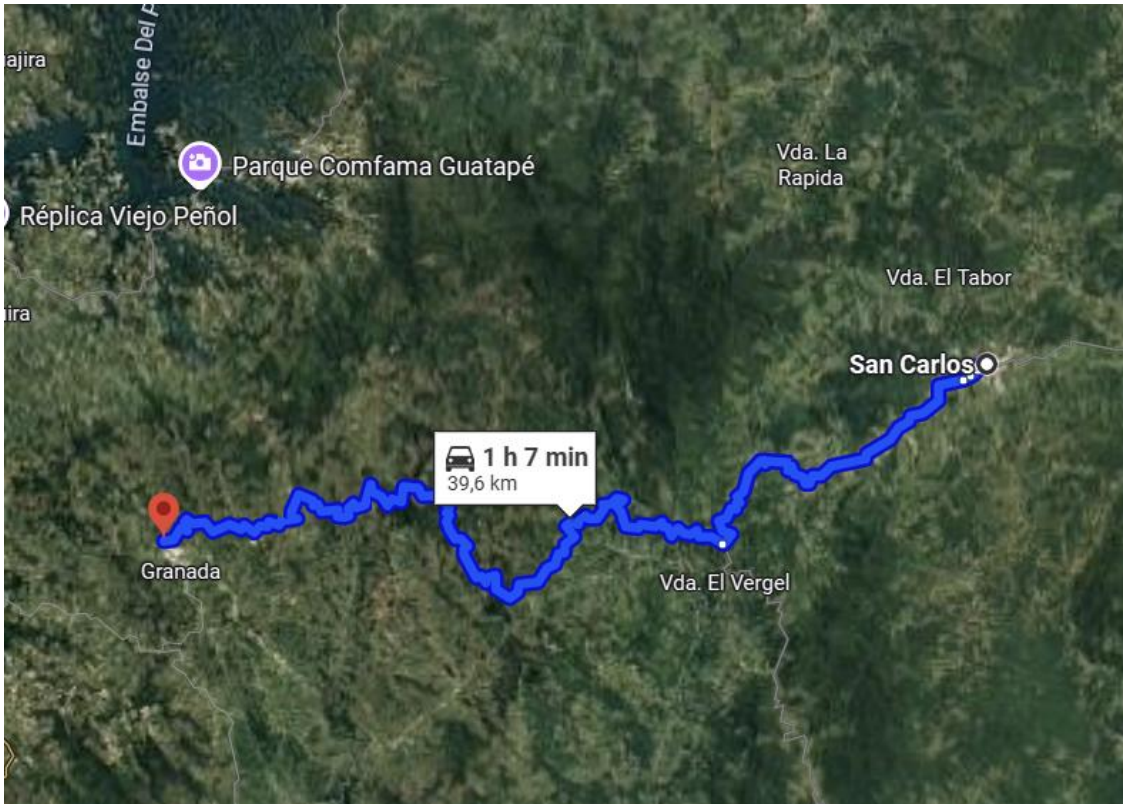


Ilustración 1 Ubicación del tramo de intervención.

Durante la inspección, se identificó la necesidad de realizar diferentes intervenciones que permitan el correcto funcionamiento de la vía, donde se pueden identificar las siguientes problemáticas.

Perdida de banca Pr18+200

Durante la inspección realizada en el sector PR 18+200, se identificó una posible condición de inestabilidad que podría generar una pérdida de banca. Se evidenciaron grietas en el terreno y condiciones asociadas al manejo inadecuado de las aguas de escorrentía, las cuales podrían favorecer la progresión de la falla.

Como medida preventiva, se recomienda realizar el sellado de las grietas existentes y establecer un adecuado control y manejo de las aguas de escorrentía, con el fin de reducir la infiltración y evitar el avance del proceso de inestabilidad.

Posteriormente, se deberá dar continuidad al muro de contención existente, de acuerdo con las condiciones y requerimientos técnicos del sitio, con el propósito de estabilizar la zona y prevenir la ocurrencia de una falla de mayor magnitud.



Fotografía 11 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 2 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 12 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 2 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 13 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 2 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 14 Perdida de banca Pr18+200



Fotografía 2 Perdida de banca Pr18+200

Falla en tramo de vía Pr25+300

Durante la inspección realizada en el sector PR 25+300, se evidenciaron grietas y hundimientos en la estructura de pavimento, asociados posiblemente a deficiencias en las condiciones de drenaje del sector.

Adicionalmente, se identificó la ausencia de una obra de drenaje que permita la adecuada captación y evacuación de las aguas de escorrentía, generando represamiento sobre la vía y favoreciendo la infiltración de agua hacia la estructura del pavimento.

Esta condición afecta la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía, por lo que se recomienda implementar una solución de drenaje que permita el adecuado manejo y evacuación de las aguas, así como realizar la intervención de la estructura de pavimento afectada, con el fin de evitar la progresión de los daños y garantizar condiciones adecuadas de servicio.



Fotografía 15 Falla geológica Pr25+300



Fotografía 2 Falla geológica Pr25+300

- **PLAN DE INTERVENCIONES**

En función de las observaciones realizadas, se recomienda el siguiente plan de intervención:

a) Durante recorrido se plantearon algunas alternativas de solución de acuerdo a las dimensiones y las características evidenciadas en campo, las cuales se incluyen dentro de una proyección estimada, relacionadas a continuación:

INTERVENCIÓN	**PR**	**VALOR**
Construcción de muro	18+200	$ 165,399,361

- **ACCIONES INMEDIATAS**

El Contratista realizó la señalización del sector afectado, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y de esta manera prevenir accidentes. Asimismo, se realiza el sello de grietas para mitigar el riesgo de pérdida de banca.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es de vital importancia realizar una visita técnica en compañía de un especialista en geotecnia, con el fin de inspeccionar falla de tramo de vía en el pr25+300.

Elaborado por: Ing. Andrés Felipe Ospina – Residente de Interventoría