

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ PROLINER



Professional Dimensioning *for* Production Improvement

Confidențial

Informațiile conținute în acest Ghid de pornire rapidă Proliner – Pregătirea pentru instruire sunt destinate exclusiv utilizării de către compania dumneavoastră. Prin prezenta sunteți informat că orice divulgare, copiere, distribuire sau întreprindere a oricărei acțiuni pe baza conținutului acestui Ghid de pornire rapidă Proliner – Pregătirea pentru instruire este strict interzisă și poate fi ilegală.

Drepturi de autor

© Toate drepturile rezervate. Cu excepția cazurilor prevăzute de lege, nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-o bază de date automatizată sau făcută publică sub orice formă, fie ea electronică, mecanică, prin fotocopiere, filmare sau în orice alt mod, fără permisiunea prealabilă scrisă a Prodim International BV din Helmond (NL).

Declinarea responsabilității

Influența operatorului asupra procesului de măsurare este decisivă, ceea ce îl face pe acesta pe deplin responsabil pentru acuratețe și siguranță. În timpul utilizării Proliner-ului, operatorul trebuie să se asigure că: Nimeni nu are voie să se apropie de cablu sau de cutia de comandă în timp ce stiloul este în uz. Un cablu rupt sau un stilou scăpat poate provoca retragerea rapidă și imprevizibilă a cablului, ceea ce poate răni grav orice persoană cu care ar putea intra în contact.

Vă recomandăm să efectuați măsurători de control din când în când pentru a asigura precizia. Proliner este un aparat de măsurare de precizie. Permiteți numai personalului instruit să lucreze cu Proliner. Nu utilizați Proliner în zone în care se desfășoară lucrări de construcție intense.

Sub rezerva modificărilor

Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

Proliner® este o marcă înregistrată a Prodim International BV.

Înainte de a începe:

Acest ghid de pornire rapidă Proliner explică componentele și operațiunile de bază ale unui pachet standard Proliner. Acest ghid se aplică tuturor tipurilor de Proliner. Exemplele menționate în acest ghid pot diferi de situația dumneavoastră, deoarece furnizăm pachete personalizate (atât pentru hardware, cât și pentru software) în funcție de nevoile fiecărui client.

Videoclipuri:

Fiecare capitol conține un videoclip care oferă o explicație vizuală a conținutului. Important! Trebuie să activați subtitrările pentru a putea viziona instrucțiunile video:

- **Deschideți videoclipul din acest ghid**
- **Faceți clic pe YouTube  sau  pentru a activa subtitrările**

Dacă doriți, puteți alege o altă limbă pe YouTube. Distracție plăcută la măsurare!

Capitol	1	Conținutul pachetului	4
Capitolul	2	Proliner (hardware)	5
Capitolul	3	Telecomanda	6
Capitolul	4	Software-ul Proliner	7
Capitolul	5	Proiecție 2D	10
Capitolul	6	Compensarea măsurărilor	11
Capitolul	7	Poziționare	12
Capitolul	8	Funcția salt	13
Capitolul	9	Măsurarea în 5 pași	14
Capitolul	10	Proliner CT	15
Capitolul	11	Întreținere	16

1. Conținutul pachetului

PRODIM

Componente standard ale pachetului Proliner:



1x Proliner



1x telecomandă




2x baterii



1 încărcător de baterii



2x adaptor cu cablu

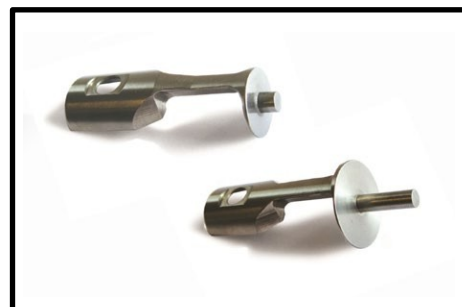

1x geantă cu scanere



1x stick USB



1x stilou pentru ecran tactil Prodim



1x cârpă de curățare



Formulare

ATENȚIE!

Verificați lista de conținut pentru a afla conținutul exact al comenzii/coletului dvs. Conținutul poate diferi de cel prezentat aici. Contactați Prodim dacă conținutul livrat diferă de cel din lista de conținut.

NOTĂ: Păstrați cutia de transport și conținutul acestuia pentru a asigura un transport în condiții de siguranță în cazul unei returnări.


Urmăriți videoclipul



2. Proliner (hardware)

PRODIM

Piese Proliner:

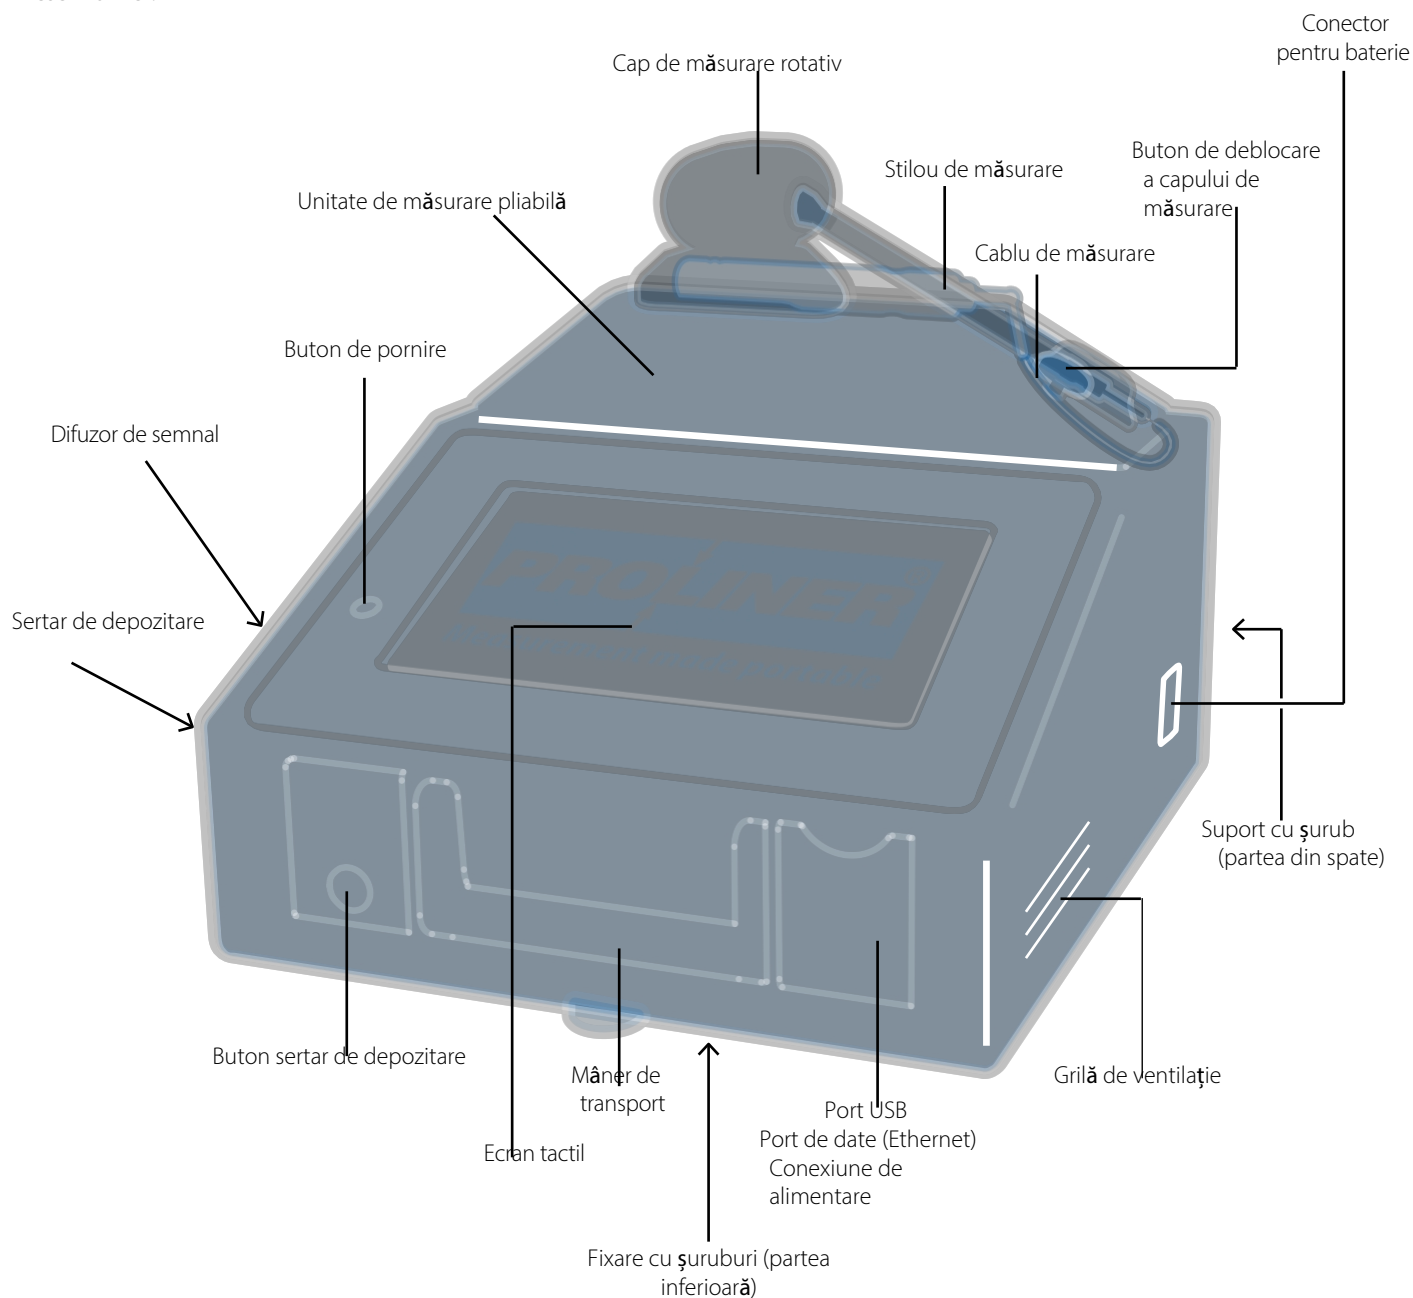

Urmăriți videoclipul



SFAT: Montați Proliner-ul pe un trepied pentru o acoperire mai bună!

Suporturile cu șurub pot fi folosite pentru a fixa Proliner-ul pe un trepied. Acestea sunt amplasate în partea de jos și în spate a Proliner-ului.

3. Telecomanda

PRODIM

Telecomanda este utilizată pentru a înregistra punctele de măsurare. Telecomanda are patru butoane

•

1) Modul „Punct”

Apăsați o dată pentru a înregistra un singur punct. Când se înregistrează următorul punct, Proliner va trasa automat o linie între punctele măsurate.

• •

2) Modul continuu

Odată apăsat, Proliner va înregistra o serie de puncte până când butonul este apăsat din nou. Modul continuu înregistrează linii drepte și/sau raze, în funcție de forma obiectului.

• • •

3) Sfârșitul unui contur

Acest buton încheie un contur măsurat.

După închiderea unui contur, puteți adăuga un contur nou continuând măsurarea. De asemenea, puteți crea un strat nou ținând apăsat butonul 3. Acest strat poate fi denumit.

• • • •

4) Ștergerea ultimului punct sau contur

Apăsați butonul 4 pentru a șterge ultimul punct măsurat.

Ținând apăsat butonul, se va șterge ultimul contur măsurat.



Urmăriți videoclipul



DEFINIȚII:

Punct: □

Linie: —————

Contur: □ — □ — □ — □

SFAT: Lucrați cu straturi

Un strat este o colecție de puncte, linii și contururi. Țineți apăsat butonul 3 pentru a închide un strat și a crea unul nou. Lucrul cu straturile poate fi foarte utilă pentru prelucrarea desenului dumneavoastră.

4. Software-ul Proliner

PRODIM

4.1 Ecranul de autentificare:

După pornirea Proliner, veți vedea mai întâi ecranul de încărcare inițial, urmat de ecranul de autentificare.

Ecranul de autentificare




Apăsați butonul de autentificare pentru a accesa ecranul aplicației.

4.2 Ecranul aplicației:

CONȚINUT AFIȘAT

În funcție de configurația specifică a dispozitivului Proliner, aplicațiile, funcțiile și opțiunile pot diferi de conținutul afișat sau descris în acest manual.

Ecranul

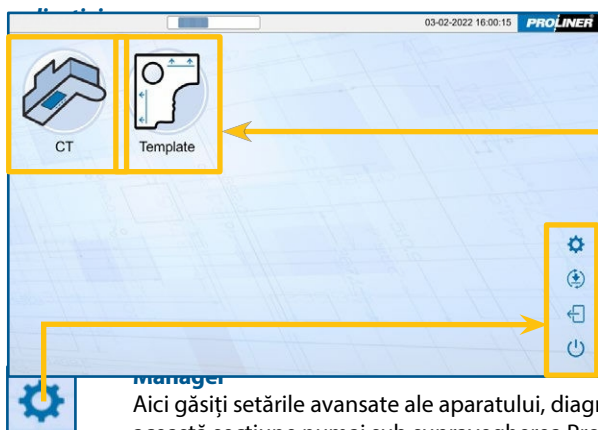

Ecranul aplicației afișează funcțiile principale ale Proliner și aplicațiile specifice industriei care vă stau la dispoziție.

Aplicațiile sunt dedicate proiectului pe care îl reprezintă pictograma. Funcționalitățile disponibile în cadrul aplicației și setările de măsurare ale Proliner sunt adaptate aplicației respective pentru o măsurare ușoară și precisă.

Porniți o aplicație făcând clic pe pictogramă și continuați către ecranul de start.

Aici găsiți setările avansate ale aparatului, diagnosticarea și actualizările manuale ale software-ului Proliner. Accesați această secțiune numai sub supravegherea Prodim.



Actualizare*

Această funcție vă permite să actualizați automat software-ul și licențele Proliner prin internet. Procedura de actualizare:

1. Conectați Proliner la internet folosind un cablu Ethernet.
2. Apăsați butonul de actualizare pentru a porni procedura automată de actualizare.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Deconectare

Apăsați pentru a reveni la ecranul de autentificare și selectați un alt sector de activitate.



Oprire

Apăsați pentru a opri Proliner. **Se recomandă utilizarea acestui buton pentru a opri Proliner.**

* Începând cu versiunea Proliner 4.1, există și posibilitatea de a efectua actualizări prin Bluetooth.

4. Software-ul Proliner

PRODIMA

Structura meniului:

4.3 Meniul principal:

Starea bateriei Setări 24-11-2016 11:02:29 PROLINER Rotire ecran 180°

Logo-ul indică aplicația care rulează pe Proliner

Bara de meniu Proliner:

- Starea bateriei - Afișează nivelul de încărcare al bateriei
- Setări - Accesați direct setările de măsurare
- Data / Ora - Afișează data și ora
- Logo Proliner - Rotește ecranul; dacă poziționați Proliner-ul pe verticală, poate fi util să rotiți ecranul

4.4 Meniul de măsurare:

Creați și gestionați proiecte, fișiere și date ale clienților

4.5 Deschidere

Deschideți, redenumiți sau ștergeți proiecte

4.6 Transfer:

Importați și exportați proiecte și fișiere către și de pe un dispozitiv USB, un dispozitiv extern de stocare a datelor sau un computer prin rețea.

4. Software-ul Proliner

PRODIM

4.7 Setări:

În acest meniu puteți configura toate setările de măsurare ale Proliner înainte de a începe o măsurătoare.

Stilou


Alegeți tipul de stilou de măsurare utilizat:
Indicator sau **scanner**.

Contur

Alegeți dacă conturul pe care îl măsurați în desen trebuie să rămână **deschis** sau să fie **închis** automat.

Compensare

Configurați dacă grosimea stiloului trebuie compensată sau nu. Alegeți: **compensare la stânga**, **compensare la dreapta** sau **fără compensare**.

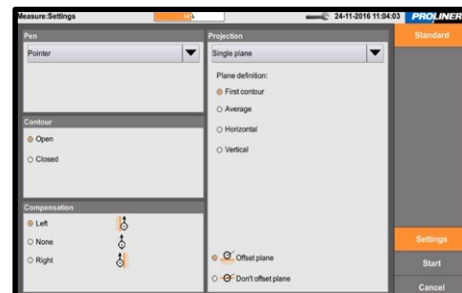


Proiecție

În acest meniu puteți configura planul de proiecție 2D pe care va fi proiectată măsurarea.

Numărul de planuri de proiecție: stabiliți dacă o măsurătoare trebuie proiectată pe un singur plan 2D (**plan unic**) sau pe mai multe planuri 2D (**planuri multiple**).

Stabiliți planul de proiecție pe care să se proiecteze: alegeți plan **orizontal**, plan **vertical**, plan **mediu** sau alegeți să măsurați planul de proiecție (**primul contur**).

Compensarea planului de proiecție: aici puteți configura dacă grosimea de 2,5 mm a stiloului trebuie compensată pe planul de proiecție sau nu. De obicei, se utilizează **opțiunea „plan decalat”** în mod implicit. **Opțiunea „fără decalaj”** este utilizată doar pentru anumite măsurători.

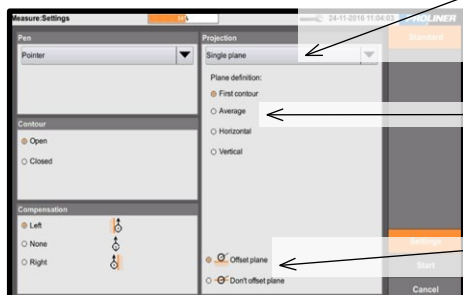

Urmăriți videoclipul



ATENȚIE!


Prolinerul este echipat cu software și licențe specifice clientului. Meniurile pot diferi între diferitele tipuri de Proliner.

5. Proiecție

PRODIM


Prolinerul măsoară întotdeauna în 3D.

Pentru a crea un șablon 2D, punctele 3D măsurate trebuie proiectate pe un plan de proiecție.

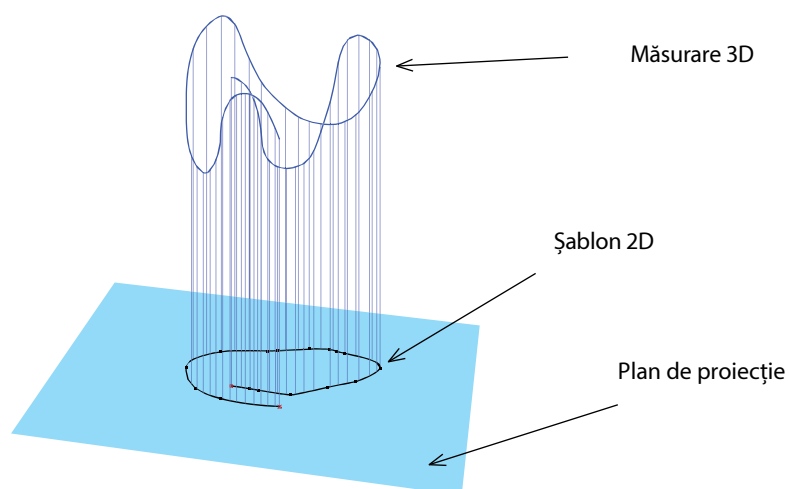


Desenul de mai sus este un exemplu exagerat menit să explice ce face de fapt software-ul Proliner. Mai jos este o imagine a unui blat de bucătărie. Acest blat pare destul de plat, dar în realitate este inegal, deci 3D. Prin urmare, va trebui întotdeauna să determinați mai întâi planul de proiecție 2D.

Planul de proiecție 2D determinat, utilizat pentru măsurarea blatului, este afișat în albastru deschis.

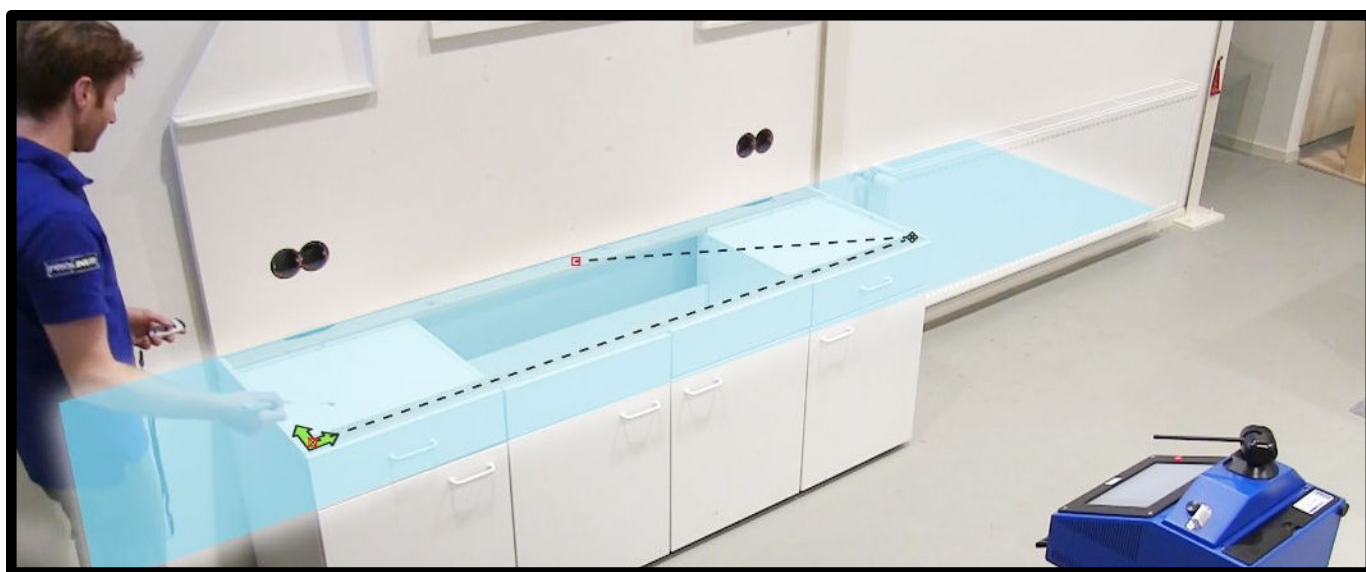

[Urmăriți videoclipul](#)

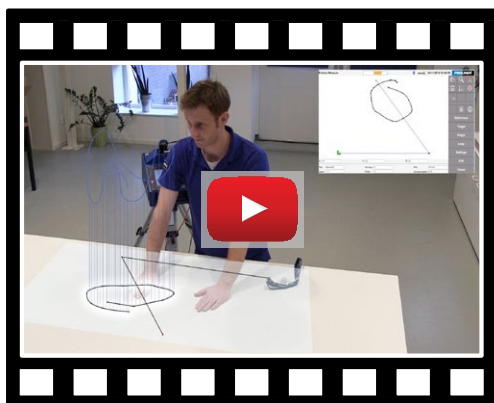


6. Compensare

PRODIM


Stiloul de măsurare captează puncte din centrul absolut al vârfului stiloului. În timpul unei măsurători, obiectul este atins cu partea exterioară a vârfului stiloului.

Datorită grosimii vârfului stiloului, există o diferență de 2,5 mm între obiectul pe care îl măsurați și ceea ce înregistrează stiloul Proliner. Aceasta poate fi corectată folosind setările de compensare înainte de măsurare sau în timpul editării ulterioare.

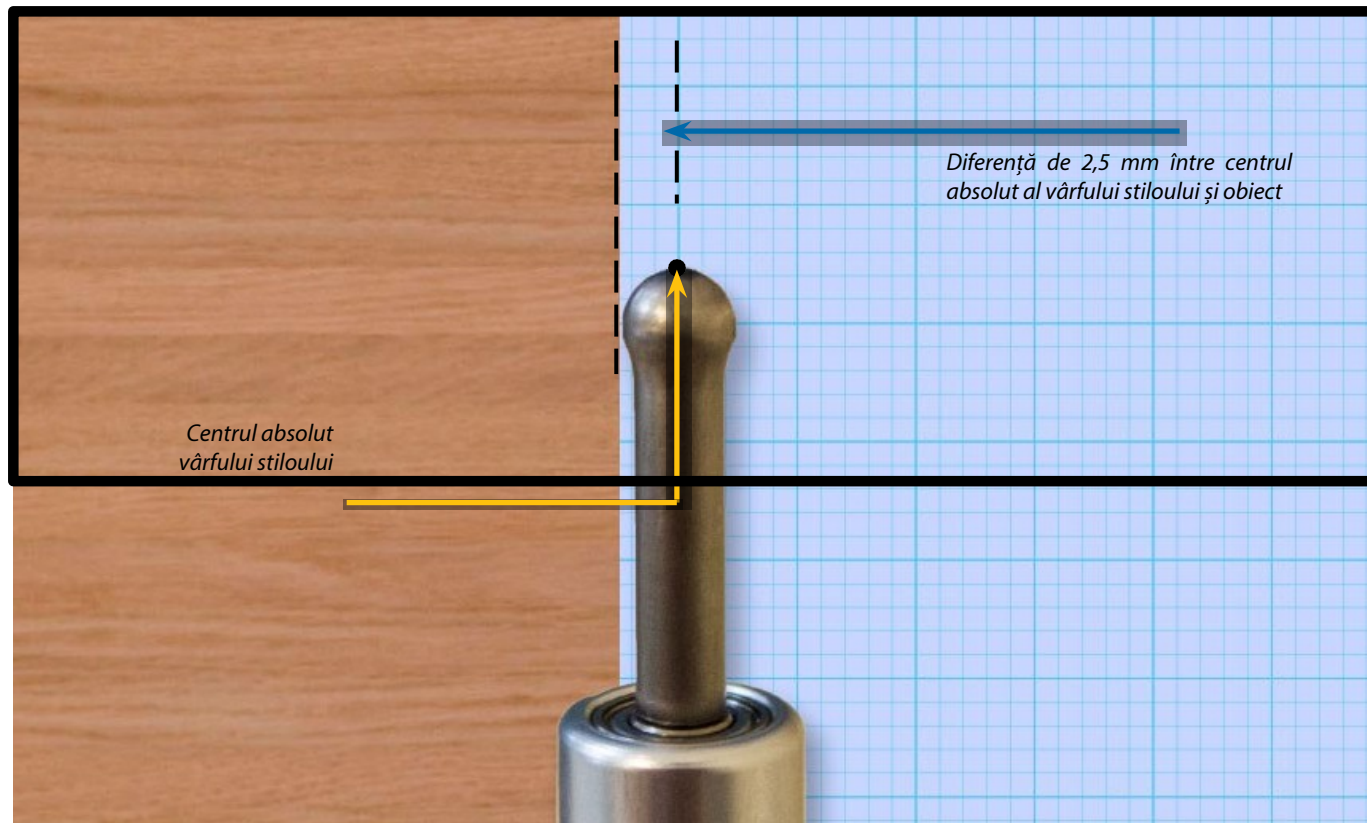

În funcție de alegerea compensării **spre stânga** sau **spre dreapta**, trebuie să efectuați măsurarea într-o anumită direcție. Dacă alegeți **opțiunea „niciuna”**, rezultatele măsurătorilor nu vor fi compensate și, dacă este necesar, vor trebui corectate ulterior cu ajutorul unui program CAD.

Urmăriți videoclipul

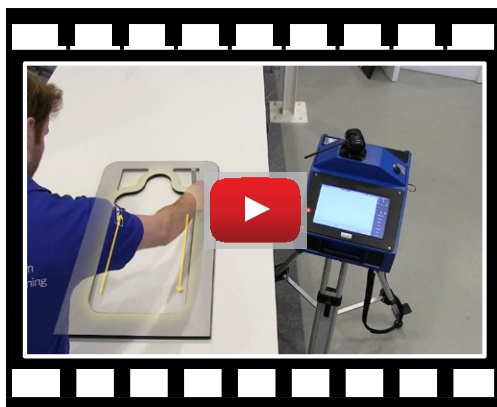

ATENȚIE!

Dacă utilizați un alt tip de stilou de măsurare, trebuie să ajustați și valorile de compensare!

SFAT: Consultați site-ul nostru web pentru alte soluții de stilouri de măsurare. Există mai multe stilouri de măsurare și accesorii disponibile pentru diverse aplicații.

7. Poziționarea

PRODIM

La măsurare, este important să alegeți poziția ideală pentru Proliner. Nivelarea nu este necesară dacă stabiliți singur planul de proiecție.

Stabilitate:

Asigurați-vă că Prolinerul este așezat într-o poziție stabilă, acesta neputând să se miște în timpul măsurării. Același lucru este valabil și pentru obiectul care trebuie măsurat.


Raza de acțiune:

Stabiliți dacă puteți ajunge la toate punctele care trebuie măsurate. Alegeți un loc în care să puteți profita la maximum de raza de acțiune a Prolinerului. Încercați să evitați obstacolele, astfel încât să puteți menține firul într-o linie dreaptă în timpul măsurării.

SFAT: Poziționați Proliner-ul semnificativ mai sus decât obiectul de măsurat!

Dacă este posibil, încercați să așezați Proliner-ul clar deasupra planului de proiecție. În acest fel, veți obține un desen proiectat pe partea superioară a planului de proiecție.

Dacă planul de proiecție este poziționat mai sus decât Proliner, este probabil ca măsurătoarea să fie oglindită.

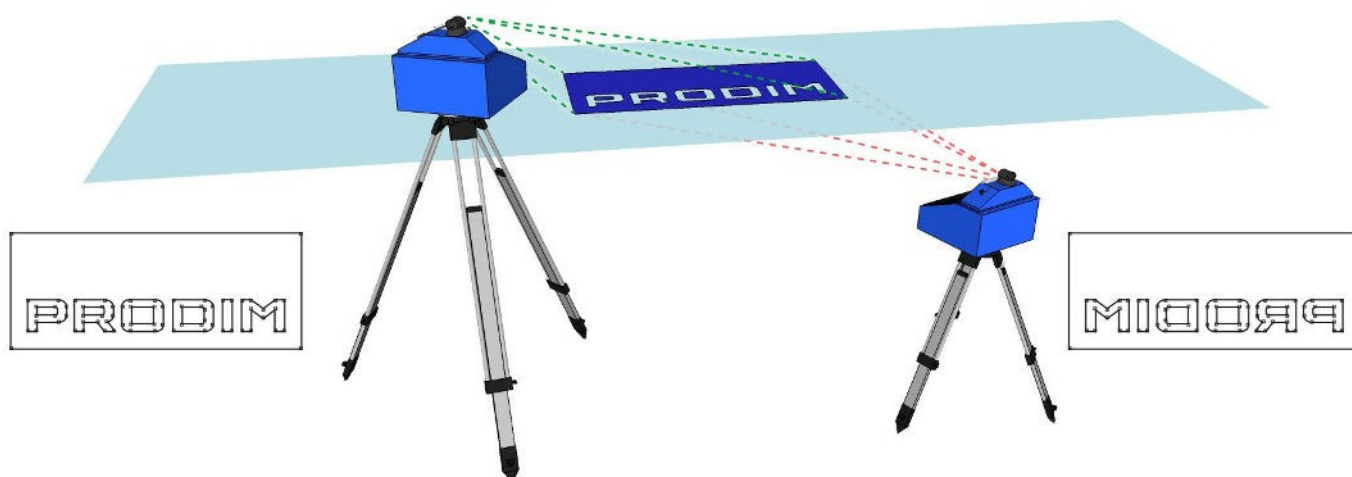

Urmăriți videoclipul




8. Funcția Leap


PRODIM

Funcția Leap a Proliner a fost dezvoltată pentru a oferi utilizatorilor o rază de acțiune nelimitată pentru măsurarea obiectelor și suprafețelor mari, precum și pentru măsurători care nu pot fi efectuate dintr-o singură poziție a Proliner. Se utilizează capsule speciale Leap care servesc drept puncte de referință și permit conectarea măsurătorilor.

Începeți prima parte a măsurătorii. Când ați terminat, puteți amplasa cele patru „leap-pods” și puteți iniția funcția „Leap”. Prolinerul vă va solicita să înregistrați poziția celor patru „leap-pods”.

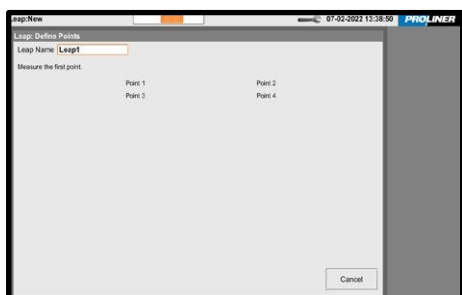

După ce cele 4 poduri au fost înregistrate, puteți muta Prolinerul în noua sa poziție. În noua poziție, Prolinerul vă va solicita să înregistrați din nou poziția podurilor pentru a-și determina cu precizie propria poziție nouă.

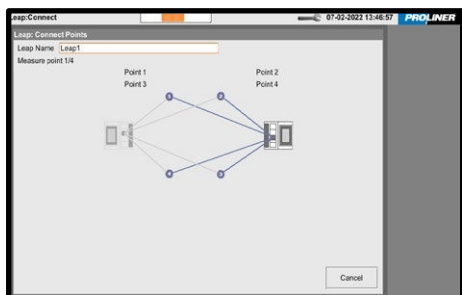

Acum puteți continua măsurarea. Acești pași pot fi repetați de câte ori este necesar. Nu există nicio limită privind numărul de salturi pe care le puteți efectua.

Asigurați-vă că podurile sunt așezate într-o poziție stabilă și că:

1. Podurile nu sunt așezate unul lângă altul;
2. Senzorii nu sunt așezați pe o singură linie;
3. Senzorii nu sunt așezați într-o formă simetrică.

Urmăriți videoclipul




SFAT: Folosiți marcaje în locul podurilor!

Dacă nu este posibilă amplasarea podurilor (de exemplu, pe un perete), puteți realiza propriile marcaje, utilizate în combinație cu funcția „leap”.

SFAT: Verificați și Proliner IPT!


Soluția pentru măsurarea punctelor greu accesibile.

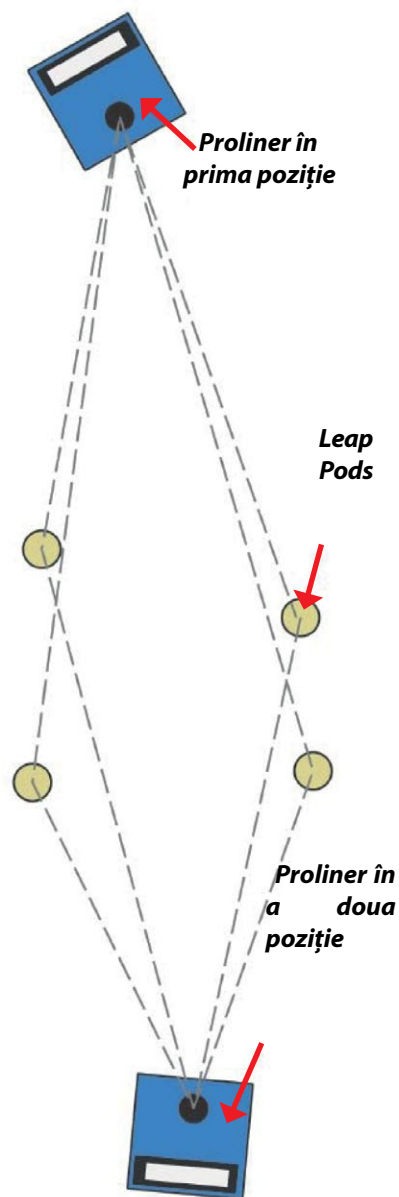

9. Măsurarea în 5 pași

PRODIM

Acum că am explicat noțiunile de bază, putem începe măsurarea. Vom folosi un blat de bucătărie ca exemplu:

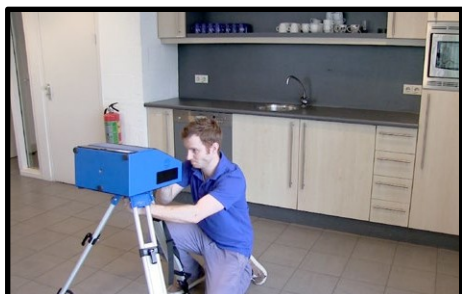

PASUL 1 – POZIȚIONAREA

Asigurați-vă că Proliner este așezat într-o poziție fixă și stabilă și că toate punctele de măsurare pot fi accesate.



PASUL 2 – PLANUL DE PROIECȚIE

Determinați planul de proiecție prin măsurarea a trei sau mai multe puncte.



PASUL 3 – MĂSURAREA CONTURULUI EXTERIOR

Măsurați peretele și marginea exterioară a blocului de bucătărie. Măsurați zona din afara blatului pentru a determina cât de mult poate ieși blatul în afară. Măsurați partea frontală a blocului de bucătărie și măsurați suporturile blocului de bucătărie pentru blat, nu ușile.



PASUL 4 - MĂSURAȚI CONTURUL INTERIOR

Măsurați dulapurile, decupajele, chiuvetele, robinetele și toate celelalte date necesare.



PASUL 5 – FIȘIERUL

Editați desenul, faceți note și exportați măsurătorile în format DXF.

ATENȚIE! Dacă măsurați cu marjă de compensare, nu măsurați prea strâns. Luați în considerare marja necesară pentru instalare.

SFAT: Extindeți funcționalitatea Proliner cu ajutorul software-ului CT!

Această soluție specială pentru blaturi de bucătărie oferă numeroase funcționalități suplimentare.

[Urmăriți videoclipul](#)



Software-ul Proliner CT* oferă funcționalități suplimentare pentru finisarea șabloanelor digitale ale blaturilor și a panourilor de protecție la fața locului și pregătirea acestora pentru producție. Iată principalele funcționalități:

1. Editați șabloanele digitale direct la fața locului

Funcții suplimentare (CAD) pentru editarea ușoară a măsurătorilor Proliner, cum ar fi:

- Decalarea automată a liniilor cu o valoare personalizată
- Desenați cu ușurință linii, forme drepte și rotunjite
- Adăugarea de cote liniare, orizontale, verticale, radiale și unghiulare
- Plasarea liniilor de tăiere
- Posibilitatea de a adăuga note

2. Pregătire pentru CNC – Tangente instantanee

Proliner CT creează automat linii fluide între punctele măsurate; se generează diverse „raze” între punctele măsurate pentru a pregăti șabloanele digitale în vederea prelucrării rapide de către un sistem CNC.

3. Adăugați decupaje, chiuvețe, profiluri de producție și materiale dintr-o bibliotecă

Importați fișiere DXF (măsurate cu Proliner) în biblioteci separate ale Proliner CT pentru: decupaje, chiuvețe, profiluri de producție și materiale. Aceste obiecte pot fi apoi selectate și adăugate direct la șabloanele digitale.

4. Creați elemente și adăugați-le la o placă virtuală

Creați o selecție în cadrul șabloanelor digitale și salvați-o pentru a crea un element. Elementele pot fi plasate într-o foaie de lucru cotate (placă virtuală), astfel încât să se poată determina cantitatea de material necesară.

5. Adăugați informații detaliate despre proiect

Creați proiecte și adăugați informații detaliate despre proiect. Adăugați note și instrucțiuni la șablonul digital pentru a descrie modul în care acestea trebuie interpretate și prelucrate.

6. Obțineți acordul clientului la fața locului

Permiteți clientului să verifice șablonul digital și informațiile despre proiect la fața locului și lăsați-l să semneze pentru aprobare direct pe Proliner.

7. Exportați desene și rapoarte pentru client și producție

Creați rapoarte complete (cu logo-ul companiei dvs.) care pot fi personalizate pentru client sau pentru producție. Trimiteți clienților un raport cu o prezentare generală a desenelor și datele proiectului și completați-l cu desene detaliate ale elementelor și instrucțiuni care vor fi utilizate în producție. Fișierele pot fi exportate în format DXF și PDF.

Urmăriți videoclipul



** Proliner CT este o completare a software-ului Proliner integrat standard și reprezintă o achiziție opțională.*

11. Întreținere

PRODIM

Îngrijire generală

Vă recomandăm să curățați regulat Proliner și să îl mențineți fără praf, inclusiv atunci când este depozitat. Dacă este posibil, folosiți rucsacul oficial Proliner și/sau cutia de transport.

De asemenea, cablul de măsurare trebuie curățat periodic (săptămânal) folosind cârpa fără praf furnizată.

Nu folosiți lubrifianți, detergenți sau substanțe chimice!



Începeți întotdeauna o măsurătoare înainte de a curăța firul.

Astfel, vă asigurați că auziți semnalul de alarmă atunci când firul este întins prea mult. Vă recomandăm să curățați întregul fir cu ajutorul a două persoane.

O persoană ține stiloul de măsurare și întinde firul până când alarma începe să emită un semnal sonor la capătul firului. Cealaltă persoană curăță firul cu cârpa.

Dacă sunteți singur și doriți totuși să curățați întregul fir, asigurați-vă că firul se află pe o suprafață curată și nu se poate încurca. Nu dați niciodată drumul firului!

Pentru întrebări, feedback sau asistență, vă rugăm să contactați Prodim.

Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații:

www.prodim-systems.com


Urmăriți videoclipul





Manual realizat de Prodim International 2025

Este posibil ca manualul să menționeze sau să prezinte conținut care nu este disponibil pentru configurația dvs. specifică a Proliner. Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă. Orice observație referitoare la acest conținut poate fi trimisă la helpdesk@prodim-systems.com

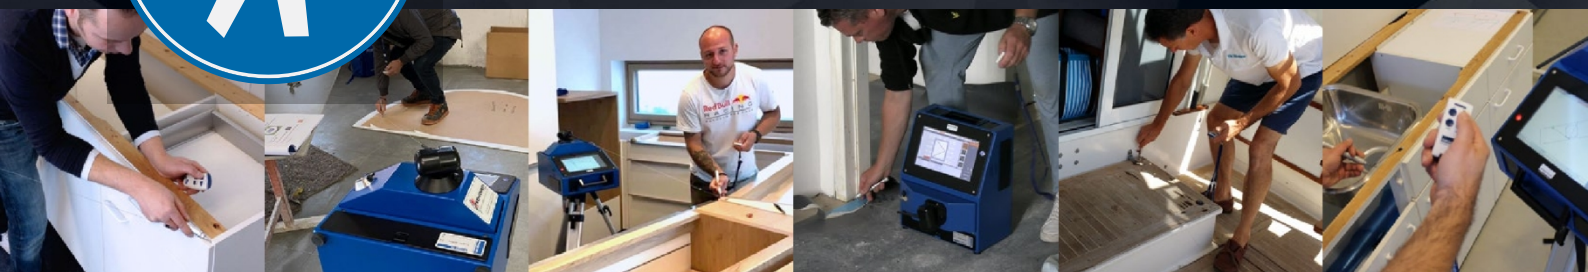

Prodim International BV - Telefon: +31 492 579050 Lagedijk 26,
5705 BZ Helmond, Olanda **Prodim USA** - Telefon: +1 772 465
4000
7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 3495, SUA

