PROJET DE PLAN PLURIANNUEL DES TRAVAUX PPPT

Réf dossier

Date de réalisation

Auditeur

Adresse du projet

Préambule

CONTEXTE

Depuis le 1er Janvier 2024, et selon l'article 171 de la loi « Climat & Résilience » les bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devront faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique selon un calendrier précis :

- À partir de janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots ;
- À partir de janvier 2025 pour les immeubles entre 50 et 200 lots ;
- À partir de janvier 2026 pour les copropriétés de moins de 50 lots.

La loi « Climat et résilience » a également rendu obligatoire la réalisation d'un Plan Pluriannuel de Travaux PPT : Dès 2023, les copropriétés de plus de 15 ans auront l'obligation de réaliser un plan pluriannuel de travaux. L'objectif est de définir les travaux de rénovation à effectuer dans les dix prochaines années et d'évaluer leur coût.

L'obligation de mise en place d'un tel plan se fera progressivement :

- À compter du 1er janvier 2023, seules les copropriétés de plus de 200 lots seront concernées.
- À partir de 2024 s'ajouteront les copropriétés de 51 à 200 lots,
- Puis en 2025, celles composées de moins de 51 lots.

OBJECTIFS

Le Projet de Plan Pluriannuel de Travaux PPPT a pour objectif :

- ✔ De dresser un état des lieux technique de la copropriété et des performances énergétiques du bâtiment et des équipements communs (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage …), sur la base d'une analyse du bâti, des équipements en place et de l'exploitation du site.
- ✔ D'établir un diagnostic de la copropriété comprenant le contexte réglementaire du projet, les non-conformités et pathologies observées ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs aux normes sanitaires et de sécurité afférente à l'habitat ;
- ✔ D'étudier la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
- ✔ D'effectuer une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux permettent d'atteindre à l'aide de la réalisation d'un DPE COLLECTIF ;
- ✔ De présenter une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années et d'estimer leur coût et leur hiérarchisation.

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 4
   1.1. Données administratives 4
   1.2. Généralités techniques 4
2. ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET DONNÉES D'ENTRÉE 5
   2.1. Visite 5
   2.2. Descriptif 5
   2.3. Fiches d'informations administratives et de gestion 6
   2.4. Implantation climatique / géographique 7
      2.4.1. Zone climatique du site 7
      2.4.2. Implantation 8
3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 9
   3.1. Etat de la copropriété par rapport à ses obligations légales 9
   3.2. Etat général de la copropriété 10
   3.3. Etat apparent des parties communes 10
   3.4. Etat apparent des équipements communs 10
4. ANALYSE DU BATI ET DES EQUIPEMENTS DE L'IMMEUBLE 11
   4.1. Parking et accès extérieur 11
   4.2. Sous-Sol et RDC 14
   4.3. Façades 15
   4.4. Toiture 16
   4.5. Menuiseries extérieures 17
   4.6. Accès et circulations 18
   4.7. Chauffage 21
   4.8. Eau chaude sanitaire 21
   4.9. Ventilation 22
   4.10. Réseaux 23
6. SECURITE INCENDIE, ACCESSIBILITE PMR ET DIAGNOSTICS TECHNIQUES 24
   6.1. Sécurité incendie 24
   6.2. Accessibilité PMR 25
   6.3. Plomb et termite 26
   6.4. Diagnostic amiante 27
   6.5. Contrôle technique quinquennal des ascenseurs 28
7. BILAN ENERGETIQUE 29
   7.1. Caractéristiques thermiques 29
      7.1.1. Bâtiment 29
   7.2. Elaboration du modèle thermique de la copropriété par la méthode 3CL-DPE 2021 30
      7.2.1. Déperditions thermiques 30
      7.2.2. Etiquettes énergétiques 30
8. RECOMMANDATION ET PROGRAMME D'AMELIORATION 31
   8.1. Recommandations architecturales 31
   8.2. Recommandations énergétiques 44

8.3. Scénarios des travaux énergétiques selon le DPE (méthode 3CL-2021) 48
9. PLAN PLURIANNUEL DES TRAVAUX 49
10. Synthèse de l'évaluateur 52

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Données administratives

SYNDIC	Nom	
	Adresse	
	Contact	
	Société / statut	
	Téléphone	
	E-mail	

BUREAU D'ÉTUDES	Nom	**THERMICONSEIL FRANCE ®**
	Thermicien	
	Contact	
	Téléphone	
	E-mail	

OPÉRATION	Objet	Projet Plan Pluriannuel des Travaux PPPT
	Adresse du bâtiment	
	Code postal	
	Ville	
	Référence étude	

1.2. Généralités techniques

SITE Etudié	Surface habitable	1290.5 m^2
	Année de construction	1994
	Nombre de bâtiments	1
	Nombre de logements	33
	Altitude	
	Zone climatique	

2. ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET DONNÉES D'ENTRÉE

1.1. Visite

La visite approfondie de la copropriété s'est déroulée le 16 novembre 2023. L'ensemble des parties communes, à savoir le hall d'entrée, les sous-sols, la toiture, les locaux techniques, la montée d'escalier, les paliers et les couloirs ont été visités.
Plusieurs logements ont également fait l'objet d'une visite complète.

1.2. Descriptif

Le bâtiment visité est situé dans le département du Morbihan et dans la commune de Vannes, au sein d'une zone mixte comprenant à la fois des habitations et des activités économiques (UBa). Plus précisément, il se trouve au nord du Boulevard de la Paix, dans le secteur d'entrée de la ville à l'est, le long du Boulevard de la Paix et de la Gare. Sa construction remonte à 1994, et il abrite 33 appartements répartis sur cinq niveaux ainsi qu'un sous-sol enterré. Le bâtiment est mitoyen au nord-est, avec une orientation nord-ouest le long de l'avenue Favrel et Lincy, et au sud-est par une cour intérieure.
La parcelle est intégrée dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Vannes. Cependant, il est important de noter que l'immeuble n'est ni répertorié ni classé comme monument historique. Il ne fait l'objet d'aucune obligation de ravalement de façade, n'est pas inclus dans un plan de sauvegarde de l'OPAH, et n'est soumis à aucun arrêté de péril, déclaration d'insalubrité, injonction de travaux, ni interdiction d'habitation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU BÂTIMENT

Nombre de façades mitoyennes		Type de plafonds	
Nombre d'étages	R + 4	Type de sols	

Forme des bâtiments	

1.3. Fiches d'informations administratives et de gestion

Le bâtiment est en copropriété depuis plus de 10 ans. La gestion est assurée actuellement par le Syndic ci-dessus référencé. Pour tout complément d'information relatif aux pièces administratives règlementaires et de gestion courante de l'immeuble, il faut se rapprocher de ce dernier qui possède toutes les informations nécessaires.

Syndicat des copropriétaires	Etat	Remis	Non Remis	**SYNDIC DE COPROPRIETE**
Règlement de copropriété	Demandé	✔		
Fiche synthétique	Demandé	✔		
Plans de copropriété	Demandé	✔		
Surface habitable de l'immeuble	Demandé	✔		
Listing et typologie des logements	Demandé	✔		
PV d'AG	Demandé	✔		
Carnet d'entretien de la copropriété	Demandé	✔		
Les relevés généraux des dépenses de la copropriété des 3 dernières années ;	Demandé	✔		
Diagnostics amiante des parties communes	Demandé	✔		

Contrats d'assurance	Demandé		☐	Voir avec le Syndic
Contrats d'entretiens (ménage, entretien, etc. …)	Demandé		☐	Voir avec le Syndic
Contrat dératisation, désinsectisation	Demandé		☐	Voir avec le Syndic
Carnet d'entretien (portail automatique,)	Demandé		☐	Voir avec le Syndic
Control quinquennal des ascenseurs	Demandé	✔		
Registre incendie Informations relatives à la sécurité incendie	Demandé		☐	Absence de registre
Contrat de vérification des extincteurs	Demandé	✔		
Factures des travaux réalisés sur 10 ans et devis des travaux à venir ;	Demandé	✔		
Audit énergétique ou DPE collectif si déjà réalisé.	Demandé		☐	Voir avec le Syndic

**Voir Syndic : si document non reçu*

Orientation du bâtiment	
Façade Nord-Ouest	Façade Sud-Est

1.4. Implantation climatique / géographique

1.4.1. Zone climatique du site

Département

Zone climatique

Altitude

Coefficient a = 1,1

La réglementation thermique en vigueur définit 8 zones climatiques en fonction des conditions météorologiques hiver et été.

Zone climatique	a
H1a – H1b	1,3
H1c	1,2
H2a	1,1
H2b	1
H2c – H2d	0,9
H3	0,8

Coefficient b = 0

Altitude	B
≤ 400 m	0
400 m à 800 m	0,1
> 800 m	0,2

Ces deux coefficients a et b servent à moduler les objectifs de performance énergétique à atteindre pour divers dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro copropriété qui sera étudié plus tard dans le rapport.

1.4.2. Implantation

Ci-dessous le détail de la situation géographique du site étudié.

Département	Climats de France
	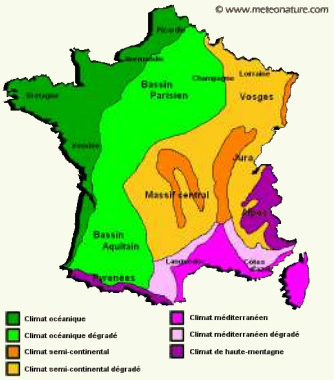
Le Morbihan	Climat océanique
Moyenne d'ensoleillement en France (1998-2007)	**Carte des moyennes des vents en France**
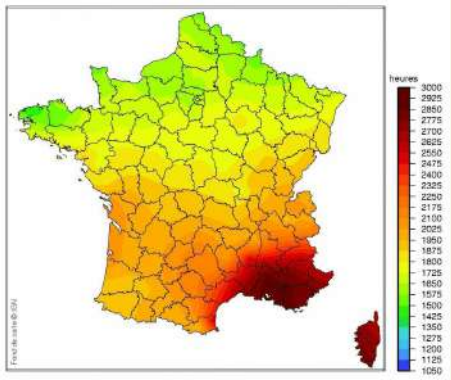	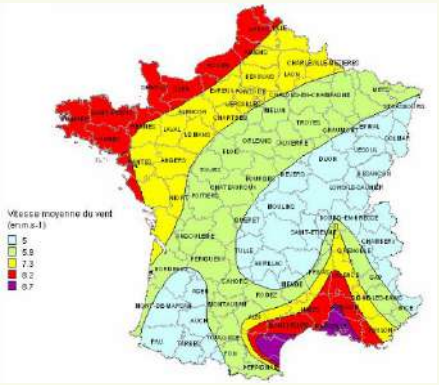
Ensoleillement faible	Vent assez fort
Carte de la pluviométrie en France	**Carte des ressources en bois en France**

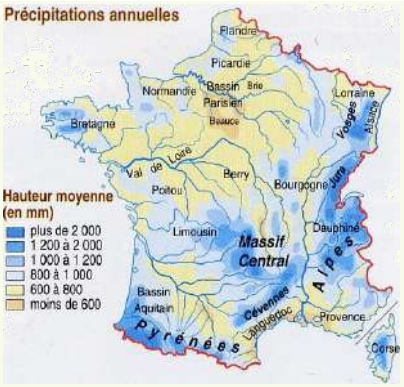	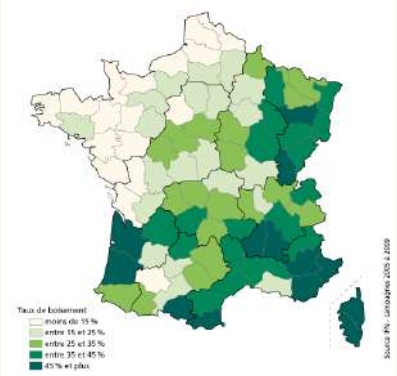
Précipitations modérées	Faibles ressources forestières

Localisation du site au sein de l'agglomération
google.com/maps
Vue aérienne du bâtiment
geoportail.gouv.fr

3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS

2.1. Etat de la copropriété par rapport à ses obligations légales

Obligations à respecter	La copropriété est en conformité	La copropriété a des obligations à remplir
Règlement de copropriété	✔	
Carnet d'entretien complet et à jour	✔	
Fiche synthétique de la copropriété	✔	
Immatriculation de la copropriété	✔	
Existence d'un syndic désigné conformément à la règlementation	✔	
Existence d'un conseil syndical élu conformément à la règlementation	✔	
Existence d'un Dossier technique amiante conforme et à jour		✔
Existence d'un Diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique conforme et à jour		✔
Assurance multirisques	✔	
Assurance dommage ouvrage	✔	

Obligation d'entretien des portes automatique du parking	✔

2.2. Etat général de la copropriété

Points forts	Points faibles
Situation urbaine privilégiée. Parties communes en état moyen. Porte d'entrée sécurisée. Présence de parkings. Murs extérieurs sont isolés. Système de protection contre l'incendie nécessitant quelques mises à jour. Présence d'ascenseur. Copropriété immatriculée.	Défaut d'étanchéité à surveiller et à traiter au niveau du parking souterrain. Quelques travaux d'entretien et des diagnostics à effectuer

2.3. Etat apparent des parties communes

Elément examiné	Conforme à l'usage	Conforme à l'usage avec entretien à prévoir	Non conforme à l'usage travaux urgent à réaliser
Les accès		~	
Les façades		~	
Les toitures		~	
Le hall d'entrée		~	
Le local poubelle			▯
Les escaliers		~	
Les circulations		~	

2.4. Etat apparent des équipements communs

Elément examiné	Conforme à l'usage	Conforme à l'usage avec entretien à prévoir	Non conforme à l'usage travaux

			urgent à réaliser
Système de chauffage	✔		
Système d'éclairage		~	
Système de distribution d'eau potable	✔		
Système d'eau chaude sanitaire	✔		
Système de ventilation	✔		
Equipements de sécurité incendie		~	
Le réseau électrique commun	✔		
Ascenseur	✔		

4. ANALYSE DU BATI ET DES EQUIPEMENTS DE L'IMMEUBLE

3.1. Parking et accès extérieur

Désignation	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration

Les murs d'enceinte du parking souterrain	Présence de dégradation apparente constatée. Observation de détérioration visible. Présence de colonisation biologique, incluant des algues vertes, des lichens et des végétaux sur les murs. Défaut ou négligence dans l'entretien de l'entrée du parking. Gonflement et décollement de l'enduit. Carbonatation du béton entraînant des fissures. Amorce de corrosion des armatures des murs.	Procéder au nettoyage et à l'élimination des algues vertes, lichens et végétaux présents sur les murs, afin de prévenir tout dommage supplémentaire. Remédier aux défauts ou négligences constatés dans l'entretien de l'entrée du parking, assurant ainsi un environnement propre et sécurisé. Engager des travaux pour résoudre les problèmes de gonflement et de décollement de l'enduit, en veillant à restaurer l'intégrité des revêtements extérieurs. Mettre en place des actions préventives contre la corrosion des armatures des murs, en appliquant des revêtements protecteurs ou en procédant à des réparations ciblées. Prendre des mesures pour contrer les effets de la carbonatation du béton, notamment en comblant les fissures et en appliquant des solutions protectrices pour prévenir une détérioration accrue.	
Sol et parking en cour intérieure.	Eau stagnante sur le bitume. Présence de végétation et de colonisation biologique sur les bordures séparant les emplacements de stationnement ainsi que sur les sols des aires de stationnement. Cela engendre un risque de chute ou de glissement pour les personnes.	Vérifier la pente des surfaces pour garantir un écoulement adéquat des eaux de pluie, contribuant ainsi à prévenir la stagnation de l'eau. Entreprendre des travaux pour éliminer la végétation indésirable présente sur les bordures et les sols des aires de stationnement, réduisant ainsi les risques de glissement. Mettre en œuvre un programme de nettoyage et d'entretien régulier pour prévenir la croissance de la végétation indésirable et maintenir	

		des surfaces propres et sûres.	
Mur de refend dans le garage/ et revêtement du sol du parking.	On observe une fissure verticale sur le mur, ce qui a conduit à l'installation d'un témoin pour surveiller tout mouvement éventuel et évaluer sa fréquence. On constate également la présence d'une fissure sur le revêtement du sol du parking. Il est possible qu'un phénomène de tassement soit à l'origine de ces pathologies.	S'il est établi que le phénomène de tassement est responsable des fissures, il convient d'envisager des mesures correctives visant à stabiliser le sol et à prévenir tout mouvement futur, notamment par la réalisation de travaux de fondation appropriés. Ensuite, il est recommandé d'entamer des travaux de réparation ciblés pour remédier à la fissure verticale sur le mur. Cette démarche peut impliquer l'utilisation de matériaux de réparation adaptés ainsi que la mise en œuvre de solutions structurelles si nécessaire. Parallèlement, il est conseillé d'entreprendre des travaux de réparation sur le revêtement du sol du parking en sélectionnant des matériaux appropriés.	
Etat du plancher dans le parking	Présence de malfaçon. Le plancher a subi des dommages lors du passage de câbles électriques, laissant ainsi des armatures en acier exposées. Ceci présente un risque, notamment en raison des infiltrations d'eau observées dans le parking souterrain, augmentant le risque de court-circuit et de corrosion des armatures du plancher.	Procéder à l'isolation des armatures en acier pour les protéger contre la corrosion. Cela peut impliquer l'application de revêtements protecteurs ou d'autres solutions appropriées. Effectuer une inspection électrique minutieuse afin de repérer tout indice d'humidité susceptible de causer des courts-circuits, et entreprendre les réparations requises.	

Parking souterrain	Présence notable d'une importante infiltration d'eau émanant du plancher. Une infiltration d'eau sous forme de jet sortant d'une fissure a été observée. Début de processus de corrosion. Présence d'une flaque d'eau au niveau du sol. Pour infos : L'eau peut affaiblir la structure du bâtiment en compromettant la résistance des matériaux, ce qui peut entraîner des dommages importants aux fondations, aux murs, et aux planchers. Les infiltrations d'eau peuvent favoriser la croissance de moisissures, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité de l'air intérieur. Les spores de moisissures peuvent être néfastes pour la santé respiratoire.	Ignorer ces infiltrations d'eau peut entraîner des coûts de réparation considérables à mesure que les dommages progressent. Plus tôt les problèmes sont résolus, moins les coûts seront élevés. Avant d'entreprendre des travaux, identifiez la source exacte de l'infiltration. Cela nécessite l'aide d'un professionnel en étanchéité et d'un bureau d'étude géotechnique. Vérifier l'état, des pompes de relevage, et des systèmes de gestion de l'eau. Assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement et envisagez des mises à niveau si nécessaire. Réparer toutes les fissures existantes dans le plancher et les murs. Utiliser des produits d'étanchéité appropriés pour sceller les fissures. Si le rapport du bureau d'études recommande la mise en place d'un système de drainage, celui si doit prendre en compte la topographie, le climat local, et la nature du sol. Un professionnel en génie civil ou en étanchéité peut vous aider à concevoir un système adapté à ce garage.	
Station (pompe) de relevage	La pompe de relevage est en bon état de fonctionnement.	Effectuer des inspections périodiques pour vérifier l'état général de la pompe, les connexions électriques et les composants mécaniques. Tester périodiquement le fonctionnement automatique de la pompe en simulant des conditions d'inondation pour garantir qu'elle s'active correctement lorsque cela est nécessaire. Programmez des inspections régulières par des professionnels pour des vérifications plus approfondies et des opérations d'entretien préventif.	

Grille d'aération du parking souterrain	La grille d'aération du parking souterrain est en bon état de fonctionnement et protégée contre les infiltrations d'eau. Cependant, les environs de la grille sont peu entretenus, présentant des algues vertes et une végétation peu soignée. Risque : La végétation non entretenue pourrait obstruer partiellement ou totalement la grille d'aération, compromettant ainsi le flux d'air nécessaire à la ventilation du parking souterrain. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité de l'air et des problèmes d'aération.	Éliminer les algues vertes en les brossant ou en utilisant des produits de nettoyage appropriés. Choisir des méthodes qui ne compromettent pas la structure de la grille. Effectuer la taille et l'entretien de la végétation environnante. Éliminer les plantes indésirables et veiller à ce que la croissance végétale n'entrave pas l'accès à la grille	

3.2. Sous-Sol et RDC

Désignation	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Cave	La cave est en bon état.	Inspecter la cave de manière régulière pour détecter d'éventuels signes de problèmes émergents. Effectuez un nettoyage périodique pour éviter l'accumulation de poussière, d'humidité ou de tout autre élément pouvant affecter l'état de la cave.	

Plancher bas de la Cave.	Présence de dégradation manifeste constatée. Apparition de fissures et de microfissures sur les revêtements au sol.	Examiner attentivement l'étendue des fissures pour évaluer la gravité du problème. Déterminez les causes possibles des fissures, telles que des mouvements du sol, une humidité excessive, ou d'autres facteurs structurels. Effectuer des réparations appropriées en fonction de la nature des fissures. Cela peut impliquer l'utilisation de produits de scellement, de rebouchage, ou même l'intervention d'un professionnel si nécessaire.	
Plancher haut de la Cave.	Présence de malfaçon. L'enduit a été mal appliqué, ne présentant pas une adhérence correcte au plancher, afin de reboucher le trou réalisé pour le passage du tuyau des eaux usées.	Enlever soigneusement l'enduit mal appliqué pour permettre une préparation propre. Assurer que la surface du plancher est propre, sèche et exempte de tout résidu ou matériau non adhérent. Appliquer un nouvel enduit de rebouchage spécifiquement pour le type de plancher, en veillant à suivre les instructions du fabricant.	
Local à poubelles	Le local à poubelles est en bon état, mais, du fait de son contact avec un appartement, il doit être mis en conformité avec les normes. Le mur en contact avec l'appartement doit être parfaitement étanche et ne doit pas contenir de matériaux favorisant la propagation d'incendie.	Effectuer une inspection minutieuse du local à poubelles pour identifier les éléments nécessitant une mise en conformité. Réaliser une étanchéité appropriée du mur afin d'éviter toute infiltration d'humidité ou d'odeurs indésirables dans l'appartement.	

3.3. Façades

Désignation	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration

Façades Nord-Ouest	Présence de dépôts de saletés (poussière) sur les façades du bâtiment.	Étudier l'environnement autour du bâtiment pour comprendre les facteurs qui contribuent à la présence de poussière. Cela pourrait inclure des analyses de la circulation routière, des activités industrielles, ou des constructions en cours.	
Façades Nord-Ouest	Les façades sont généralement en bon état, d'autant plus que la façade Nord-Ouest a bénéficié d'un ravalement en 2018.	Effectuer un nettoyage des façades afin d'éliminer les dépôts de saletés présents et d'embellir l'aspect du bâtiment.	
Mur de sous-bassement	Apparition de microfissures sur les revêtements (enduit). Présence de colonisation biologique (végétation).	Chercher à comprendre pourquoi les microfissures sont apparues. Cela pourrait être dû à des mouvements du sol, des variations de température, une mauvaise application de l'enduit, ou d'autres facteurs. Utilisez un produit de réparation d'enduit ou de rebouchage conçu pour traiter les microfissures. Suivez les instructions du fabricant pour une application correcte.	
Balcons	Présence de fissures horizontales sur les balcons.	Faire appel à un bureau d'études structurelles ou engager un professionnel du bâtiment pour obtenir une évaluation approfondie ainsi que des recommandations adaptées aux particularités de votre balcon.	
Appuis de fenêtres	Fissures sur les appuis de fenêtres.	Déterminer les causes potentielles des fissures, telles que des mouvements du sol, des variations climatiques, des problèmes structurels ou d'autres facteurs. Utiliser des produits de réparation appropriés pour colmater les fissures et restaurer l'intégrité structurelle. Si les fissures persistent malgré les réparations, consultez un professionnel du bâtiment ou un expert en structure pour obtenir des conseils spécialisés.	

Le toit de l'auvent de la porte d'entrée.	Présence de colonisation biologique (des algues vertes). Ecoulement de l'eau de pluie sur la maçonnerie	Utiliser des solutions appropriées, telles que des nettoyants spécifiques, pour éliminer les algues vertes de l'auvent en béton. Prévention de la bio-colonisation : Appliquer des traitements anti-algues. Assurer que l'écoulement de l'eau de pluie est dirigé efficacement, en utilisant des gouttières et des descentes pluviales pour éviter tout endommagement de la maçonnerie.	
Interphone	Bon état.	Établir un calendrier annuel pour : Examiner régulièrement les câbles et les connexions afin de repérer d'éventuelles connexions desserrées ou endommagées. Mettre à jour l'interphone au besoin pour prévenir les risques de sécurité. Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de contrôle d'accès et de sécurité en liaison avec l'interphone	

3.4. Toiture

Désignation	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Toiture	Le jour de la visite, il n'a pas été possible de réaliser une inspection approfondie de la toiture en raison de sa configuration nécessitant des équipements d'élévation. Néanmoins, une évaluation visuelle a été effectuée depuis les balcons. À première vue, la toiture semble être en bon état, et les derniers travaux d'étanchéité remontent à 2023, comme indiqué dans le carnet d'entretien.	La constatation d'infiltrations au-dessus de la cage d'escalier nous incite à proposer une inspection de l'étanchéité de la toiture. Même si les travaux effectués remontent à 2023, il est possible qu'il y ait un défaut de mise en œuvre. Vérifier l'état de l'isolation régulièrement pour vous assurer qu'elle reste efficace. Réparez ou remplacez toute isolation endommagée.	

3.5. Menuiseries extérieures

Désignation	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Portes garages	La grille de la porte du parking est en mauvais état en raison de l'oxydation de la grille. La sortie du parking est inutilisable car elle est bloquée. Risque : Les grilles oxydées peuvent favoriser l'intrusion de débris, l'infiltration d'eau et la nidification d'animaux	Remplacer les parties de la grille qui sont gravement endommagées en raison de l'oxydation. Cela peut inclure le remplacement de sections entières de la grille. Identifier la cause du blocage de la porte de sortie du parking et effectuer les réparations nécessaires. Cela pourrait impliquer le remplacement de mécanismes défectueux, des ajustements, ou le remplacement de la porte si nécessaire. Il est recommandé d'effectuer un entretien régulier et une vérification annuelle de ces portes afin de garantir leur bon fonctionnement.	
Porte d'entrée de l'immeuble	La porte a été réparée avec une barre de fer, cependant les paumelles ont commencés à se corroder.	Examiner attentivement l'étendue de la corrosion sur les paumelles pour évaluer le niveau de détérioration. Raviver la porte et ses paumelles par une nouvelle couche de peinture ou remplacer les paumelles corrodées par des neuves afin de maintenir la stabilité et le bon fonctionnement de la porte. Établir un programme d'entretien régulier pour inspecter et entretenir les composants de la porte, en particulier ceux exposés aux intempéries.	

Fenêtre du commun	La fenêtre du commun est en mauvais état, laissant passer d'importants courants d'air. Risque : Cela peut entraîner un refroidissement notable de l'espace, particulièrement problématique étant donné la proximité de la mer, exposant ainsi à des risques d'humidité.	Afin d'améliorer le confort, il est envisageable de réparer ou de substituer cette fenêtre par un modèle plus efficient.	
Portes-fenêtres et fenêtres	Portes-fenêtres et fenêtres en alu et en PVC avec double vitrage (4-8-4, 4-12-4 et 4-16-4), équipées de volets roulants.	Effectuer un nettoyage régulier des fenêtres et portes-fenêtres en utilisant des produits de nettoyage adaptés pour éliminer la saleté et les dépôts. Afin d'améliorer le confort, il est possible de remplacer les fenêtres par des modèles plus performants.	

3.6. Accès et circulations

Equipement	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Circulation intérieure et escalier.	Présence de dégradation manifeste constatée. Apparition de fissures et de microfissures sur les revêtements (enduit) et structures (murs et escaliers). Décollement des revêtements des murs. Risque : Si les fissures dans les structures ne sont pas traitées, elles pourraient progresser vers des problèmes structurels plus sérieux, mettant en péril l'intégrité des murs et	Procéder à une inspection approfondie pour évaluer l'ampleur des dégradations et déterminer leurs causes. Cette tâche doit être confiée à un bureau d'études structurelles. En fonction des résultats obtenus, effectuer la réparation des fissures ou le renforcement de la structure. Réparer et réappliquer les revêtements détachés afin de restaurer l'aspect esthétique et fonctionnel des murs.	

Portes des armoires électriques/ connexion Internet	Présence de développement biologique, spécifiquement de moisissures, sur les portes des armoires. Risque : La moisissure peut compromettre la sécurité électrique en créant un environnement propice à la conductivité de l'humidité, augmentant ainsi le risque de court-circuit et d'incendie.	Face à cette situation, il est essentiel de prendre des mesures immédiates pour éliminer les moisissures, assurer une ventilation adéquate, et faire inspecter les composants électriques par des professionnels qualifiés.	

Planchers des armoires électriques/ connexion Internet	Présence de malfaçon. Le plancher a été percé pour le passage des câbles, mais l'exécution a été défaillante, laissant les armatures sans protection. Cela pourrait compromettre la résistance mécanique du plancher et entraîner d'autres pathologies potentielles.	Faire appel à un cabinet d'études structurelles pour réaliser une inspection approfondie et évaluer l'étendue des dommages. Selon les conclusions, mettre en place des protections appropriées autour des armatures exposées pour préserver leur intégrité et éviter tout risque de corrosion. Entreprendre les travaux de réparation nécessaires pour renforcer la résistance mécanique du plancher, notamment en comblant correctement les trous.	
Circulation intérieure	Présence de dégradation apparente constatée. Traces d'infiltration. Traces d'humidité. Ecaillage de peinture.	Effectuer une inspection approfondie pour localiser la source des infiltrations et de l'humidité surtout au niveau de la toiture. Examiner attentivement l'état de la toiture pour détecter tout signe de dommage, de fissures ou de zones vulnérables. Préparer les surfaces avant d'appliquer de nouvelles couches de peinture, en veillant à ce qu'elles soient propres et sèches. En cas de besoin consulter des experts en étanchéité ou des peintres qualifiés,	

Escalier	Dégradation au niveau du nez de l'escalier.	Examiner la nature et l'étendue de la dégradation. Identifier les causes potentielles, telles que l'usure normale, l'humidité, ou d'autres facteurs contributifs. Pour des dégradations mineures, pensez à effectuer des réparations en utilisant des matériaux de restauration adaptés. En cas de dégradations importantes, privilégiez le remplacement du nez d'escalier endommagé.	
Éclairage des espaces de circulation intérieure et de l'entrée de l'immeuble	L'ampoule est dépourvue de couvercle. Le système d'éclairage à l'entrée de l'immeuble ne fonctionne pas correctement. Risque : L'absence de protection sur l'ampoule le rend vulnérable aux éléments extérieurs tels que la poussière, l'humidité ou d'autres contaminants, ce qui peut compromettre la durée de vie de l'ampoule et augmenter le risque de dysfonctionnement. Éclairage défectueux peut compromettre la sécurité des résidents et visiteurs, en rendant l'entrée de l'immeuble moins visible, ce qui peut favoriser les actes malveillants.	Installer un couvercle approprié pour l'ampoule. Examiner le système d'éclairage pour identifier la cause du dysfonctionnement (Réparation ou remplacement)	

3.7. Chauffage

Le chauffage est géré individuellement dans l'immeuble. Dans les appartements examinés lors de l'évaluation du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), le chauffage repose sur des convecteurs électriques et des radiateurs électriques à inertie. Il est cependant crucial de souligner que ces systèmes présentent une efficacité énergétique moindre par rapport à d'autres modes de chauffage, tels que les pompes à chaleur. D'autant plus que les convecteurs électriques peuvent représenter une option plus abordable à l'achat, ils peuvent entraîner une répartition moins uniforme de la chaleur. Cette situation peut être inconfortable pour certaines personnes, en particulier celles souffrant d'allergies ou de problèmes respiratoires.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE	
DESCRIPTIF	**PHOTOS**
Convecteurs électriques et des radiateurs électriques à inertie	

3.8. Eau chaude sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire est assurée par des ballons électriques. Cependant, il est important de noter que les ballons électriques présentent des performances bien moindres par rapport à un système thermodynamique de dernière génération. La production d'eau chaude par le biais de ballons électriques requiert une quantité importante d'énergie, ce qui se traduit par une consommation électrique considérable et des factures élevées à long terme.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	
DESCRIPTIF	**PHOTOS**

Ballons électriques 100 L, 150 L et 200 L En volume chauffé.	

3.9. Ventilation

Le renouvellement d'air est globalement assuré dans les immeubles par une Ventilation mécanique contrôlée autoréglables simple flux collectif. Néanmoins, elle présente des limites en termes de contrôle par rapport aux systèmes de ventilation hygroréglable.
Une bouche d'extraction dans la salle-de-bain et une autre dans les WC ont été constatées dans tous les appartements visités. Par ailleurs, la présence d'entrées d'air dans les fenêtres a été relevé, elles permettent d'assurer une entrée suffisante d'air sain.

Il nous semble important de préciser qu'une extraction insuffisante dans un logement a pour conséquence de ne pas ôter les pollutions spécifiques (humidité, odeurs, tabac, COV…) des locaux, qui peuvent être ponctuellement très importantes causant des désagréments.

SYSTEME DE VENTILATION	
DESCRIPTIF	**PHOTOS**
Ventilation mécanique contrôlée autoréglables simple flux collectif	/
Bouche d'extraction	

Constat

Bien que la ventilation mécanique contrôlée auto-réglable démontre une efficacité certaine dans la régulation de l'aération, elle se voit néanmoins limitée en matière de contrôle comparativement aux systèmes de ventilation hygroréglable, soulignant ainsi la pertinence d'évaluer attentivement les besoins spécifiques en ventilation pour garantir une performance optimale.

3.10. Réseaux

Eau	Arrivée d'eau potable générale depuis les sous-sols
Electricité	Raccordement à la terre
Eaux usées	Evacuations avec branchement au tout-à-l'égout aux sous-sols
Eaux pluviales	Descente sur les façades

Equipement	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Arrivée d'eau potable	Bon état	Entretien tous les ans	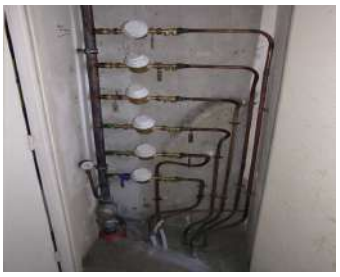
Les câbles téléphonique/internet	Les câbles téléphoniques/internet dans les placards sont désordonnés.	Faire intervenir un professionnel qui utilisera des organisateurs de câbles ou des gaines pour optimiser l'utilisation de l'espace et maintenir une esthétique soignée.	
Raccordements électriques	Les câblages dans les placards des compteurs sont correctement rangés.	Effectuer des inspections périodiques pour assurer que les câblages restent bien rangés et qu'aucun signe de dommage n'est apparent.	

Descentes d'eaux	Les gouttières et les descentes d'eau sont en bon état.	Effectuer chaque année des vérifications et des entretiens des gouttières et des descentes d'eau pour prévenir toute détérioration ou fuite, ou envisager le remplacement si nécessaire.	
Systèmes d'évacuation des eaux usées.	En bon état	Effectuer des inspections périodiques des canalisations pour prévenir d'éventuelles fuites.	

6. SECURITE INCENDIE, ACCESSIBILITE PMR ET DIAGNOSTICS TECHNIQUES

5.1. Sécurité incendie

Le bâtiment comporte jusqu'à quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Il s'agit donc d'un immeuble de troisième famille.
Cette classification en famille selon l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié par l'arrêté du 19 juin 2015 permet à la règlementation d'apporter des solutions en fonction de la taille du bâtiment et de sa structure pour prévenir la naissance du feu, assurer l'évacuation des occupants et faciliter l'intervention des services de lutte contre l'incendie.

Lors de nos visites, nous avons pu vérifier les différents principes de sécurité incontournables imposée par le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation (R. 111-13), et sont les suivants :

Principes de sécurité incendie	Conforme à l'usage	Conforme à l'usage avec entretien à prévoir	Non conforme à l'usage travaux
La nécessité de porter dans un logement, ou l'en faire sortir, une personne couchée sur un **brancard**	✔		
L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de **trois étages** au-dessus du rez-de-chaussée	✔		
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre **la protection** des habitants contre **l'incendie**	✔		
Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie		✔	
La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble **sans secours** extérieur, soit de recevoir un tel secours	✔		
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles, doivent être **entretenus et vérifiés** de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction des immeubles ;	✔		
Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces **obligations d'entretien et de vérification**. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue **d'un registre de sécurité**.		✔	
Dans les immeubles dont la demande de permis de construire date d'après le **5 mars 1986**, **les plans des sous-sols et rez-de-chaussée** sont affichés dans les halls d'entrée et près des escaliers et ascenseurs. Ces plans doivent mentionner les consignes de sécurité à respecter en cas d'incendie conformément à un modèle réglementé.	✔		
Les bâtiments dont le permis de construire a été déposé à partir du **5 mars 1987** doivent être équipé d'extincteur : • 1 extincteur pour 15 voitures et une caisse de sable à chaque niveau du parking.			✔
Les portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.	✔		

Equipement	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Tableau de désenfumage et interface IE300	En bon état. La dernière inspection de maintenance remonte au 26/04/2026.	Établir un calendrier de maintenance préventive pour planifier des inspections régulières, même si tout semble en bon état actuellement.	
Skydome (trappe de désenfumage)	En conformité avec les normes d'utilisation. La dernière opération de maintenance a été effectuée le 26/04/2023.	Surveiller régulièrement le fonctionnement du Skydome pour détecter tout signe de dysfonctionnement entre les opérations de maintenance planifiées.	
Colonne sèche	Non conforme. La dernière vérification remonte au 17/10/2022.	Faire appel à un professionnel qualifié pour effectuer une inspection approfondie de la colonne sèche. Cela pourrait inclure des tests de fonctionnement, des réparations nécessaires, et toute mise à jour nécessaire pour la conformité aux normes en vigueur.	

5.2. Accessibilité PMR

Le bâtiment n’est pas soumis à une obligation d’adaptation PMR au sens des immeubles construits après 2005 qui sont réglementés par des normes et des lois spécifiques en matière d’accessibilité. En revanche, tout travaux de rénovation doit préserver la qualité d’accessibilité existante des lieux et, dans la mesure du possible, tendre vers ces normes. Elles ont pour objectif

de garantir aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité et l'utilisation des installations de manière aussi indépendante que possible. Ces objectifs sont les suivants :

	Conforme à l'usage	Conforme à l'usage avec entretien/travaux à prévoir	Non conforme à l'usage travaux urgent à réaliser
Accès aux bâtiments : - Existence de rampes d'accès ou d'ascenseurs pour permettre l'entrée des personnes en fauteuil roulant. - Présence de main courante pour faciliter la montée et la descente des escaliers.	**Non applicable (Bâtiment érigé en 1994)**		
Portes et couloirs : - Largeur suffisante des portes pour permettre le passage des fauteuils roulants (80cm) - Absence d'obstacles dans les couloirs.			
Équipements dans les parties communes : - Accessibilité des espaces communs tels que la salle de réunion, la salle de sport, etc. - Présence de toilettes adaptées aux personnes handicapées.			
Signalisation : - Signalisation adaptée pour les personnes malvoyantes ou non voyantes.			
Places de stationnement : - Existence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées.			
Communication : - Disponibilité d'informations écrites en formats accessibles (braille, gros caractères, etc.).			
Évacuation en cas d'urgence : - Dispositifs d'évacuation adaptés pour les personnes à mobilité réduite.			
Hauteur et Emplacement : - Les interphones et sonnettes doivent être installés à une hauteur accessible aux personnes en fauteuil roulant. (0,90m à 1,3 m du sol) - L'emplacement doit permettre un accès facile et confortable pour les personnes handicapées.			

Constat

Dans le cadre des travaux d'amélioration patrimoniales et de performance énergétique, une amélioration d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est recommandée.

5.3. Plomb et termite

Concernant les diagnostics techniques obligatoires, la copropriété est située en périmètre partiellement -termité. En cas de vente pensez à réaliser un diagnostic termite.

Le bâtiment a été construit en 1994, le constat de Risque d'exposition au plomb n'est pas obligatoire pour la copropriété.

5.4. Diagnostic amiante

Le Dossier Technique Amiante doit être effectué dans tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le **1er juillet 1997** et doit être tenu à la disposition des occupants et des entreprises intervenant sur le bâtiment lors de travaux.

Constat : Le dernier diagnostic amiante réalisé pour la copropriété remonte au 25/07/2014 qui a été réalisé par l'entreprise SOCOTEC. Selon ce rapport, la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante (des conduits en fibrociment) a été constatée dans la machinerie et le sous-sol.
NB : Pour rappel, un Diagnostic Technique Amiante doit être fait tous les 3 ans si la présence de l'amiante est justifiée.

Nous rappelons ici, que les **RAAT** (Repérage Amiante Avant Travaux) sont **obligatoires** depuis 2007 dans le cadre de **travaux de rénovation** pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant **le 01/07/1997** dans lequel il est réalisé des travaux par une entreprise. Ces documents ont pour but d'évaluer les risques pour les travailleurs, les occupants et les tiers.

5.5. Contrôle technique quinquennal des ascenseurs

La réglementation impose la réalisation d'un contrôle technique des ascenseurs tous les cinq ans.

Equipement	Constat	Entretien ou travaux à prévoir	Illustration
Ascenseur	Bon état ; La dernière maintenance de l'ascenseur date du 23/10/2023	Même si la maintenance a été récemment effectuée, il est toujours bon de faire des vérifications régulières pour repérer d'éventuels problèmes émergents. Cela peut inclure l'écoute de bruits inhabituels, l'observation de mouvements anormaux. Conseillez les utilisateurs de l'ascenseur les bonnes pratiques d'utilisation, telles que ne pas surcharger l'ascenseur et ne pas bloquer les portes, entre autres. Suivre le calendrier de maintenance recommandé par l'entreprise de maintenance de l'ascenseur. Cela garantira un fonctionnement continu et sûr.	

7. BILAN ENERGETIQUE

Les documents reçus, témoignages et relevés obtenus ainsi que les mesures et observations réalisées pendant les visites ont permis d'avoir tous les éléments à disposition pour analyser pleinement la situation de la copropriété sur le plan énergétique.

6.1. Caractéristiques thermiques

6.1.1. Bâtiment

Parois et équipements énergétiques	Performance thermique*			Composition - Commentaire
	Mauvaise	Moyenne	Bonne	
Planchers bas		~	✔	✦ Plancher bas en béton sur (extérieur en local non chauffé) isolé en sous face avec 10 cm de laine de verre
Façades		~		✦ Murs extérieurs en béton avec un isolant intérieur de 6 cm en laine de verre. ✦ Murs intérieurs en béton.
Menuiseries		~		✦ PVC, double vitrage 4/8/4. ✦ Aluminium double vitrage 4/12/4 et 4/16/4. ✦ Fenêtre de toit en bois double vitrage 4/14/4.
Toiture			✔	✦ Plafonds rampants isolé par l'intérieur de 18 cm en laine de verre. ✦ Plafond sur extérieur isolé par l'intérieur de 18 cm en laine de verre.
Chauffage		~		Convecteurs électriques. Radiateurs électriques à inertie
Eau Chaude Sanitaire (ECS)		~		✦ Ballons électriques 100 L, 150 L et 200 L

Ventilation		~		✦Ventilation mécanique contrôlée autoréglables simple flux collectif

6.2. Elaboration du modèle thermique de la copropriété par la méthode 3CL-DPE 2021

6.2.1. Déperditions thermiques

Le bilan thermique de l'ensemble des bâtiments peut être établi avec une approche globale comme le montre les photos suivantes :

Déperditions
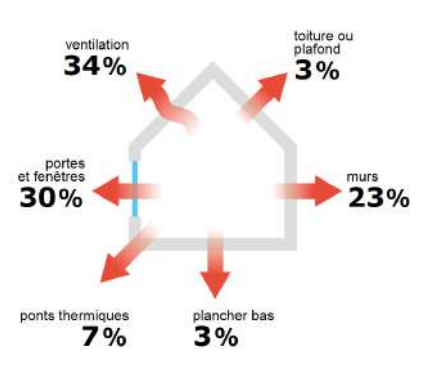

6.2.2. Etiquettes énergétiques

Etiquette Energie - Climat

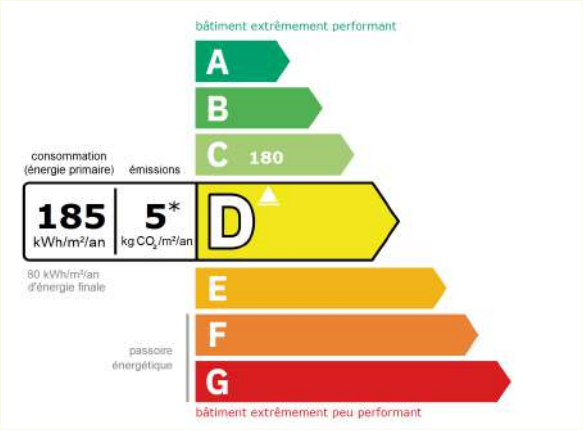
bâtiment extrêmement performant
A
B
C 180
consommation (énergie primaire)
émissions
185 kWh/m²/an
5* kg CO2/m²/an
D
80 kWh/m²/an d'énergie finale
E
F
passoire énergétique
G
bâtiment extrêmement peu performant

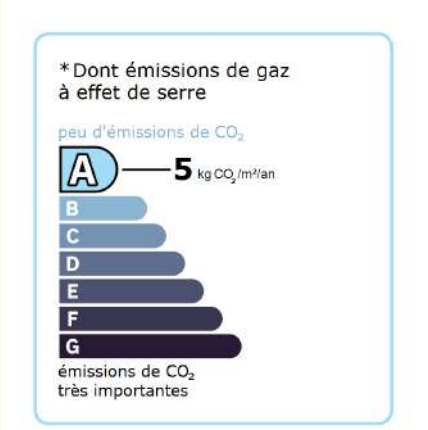
* Dont émissions de gaz à effet de serre
peu d'émissions de CO2
A
5 kg CO2/m²/an
B
C
D
E
F
G
émissions de CO2 très importantes

8. RECOMMANDATION ET PROGRAMME D'AMELIORATION

Ce chapitre expose les mesures à mettre en œuvre à l'échelle de la copropriété compte tenu de ses spécificités.

7.1. Recommandations architecturales

7.1.1. Mise aux normes sécurité incendie

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité incendie
Élaboration d'un carnet de sécurité incendie. Installation d'extincteurs dans le parking souterrain. Organisation de sessions de formation sur les procédures d'évacuation, l'utilisation des extincteurs, et la sensibilisation générale à la sécurité incendie. Mise à jour du contrôle de la colonne sèche.	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire : Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	700 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Absence de carnet d'entretien de sécurité incendie. Absence d'extincteurs dans le parking souterrain. Le contrôle de la colonne sèche n'est pas à jour.	Il est crucial d'engager des professionnels qualifiés en sécurité incendie pour garantir que tous les travaux sont effectués conformément aux normes et aux réglementations en vigueur.

7.1.2. Diagnostic amiante

DETAIL DES TRAVAUX	Mise en normes/Sécurité
Examen minutieux de l'ensemble du bâtiment, y compris les zones à risque élevé, pour repérer visuellement tout matériau susceptible de contenir de l'amiante ou du plomb. Collecte d'échantillons de matériaux suspects pour analyse en laboratoire afin de confirmer la présence d'amiante ou du plomb. Compilation des résultats dans un rapport détaillé, indiquant les zones où le (amiante) a été détecté et les niveaux de concentration. Remarque : Si le diagnostic amiante, effectué par l'entreprise SOCOTEC le 25/07/2014 et transmis par la copropriété, n'est pas à jour en raison de la réalisation ultérieure d'un autre diagnostic ou de travaux, veuillez ne pas tenir compte de cette recommandation.	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	600 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Le dernier diagnostic amiante réalisé pour la copropriété remonte au 25/07/2014 qui a été réalisé par l'entreprise SOCOTEC. Selon ce rapport, la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante (des conduits en fibrociment) a été constatée dans la machinerie et le sous-sol.	Ces diagnostics doivent être réalisés par des professionnels certifiés afin d'assurer l'exactitude des résultats et de garantir la sécurité des occupants du bâtiment. Les recommandations qui en découlent peuvent inclure des mesures correctives pour remédier aux risques identifiés.

7.1.3. Réparation de l'éclairage des zones de circulation intérieure et de l'entrée de l'immeuble.

DETAIL DES TRAVAUX	Mise en normes/Sécurité
Remplacement du couvercle manquant de l'ampoule. Vérification de la compatibilité et de la conformité du couvercle avec l'ampoule existante. Installation sécurisée du nouveau couvercle pour assurer une protection adéquate de l'ampoule. Diagnostic complet du système d'éclairage défectueux. Identification et remplacement des composants défaillants tels que les ballasts, les douilles ou les câblages défectueux.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	170 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
L'ampoule est dépourvue de couvercle. Le système d'éclairage à l'entrée de l'immeuble ne fonctionne pas correctement.	Il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié dans le domaine de l'électricité ou de la maintenance des installations électriques. Nb : Les électriciens, techniciens en éclairage, ou entreprises spécialisées dans la maintenance électrique sont des intervenants appropriés pour ces types de travaux.

7.1.4. Réparation ou Réfection de la cage d'escalier et inspection des infiltrations.

DETAIL DES TRAVAUX	Conservation de l'immeuble
Identification et réparation des points d'infiltration responsables des traces d'humidité. Application de solutions d'étanchéité appropriées pour prévenir de futures infiltrations Décapage des zones présentant des écailles de peinture. Application d'un apprêt adéquat suivi d'une nouvelle couche de peinture de qualité. Remplacement ou réparation des parties dégradées du nez de l'escalier. Vérification et remplacement si nécessaire des éléments de sécurité tels que les mains courantes.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire à court terme	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	2 000 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
La fenêtre du commun est en mauvais état, laissant passer d'importants courants d'air.	Ces travaux devraient être effectués par des professionnels qualifiés et en conformité avec les réglementations locales. Avant d'entreprendre les réparations, il est recommandé de consulter un expert en construction ou un architecte pour obtenir des conseils spécifiques à la structure et aux réglementations locales.

7.1.5. Réparation ou remplacement de la fenêtre de la cage d'escalier au rez-de-chaussée.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité / confort
Évaluation approfondie de l'état de la fenêtre pour identifier les zones endommagées. Réparation des éléments défectueux tels que les cadres, les vitres ou les mécanismes de fermeture. Si la fenêtre est trop endommagée pour une réparation efficace, envisager son remplacement complet.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	900 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Présence de dégradation apparente constatée. Traces d'infiltration. Traces d'humidité. Ecaillage de peinture Dégradation au niveau du nez de l'escalier.	Ces travaux devraient être réalisés par des professionnels qualifiés, et il est recommandé de consulter un expert en menuiserie pour déterminer la meilleure solution en fonction des besoins spécifiques du bâtiment.

7.1.6. Surveillance et évaluation des fissures au niveau des balcons.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité
Examen visuel approfondi de l'étendue des fissures sur les balcons. Identification des fissures en termes de taille, forme, et localisation. Détermination des facteurs qui ont contribué à l'apparition des fissures, tels que des mouvements structurels, des charges excessives, ou des conditions météorologiques défavorables. Vérification de l'intégrité structurelle des balcons pour s'assurer qu'ils conservent leur fonctionnalité et leur sécurité. Si nécessaire, mise en place de mesures temporaires pour stabiliser les fissures et prévenir tout dommage supplémentaire pendant l'inspection approfondie.	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	1 300 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Présence de fissures horizontales sur les balcons.	Ces travaux devraient être réalisés par des professionnels qualifiés en génie civil ou en structure, en coordination avec les réglementations locales et les normes de construction en vigueur.

7.1.7. Réparation ou remplacement du grillage, de la porte de sortie du parking souterrain, et rénovation de la porte d'entrée de l'immeuble.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité
Remplacer les parties de la grille qui sont gravement endommagées en raison de l'oxydation. Cela peut inclure le remplacement de sections entières de la grille. Identifier la cause du blocage de la porte de sortie du parking et effectuer les réparations nécessaires. Cela pourrait impliquer le remplacement de mécanismes défectueux, des ajustements, ou le remplacement de la porte si nécessaire. Examiner attentivement l'étendue de la corrosion sur les paumelles pour évaluer le niveau de détérioration. Raviver la porte et ses paumelles par une nouvelle couche de peinture ou remplacer les paumelles corrodées par des neuves afin de maintenir la stabilité et le bon fonctionnement de la porte. Il est recommandé d'effectuer un entretien régulier et une vérification annuelle de ces portes afin de garantir leur bon fonctionnement.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	1 500 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
La grille de la porte du parking est en mauvais état en raison de l'oxydation de la grille. La sortie du parking est inutilisable car elle est bloquée. La porte a été réparée avec une barre de fer, cependant les paumelles ont commencés à se corroder.	Il est recommandé de faire appel à des professionnels qualifiés dans les domaines suivants : Un spécialiste en portes de garage ou un serrurier pour la porte de sortie du parking souterrain. Un menuisier ou un serrurier pour la rénovation ou le remplacement de la porte d'entrée.

7.1.8. Élimination de la végétation et réparation des fissures au niveau des murs de soubassement des façades.

DETAIL DES TRAVAUX	Esthétique
Enlever les plantes, mousses ou autres végétaux présents sur les murs de soubassement. Nettoyer en profondeur pour éliminer les racines et assurer une surface propre. Inspection détaillée des fissures existantes pour évaluer leur étendue et leur profondeur. Nettoyage et préparation des fissures en éliminant toute poussière, débris ou matériau lâche. Application d'un revêtement ou d'un traitement anti-humidité pour prévenir les infiltrations d'eau dans les murs. Application d'un matériau de remplissage approprié pour combler les fissures, assurant une liaison solide avec la structure existante.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	790 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Apparition de microfissures sur les revêtements (enduit). Présence de colonisation biologique (végétation).	Ces travaux devraient être réalisés par des professionnels qualifiés en rénovation et en construction, en coordination avec les réglementations locales et les normes de construction en vigueur. Avant d'entreprendre les travaux, il est conseillé de consulter un expert en construction pour une évaluation spécifique à la structure et aux conditions locales.

7.1.9. Mise en conformité du local à poubelles.

DETAIL DES TRAVAUX	Mise en normes/Sécurité
Effectuer une inspection minutieuse du local à poubelles pour identifier les éléments nécessitant une mise en conformité. Réaliser une étanchéité appropriée du mur afin d'éviter toute infiltration d'humidité ou d'odeurs indésirables dans l'appartement. Ces travaux visent à garantir la sécurité, la conformité aux normes en vigueur, et à minimiser les impacts potentiels sur l'appartement mitoyen, assurant ainsi un environnement résidentiel conforme aux standards de qualité et de sécurité.	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	1 150 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Le local à poubelles est en bon état, mais, du fait de son contact avec un appartement, il doit être mis en conformité avec les normes. Le mur en contact avec l'appartement doit être parfaitement étanche et ne doit pas contenir de matériaux favorisant la propagation d'incendie.	Engager un spécialiste en sécurité incendie pour effectuer les travaux de rénovation nécessaires, y compris l'étanchéité du mur.

7.1.10. Diagnostic et réparation des planchers endommagés en raison du passage de câbles électriques et tuyaux des eaux usées.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité/ Conservation de l'immeuble
Identifier les zones spécifiques où les planchers ont été endommagés par le passage des câbles électriques. Vérifier l'intégrité structurelle des planchers pour assurer qu'aucun dommage structurel n'a été causé. Examiner les câbles électriques pour déterminer s'ils sont correctement installés et s'ils ont contribué aux dommages. Réparer les sections endommagées tout en prenant en compte le passage des câbles.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	1 100 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Présence de malfaçon. Le plancher a été percé pour le passage des câbles, mais l'exécution a été défaillante, laissant les armatures sans protection. Cela pourrait compromettre la résistance mécanique du plancher et entraîner d'autres pathologies potentielles.	Consulter un ingénieur en structure pour concevoir une solution de réparation adaptée, en tenant compte des exigences électriques et structurelles.

7.1.11. Vérification du niveau de la chaussée dans la cour intérieure et nettoyage en vue d'éliminer toute présence de colonisation biologique.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité
Examiner minutieusement la pente de la chaussée dans la cour intérieure pour détecter tout affaissement, irrégularité ou problème structurel. Mettre en œuvre des mesures correctives pour ajuster le niveau de la chaussée, le cas échéant, afin d'assurer une surface plane et fonctionnelle et un écoulement adéquat des eaux de pluie, contribuant ainsi à prévenir la stagnation de l'eau. Inspecter les zones pour repérer toute colonisation biologique, telle que la croissance de moisissures, algues, lichens ou autres organismes, qui pourrait compromettre la sécurité ou l'aspect esthétique. Effectuer un nettoyage physique de la surface en utilisant des méthodes telles que le brossage, le lavage à haute pression ou d'autres techniques adaptées à la nature de la colonisation.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire: à cour terme	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	2 700 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Eau stagnante sur le bitume. Présence de végétation et de colonisation biologique sur les bordures séparant les emplacements de stationnement ainsi que sur les sols des aires de stationnement.	Engager un ingénieur qualifié pour évaluer l'inclinaison de la chaussée et recommander des mesures correctives si nécessaire. Faire appel à un spécialiste expérimenté pour mettre en œuvre les mesures correctives identifiées par l'ingénieur et pour réaliser les travaux de nivellement de la chaussée. Si le nettoyage nécessite des compétences spécifiques, engagez une équipe de nettoyage professionnelle équipée pour traiter la colonisation biologique de manière sécuritaire et efficace.

7.1.12. Nettoyage des murs d'enceinte du parking souterrain, suivi de la réparation des fissures et du rebouchage des enduits décollés.

DETAIL DES TRAVAUX	Esthétique/Sécurité
Effectuer une inspection détaillée des parois pour identifier les zones nécessitant un nettoyage, la présence de fissures et les parties décollées. Utiliser des méthodes appropriées pour nettoyer les surfaces des parois, éliminer la saleté, la poussière, les taches et tout autre résidu, en garantissant une base propre pour les réparations. Examiner soigneusement les fissures existantes pour déterminer leur profondeur, leur étendue et les facteurs sous-jacents qui les ont causées. Élaborer un plan détaillé pour la réparation des fissures, en sélectionnant les matériaux appropriés et les méthodes de réparation adaptées à la nature des fissures. Identifier les zones où le revêtement ou les matériaux sont décollés et effectuer le rebouchage nécessaire pour assurer une surface uniforme et sécurisée.	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire: Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	2 600 € ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Présence de dégradation apparente constatée. Observation de détérioration visible. Présence de colonisation biologique, incluant des algues vertes, des lichens et des végétaux sur les murs. Défaut ou négligence dans l'entretien de l'entrée du parking. Gonflement et décollement de l'enduit. Carbonatation du béton entraînant des fissures. Amorce de corrosion des armatures des murs.	Pour le nettoyage en profondeur des parois, engagez une entreprise spécialisée dans le nettoyage des façades. Faire appel à un ingénieur en génie civil ou structurel pour effectuer une inspection détaillée des fissures, établir un diagnostic, et recommander des solutions de réparation adaptées. Engagez une entreprise qualifiée pour mettre en œuvre les travaux de réparation des fissures et de rebouchage des zones décollées conformément aux recommandations de l'ingénieur.

7.1.13. Inspection et analyses géotechniques et structurelles complètes de l'ensemble des parois du parking souterrain.

DETAIL DES TRAVAUX	Sécurité/Esthétique
Analyse des caractéristiques géologiques et géotechniques du sol entourant les parois. Évaluation de la stabilité du sol et de son impact sur les fondations des parois. Analyse approfondie des fondations souterraines pour s'assurer de leur solidité et de leur capacité à supporter la structure. Examen détaillé de la structure des parois pour détecter toute dégradation, fissuration, ou anomalies. Vérification de l'intégrité des matériaux de construction utilisés. Identification et caractérisation de toutes les fissures présentes sur les parois, y compris leur dimension, leur profondeur, et leur orientation. Vérification de la présence de la carbonatation du béton et évaluation de son impact sur l'intégrité structurelle, avec des propositions de réparation. Compilation de toutes les observations, mesures, et recommandations dans un rapport d'inspection détaillé. Les coûts des travaux seront déterminés en fonction des solutions et conclusions établies par le bureau d'études.	☺ ☺ ☺ ☺
→ Nécessaire : Urgent	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC Nb : Prend uniquement en compte les frais des études.	6 500€ ±20%

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION

Présence notable d'une importante infiltration d'eau émanant du plancher. Une infiltration d'eau sous forme de jet sortant d'une fissure a été observée. Début de processus de corrosion. Présence d'une flaque d'eau au niveau du sol. Pour infos : L'eau peut affaiblir la structure du bâtiment en compromettant la résistance des matériaux, ce qui peut entraîner des dommages importants aux fondations, aux murs, et aux planchers. Les infiltrations d'eau peuvent favoriser la croissance de moisissures, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité de l'air intérieur. Les spores de moisissures peuvent être néfastes pour la santé respiratoire.	Engager une société d'ingénierie géotechnique et un bureau d'études structurels pour effectuer des analyses approfondies des parois du parking souterrain. Avant de finaliser votre choix, vérifiez attentivement leur qualification, assurez-vous qu'ils détiennent les licences requises et qu'ils possèdent une expérience pertinente dans des projets similaires. En outre, il est recommandé de solliciter des références et de consulter des avis afin d'évaluer leur réputation avant de prendre une décision.

7.2. Recommandations énergétiques

7.2.1. Remplacement des menuiseries.

DETAIL DES TRAVAUX	PERFORMANCE DE L'EQUIPEMENT
Dépose des menuiseries existantes en double vitrage Pose en rénovation de menuiseries double vitrage 4-20-4 mm avec entrée d'air pour les pièces sèches ainsi que pour améliorer le confort acoustique.	Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3
	EVOLUTION DES CONSOS D'ENERGIE
	EVOLUTION DES CONTRATS
	Aucune
	GAIN DE CONFORT
	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire à moyen termes	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	168 633€

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION

Les menuiseries actuelles peuvent représenter un poste de déperditions et d'inconfort important en hiver qui impactent les consommations de chauffage de l'ensemble de la copropriété. Les cadres d'origine sont dégradés et leur étanchéité à l'air est insuffisante	Le choix du matériau doit se faire en fonction du règlement de copropriété. Il est intéressant pour bénéficier d'un prix de groupe de mutualiser les travaux de remplacement des menuiseries Le changement de menuiseries peut permettre d'améliorer le confort acoustique Ce poste donne la possibilité de bénéficier de Ma Prime Rénov' Individuel

7.2.2. Mise en place d'une ventilation hygroréglable de type B.

DETAIL DES TRAVAUX	PERFORMANCE DE L'EQUIPEMENT
Installation d'une ventilation hybride hygro B sur les conduits de ventilation existants.	Ventilation hygro B
	EVOLUTION DES CONSOS D'ENERGIE
	Cf. Audit énergétique
	EVOLUTION DES CONTRATS
	Aucune
	GAIN DE CONFORT
	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire à long terme	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	**42 900€**

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Un meilleur système de ventilation de type hygro B est également nécessaire pour la santé des occupant en permettant de limiter les polluants intérieurs (COV et particules fines) et de réguler l'humidité.	Présence d'une extraction dans chaque pièce humide de chaque appartement (cuisine, salle-de-bain et WC). Présence d'au moins une entrée d'air dans chaque pièce de vie (salon, bureau, chambre …) au niveau des fenêtres / portes fenêtres, des coffres de volets roulants ou même des murs.

7.2.3. Installation des ballons thermodynamiques sur air extrait par appartement.

DETAIL DES TRAVAUX	PERFORMANCE DE L'EQUIPEMENT
Dépose des ballons accumulateurs électriques. Mise en place des ballons thermodynamique près du système de ventilation pour faciliter la connexion à l'air extrait.	V= 150L. COP = 3
	EVOLUTION DES CONSOS D'ENERGIE
	EVOLUTION DES CONTRATS
	Aucune
	GAIN DE CONFORT
	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire à long terme	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	112 000 €

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Réduire les consommations d'énergie, l'empreinte carbone de bâtiment et améliorer le confort intérieur par un système plus performant.	Installation d'un ballon de production d'eau chaude. Cette unité capte l'énergie de l'air extérieur et la transmet à l'eau chaude dans le ballon.

7.2.4. Isolation des murs extérieurs par l'intérieur.

DETAIL DES TRAVAUX	PERFORMANCE DE L'EQUIPEMENT
Choisir des artisans qualifiés RGE (Nécessaire pour l'obtention des aides financières MPR et CEE) Pose d'un isolant type laine de roche d'épaisseur 14 cm ayant une résistance thermique R≥ 3.7 m².K/W.	R ≥ 3,7 m².K/W
	EVOLUTION DES CONSOS D'ENERGIE
	Cf. Audit énergétique
	EVOLUTION DES CONTRATS
	Aucune
	GAIN DE CONFORT
	☻ ☻ ☻ ☻
→ Nécessaire long terme	

Estimation Financière	GLOBAL
INVESTISSEMENT TTC	60 000€

JUSTIFICATIONS	DETAILS TECHNIQUES ET POINTS D'ATTENTION
Poste de travaux permettant le plus de gains énergétiques ainsi que des gains de confort : suppression de la sensation de paroi froide en hiver / meilleur inertie et donc meilleure conservation de la fraicheur en été	Les performances thermiques indiquées et modélisées garantissent l'éligibilité aux aides financières. Il est recommandé de travailler avec des professionnels qualifiés, tels que des artisans qualifiés, architectes, des ingénieurs et des spécialistes pour garantir un aménagement et une réhabilitation efficace et conforme aux besoins spécifiques et aux normes de construction.

A noter : Il est essentiel de souligner que les prix que nous avons calculés peuvent présenter des variations par rapport aux prix du marché, en raison de l'inflation et de l'absence d'une base de données actualisée qui nous permettrait d'obtenir des prix précis pour chaque travail proposé.

7.3. Scénarios des travaux énergétiques selon le DPE (méthode 3CL-2021)

Après une série d'améliorations continues, nous parvenons à obtenir un bâtiment moins gourmand en énergie, consommant ainsi moins d'énergie tout en garantissant la qualité de vie des occupants.

Etiquette Energie - Climat	
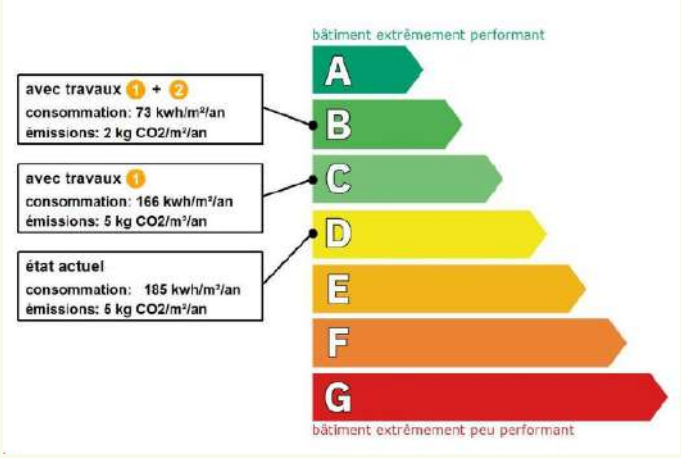	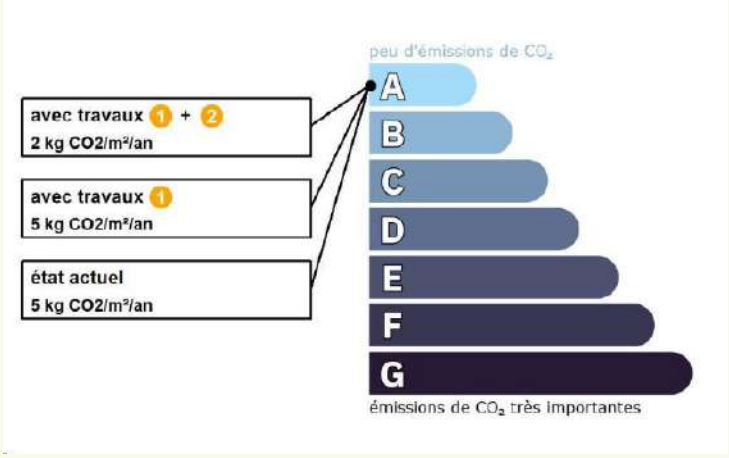

Listes des travaux :

Scénario 1	Scénario 2
• Remplacement des menuiseries.	• Scénario 1 + • Remplacement des menuiseries. • Isolation des murs extérieurs par l'intérieur. • Mise en place d'une ventilation hygroréglable de type B. • Installation des ballons thermodynamiques sur air extrait par appartement.

9. PLAN PLURIANNUEL DES TRAVAUX

Postes	Interventions urgentes	A réaliser échéance moins de 5 ans	A réaliser échéance moins de 10 ans	A réaliser échéance plus de 10 ans
Abord et accès extérieur				
Vérification du niveau de la chaussée dans la cour intérieure et nettoyage en vue d'éliminer toute présence de colonisation biologique.		✔		
Nettoyage des murs d'enceinte du parking souterrain, suivi de la réparation des fissures et du rebouchage des enduits décollés.	✔			
Sous-sol - RDC				
Mise en conformité du local à poubelles.	✔			
Façades				
Surveillance et évaluation des fissures au niveau des balcons.	✔			
Élimination de la végétation et réparation des fissures au niveau des murs de soubassement des façades.	✔			
Isolation des murs extérieurs par l'intérieur.				✔

Menuiseries extérieures				
Réparation ou remplacement de la fenêtre de la cage d'escalier au rez-de-chaussée.	✔			
Réparation ou remplacement du grillage, de la porte de sortie du parking souterrain, et rénovation de la porte d'entrée de l'immeuble	✔			
Remplacement des menuiseries.			✔	
Accès et circulations				
Réparation ou Réfection de la cage d'escalier et inspection des infiltrations.		✔		
Systèmes énergétiques (Chauffage/ECS/Ventilation/Eclairage)				
Mise en place d'une ventilation hygroréglable de type B.				✔
Réparation de l'éclairage des zones de circulation intérieure et de l'entrée de l'immeuble.	✔			
Installation des ballons thermodynamiques sur air extrait par appartement.				✔
Sécurité incendie				
Mise aux normes sécurité incendie	✔			

Diagnostics Techniques				
Diagnostic amiante	✔			
Diagnostic et réparation des planchers endommagés en raison du passage de câbles électriques et tuyaux des eaux usées.	✔			
Inspection et analyses géotechniques et structurelles complètes de l'ensemble des parois du parking souterrain.	✔			

10. Synthèse de l'évaluateur

Ces travaux pluriannuels attestent d'un véritable engagement en faveur de la durabilité, de l'efficacité énergétique et de l'amélioration générale du cadre de vie pour tous les occupants de la copropriété.

Bien que l'immeuble, construit avant 1994, ait bénéficié d'un entretien régulier depuis sa construction, ce qui se reflète clairement dans l'aspect global de ses façades extérieures et de ses espaces communs, il est fortement recommandé de procéder à des diagnostics, études structurelles et réparations pour prévenir d'éventuels dommages plus importants au niveau du parking souterrain.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, le bâtiment affiche une performance relativement moyenne, caractérisée par une isolation intérieure des murs et des systèmes de chauffage moyennement efficaces. Il est important de noter particulièrement que le remplacement des menuiseries et du système de ventilation mécanique autoréglable par des VMC Hygro B peut être nécessaire pour améliorer la qualité de l'air intérieur, simplifier la gestion de l'humidité et créer un environnement de vie plus sain et plus confortable pour les résidents.

La mise en œuvre de ces améliorations permettra à la résidence d'accroître son efficacité énergétique, de réduire les coûts de chauffage et de climatisation, tout en offrant un intérieur plus sain et agréable. Ces travaux, planifiés sur plusieurs années, témoignent d'un engagement solide en faveur de la durabilité, de l'efficacité énergétique et de l'amélioration globale de la qualité de vie pour tous les résidents de l'immeuble.