


ISUZU

TSE-SVB-2022-04 8 กมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ทดสอบกลไกการทำงานของเกียร์อัตโนมัติของรถใหม่ในสต็อกก่อนส่งมอบรถ รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นปี 2022 รุ่นเกียร์อัตโนมัติ

ระบบส่งกำลัง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือศูนย์บริการ ทดสอบกลไกการทำงานของเกียร์รถใหม่ในสต็อกก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า สำหรับรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นปี 2022 รุ่นเกียร์อัตโนมัติ ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรวจสอบวัน/เดือน/ปีที่ ผลิตจากเอกสารที่ติดอยู่ที่กระจกบังลมหน้า) เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าลูกค้าสามารถใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้

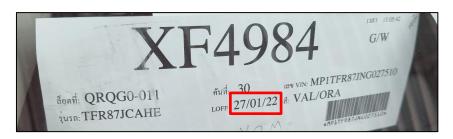

ภาพตัวอย่าง เอกสารที่ติดอยู่ที่กระจกบังลมหน้าซึ่งแสดงวัน/เดือน/ปีที่ผลิตรถ

## ขั้นตอนการทดสอบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

รายละเอียด	รูปประกอบ
1. สตาร์ตเครื่องยนต์	
2. เหยียบเบรกไว้ให้รถหยุดนิ่ง	เหยี่ยบเบรก
3. เลื่อนเกียร์ไปที่โหมด D	ไปที่โหมด D
4. เลื่อนเกียร์จากโหมด D ไปที่โหมด M แล้วค้างไว้ 2 วินาที	โหมด D ไปที่โหมด M ค้างไว้ 2 วินาที
5. เลื่อนเกียร์จากโหมด M ไปที่โหมด D แล้วค้างไว้ 2 วินาที	โหมด M ไปที่โหมด D ค้างไว้ 2 วินาที  เ
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 – 5 ทั้งหมด 30 ครั้ง (เลื่อนคันเกียร์ไป - มาระหว่างโหมด D กับ M )	

6. ขับรถทดสอบโดยให้เกียร์อยู่ที่โหมด D	โหมด D
7. ขับรถจนความเร็วถึงประมาณ 40 กม./ชม.	ความเร็ว 40 กม./ชม.
8. ยกเท้าออกจากคันเร่ง โดยปล่อยให้รถเคลื่อนที่ต่อไป โดยไม่ต้องเหยียบเบรก จนความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม.	ยกเท้าออกจากคันเร่ง
9. ขณะความเร็วลดลง สังเกตการทำงานของเกียร์ หรือ อาการผิดปกติต่างๆ เช่น การกระชาก/กระตุกของรถ และเสียงผิดปกติ เป็นตัน	
10. กรณีที่พบอาการผิดปกติ ให้หยุดการทดสอบแล้วทำ รายงานขอพิจารณาเคลม (CJRQ)	
หากไม่พบอาการผิดปกติในครั้งแรก ให้ทำการทดสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 – 9 ซ้ำอีก 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน	ตรวจสอบอาการผิดปกติ
11. หลังจากทดสอบรถเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบ	แบบฟอร์มการดรวจเช็ครถใหม่ก่อนส่งมอบ ศูนย์บริการ : สาขา :
โดยศูนย์บริการสามารถรวบรวมผลการทดสอบแล้ว นำส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มาที่อีเมลล์	ลำดับที่ หมายเลข VIN หมายเลขเครื่อง วันที่ดรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ปกติ ผิดปกติ
technical_Assistant_B_LCV@tripetch-isuzu.co.th	

หมายเหตุ เนื่องจากการทดสอบนี้ความเร็วรถสูงสุดที่จำเป็นคือ 40 กม./ชม. ดังนั้นเส้นทางที่ใช้ในการทดสอบขับต้องมี ความยาวของเส้นทางที่เพียงพอ ในขณะทำการทดสอบขอให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กรณีที่ศูนย์บริการมีพื้นที่ไม่เพียงพอ <u>มิต้องทำการทดสอบนี้</u> โดยไม่แนะนำให้นำรถไปขับ ทดสอบนอกศูนย์บริการ

## 🔔 ข้อสำคัญ

หากตรวจสอบพบอาการผิดปกติหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนงานสนับสนุนด้านเทคนิครถเล็ก (TAB) ฝ่าย บริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) โทร 0-2966-2111 ต่อ 4374

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง