



TSE-SVB-2022-13 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง	ข้อแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติม ในขั้นตอนการถอดประกอบ	
	ฝาครอบตอนที่ 3	ระบบ
รุ่นรถ	รถยนต์ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021	ตวถง

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติม ในขั้นตอนการถอดประกอบฝาครอบตอนที่ 3 จากการ ปฏิบัติงาน โครงการพิเศษด้านเทคนิค 000255 "ตรวจเช็กแผ่นบุหลังคา" เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ตัวอย่างลักษณะการเสียหาย</u>










แนวทางปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการถอดฝาครอบตอนที่ 3 ด้านซ้าย-ขวา และแยกฝาครอบบน, ล่างออกจากกัน มีข้อแนะนำและข้อควรระวัง เพิ่มเติมจาก คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการพิเศษด้านเทคนิค 000255 "ตรวจเช็กแผ่นบุหลังคา" ดังนี้

ขั้นตอนการถอด

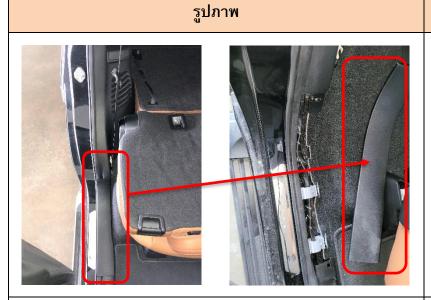

ขั้นตอน

การถอดฝาครอบตอนที่ 3 ให้ทำการถอดแผง บันไดประตูหลังก่อน

ข้อควรระวัง กรณีไม่ถอดแผงบันได ประตูหลังออกก่อน จะทำให้การถอดฝา ครอบตอนที่ 3 ทำได้ยาก และอาจเกิด การแตกหรือหักได้



ดึงฝาครอบตอนที่ 3 ออก โดยเรียงตามลำดับ หมายเลข และให้ออกแรงดึงเพิ่มในตำแหน่งที่ มีหมุดยึดอยู่ตามภาพตัวอย่าง เพื่อให้ฝา ครอบตอนที่ 3 หลุดออกมาพร้อมกันทั้ง ส่วนบนและส่วนล่าง



ตำแหน่งในการดึงฝาครอบตอนที่ 3



ตำแหน่งหมุดยึด



ดึงฝาครอบตอนที่ 3 ออกมาพร้อมกันทั้ง ส่วนบนและส่วนล่าง วางลงตามลักษณะภาพ ตัวอย่าง แล้วทำการปลดคลิปล็อก ตาม ตำแหน่งในภาพ จากนั้นจึงแยกฝาครอบ ส่วนบนและล่างออกจากกัน

ขั้นตอนการประกอบ

ขั้นตอน รูปภาพ ใส่ฝาครอบตอนที่ 3 ส่วนบนให้เรียบร้อย ใส่ฝาครอบตอนที่ 3 ส่วนล่างเข้ากับส่วนบน ให้เรียบร้อย ข้อควรระวัง สำหรับหมุดยึดที่มีเซ็นเตอร์ ควรตรวจสอบเซ็นเตอร์ให้ตรงตำแหน่ง ก่อนดันฝาครอบตอนที่ 3 เข้าไป ใส่แผงบันไดประตูหลัง แล้วล็อกให้แน่น

<u>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</u>

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4797 สายตรง 0-2966-2038-41