



11 กันยายน 2562

เรื่อง	ข้อแนะนำขั้นตอนปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมรายการค่าแรงสำหรับการ	
	เปลี่ยนฝาครอบราวหลังคา (เฉพาะฝาครอบส่วนหน้า และส่วนหลัง)	ระบบ <b>ตัวถัง</b>
รุ่นรถ	อีซูซุ mu-X (รุ่นปี 2018-2019)	VI ABIU

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อแนะนำขั้นตอนปฏิบัติงาน <u>กรณีที่พบการแตกร้าวบริเวณฝาครอบราวหลังคา (เฉพาะฝาครอบส่วน</u> หน้าและส่วนหลัง) และแจ้งเพิ่มเติมรายการค่าแรง "เปลี่ยนและทำความสะอาดฝาครอบราวหลังคา" ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้



## \chi ขั้นตอนปฏิบัติ (ตัวอย่างฝาครอบราวหลังคาข้างซ้ายส่วนหลัง)

1) ถอดฝาครอบราวหลังคาออก โดยใช้ "เครื่องมือถอดคอนโซลที่เป็นพลาสติก" เปิดฝาครอบราวหลังคาตาม ตำแหน่งของจุดยึด (ดังภาพ)




<u>ข้อควรระวัง</u> : ต้องระมัดระวัง อย่าให้เครื่องมือเสียดสีกับตัวรถ



2) ให้ใช้มือดันฝาครอบราวหลังคาไปด้านในตัวรถ เพื่อให้จุดยึดด้านในถูกปลดออก แล้วจึงนำฝาครอบราว หลังคาออกได้



3) ทำความสะอาดฐานของฝาครอบราวหลังคาโดยเฉพาะจุดยึดทั้ง 4 จุดให้สะอาด (ดังภาพ)

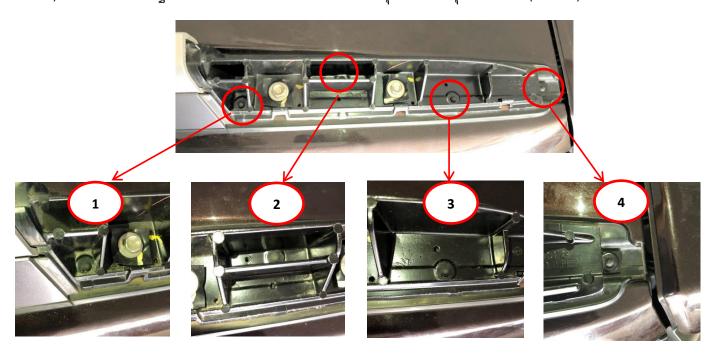

4) ทำการประกอบฝาครอบราวหลังคาใหม่ โดยเริ่มจากจุดยึดที่ปลายของฝาครอบก่อน (ดังภาพตัวอย่าง) จากนั้นจึงประกอบฝาครอบราวหลังคาโดยกดตามจุดยึดทั้งหมดให้แน่นสนิท



5) ตรวจสอบฝาครอบราวหลังคาโดยรอบว่าติดตั้งกับฐานฝาครอบได้แนบสนิททุกด้าน



## รายการค่าแรง

การเปลี่ยนฝาครอบราวหลังคาส่วนหน้าและส่วนหลัง พร้อมทำความสะอาดฐานฝาครอบราวหลังคา (กรณีปัญหาแตกร้าว) ให้ใช้ค่าแรงดังนี้

ชื่อค่าแรง : เปลี่ยนและทำความสะอาดฝาครอบราวหลังคา							
รหัสค่าแรง		รายการ	ระยะเวลา				
ส่วนหน้า / ส่วนหลัง	X9981	เปลี่ยน 1 ชิ้น	18 นาที				
	Α	เปลี่ยนเพิ่ม 1 ชิ้น	18 นาที				
รหัสค่าแรงเพิ่มเติม (Add Code)	В	เปลี่ยนเพิ่ม 2 ชิ้น	36 นาที				
	С	เปลี่ยนเพิ่ม 3 ชิ้น	54 นาที				

## การเปลี่ยนฝาครอบราวหลังคา <mark>(กรณีปัญหาอื่น ๆ)</mark> ให้ใช้ค่าแรงดังนี้

ชื่อค่าแรง : เปลี่ยน หรือ ถอด-ติดตั้งฝาครอบราวหลังคา						
รหัสค่าแรง		รายการ	ระยะเวลา			
ส่วนหน้า	R3400	เปลี่ยน 1 ชิ้น	12 นาที			
รหัสค่าแรงเพิ่มเติม (Add Code)	А	เปลี่ยนเพิ่ม 1 ชิ้น	6 นาที			
ส่วนหลัง	R3401	เปลี่ยน 1 ชิ้น	12 นาที			
รหัสค่าแรงเพิ่มเติม (Add Code)	А	เปลี่ยนเพิ่ม 1 ชิ้น	6 นาที			
ส่วนกลาง	R3402	เปลี่ยน 1 ชิ้น	18 นาที			
รหัสค่าแรงเพิ่มเติม (Add Code)	А	เปลี่ยนเพิ่ม 1 ชิ้น	12 นาที			

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2038-41