机械特性方程式:

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T = n_0 - \beta T$$

n₀: 理想空载转速

β: 机械特性的斜率。越小表明随着转矩T的增 大转速下降越平缓, 机械特性越硬

- **例**5-2 试分析在下列情况下,直流电动机的电枢电流和转速有何变化(假设电动机不饱和)。
 - (1) 电枢端电压减半, 励磁电流和负载转矩不变。
 - (2) 电枢端电压减半, 励磁电流和输出功率不变。
 - (3) 励磁电流加倍,电枢端电压和负载转矩不变。
 - (4) 励磁电流和电枢端电压减半,输出功率不变。
 - (5) 电枢端电压减半, 励磁电流不变, 负载转矩随转速的平方而变化。
- 解: (1)因为磁路不饱和且励磁电流 I_{Γ} 不变,因此主磁通 Φ 不变。负载转矩不变,即电磁转矩 T_{N} 不变,由于 $T_{N}=C_{T}\Phi I_{a}$,故电枢电流 I_{a} 不变。根据 $n=\frac{U-I_{a}R_{a}}{C_{e}\Phi}$,U 减半,故转速 n 下降,且 n 小于原来的一半。
- (2) U 减半,输出功率 P_2 不变, I_a 必然上升,否则,由于输入功率 $P_1 = UI_a$ (假设为他励),若 I_a 不变或减小,则 P_1 减小, P_2 必然不能保持不变。 I_a 上升,n 必然下降。
- (3) I_1 加倍,则 Φ 加倍。 T_2 不变,即 T_N 不变,故 I_a 减半。由于 I_aR_a $\ll U$,从n 的表 达式可知,此时n 下降。
- (4) U 减半而 P_2 不变,由(2)分析知 I_a 上升。 I_f 减半,则 Φ 减半,($U-I_aR_a$)较 $C_e\Phi$ 减小得多,故 n 下降。
- (5) $I_{\rm f}$ 不变,则 Φ 不变。由于 $T_2 \propto n^2$, $T_{\rm N}$ 近似与 n^2 成正比,亦即 $I_{\rm a}$ 近似与 n^2 成正比。当U 减半时,假设n上升,则 $I_{\rm a}$ 上升,($U-I_{\rm a}R_{\rm a}$)下降,由 $n=(U-I_{\rm a}R_{\rm a})/C_{\rm e}\Phi$ 得n下降,这与假设相矛盾。故n必然下降, $I_{\rm a}$ 下降。

5.4 他励直流电动机的启动

起动初始瞬间,电机转速为零,故电机感应电动势为零,电压全部加在电枢电阻上,造成启动电流很大,坏处:


- 1) 火花大, 破坏换向;
- 2) 电枢绝缘破坏, 烧断绕组;
- 3) 供电电源电压波动;
- 4) 启动转矩过大,引起冲击。

所以,对直流电动机的启动要求:在保证启动转矩足够大的前提下,尽量减小启动电流。

启动方法:全压启动、电枢回路串电阻启动和降压启动。

3

1. 全压启动

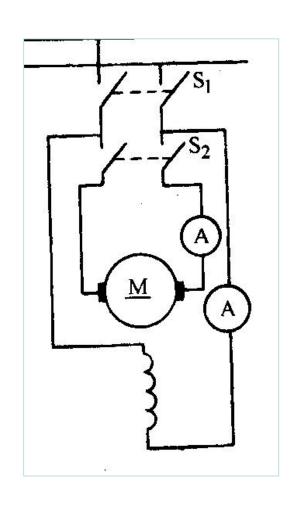

启动电流很大,可达额定电流的十几倍。

只有小容量电机才采用全压 启动,因为 R_a 较大,启动电流不 会很大;转动惯量小,转速上升 快。

2. 电枢回路串电阻启动

(1) 无级启动

启动时先把启动电阻调到最大值,再接通电源,电动机开始启动,随着转速的升高,逐渐减少启动变阻器的值,直到全部切除启动电阻。

一般情况下,为了充分利用电动机的过载能力,使电动机获得适当的启动转矩,最大启动电流取为额定电流的1.8~2.5倍,根据

$$I_{stm} = \frac{U_N}{R_a + R_O}$$


可得初始启动电阻值:

$$R_{\Omega} = \frac{U_N}{I_{stm}} - R_a$$

(2) 有级启动

① 启动过程

以他励直流电动机采 用三级启动为例:

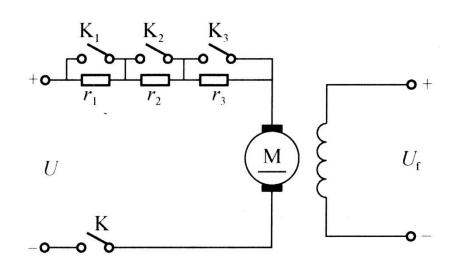


开始时开关K₁、K₂、K₃均断开,此时三部分电阻均接入电路,启动电阻为:

$$R_{S3} = R_a + r_1 + r_2 + r_3$$


启动电流为:

$$I_{st1} = \frac{U_N}{R_a + r_1 + r_2 + r_3}$$

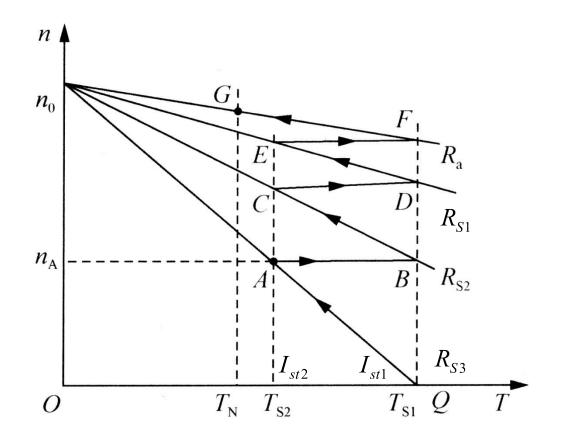


电机启动,转速上升,工作点沿直线QA移动,电流逐步减小,到达切换电流 I_{st2} (A点)时, K_3 闭合,此时电阻为:

$$R_{S2} = R_a + r_1 + r_2$$

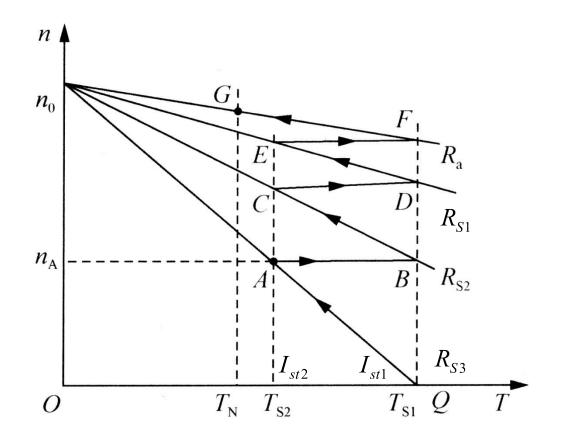


 K_3 闭合后,工作点从A点移至B点,再沿直线BC移动,电流逐步减小,到达切换电流 I_{st2} (C点)时, K_2 闭合,此时电阻为:

$$R_{S1} = R_a + r_1$$

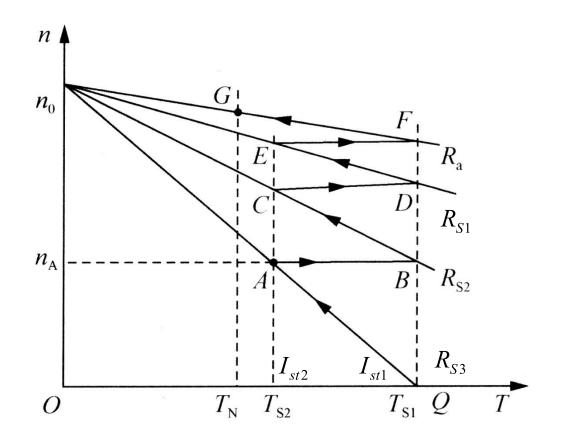

 K_2 闭合后,工作点从C点移至D点,再沿直线DE移动,电流逐步减小,到达切换电流 I_{st2} (E点)时, K_1 闭合,此时仅电枢电阻工作,电机按固有机械特性曲线到达工作点。

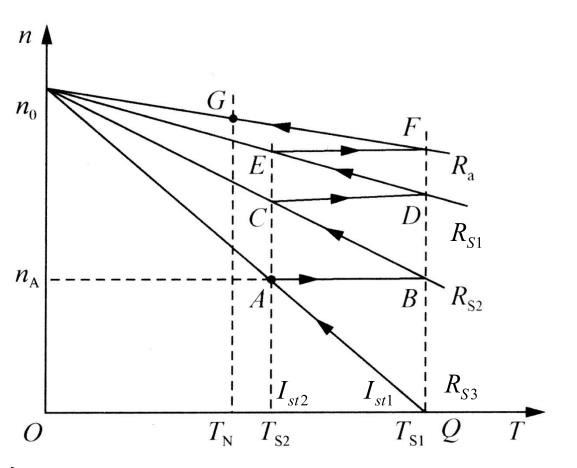


- ② 启动过程总结
- a) 回路电阻逐步减小
 - b) 工作点移动: $Q \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$
 - c) 良好的启动必须保证:每级启动电阻上有相同的最大启动电流和相同的切换电流.

- ③ 分级电阻计算
- a) 启动电流选取

$$I_{st1} = (1.5 \sim 2.0)I_N$$

$$I_{st2} = (1.1 \sim 1.2)I_N$$

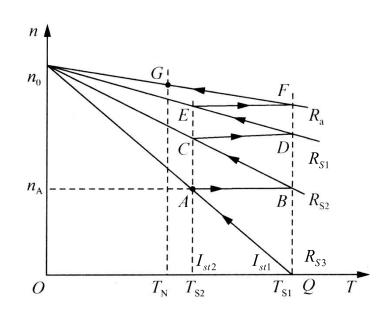

b) 从A到B的分析 (分为m级)

切换瞬间, 电机转速不变, 所以感应电动势不变, 则有:

$$U_{N} - I_{st2}R_{Sm} = U_{N} - I_{st1}R_{S(m-1)}$$

整理得:
$$\frac{R_{Sm}}{R_{S(m-1)}} = \frac{I_{st1}}{I_{st2}} = \beta$$

同理可得:

$$\frac{R_{Sm}}{R_{S(m-1)}} = \frac{R_{S(m-1)}}{R_{S(m-2)}} = \dots = \frac{R_{S2}}{R_{S1}} = \frac{R_{S1}}{R_a} = \frac{I_{st1}}{I_{st2}} = \beta$$

c) 计算公式

今m级启动时第m级启动电阻为:

$$R_{Sm} = R_a + r_1 + r_2 + \dots + r_{m-1} + r_m$$

可得:
$$\begin{cases} r_1 = (\beta - 1)R_a \\ r_2 = (\beta^2 - \beta)R_a \\ \cdots \\ r_m = (\beta^m - \beta^{m-1})R_a \end{cases}$$

3. 降压启动

启动时,降低电源电压,使得启动电流减小,随着n上升,Ea上升,将电源电压逐步升到额定值,使电动机达到稳定运行。

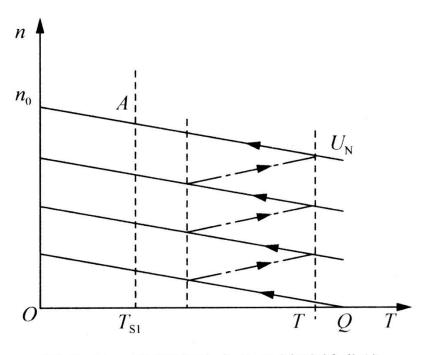


图 5.21 降压启动人为机械特性曲线

优点: 不用串接电阻, 效率高, 启动平滑。

缺点:必须有专用电源设备,如:可控硅整流电源。

4. 直流电动机转向改变方法

- (1) 改变励磁电流的方向;
- (2) 改变电枢电流的方向。

例 5-3 一台他励直流电动机 $P_N = 200$ kW, $U_N = 440$ V, $I_N = 497$ A, $R_a = 0.076$ Ω, $n_N = 1500$ r/min,计算五级启动时的启动电阻。

解:采用解析法来计算启动电阻

选取启动电流 I_1 =(1.5~2.0) I_N =(1.5~2.0)×497=(745.5~994)A 取 I_1 =840A。

则启动时电枢回路总电阻为

$$R = \frac{U_{\rm N}}{I_{\rm stm}} = \frac{440}{840} = 0.524(\Omega)$$

计算启动电流比β的公式为

$$\beta = \sqrt[m]{\frac{R}{R_a}} \tag{5-28}$$

式中:m为启动级数,本题采用五级启动,所以m=5,可以求得

$$\beta = \sqrt[5]{\frac{R}{R_a}} = \sqrt[5]{\frac{0.524}{0.076}} = 1.47$$

检验切换电流 I_2 , 根据

$$I_2 = \frac{I_1}{\beta} = \frac{840}{1.47} = 571(A)$$

在其规定的范围 I_2 =(1.1~1.2) I_N =(1.1~1.2)×497=(546.7~596.4)A之内。则各级启动总电阻如下:

$$r_{s1} = (\beta - 1)R_a = (1.47 - 1) \times 0.076 = 0.036(\Omega)$$

$$r_{s2} = (\beta^2 - \beta)R_a = (1.47^2 - 1.47) \times 0.076 = 0.0525(\Omega)$$

$$r_{s3} = (\beta^3 - \beta^2)R_a = (1.47^3 - 1.47^2) \times 0.076 = 0.0772(\Omega)$$

$$r_{s4} = (\beta^4 - \beta^3)R_a = (1.47^4 - 1.47^3) \times 0.076 = 0.1135(\Omega)$$

$$r_{s5} = (\beta^5 - \beta^4)R_a = (1.47^5 - 1.47^4) \times 0.076 = 0.1668(\Omega)$$

5.5 他励直流电动机的调速

与交流异步电动机相比,直流电动机结构复杂,价格高,维护不方便,但它的最大优点是调速性能好。 直流电动机调速的主要优点是:

- (1) 调速均匀平滑,可以无级调速。(注: 异步电动机改变极对数调速的方法叫有级调速)。
- (2) 调速范围大,调速比可达200以上(调速比等于最大转速和最小转速之比),因此机械变速所用的齿轮箱可大大简化。

下面以他励电动机为例说明直流电动机的调速方法。

转速公式:
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R}{C_e C_T \Phi^2} T$$

调速方法有: 改变电枢回路电阻调速、改变磁通调速、改变电枢端电压调速。

1. 降低电枢电压调速

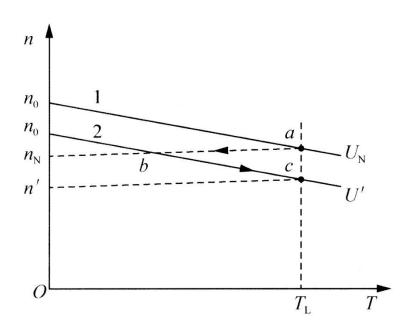


图 5.22 降低电枢电压调速

- (1) 工作时电枢电压一定,电压调节时,不允许超过 U_N , ,而 $n \propto U$, 所以调速只能向下调。
- (2) 可得到平滑、无级调速。
- (3) 调速幅度较大。

2. 电枢串电阻调速

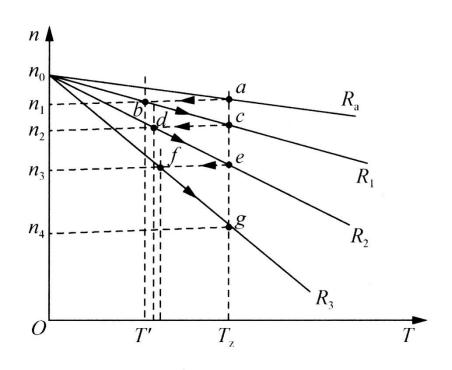


图 5.23 电枢串电阻调速

- (1) 调速只能向下调。
- (2) 电枢回路串接电阻,能量消耗大,效率低。
- (3) 方法简单,控制设备不复杂。

3. 弱磁调速

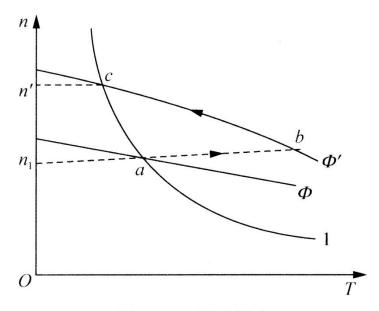


图 5.24 弱磁调速

- (1) 由于电动机额定工作状态下铁心已接近饱和, 所以只能弱磁调速。
- (2) 由于励磁电流一般只有额定电流的1%~3%, 所以弱磁调速能耗小、控制方便。
- (3) 转速只能由额定值上调,受电动机温升的控制, 转速不能太高。
 - (4) 一般多用于恒功率负载。

5.6 他励直流电动机的制动

为加快电动机停车过程,可以使用电气制动方法,即在电动机转轴上施加一个与旋转方向相反的电磁转矩(制动转矩),从而达到使电动机快速停车的目的,具体有三种方法: 能耗制动、反接制动、回馈制动。

1. 能耗制动

(1)制动原理

制动时将电枢绕组从 电源上断开,并接上 一电阻。

制动前电流:

$$I_a = \frac{U_N - E_a}{R_a}$$

制动时电流:


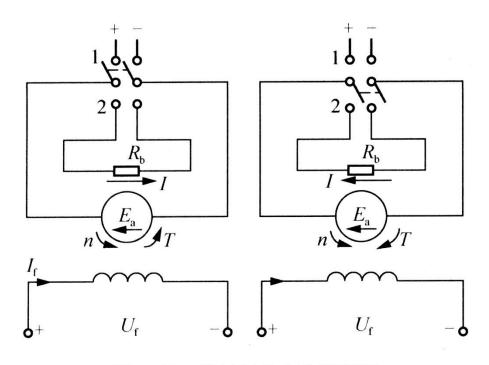


图 5.25 能耗制动电路原理图

$$I_{a} = \frac{U_{N} - E_{a}}{R_{a} + R_{b}} = \frac{-E_{a}}{R_{a} + R_{b}}$$

电枢电流方向改变了,电磁转矩方向亦改变,由驱动转矩变成阻转矩。

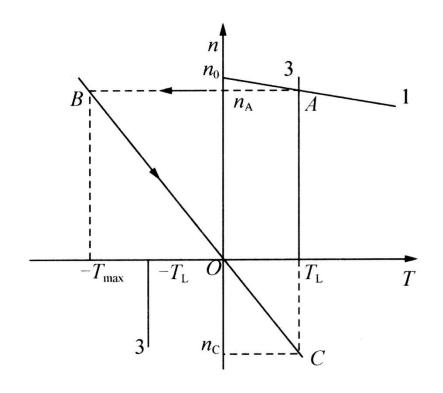

(2)制动过程

图 5.26 能耗制动机械特性

- ① 反抗性恒转矩负载: A→B→O
- ② 位能型恒转矩负载 (起重机): A→B→C
- (3)特点: 制动转矩较小, 一般与机械制动配合使用。

2. 反接制动

(1)制动原理

带位能性恒转矩负载的电动机,电枢反接的反接制动的工作原理。

正常工作时, K1闭合, K2 断开。制动时, K1断开, K2 闭合。此时电枢电流为:

$$I_{a} = \frac{-U_{N} - E_{a}}{R_{a} + R_{Z}} = -\frac{U_{N} + E_{a}}{R_{a} + R_{Z}}$$

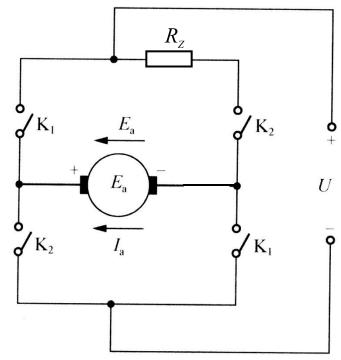


图 5.27 电枢反接制动电路图

- (2)制动过程: a→b →c→d
- (3)特点:
 - ① 制动转矩大、制动快, 但冲击电流大,需串 入电阻,使损耗加大;
 - ② 当转速接近零时,若不及时切断电源,电机将反转,一般用于要求正反转的场合。

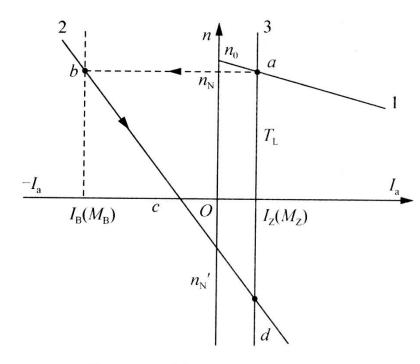


图 5.28 电枢反接制动机械特性

3. 回馈制动

(1)制动原理

当电动机转轴受到外加转矩的作用,让电动机转速超过理想空载转速,使电动机处于发电状态,能量转换关系为系统动能转换为电能反馈给电网。

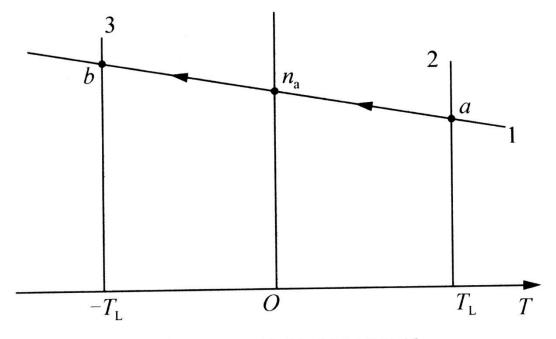


图 5.29 回馈制动机械特性

- (2)制动过程 (电车下坡): a→b
- (3)特点:
 - ① 电流反向;
 - ② 能量流向变化: 电动状态下由电网电能转换为机械能驱动电机工作; 制动状态下电机轴上的机械能转换为电能送回电网。
 - ③ 不能用来快速停车

例5-6 已知某电动机的机械性能如图5.30所示, 当电动机与特性2、3、4的负载配合时, 平衡点 A、B、C、D中哪些是稳定运行点, 哪些是非稳 定运行点?

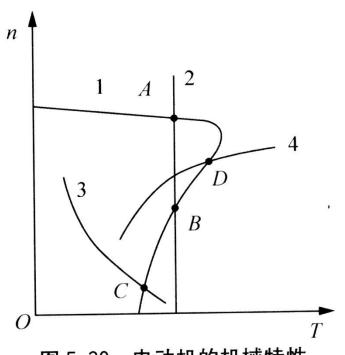


图 5.30 电动机的机械特性

稳定运行点: A、D

非稳定运行点: B、C

例 5 - 7 他励直流电动机 P=30kW, U_N =220V, I_N =158.8A, n_N =1000r/min, R_a =0.1Ω, 试求: ① $C_e\Phi_N$ 、 T_N , n_0 ; ② 负 载 转 矩 T_L =0.8 T_N 时,电动机在固有特性上(图 5.31)稳定运行的转速;③负载转矩 T_L =0.8 T_N 时,电动机在电枢回路串入 0.3Ω 电阻时的稳定运行转速;④负载转矩 T_L =0.8 T_N 时,电动机在固有特性上稳定运行时进行能耗制动,制动初始电流限制为额定电流的两倍时,制动电阻应为多大?⑤直接启动时启动电流为额定电流的几倍?

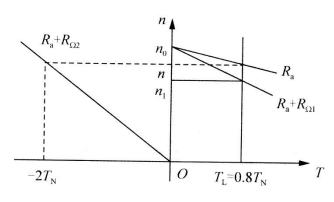


图 5.31 他励直流电动机机械特性

解:

5.7 直流电动机的驱动控制电路

主要讨论功率不大、电压不高、体积较小的微型直流电动机的驱动。

包括:

- (1) 永磁式直流电动机
- (2) 电磁式并励直流电动机

1. 直流电机驱动问题

在直流电机驱动电路的设计中, 主要考虑的是系统功能和性能。

- (1) 功能
- ① 电机是单向还是双向转动?

单向转动:一个大功率三极管或场效应管;

双向转动: 由4个功率元件构成H桥电路来驱动。

② 需不需要调速?

不需要调速:继电器或开关即可

需要调速:广泛采用PWM脉宽调制技术

- (2) 性能
- ① 输出电流和电压范围
- ② 效率, 功率管一般工作在饱和或截止状态
- ③ 对控制输入端的影响,可加光耦
- ④ 对电源的影响,注意共态导通问题
- ⑤ 可靠性

(3) PWM (Pulse Width Modulation) 调速控制

- ①按一个固定频率(周期)来接通和断开电源;
- ② 根据需要改变一个周期 内接通和断开的时间比 (占空比);
- ③ 采用PWM技术构成的无 级调速系统,启停时对 直流系统无冲击,并且 具有启动功耗小、运行 稳定的特点。


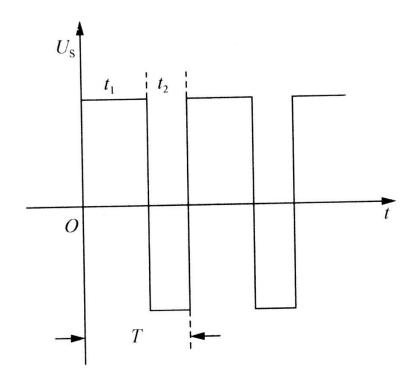


图 5. 32 PWM 调速波形图

$$U_{av} = \frac{t_1}{t_1 + t_2} U_S = \frac{t_1}{T} U_S = \alpha U_S$$

2. 直流电机单向起停驱动电路

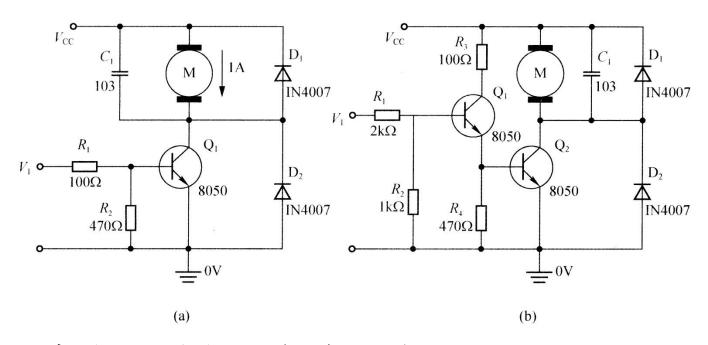

- (1)V₁高电平时电机启动运转
- (2)电路(b)增加一级放大,可以有效降低Q₁的基极电流,以R₃来限制Q₂的基极电流
- (3)D₁为续流二极管,D₂用来保护晶体管不被反向 电动势损坏

3. 直流电机双向运转H桥驱动电路

(1) 直流电动机双向H桥驱动原理

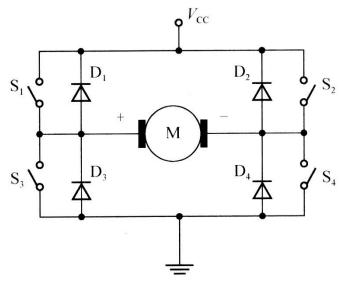


图 5.34 直流电动机 H型全桥控制电路原理图

当S1、S4导通时,S2、S3关断,电机两端加正向电压,可以实现电机的正转或反转制动;当S2、S3导通时,S3、S4关断,电机两端为反向电压,电机反转或正转制动。

单电源, 可实现四象限的驱动控制

(2) 分立元件构成的H桥驱动电路

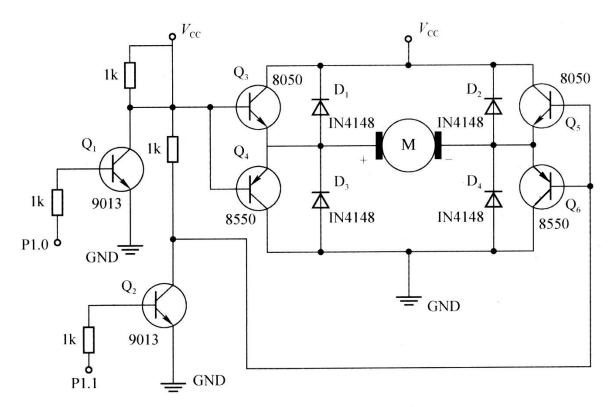


图 5.35 分立元件 H 桥驱动电路

当P1.0=0,P1.1=1时,Q3和Q6导通,而Q4和Q5关断,电动机正转;当P1.0=1,P1.1=0时,Q3和Q6关断,而Q4和Q5导通,电动机反转。

36

(3) H桥驱动电路性能指标测试

- ① 直流电动机两端电压与电源电压相比,不 应该降低太多;
- ② 直流电动机通过的电流与电动机直接接电源相比, 也不应该降低太多;
- ③ 功率管在长时间满负荷工作时,元件不应该烫手。
- (4) 集成H桥驱动电路

L293D、L298N、TA7257P、SN754410等

4. 直流电机单向运转PWM调速驱动电路

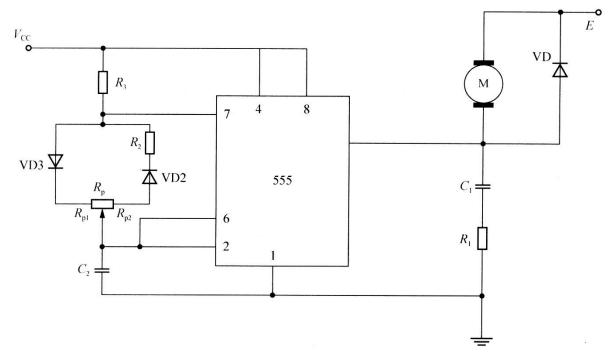


图 5.36 直流电动机单向启停控制电路

当555输出高电平时,电机电枢绕组不能得到有效电压驱动,当输出低电平时,可以得到有效电压驱动,通过调节555输出方波的占空比即可调节电机转速。方波占空比越小,低电平时间越长,驱动电流越大,转速加快,反之亦然。

5. 基于单片机的直流电机双向运转PWM调速控制电路


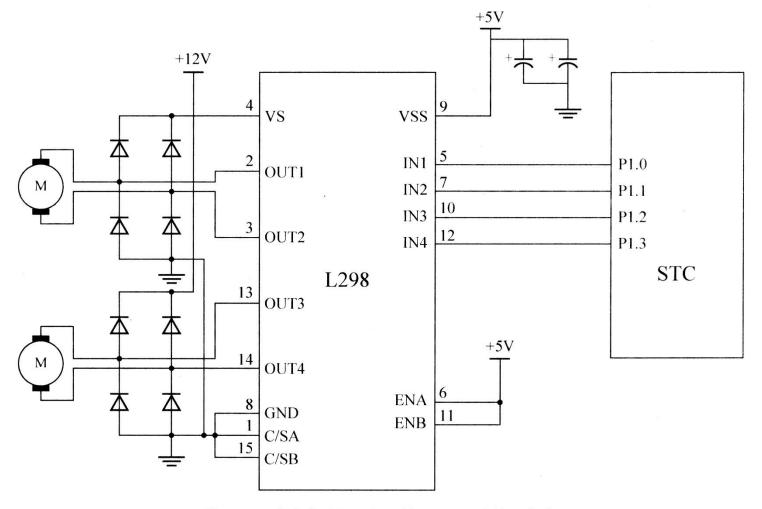


图 5.39 直流电动机双向运转 PWM 调速控制电路

6. 基于可编程器件的直流电机控制电路

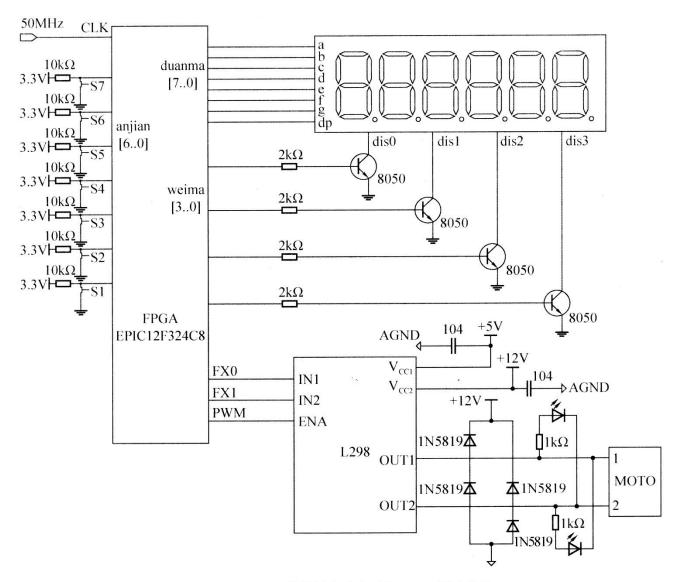

40

本章小结

- 1、直流电动机的工作原理、电动势平衡方程式、转矩平衡方程式、功率平衡方程式的含义;
- 2、他励直流电动机的机械特性,转速跟电压、电枢绕组、磁通的关系;相应的调速方法;
- 3、直流电动机启动存在的问题,常用的启动方法;
- 4、直流电动机的各种常用的驱动控制电路;

作业

习题五: 四-1, 四-3

交作业时间: 4月7日23点前, 学在浙大平台上提交