

Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional

San Isidro, 20 de marzo de 2026

COES/D/DO-187-2026

Señor
Victor Fernández Guzmán
Gerente General
OSINERGMIN
Presente. -

Asunto: **INFORME TÉCNICO RESPECTO DE LAS TRANSGRESIONES A LA NTCSE
POR EL EVENTO EV-036-2026**

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), aprobada por Decreto Supremo N° 020-97-EM, cumplimos con remitir a usted el siguiente informe técnico relacionado a transgresiones a la calidad del producto y suministro:

Informe N° COES/D/DO/SEV/IT-036-2026 del 19.03.2026, respecto al evento EV-036-2026, Desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco y la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco, ocurrido el 07.02.2026 y 08.02.2026 a las 13:28 h y 17:56 h (07.02.2026) y 05:01 h (08.02.2026).

La asignación de las correspondientes responsabilidades, de conformidad con la función asignada al COES en el literal (i) del artículo 14° de la Ley 28832, ha sido efectuada mediante la comunicación COES/D/DO-186-2026, cuya copia le ha sido remitida.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

<@wsifuentes@>

Adj.: Lo indicado.
C.c.: REP, ELECTROCENTRO, MINEM - DGE, DP, SEV, SCO, SPR, DJR, SNP y SME.

Av. Los Conquistadores N 1144,
San Isidro, Lima-Perú.
+51 6118585





COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA
INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

EVENTO : DESCONEXIÓN DEL ALIMENTADOR L-1026 (A4254) DE 10 kV EN LA S.E. HUÁNUCO Y LA BARRA DE 10 kV DE LA S.E. HUÁNUCO

FECHA : 07.02.2026 y 08.02.2026

HORA : 13:28 h y 17:56 h (07.02.2026) y 05:01 h (08.02.2026).

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se produjo la desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco debido a falla trifásica originada por contacto de animal en las platinas y terminales del alimentador, de titularidad de la empresa ELECTROCENTRO. La falla fue despejada por actuación del sistema de protección. Como consecuencia, se produjo la interrupción de suministros con un total de 3,436 MW del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco.

A las 17:56:58 h se realizó la desconexión del alimentador L-1027 (A4255) en la S.E. Huánuco para realizar maniobras de traslado de carga del alimentador L-1026 (A4254), interrumpiendo un total de 2,50 MW. A las 18:22:23 h se energizó el alimentador L-1027 (A4255) y se restableció el 100% del suministro interrumpido del alimentador L-1027 y de manera parcial el suministro del alimentador L-1026. Entre las 19:23:07 h del 07.02.2026 y las 02:06:50 h del 08.02.2026, se realizaron maniobras para restablecer hasta el 92% del suministro interrumpido del alimentador L-1026, a través del alimentador L-1027.

08.02.2026

A partir de las 05:01:37 h se realizaron maniobras de desconexión de los alimentadores de 10 kV de la S.E. Huánuco, con la finalidad de proceder a desconectar la barra de 10 kV de la subestación, la cual se efectuó a las 05:04:57 h del 08.02.2026. Al respecto, de acuerdo con lo informado por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la barra, esta maniobra fue necesaria para verificar el estado de la celda asociada al alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV, de su titularidad, así como para realizar la inspección del alimentador L-1026 (A4254), de titularidad de ELECTROCENTRO. Como consecuencia, se interrumpió el suministro con un total de 7,29 MW.

A las 06:18 h, la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ culminó con la inspección en su celda L-1026 (A4254) en la S.E. Huánuco 10 kV; asimismo, luego de identificarse la causa de falla en el terminal del alimentador L-1026 (A4254), la empresa ELECTROCENTRO procedió a efectuar los trabajos correctivos correspondientes.

A las 07:25:23 h, se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco y se procedió con el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 08:00:22 h, se energizó el alimentador L-1026 (A4254) en la S.E. Huánuco y se procedió con el restablecimiento total del suministro interrumpido.





COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA
INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

2. CONDICIÓN PREVIA AL EVENTO EN EL SEIN

2.1 Las condiciones operativas del SEIN previas al evento fueron las siguientes:

Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

Nº	Código	S.E.	Nivel de Tensión (kV)	Potencia Activa (MW)	Potencia Reactiva (MVar)
1	T130	Huánuco	138	0,1498	-0.458
2	T26	Huánuco	138	S/D	S/D

(*): Datos extraídos del SCADA COES.

S/D: Sin Datos.

3. SECUENCIA DE EVENTOS

Se muestran detalladamente en el Anexo 1.

4. SEÑALIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Subestación	Equipo	Código	Señalizaciones	Interruptor	A/C
Huánuco	L-1026 (A4254)	S/D	50	IN-1260	A

S/D: Sin Datos.

A/C: Abierto/Cerrado.

5. CONTADOR DE INTERRUPTORES Y DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN

No se reportaron.

6. ANÁLISIS DEL EVENTO

- 6.1 A las 13:28:04.782 h se produjo una falla trifásica en los terminales del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco, equipo de titularidad de la empresa ELECTROCENTRO (ver Figura 1). Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, la falla se originó por contacto de animal con las platinas y terminales del cable subterráneo del alimentador (ver Figura 2)



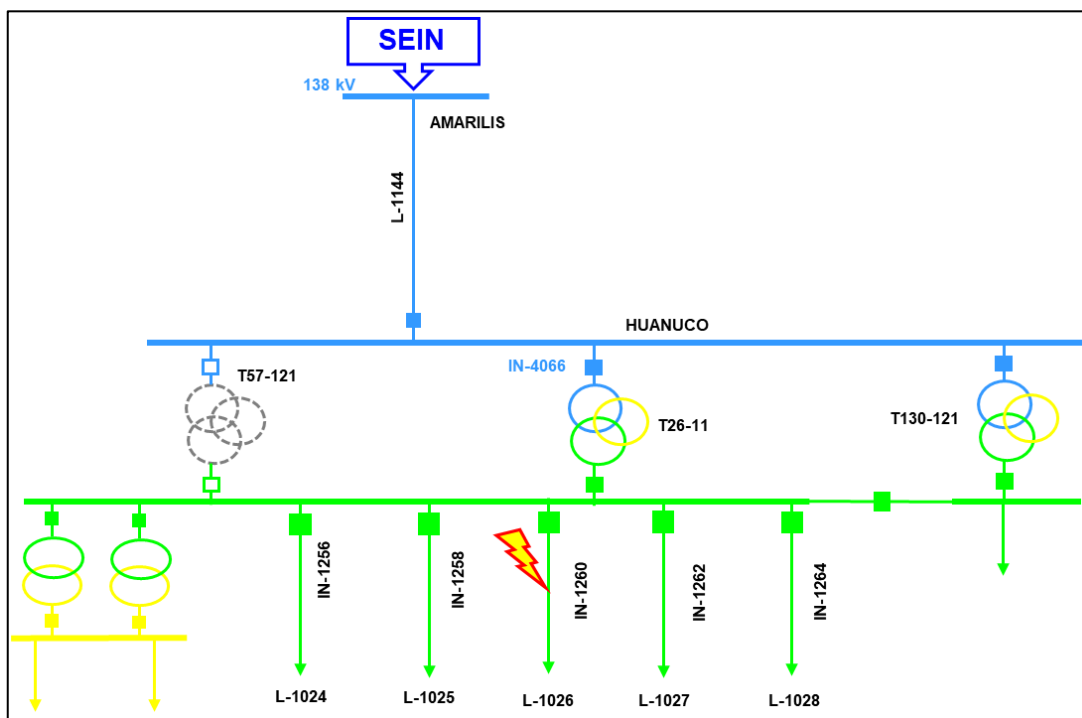


Figura 1. Diagrama unifilar de la zona de influencia (Fuente: COES)



Figura 2. Fotografía de platinas y terminaciones de cable subterráneo de ELECTROCENTRO dañados por contacto de animal (Fuente: REP)

6.2 En la S.E. Huánuco 10 kV, luego de 194 ms de iniciada la falla, se produjo la desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV, mediante la apertura del interruptor IN-1260, por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50).

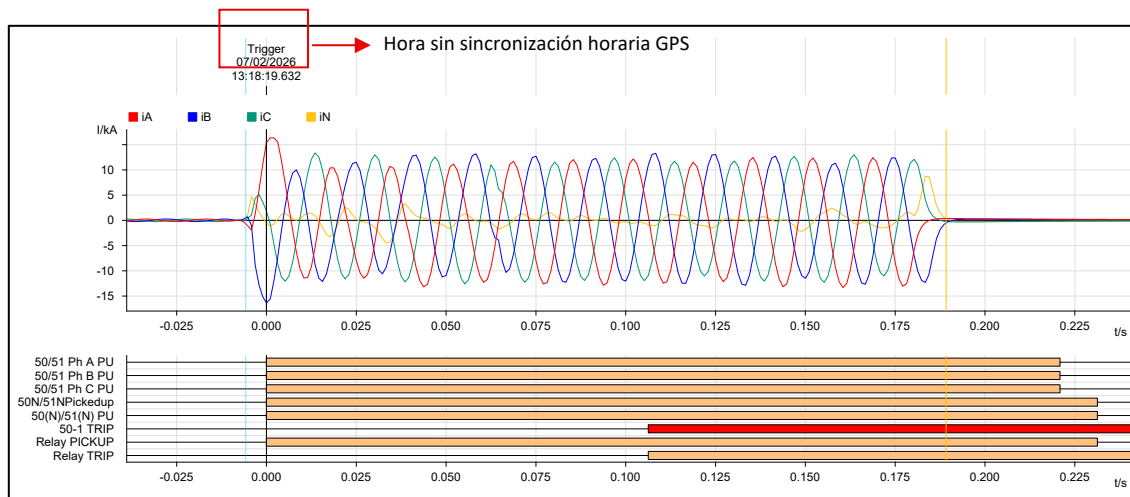


Figura 3. Registro oscilográfico del relé de protección del alimentador L-1026(A4254) en la S.E. Huánuco 10 kV (Fuente: REP)

6.3 Como consecuencia, se interrumpió el suministro del alimentador L-1026 (A4254) con un total de 3,436 MW.

6.4 A las 14:34:08 h, a solicitud de la empresa ELECTROCENTRO, se realizó un intento de energización en vacío del alimentador L-1026 (A4254) en la S.E. Huánuco. Sin embargo, luego de 373 ms se registró nuevamente una falla trifásica que ocasionó la desconexión del alimentador por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50).

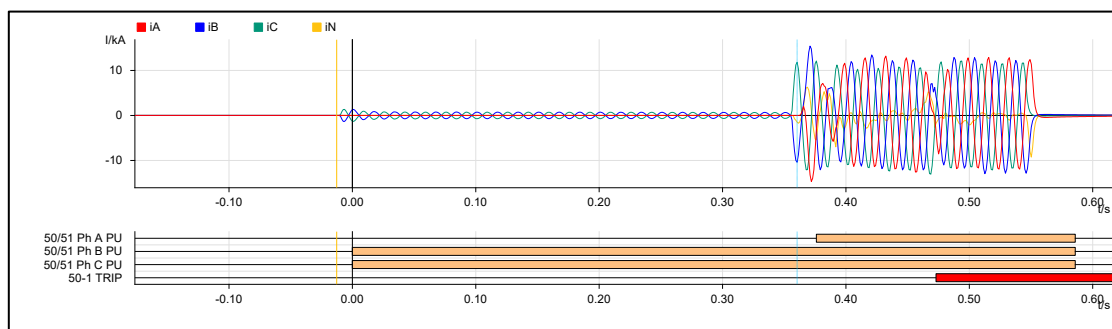


Figura 4. Registro oscilográfico del relé de protección del alimentador L-1026(A4254) en la S.E. Huánuco 10 kV (Fuente: REP)

6.5 A las 15:27 h, el CC-REP¹ indicó al CC-ELC² que no sería posible volver a energizar el alimentador L-1026(A4254) en la S.E. Huánuco 10 kV, debido a la presencia de humo en la celda (ver Figura 4). Por lo tanto, sería necesario coordinar con el personal para realizar las verificaciones y determinar el estado de los equipos.

¹ CC-REP: Centro de Control de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ

² CC-ELC: Centro de Control de ELECTROCENTRO



Figura 5. Fotografía de la celda del alimentador L-1026(A4254) luego de la falla (Fuente: REP)

- 6.6** En ese sentido, la desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco era necesaria ya que se encontraba con falla, por lo tanto, esta desconexión es atribuible a fallas en la red de distribución de ELECTROCENTRO.
- 6.7** A las 15:30 h, el CC-REP reitera al CC-ELC que es necesario que envíe personal para realizar las verificaciones y poder determinar la causa de la falla en el alimentador L-1026(A4254).
- 6.8** A las 16:39 h, el CC-REP indicó al CC-ELC que es necesario desconectar la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco, con la finalidad de realizar la inspección en la celda del alimentador L-1026(A4254). Al respecto, el CC-ELC indicó que también será necesario que su personal técnico verifique el estado de la salida del cable subterráneo del alimentador L-1026(A4254).
- 6.9** A las 16:57 h, el CC-ELC indicó al CC-REP que la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco debería realizarse a las 23:00 h del 07.02.2026 o las 05:00 h del 08.02.2026, para mitigar el impacto en la demanda.

Maniobras de restablecimiento

- 6.10** A las 17:56:58 h, debido a la indisponibilidad del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV por falla, el CC-REP a solicitud del CC-ELC, desconectó el alimentador L-1027(A4255) de 10 kV, con la finalidad de realizar maniobras que permitan trasladar carga del alimentador L-1026 al L-1027. Por lo tanto, la interrupción de suministro en el alimentador L-1027(A4255) de 10 kV con un total de 2,50 MW, son atribuibles a la empresa ELECTROCENTRO.
- 6.11** A las 18:22:23 h, se energizó el alimentador L-1027 de 10 kV y se restableció el 100% del suministro interrumpido.
- 6.12** A las 19:21 h, la empresa ELECTROCENTRO, mediante correo electrónico, indicó a RED DE ENERGÍA DEL PERÚ que la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco se realice a partir de las 05:00 h del 08.02.2026.
- 6.13** A las 19:23:07 h, el CC-ELC realizó el cierre del recloser I420749 del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV y procedió a normalizar parte del suministro interrumpido.



6.14 A las 21:40:41 h, el CC-ELC realizó el cierre del recloser I420748 del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV y procedió a normalizar parte del suministro interrumpido.

Día 08.02.2026

6.15 A las 02:06:50 h, el CC-ELC realizó el cierre del recloser I420750 del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV y se normalizó el 92% del suministro interrumpido.

6.16 Entre las 05:01:37 h y las 05:04:57 h, se realizaron maniobras de desconexión de los alimentadores A4252, A4253, A4251, A4255 y A4256 de 10 kV, con la finalidad de proceder con la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco. Como parte de estas maniobras se interrumpió un total de 7,29 MW.

6.17 A las 05:04:57 h se procedió con la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco. Al respecto, si bien esta maniobra se realizó a solicitud de la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, la desconexión de la barra resultaba necesaria para realizar las verificaciones correspondientes en la celda del alimentador L-1026 (A4254), de su titularidad, así como para que la empresa ELECTROCENTRO pueda efectuar la inspección de su alimentador L-1026, a fin de identificar el origen de la falla registrada.

6.18 A las 06:07 h, el CC-ELC informó al CC-REP que, como parte de la inspección realizada, se identificó daño en las platinas y terminales del cable subterráneo a la salida del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV, debido a contacto con animal. Por lo tanto, indicó que sería necesario realizar los trabajos correctivos para el reemplazo de los equipos afectados.

6.19 A las 06:18 h, la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, culminó la inspección de la celda L-1026, de su titularidad, confirmando que el interruptor y los transformadores de corriente se encontraban en condiciones operativas adecuadas.

6.20 A las 07:25:23 h, se procedió con la energización la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco, luego de que la empresa ELECTROCENTRO culminara con los trabajos correctivos en el alimentador L-1026(A4254) de 10 kV.

6.21 Entre las 07:27:30 h y las 07:36:32 h, se realizaron las maniobras de energización de los alimentadores A4251, A4256, A4255, A4252 y A4253 de 10 kV en la S.E. Huánuco, y se procedió con la normalización del suministro interrumpido.

6.22 A las 08:00:03 h, se energizó el alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV y se procedió a restablecer el 100% del suministro interrumpido.

6.23 Conforme a lo descrito en el numeral 6.17, la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco fue una maniobra necesaria para permitir tanto las verificaciones en la celda L-1026, de titularidad de la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, como la inspección del alimentador L-1026, a cargo de la empresa ELECTROCENTRO; por lo tanto, durante el periodo comprendido entre las 05:01:37 h (desconexión del primera alimentador) hasta la culminación de la inspección por parte de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (06:18 h), fue necesario interrumpir carga para que ambas empresas realicen las inspecciones de sus equipos.

Asimismo, esta maniobra también resultaba necesaria para que ELECTROCENTRO pueda identificar el origen de la falla en sus instalaciones. Sin embargo, a partir del momento en que RED DE ENERGÍA DEL PERÚ culmina sus verificaciones y confirma que sus instalaciones se encontraban en condiciones operativas adecuadas (06:18 h), las interrupciones continuaron ya que ELECTROCENTRO se encontraba realizando trabajos correctivos en el alimentador L-1026 (A4254), de su titularidad.





COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

Demoras en las maniobras de restablecimiento

6.24 A las 07:25:23 h del 08.02.2026, se energizó la barra de 10 k de la S.E. Huánuco; por lo tanto, se tenían condiciones para restablecer el suministro interrumpido de todos los alimentadores; sin embargo, la energización del alimentador L-1026(A4254) de 10 kV, se efectuó a las 08:00:03 h. Al respecto, de acuerdo con la información disponible, esta demora fue debido a que la empresa ELECTROCENTRO continuaba realizando los trabajos correctivos en dicho alimentador.

7. CONSECUENCIAS

7.1 En la calidad del Producto: No hubo trasgresiones a la calidad del producto.

7.2 En la calidad del suministro:

7.2.1 Las interrupciones de suministro que se presentaron fueron las siguientes:

SUMINISTRO	SUBESTACIÓN	POTENCIA (MW)	INICIO (HH:MM:SS)	FINAL (HH:MM:SS)	DURACIÓN (MIN)
ELC-HUANUCO(L-1026(A4254))	HUANUCO	0,864	13:28:04 07.02.2026	18:22:04 07.02.2026	294,00
ELC-HUANUCO(L-1026(A4254))	HUANUCO	0,785	13:28:04 07.02.2026	19:22:48 07.02.2026	354,73
ELC-HUANUCO(L-1026(A4254))	HUANUCO	0,582	13:28:04 07.02.2026	21:40:22 07.02.2026	492,30
ELC-HUANUCO(L-1026(A4254))	HUANUCO	0,450	13:28:04 07.02.2026	02:06:31 08.02.2026	758,45
ELC-HUANUCO(L-1027(A4255))	HUANUCO	2,50	17:56:58 07.02.2026	18:22:23 07.02.2026	25,42
ELC-HUANUCO(A4251)	HUANUCO	1,04	05:03:03 08.02.2026	07:27:30 08.02.2026	144,45
ELC-HUANUCO(A4252)	HUANUCO	1,33	05:01:37 08.02.2026	07:36:20 08.02.2026	154,72
ELC-HUANUCO(A4253)	HUANUCO	1,74	05:02:10 08.02.2026	07:36:32 08.02.2026	154,37
ELC-HUANUCO(A4255)	HUANUCO	1,78	05:03:18 08.02.2026	07:31:20 08.02.2026	148,03
ELC-HUANUCO(A4256)	HUANUCO	1,40	05:04:11 08.02.2026	07:28:01 08.02.2026	143,83
ELC-HUANUCO(L-1026(A4254))	HUANUCO	0,755	13:28:04 07.02.2026	08:00:03 08.02.2026	1111,98
TOTAL		13,226			

8. CONCLUSIONES:

- 8.1** La desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV en la S.E. Huánuco, se produjo por actuación de su sistema de protección debido a falla trifásica, originada por contacto de animal en las platinas y terminal de salida del cable subterráneo, equipo de titularidad de la empresa ELECTROCENTRO.
- 8.2** La desconexión del alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV, originó la interrupción de suministros con un total de 3,436 MW.
- 8.3** La desconexión del alimentador L-1027 (A4255) de 10 kV en la S.E. Huánuco, se realizó a solicitud de la empresa ELECTROCENTRO, con la finalidad de realizar maniobras de traslado de carga desde el alimentador L-1026 (A4254), debido a su indisponibilidad por falla, con lo cual se interrumpió 2,50 MW de carga.





COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA
INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

- 8.4** La desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco, se realizó de forma manual, debido a que las empresas RED DE ENERGIA DEL PERÚ y ELECTROCENTRO, debían verificar el estado de su celda en la S.E. Huánuco y los trabajos correctivos en el alimentador L-1026 (A4254), equipos de su titularidad, respectivamente. Esta desconexión originó una interrupción total de 7,29 MW.
- 8.5** Las demoras en la normalización del suministro interrumpido en el alimentador L-1026 (A4254) de 10 kV de la S.E. Huánuco, registradas entre las 07:25:23 h y las 08:00:03 h del 08.02.2026, se originaron debido a que la empresa ELECTROCENTRO, continuaba con los trabajos correctivos en dicho alimentador.

9. OBSERVACIONES:

Ninguna.

10. RECOMENDACIONES:

Ninguna.

11. DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL INFORME

N°	EMPRESA	INFORME FINAL	FECHA DE ENTREGA
1	RED DE ENERGÍA DEL PERÚ	Correo electrónico	03.03.2026
2	ELECTROCENTRO	N° IF ELC-025-2026 Correo electrónico	10.02.2026 09.03.2026

Lima, 19 de marzo de 2026


ING. JUAN FLORES IZQUIERDO
SUB DIRECTOR DE EVALUACIÓN (e)
COES



ANEXO

Secuencia Cronológica

Hora	S.E. / C.C.	Descripción
13:28:04.782	S.E. Huánuco 10 kV	Falla trifásica en el alimentador L-1026(A4254), de titularidad de ELECTROCENTRO, por contacto de animal con las platinas y terminales del cable subterráneo.
13:28:04.976	S.E. Huánuco 10 kV	Desconexión del alimentador L-1026(A4254) por actuación de su protección de sobrecorriente de fases de tiempo definido (50).
13:29	CC-REP ³	Informó a CC-ELC ⁴ que el alimentador L-1026 de 10 kV de la S.E. Huánuco desconectó.
14:34	CC-ELC	Informó a CC-REP que su personal inspeccionó el tramo de la línea del alimentador L-1026, superó la falla y solicitó el cierre del interruptor en la S.E. Huánuco, confirmando zona libre de personal y de tierras.
14:34:47	CC-REP	Energizó el Alimentador L-1026(A4254) de la S.E. Huánuco mediante el cierre del interruptor HU3 de 10 kV.
14:45	CC-REP	Informó a CC-ELC que el alimentador L-1026 de 10 kV de la S.E. Huánuco volvió a desconectar. El CC-ELC indicó que procedería a inspeccionar el tramo para determinar la causa.
15:27	CC-ELC	Solicitó al CC-REP la energización del alimentador L-1026 de 10 kV en la S.E. Huánuco 10 kV, informando que había retirado un recloser de la línea para descartar falla. El CC-REP indicó que no sería posible realizar la maniobra porque su operador detectó presencia de humo en la caseta de la celda del alimentador L-1026, por lo que sería necesario la inspección por parte del personal de ELECTROCENTRO.
16:39	CC-REP	Solicitó a CC-ELC autorización para desconectar la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco por un período de 2 horas, con la finalidad de que el personal de campo pudiera inspeccionar la celda del alimentador L-1026.
16:40	CC-ELC	Indicó al CC-REP que no se había trasladado carga y que evaluaría la solicitud de desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco con su jefatura, indicando que la desconexión de la barra también era necesaria para que su personal pudiera inspeccionar los cables de salida subterráneos del alimentador L-1026.
16:57	CC-ELC	Informó al CC-REP que su jefatura no dio conformidad a la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco en el horario solicitado por encontrarse próximo a la hora punta, proponiendo ejecutar la maniobra en horario de menor



COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA
INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

Hora	S.E. / C.C.	Descripción
		impacto: de 22:00 a 23:00 horas o de 05:00 a 06:00 horas del día siguiente.
17:56	CC-ELC	Solicitó al CC-REP la desconexión del alimentador L-1027 de 10 kV en la S.E. Huánuco para realizar trabajos de transferencia de carga del alimentador L-1026 hacia el alimentador L-1027.
17:56:58	CC-REP	A solicitud del CC-ELC realizó la desconexión del alimentador L-1027(A4255).
18:12	CC-REP	Confirmó a CC-ELC que la intervención para desconectar la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco estaba prevista para las 23:00 h e indicó que procedería a informar al CCO-COES.
18:20	CC-ELC	Solicitó a CC-REP la energización del interruptor del alimentador L-1027 de 10 kV en la S.E. Huánuco, informando que había culminado las maniobras para la transferencia de carga del alimentador L-1026 hacia el alimentador L-1027, confirmando zona libre de personal y de tierras.
18:22:23	CC-REP	Energizó el alimentador A4255 (L-1027) mediante el cierre del interruptor HU4 (IN-1262) de la S.E. Huánuco 10 kV, restableciendo el suministro del alimentador L-1027 y 2962 clientes del alimentador L-1026(A4254), previa apertura en vacío de los recloser I420748, I420749 e I420750.
19:23:07	CC-ELC	Cierre del recloser I420749 (Urb. Santa Elena) energizando 2690 clientes del alimentador L-1026(A4254).
19:51	CC-ELC	Confirmó a CC-REP la recepción de la aceptación del corte de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco para las 05:00 h del 08.02.2026, indicando que procedería a emitir el comunicado radial, boleta y publicación en página web.
21:40:41	CC-ELC	Cierre del recloser I420748 (Urb. Los Limonales) energizando 3538 clientes del alimentador L-1026(A4254).
02:06:50	CC-ELC	Cierre del recloser I420750 (Av. La Esperanza) energizando 1709 clientes del alimentador L-1026(A4254). Se restablece el 92% de carga interrumpida del alimentador L-1026 (se normalizó 10899 de los 11778 clientes afectados).
05:00	CC-ELC	Solicitó al CC-REP iniciar las maniobras de coordinación para la desconexión de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco. El CC-REP indicó que procedería con la desconexión de los alimentadores L-1036 y L-1037.
05:01:37	CC-ELC	Desconexión del alimentador A4252.
05:02:10	CC-ELC	Desconexión del alimentador A4253.
05:03:03	CC-REP	Desconexión del alimentador A4251.
05:03:18	CC-REP	Desconexión del alimentador L-1027(A4255)
05:04:11	CC-REP	Desconexión del alimentador L-1026(A4256).
05:04:57	CC-REP	Desconexión de la barra de 10 kV de S.E. Huánuco con la finalidad de verificar la disponibilidad de la celda L-1026 (A4254) de 10 kV y trabajos correctivos en terminales de conexión en la salida subterránea.





COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS DE FALLA
INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-036-2026

(Caso especial analizado a solicitud de ELECTROCENTRO al Amparo del numeral 9.3 del PR-40)

MARZO-2026

Hora	S.E. / C.C.	Descripción
06:07	CC-ELC	Informó a CC-REP que en la celda del alimentador L-1026 de la S.E. Huánuco se habían fusionado los terminales a consecuencia del contacto del animal encontrado, y solicitó autorización para que su personal de mantenimiento realizara el cambio de terminales del alimentador L-1026.
06:18	CC-REP	Culminó con la verificación de su celda asociada al alimentador L-1026(A4254) y consultó al CC-ELC si para la ejecución de los trabajos correctivos en el alimentador L-1026 de la S.E. Huánuco aún requería mantener la barra de 10 kV fuera de servicio. El CC-ELC confirmó que requería mantener la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco fuera de servicio para continuar con los trabajos correctivos en los terminales del alimentador L-1026.
06:43	CC-ELC	Informó al CC-REP que el supervisor de campo indicó que los trabajos correctivos en el alimentador L-1026 de la S.E. Huánuco estaban próximos a culminar antes de la hora programada. CC-REP confirmó que se encontraba a la espera de la culminación de los trabajos para proceder con la energización de la barra de 10 kV.
07:23	CC-ELC	Confirmó a CC-REP zona libre de personal y de tierras en el alimentador L-1026 y en la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco, autorizando la energización de la barra.
07:25:23	CC-REP	Energización de la barra de 10 kV mediante el cierre del interruptor 1672 del transformador T-130 de la S.E. Huánuco. El CC-ELC indicó que el alimentador L-1026 permanecería fuera de servicio mientras se concluían los trabajos correctivos, y que los alimentadores L-1027 y L-1028 continuarían fuera de servicio a solicitud de CC-ELC.
07:27:30	CC-REP	Energización del alimentador A4251.
07:28:01	CC-REP	Energización del alimentador A4256.
07:31	CC-ELC	Confirmó a CC-REP que el alimentador L-1027(A4255) de 10 kV de la S.E. Huánuco fue declarado disponible. El alimentador L-1026 continuó fuera de servicio con su interruptor insertado, pendiente de trabajos correctivos.
07:31:20	CC-REP	Se cierra el interruptor (REP) del alimentador L-1027(A4255).
07:36:20	CC-ELC	Energización del alimentador A4252.
07:36:32	CC-ELC	Energización del alimentador A4253.
08:00:22	CC-REP	Energización del Alimentador A4254 (L-1026) de S.E. Huánuco mediante el cierre del interruptor HU3 de 10 kV (de propiedad de REP). Se energiza hasta el recloser I420748 (Urb. Los Limonales).
08:01:44	CC-ELC	Energización del recloser I420748 del Alimentador A4254 (L-1026) de S.E. Huánuco. Se restablece el total de carga interrumpida.

